




TJEP ANCHOR NAILER

SAFETY AND OPERATION INSTRUCTIONS

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

www.tjep.eu

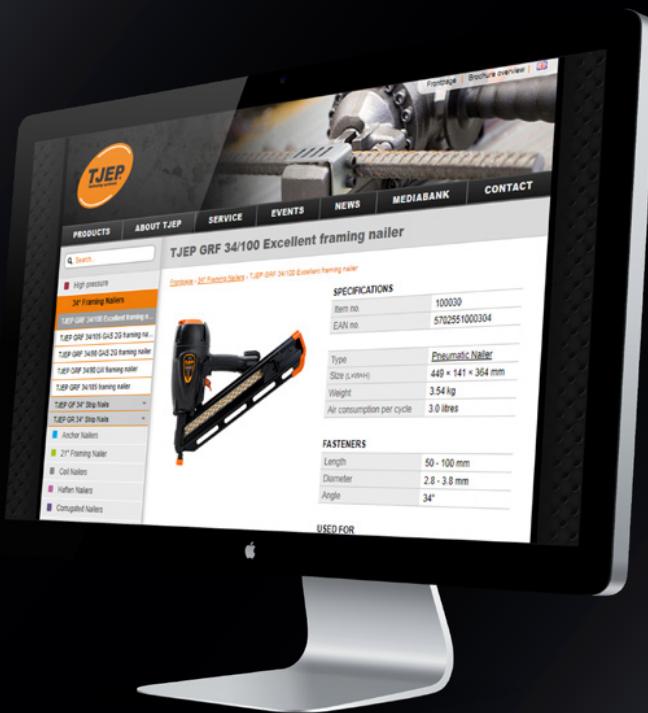

EXPLORE OUR WEBSITE FOR
MORE INFORMATION

BG	Български.....	2
CZ	Čeština	9
DA	Dansk	16
DE	Deutsch	24
EE	Eesti.....	31
ES	Español	38
FI	Suomi	45
FR	Français.....	52
GR	Ελληνικά.....	59
HR	Hrvatski	66
HU	Magyar.....	73
IS	Íslenska	80
IT	Italiano.....	86
LT	Lietuvių k..	93
LV	Latviešu.....	100
MT	Malti.....	107
NL	Nederlands.....	114
NO	Norsk	121
PL	Polski.....	128
PT	Português.....	135
RO	Română.....	142
SE	Svenska.....	149
SI	Slovenščina.....	156
SK	Slovenský.....	163
UK	English.....	170

АНКЕРЕН ТАКЕР ТЈЕР

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТА ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Съдържание


Референтни точки.....	2
Описание на символите	3
Общи предупреждения.....	3
Предвидими опасности	6
Инструкции за работа	6
Свързване на компресора	6
Поставяне и изваждане на крепеж.....	6
Работа с инструмента.....	6
Изваждане на заседнал крепеж.....	7
Инструкции за поддръжка.....	7
Студено време	7
Съхранение.....	7
Изхвърляне	7
Отстраняване на неизправности.....	8



ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТА ПО НЕПРАВИЛЕН ИЛИ ОПАСЕН НАЧИН
ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ ИЛИ СЕРИОЗНО НАРАНИВАНЕ. МНОГО Е ВАЖНО
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, КОЙТО ЩЕ ИЗПОЛЗВА ИНСТРУМЕНТА, ДА ПРОЧЕТЕ И
РАЗБЕРЕТОВАРЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДАЗАPOCHNERАБОТАСИНСТРУМЕНТА.
АКО ДРУГИ ХОРА ЗАПОЧВАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ИНСТРУМЕНТА, ОСИГУРЕТЕ ИМ
ДОСТЪП ДО РЪКОВОДСТВОТО ПРЕДИ ТОВА.

Пазете това ръководство на безопасно място за бъдеща справка.

Референтни точки

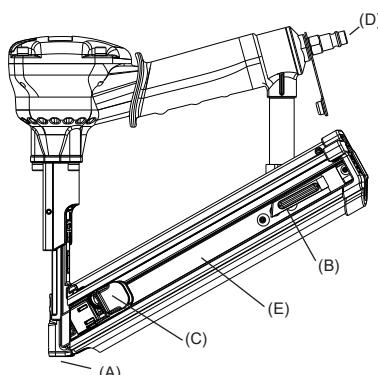

Описание на символите

Символи в ръководството	
	Прочетете и разберете ръководството и етикетите на инструмента. Несъблюдаването на предупрежденията може да доведе до сериозно нараняване.
	Операторите и другите лица в работната област трябва да носят устойчиво на удари оборудване за защита на очите със странични щитове.
	Операторите и другите лица в работната област трябва да носят защита за слуха.
	Препоръчва се операторът и другите лица в работната област да носят маркиран със CE шлем на работния обект.
	Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции преди употреба.
	Бъдете внимателни, когато крепежите се изстрелят.

Символи върху инструмента	
	Този инструмент е с одобрение по CE съгласно приложимите стандарти.
	Прочетете и разберете ръководството и етикетите на инструмента. Несъблюдаването на предупрежденията може да доведе до сериозно нараняване.
	Операторите и другите лица в работната област трябва да носят устойчиво на удари оборудване за защита на очите със странични щитове.
	Операторите и другите лица в работната област трябва да носят защита за слуха.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Максимално работно налягане
	Многоударен инструмент. Инструментът ще стреля след активиране на контакта на обработвания детайл. Работете внимателно.

⚠ Общи предупреждения

Общи предупреждения за безопасност

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до електрически удар, пожар, сериозно нараняване и/или смърт.
- Използвайте инструмента и аксесоарите в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид работните условия и работата, която трябва да се свърши. Изпълзването на инструмента за операции, за които не е предназначен, може да доведе до опасна ситуация.
- Бъдете внимателни, гледайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с инструмента. Не използвайте инструмента, ако сте уморени или сте под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание, докато работите с инструмента, може да доведе до сериозно телесно нараняване или повреда на материалите.
- Рисковете за други хора трябва да се преценят от оператора.
- Използвайте защита за очите с маркировка CE, с преден и страничен предпазител срещу летящи предмети по време на обработване, работа или обслужване на инструмента.

- Използвайте защита за ушите с маркировка CE близо до или на работната площадка, за да се предпазите от увреждане на слуха. Незадържано излагане на високи нива на шум може да предизвика постоянна, увреждаща загуба на слуха и други проблеми, като например шум в ушите (звънене, бръмчене, свирене или бучене в ушите). Подходящи мерки за намаляване на риска може да включват действия, като поставяне на заглушаващи материали, за да се предотврати „звъненето“ на обработваните детайли.
- Препоръчително е на работната площадка да носите защита за главата с маркировка CE.
- Отговорност на работодателя е да задължи потребителите на инструмента и целия персонал в близост на работната площадка да носят лични предпазни средства, като защита за очите, маска против прах, предпазни обувки със защита против пътъгване, каска и/или защита за ушите.
- Носете подходящи дрехи. Не носете широки дрехи или бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части, за да избегнете сериозни наранявания. Носете единствено ръкавици, които осигуряват подходящо усещане и безопасно управление на инструмента и другите регулиращи устройства. Носете топли дрехи, когато работите в студени условия, за да поддържате ръцете си топли и сухи.

- Не се пресягайте. Винаги трябва да сте здраво състливи на земята и да пазите равновесие. Това позволява по-добър контрол върху инструмента в неочаквани ситуации.
- Предотвратете непреднамереното изстрелване. Когато е под налягане, инструментът винаги е готов да стреля. Ако по случайност инструментът се притисне към човешко тяло или друга повърхност, инструментът ще се активира и крепеж ще се изведе от зоната за освобождаване на няколко милиметра наведнъж, докато налягането върху контакта на обработвания детайл се освободи.
- Уважавайте инструмента като работен уред.
- Не вършете глупости.
- Премахнете всякакви инструменти, използвани за поддръжка или поправка, преди да използвате инструмента. Инструменти, които са оставени прикрепени към подвижна част на инструмента, може да доведат до телесно нараняване.
- Работете внимателно с инструмента, тъй като може да се изстуди, засягайки ръкохватката и управлението.
- Никога не използвайте инструмента при наличието на запалими прах, газове и пари. Инструментът може да възпроизведе искра, която да запали газовете, причинявайки пожар, или която да доведе до експлодиране на инструмента.
- Поддържайте работната област чиста и добре осветена. Разхвърляни или тъмни области са покана за злополуки.
- Не използвайте инструмента, ако не е в изправно работно състояние.
- Прегледайте инструмента преди работа, за да определите дали е в изправно работно състояние. Проверете за разминаване, обвързване на подвижните части и всякакво друго състояние, което може да засегне функционирането. Не използвайте инструмента, ако е налице някое от споменатите по-горе състояния, понеже може да предизвика неизправност.
- Когато оставяте инструмента в покой, използвайте колан/кука или го поставете да легне върху страничната си част. Не го оставяйте в покой с носовата част (A), насочена към оператора или друг човек наблизо.
- С инструмента трябва да работят само лица с технически умения, които са прочели и разбрали инструкциите за работа/безопасност.
- Дръжте децата и наблюдалите настрани, докато работите с инструмента. Разсейвания могат да ви накарат да загубите контрол.
- Винаги предполагайте, че инструментът съдържа крепежи. Небрежно боравене с инструмента може да доведе до неочаквано изстрелване на крепежи и телесно нараняване.
- Не насочвайте инструмента към себе си или друг човек наблизо, независимо дали съдържа крепежи, или не. Неочаквано задействане ще освободи крепежите, предизвиквайки нараняване.
- Не насилвайте инструмента. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение, тъй като ще съвърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е предназначен.
- Не задействайте инструмента, освен ако не е поставен стабилно срещу обработвания детайл.
- Не насочвайте инструмента към материали, които са прекалено твърди или прекалено меки. Крепежите може да рикошират от твърдите материали и да наранят хора или да проникнат лесно през меките материали и да полетят безконтролно.
- Не забивайте крепежи върху други крепежи.
- Бъдете изключително внимателни, когато забивате крепежи в съществуващи стени или други слепи зони, за да избегнете контакт със скрити предмети (например жици, тръби или електрически кабели) или лица от другата страна.
- След забиването на крепежа инструментът може да отскочи назад (откат), отдалечавайки се от работната повърхност. За да намалите риска от нараняване, винаги управлявайте отскочането, като:
 - запазите контрол върху инструмента и сте готови да противодействате на нормални или внезапни движения, като например отскочане.
 - позволете на отката да отдалечи инструмента от работната повърхност.
 - не се съпротивявайте на отката, така че инструментът да не бъде върнат насила върху работната повърхност.
 - държите лицето и частите на тялото си далеч от инструмента.
- Когато работите близо до ръба на обработван детайл или под остьръ ъгъл, внимавайте, за да сведете до минимум отчuvванията, разцепванията, натрошаванията или свободното летене или рикоширане на крепежи, които могат да доведат до нараняване.
- Не използвайте този инструмент за закрепване на електрически кабели. Той не е предназначен за монтиране на електрически кабели и може да повреди изолацията им, което ще предизвика опасност от електрически удар или пожар. Освен това инструментът не предоставя електрическа изолация.
- Не използвайте инструмента за извършване на задачи, които са различни от предназначението му. Особено

не го използвайте като чук. Удар върху инструмента ще увеличи риска от повреда на инструмента и случайно освобождаване на крепежи.

- Не използвайте инструмента, ако етикетите с предупреждения за безопасност липсват или са повредени.
- Не премахвайте, не модифицирайте и не извършвайте други действия с контролите за управление на инструмента, така че да станат неизползваеми. Не използвайте инструмента, ако контролите му за управление не могат да се използват, прекъснати са, променени са или не работят правилно.
- Инструментът не трябва да се модифицира, освен ако не е разрешено в ръководството или писмено одобрено от Kyocera Unimerco Fastening. Неспазването на това указание може да доведе до опасни ситуации или наранявания.



- Пазете ръцете и тялото си далеч от зоната за освобождаване на крепежи (A) на инструмента.
- Използвайте само крепежи, посочени в техническите спецификации, доставени с това ръководство.
- Внимавайте, когато боравите с крепежите, те може да имат остри ръбове и остри върхове.
- Използвайте само аксесоари, произведени или препоръчани от производителя на инструмента, или аксесоари, които са еквивалентни по представяне на препоръчаните от Kyocera Unimerco Fastening.
- Бкарвайте крепежите след свързване на компресора, за да предотвратите неочекано изстрелване на крепежи.
- Бъдете внимателни, когато изваждате заседнал крепеж. Механизът може да е под компресия и крепежът може да се освободи принудително, докато се опитвате да отстраните засядането.
- Изпускате сгъстения въздух, когато
 - няма да използвате инструмента;
 - извършвате поддръжка или ремонт;
 - отстранявате засядане;
 - повдигате, спускате или по друг начин премествате инструмента на ново място;
 - оставяте инструмента без надзор и контрол от оператора;
 - изваждате крепежи от пълнителя.
- Сгъстеният въздух може да причини значително нараняване.
- Винаги изключвайте подаването на въздух и разкачвайте инструмента от подаването на въздух, когато не го използвате.
- Никога не насочвате сгъстен въздух към себе си или към друг човек.

- Винаги използвайте правилната въздушна пробка на инструмента (D) за съединителя на маркуча. Налягането трябва да се освободи от инструмента, когато свързващото звено на съединителя е разкачено.
- Когато използвате инструмента, не превишавайте максималното работно налягане P_{max} .
- Инструментът не трябва да се свързва към компресор, който има потенциала да надвиши 175 psi или 12 bar.
- Деца не трябва да си играят с инструмента. Деца не трябва да извършват почистване и поддръжка от потребителя.
- Биенето на маркучите може да причини значително нараняване. Винаги проверявайте за повредени или разхлабени маркучи или фитинги.
- Оптималното подаване на въздух се постига с помощта на въздушен маркуч с диаметър 3/8" или 10 mm. Ако въздушният маркуч е твърде дълъг, това може да доведе до липса на налягане и подаване на въздух.
- Никога не носете или влечете инструмента за маркуча му.
- Поддръжайте инструмента грижливо. Ако се повреди, занесете го за поправка, преди да го използвате отново. Прегледайте инструкциите за поддръжка за подробна информация относно правилното поддръжане на инструмента.
- Поддръжайте инструмента чист и избръсвайте греста и/или маслото след работа. Не използвайте почистващи препарати на базата на разтворители за почистване на инструмента. Възможно е разтворителят да повреди гумените и/или пластмасовите компоненти на инструмента. Хълзгава дръжка и корпус на инструмента може да доведе до случайно падане на инструмента и нараняване на хората наблизо.
- Обслужвате инструмента при квалифициран сервизен техник само с части, които са доставени или препоръчани от Kyocera Unimerco Fastening. Това ще гарантира безопасността на инструмента.
- Инструментът трябва да се захранва само със сгъстен въздух при най-ниското налягане, изисквано за напредъка на работата, за да се намалят шумът и вибрациите, както и за да се намали износването.
- Използвайте само лубриканти, препоръчани от Kyocera Unimerco Fastening/местния търговец на TJEР.
- Използвайте само сгъстен въздух. Използването на кислород или запалими газове за работа с инструмента създава опасност от пожар и експлозия.

Инструкции за работа

Предвидими опасности

- Информацията за извършване на оценка на риска за тези опасности и внедряването на подходящи предпазни мерки са изключително важни.
- По време на работа може да се отделят отломки от обработвания детайл и крепежа/задържащата система.
- Когато използва инструмента продължително време, операторът може да усети дискомфорт в ръцете, раменете, врата или други части на тялото.
- Излагането на вибрации може да предизвика увреждане на нервите и кръвоснабдяването на ръцете и дланите.
- Ако операторът изпита симптоми, като постоянен или повтарящ се дискомфорт, болка, пулсиране, изтръпване, скованост, усещане за изгаряне или затруднено движение, не трябва да игнорира тези предупредителни знаци. Операторът трябва да се консултира с квалифициран здравен специалист относно общите дейности.
- Докато използва инструмента, операторът трябва да заеме подходяща, но ергономична позиция. Стъпвайте здраво на земята и избягвайте неудобни позиции и позиции, в които губите равновесие.
- Дръжте инструмента с лек, но безопасен захват, защото рискът от вибрациите обикновено е по-висок при по-голяма сила на захвата.
- Може да съществуват остатъчни рискове, свързани с опасностите от повтарящата се работа, като например продължителността на използването във връзка с позициите и силите на работата. Препоръчително е да прегледате стандарти EN 1005-3 и EN 1005-4 за подобна информация.
- Подхълзванията, спъванията и паданията са основни причини за нараняване на работното място. Внимавайте за хълзгави повърхности, когато работите с инструмента.
- Действайте с повишено внимание в непознати среди. Може да съществуват скрити опасности, като например електрически и други линии за комунални услуги.
- Ако инструментът се използва в зона, в която има статична прах, той може да разпръсне прахта и да предизвика опасност.
- При създаване на опасности от прах приоритет трябва да е контролирането им в точката на изпускане.

Свързване на компресора

- Свържете съединителя върху въздушния маркуч към въздушната пробка на инструмента (D).

Поставяне и изваждане на крепеж

- Свържете компресора, преди да заредите крепежите. Ако заредите крепежите, преди да свържете компресора, крепежите може да бъдат изстреляни случайно. Насочете дюзата настрани от хора наблизо и не поставяйте пръста си на спусъка, когато зареждате крепежа.
- Зареждане на крепежи в инструмента с 2-стъпков пълнител:
 - Пълзнете лентата с крепежи в правилния жлеб (40 или 50 mm) в пълнителя (I), докато лентата с крепежи премине след стопера за крепежи (C).
 - Издърпайте избутвача (C), докато премине отвъд стопера (B).
 - Внимателно освободете избутвача (C), за да задействате лентата с крепежи и да я подадете в носовата част.
- Освобождаване на крепежи от инструмента с 2-стъпков пълнител:
 - Натиснете лоста за освобождаване на избутвача (C) и наклонете инструмента, за да пълзнете лентата с крепежи към задния край на пълнителя.
 - Натиснете стопера за крепежи (B) и пълзнете навън от лентата.
- Зареждане на крепежи в инструмента с 3-стъпков пълнител:
 - Издърпайте избутвача (C) назад, докато не се заключи към пълнителя в задна позиция
 - Пълзнете лентата с крепежи в правилния жлеб (40, 50 или 60 mm) в пълнителя (E).
 - Внимателно освободете избутвача (C), за да избутате крепежите в дюзата
- Освобождаване на крепежи от инструмента с 3-стъпков пълнител:
 - Изтеглете избутвача (C) към задна заключваща позиция.
 - Пълзнете крепежите извън пълнителя (E).

Работа с инструмента

-  • Това не е обикновен пневматичен такер, който забива пирона в обработвания детайл с един силен удар. Ето защо той няма спусък или стандартен контакт с обработвания детайл. Такерът за пирона има многоударна система, която забива пирона с много на брой леки, но бързи удари.

Функция

- Използвайте върха на пирона, за да локализирате отвора в металната конекторна плоча. След като локализирате, натиснете инструмента

здраво към обработвания детайл, при което многоударната функция ще се стартира. Ударите ще продължават, докато операторът притиска инструмента към обработвания детайл, и ще спрат, когато пиронът е забит докрай.

- Ако пропуснете отвора и стреляте директно в металната пластина, пиронът ще остане в носа на инструмента. Просто рецентрирайте върха на пирона и вкарайте пирона в отвора.

Изваждане на заседнал крепеж

- В случай на засядане на крепеж разкачете подаването на въздух, преди да извършите каквито и да е действия. Насочете инструмента настрани от себе си или други лица.
- Освободете избутвача, за да избегнете натиск върху лентата с крепежи.
- Използвайте подходящ инструмент, например отвертка №2 Phillips, и я пъхнете в пробивния канал.
- Ударете леко отвертката с чук, за да избутате назад остието на задвижващия елемент и да освободите засядането.
- Извадете заседналия крепеж с остри клещи или подобен инструмент. Не изваждайте крепежа с ръка.
- Ако не успеете да извадите заседналия крепеж чрез горния метод, свържете се с местния търговец на TJEP.



Инструкции за поддръжка

Обща поддръжка

- Работодателят и операторът носят отговорност за поддържането на инструмента в безопасно работно състояние. Освен това само упълномощен сервизен персонал на TJEP или дистрибутори на TJEP трябва да ремонтират инструмента и трябва да използват части или аксесоари, които са доставени или препоръчани от Kyocera Unimerco Fastening.
- Винаги поддържайте инструмента чист. Избръсвайте грес или масло със суха чиста кърпа, за да избегнете случайно изпускане на инструмента.
- Използвайте лубрикант на TJEP във въздушната пробка (D) на инструмента много често. Тъй

като инструментът удря няколко пъти, когато се изстреля крепежът, О-пръстените на буталото изискват повече смазване.

- Избягвайте употребата на почистващи препарати на базата на разтворители за почистване на инструмента, тъй като някои разтворители ще повредят или отслабят съставните части на инструмента.
- Всички винтове и гайки трябва да се държат затегнати и без повреди. Разхлабените винтове може да доведат до опасни ситуации и да причинят значителни наранявания или счупване на части.
- Препоръчително е да използвате филтър и регулатор на компресора.
- Ежедневно изправявайте резервоарите на компресора за вода.
- НИКОГА не използвайте инструмента, ако се съмнявате в нещо.

Студено време

- Когато работите с инструмента при температури, близки до тези на замръзване, влагата във въздушопровода може да замръзне и да попречи на работата на инструмента.
- Намалете въздушното налягане на 80 psi (5,5 bar) или по-малко.
- Извадете всички крепежи от пълнителя.
- Свържете компресора и стреляйте на халос с празен инструмент, тъй като работата при бавна скорост сгрява подвижните части.

Съхранение

- Когато няма да използвате инструмента дълго време, намажете стоманите части с тънък слой лубрикант, за да избегнете ръждясване. Не съхранявайте инструмента в студена среда. Когато не се използва, инструментът трябва да се съхранява на топло и сухо място. Пазете далеч от досег на деца.

Изхвърляне

- Изхвърлянето на инструмента трябва да се извърши според инструкциите, дадени от местните власти.

Отстраняване на неизправности

Състояние	Действие
Върхът на крепежа не може да се използва, за да се локализира отворът в металната конекторна плоча.	<ul style="list-style-type: none">Крепежът е плъзнат в грешния жлеб на пълнителя<ul style="list-style-type: none">Изберете правилния жлеб (40, 50 или 60 mm)
Инструментът изпуска въздух	<ul style="list-style-type: none">Разхлабени винтове на носа<ul style="list-style-type: none">Затегнете винтовете и проверете отновоРазхлабени винтове на капачката<ul style="list-style-type: none">Затегнете винтовете и проверете отновоПовредено уплътнение, уплътнител или О-пръстени<ul style="list-style-type: none">Подменете уплътнението, уплътнителя или О-пръстените
Инструментът стреля празен на халос	<ul style="list-style-type: none">Прах в носа (A)<ul style="list-style-type: none">Почистете носаМръсен/празен пълнител (E)<ul style="list-style-type: none">Почистете пълнителяОграниччен въздух/неадекватен въздушен поток<ul style="list-style-type: none">Проверете маркуча и компресораЛипса на смазване<ul style="list-style-type: none">Използвайте лубрикант на TJEPКрепежите са твърде къси или с грешен размер за инструмента<ul style="list-style-type: none">Използвайте само препоръчани от TJEP крепежиОгънати крепежи<ul style="list-style-type: none">Не използвайте
Няма подаване на крепежи	<ul style="list-style-type: none">Ниско въздушно налягане<ul style="list-style-type: none">Проверете маркуча и компресораЛипса на смазване (D)<ul style="list-style-type: none">Използвайте лубрикант на TJEP
Липса на мощност	<ul style="list-style-type: none">Избутвачът (C) е бил освободен твърде грубо и с това е повредил материала на задържащата система на крепежите.<ul style="list-style-type: none">Винаги освобождавайте избутвача внимателноКрепежът е плъзнат в грешния жлеб на пълнителя<ul style="list-style-type: none">Изберете правилния жлеб (40, 50 или 60 mm)Огънати крепежи<ul style="list-style-type: none">Не използвайтеРазхлабен пълнител, винтове на носа<ul style="list-style-type: none">Затегнете всички винтове и проверете отновоКрепежът е ударил металната конекторна плоча<ul style="list-style-type: none">Трябва да поставите върха на крепежа в отвора на металната конекторна плоча.
Крепежите засядат в инструмента	
При неизправност, която е различна от описаните по-горе, спрете да използвате инструмента и се свържете с местния търговец за сервизно обслужване.	

HŘEBÍKOVAČKY TJEP NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY

BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Obsah


Označení částí.....	9
Vysvětlení symbolů.....	10
Obecná varování.....	10
Předvídatelná rizika	12
Pokyny k obsluze	13
Připojení kompresoru	13
Vkládání a vyjmání spojovacího materiálu.....	13
Používání nástroje	13
Odstranění zaseknutého spojovacího materiálu	14
Pokyny k údržbě	14
Chladné počasí.....	14
Skladování	14
Likvidace	14
Odstraňování potíží	15



**NESPRÁVNÉ A NEBEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE MŮZE VÉST KE
SMRTELNÉMU ÚRAZU NEBO VÁZNÉMU ZRANĚNÍ. JE VELMI DŮLEŽITÉ,
ABY SI OBSLUHA PŘED PRACÍ S NÁSTROjem PŘEČETLA TUTO PŘÍRUČKU
APOROZUMĚLA JEJÍMU OBSAHU. TATO PŘÍRUČKA MUSÍ BÝT VOLNĚ DOSTUPNÁ
VŠEM UŽIVATELŮM, KTEŘÍ BUDOU NÁSTROJ POUŽÍVAT.**

Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

Označení částí

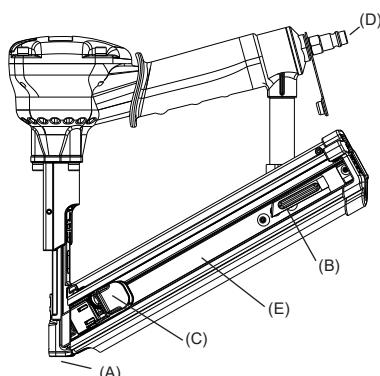

Vysvětlení symbolů

Symbols použité v příručce	
	Přečtěte si štítky na nástroji a příručku tak, abyste všemu porozuměli. Nedodržování varování může vést k závažnému zranění.
	Obsluha i ostatní osoby na pracovišti musí nosit ochranu zraku odolnou proti nárazu s boční ochranou.
	Obsluha i ostatní osoby na pracovišti musí nosit ochranu sluchu.
	Doporučujeme, aby obsluha i ostatní osoby nosily na pracovišti příslušenství s označením CE.
	Před použitím si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny.
	Při vystřelování spojovacího materiálu dávejte pozor.

Symbols na nástroji	
	Nástroj nese označení CE podle platných norem.
	Přečtěte si štítky na nástroji a příručku tak, abyste všemu porozuměli. Nedodržování varování může vést k závažnému zranění.
	Obsluha i ostatní osoby na pracovišti musí nosit ochranu zraku odolnou proti nárazu s boční ochranou.
	Obsluha i ostatní osoby na pracovišti musí nosit ochranu sluchu.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximální provozní tlak.
	Nástroj s vícenásobným vystřelováním. Nástroj vystřelí při kontaktu s pracovním povrchem. Při používání dávejte pozor.



Obecná varování

Obecná bezpečnostní varování

-
- VAROVÁNÍ:** Přečtěte si veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržování těchto varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, závažnému zranění nebo smrtelnému úrazu.
- Používejte nástroj a příslušenství v souladu s těmito pokyny – vezměte v potaz pracovní podmínky a vykonávanou práci. Používání nástroje k jiným činnostem, než ke kterým je určen, může vést k nebezpečným situacím.
- Při práci s nástrojem budte neustále ve středu, sledujte, co děláte, a střízlivě uvažujte. Nástroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilková nepozornost při práci s nástrojem může vést k vážnému úrazu.
- Obsluha by měla vyhodnotit případné ohrožení ostatních osob.

-
- Při manipulaci s nástrojem a jeho opravách používejte ochranu zraku s označením CE, která chrání před odletujícími předměty zepředu a z boku.

-
- Na pracovišti nebo v jeho blízkosti používejte ochranu sluchu s označením CE, která

zabraňuje poškození sluchu. Vystavení vysokým hladinám hluku bez ochrany může způsobit trvalé poškození, oslabení nebo ztrátu sluchu a další problémy, jako například zvonění či hučení v uších. Mezi vhodná opatření na snížení tohoto rizika mohou patřit například tlumicí materiály zabraňující „zvonění“ pracovního povrchu.

-
- Na pracovišti je doporučeno nosit ochranu sluchu s označením CE.
- Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluha nástrojů a ostatní osoby pohybující se na pracovišti používaly ochranné prostředky, jako je ochrana zraku, prachová maska, neklouzavá obuv, helma a ochrana sluchu.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, části oděvu a rukavice nesmí přicházet do kontaktu s pohyblivými částmi, aby nedocházelo k vážným zraněním. Noste pouze takové rukavice, které zajišťují dostatečnou citlivost a bezpečné ovládání nástroje a veškerých nastavovacích zařízení. Při práci v chladu neste teplé oblečení, abyste měli teplo a suché ruce.
- Nenatahujte se příliš daleko. Za všechn okolnosti musíte stabilně stát. Budete tak mít nad nástrojem lepší kontrolu v neočekávaných situacích.
- Zabraňte nechtěnému spuštění nástroje. Když je nástroj pod tlakem, je vždy připraven k vystře-

lování. Pokud by došlo k náhodnému přitisknutí nástroje na lidské tělo nebo jiný povrch, nástroj se aktivuje spojovací materiál se bude v oblasti vystřelování po milimetrech vysouvat ven, dokud se tlak na pracovní povrch neuvolní.

- Považujte nástroj za pracovní náčiní.
- Neúčastněte se dětinských her.
- Před použitím nástroje odstraňte všechny nástroje používané k údržbě nebo opravám. Nástroje nasazené na pohyblivou součást nástroje mohou způsobit úraz.
- S nástrojem manipulujte opatrně, neboť se může ochladit a ztěžovat tak úchop a ovládání.
- Nástroj nikdy nepoužívejte v prostředí obsahujícím hořlavý prach, plyny nebo výparы. Nástroj může vygenerovat jiskru, což může mít za následek vznícení plynů, vznik požáru a následnou explozi nástroje.
- Pracoviště musí být uklizené a řádně osvětlené. Neuklizené nebo tmavé prostory jsou zdrojem nehod.
- Nástroj nepoužívejte, pokud není v řádném provozním stavu.
- Nástroj před používáním zkонтrolujte, abyste zjistili, zda je v řádném provozním stavu. Zkontrolujte případné nesprávné vyrovnaní nebo zasekávání pohyblivých dílů a další okolnosti, které mohou mít vliv na funkčnost. Pokud se vyskytnou některé z následujících podmínek, zařízení nepoužívejte, neboť by mohlo dojít k poruše.
- Když s nástrojem nepracujete, zavěste ho na háček na opasek nebo na krov, anebo ho položte na bok. Nenechávejte ho ležet tak, aby jeho vyštěnění mířilo na obsluhu nebo na okolostojící osoby.
- Nástroj smí používat pouze technicky zdatné osoby, které si přečetly provozní a bezpečnostní pokyny a porozuměly jejich obsahu.
- Zajistěte, aby se při práci s nástrojem ve vaší blízkosti nevyskytovaly žádné děti a další osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nástrojem.
- Vždy předpokládejte, že nástroj obsahuje spojovací materiál. Nedbalá manipulace s nástrojem může vést k neočekávanému vystřelení spojovacího materiálu a následnému úrazu.
- Nemířte nástrojem na sebe ani na nikoho poblíž, bez ohledu na to, zda obsahuje nebo neobsahuje spojovací materiál. Neočekávaná aktivace vystřelí spojovací materiál a způsobí zranění.

- Nástroj nepřetěžujte. Používejte ten správný nástroj podle vašich potřeb. Odvede lepší práci a zajistí vyšší bezpečnost s kapacitou, pro kterou byl navržen.
- Nástroj neaktivujte, dokud není správně připojen k pracovnímu povrchu.
- Nepoužívejte nástroj na materiálech, které jsou příliš tvrdé nebo příliš měkké. Tvrzý materiál může spojovací materiál odrazit a způsobit zranění osob, zatímco měkký materiál může být snadno proražen a způsobit tak volné odlétnutí spojovacího materiálu.
- Nenastřelujte spojovací materiál do jiného spojovacího materiálu.
- Při nastřelování spojovacího materiálu do stávajících stěn nebo jiných míst, za která není vidět, věnujte zvýšenou pozornost skrytým předmětům nebo osobám na druhé straně (např. dráty, trubky, elektrické kabely.)
- Po nastřelení spojovacího materiálu se nástroj může zpětným rázem odpružit pryč od pracovního povrchu. V zájmu snížení rizika úrazu mějte vždy nad zpětným rázem kontrolu:
 - mějte neustálé kontrolu nad nástrojem a budte připraveni reagovat na běžné nebo náhlé pohyby, jako například na zpětný ráz,
 - nechte nástroj, aby zpětným rázem odskočil od pracovního povrchu,
 - zpětnému rázu neodporujte, aby se nástroj vrátil zpět k pracovnímu povrchu,
 - udržujte obličej a další části těla v bezpečné vzdálenosti od nástroje.
- Při práci na okraji pracovního povrchu nebo při používání ostrých úhlů se snažte minimalizovat odlamování, tvorbu třísek nebo volné odletování či odrážení spojovacího materiálu, aby nedošlo k úrazu.
- Nepoužívejte tento nástroj k upínání elektrických kabelů. Neřízena k instalaci elektrických kabelů a může poškodit jejich izolaci a způsobit tak úraz elektrickým proudem nebo požár. Nástroj navíc není izolovaný před kontaktem s elektrickou energií.
- Nepoužívejte nástroj k jiným činnostem, než ke kterým je určený. Obzvláště ho nepoužívejte jako kladivo. Údery do nástroje mohou zvýšit riziko poškození nástroje a nechtěné vystřelení spojovacího materiálu.
- Nástroj nepoužívejte v případě chybějících nebo poškozených výstražných bezpečnostních štítků.

- Nedemontujte ovládací prvky nástroje, nijak je neupravujte nebo nezpůsobujte jejich nefunkčnost. S nástrojem nepracujte, pokud je některý z jeho ovládacích prvků nefunkční, odpojen, upraven nebo nefunguje správně.
 - Nástroj by neměl být upravován, pokud to není povoleno v příručce nebo pokud neobdržíte písemný souhlas od společnosti Kyocera Unimerco Fastening. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nebezpečným situacím nebo úrazům.
-  • Ruce a jiné části těla nesmí být v oblasti vystřelování spojovacího materiálu (A) z nástroje.
- Používejte pouze takový spojovací materiál, který je uveden v technických specifikacích dodaných s touto příručkou.
 - Při manipulaci se spojovacím materiélem buděte opatrní – může mít ostré hrany a špičaté hroty.
 - Používejte pouze příslušenství vyrobené nebo doporučené výrobcem nástroje nebo příslušenství, které funguje stejným způsobem jako příslušenství doporučené společností Kyocera Unimerco Fastening.
 - Spojovací materiál vkládejte až po připojení kompresoru, aby nedošlo k nečekanému vystřelení spojovacího materiálu.
 - Při odstraňování zaseknutého spojovacího materiálu buděte opatrní. Mechanismus může být napružený a spojovací materiál může být při pokusu o uvolnění zaseknutí vystřelen ven.
 - V následujících případech odpojte přívod stlačeného vzduchu:
 - když nástroj není používán,
 - při provádění údržby nebo oprav,
 - při odstraňování zaseknutí,
 - při zvedání, spouštění nebo přenášení nástroje na jiné místo,
 - když je nástroj mimo dohled nebo kontrolu obsluhy,
 - při vyjmání spojovacího materiálu ze zásobníku,
 - Stlačený vzduch může být příčinou vážného úrazu.
 - Když nástroj nepoužíváte, vždy vypněte přívod vzduchu a odpojte od něho nástroj.
 - Nikdy nesmírejte stlačený vzduch proti sobě ani proti žádné jiné osobě.
 - Pro připojení hadic vždy používejte správnou vzduchovou propojku nástroje (D). Při rozpojování spojky nesmí být v nástroji přítomen tlak.

Předvídatelná rizika

- Je nezbytně nutné se seznámit s informacemi ohledně vyhodnocování rizik a zavést vhodné kontroly.
- Při používání může docházet k odletování úlomků z pracovního povrchu a upínačího/zakládacího systému.

- Při delším používání nástroje může obsluha pocítovat nepohodlí v oblasti paží, ramen, krku nebo jiných částí těla.
- Vystavení vibracím může způsobit poškození nervů a krevního oběhu rukou a paží.
- Pokud obsluha pocítuje příznaky jako trvalé nebo vracející se nepohodlí, bolest, tepání krve, brnění, necitlivost, pálení nebo ztuhlost, tyto varovné příznaky neignorujte. Obsluha by se v takovém případě měla obrátit na kvalifikovaného profesionálního zdravotníka.
- Při používání nástroje by obsluha měla zaujmout vhodný ergonomický postoj. Je nutné mít stabilní postoj a vyhýbat se nepřirozeným nebo nevyváženým pozicím.
- Držte nástroj lehce, ale bezpečně, protože rizika způsobená vibracemi jsou při silném úchopu obecně větší.
- Mohou být přítomná i další rizika související s opakovanými činnostmi, jako doba používání s ohledem na pracovní pozice a vyvíjené síly. Doporučujeme, abyste se seznámili s příslušnými informacemi v normách EN 1005-3 a EN 1005-4.
- Hlavními přičinami úrazů na pracovišti jsou uklouznutí, zakopnutí a pády. Při používání nástroje dávejte pozor na kluzké povrchy.
- V neznámých prostředích postupujte opatrně. Mohou se v nich vyskytovat skrytá rizika, jako elektrická nebo další vedení.
- Pokud je nástroj používán v oblasti s usazeným prachem, může dojít k rozptýlení prachu a vzniku nebezpečné situace.
- Pokud dojde k nebezpečné situaci kvůli prachu nejdůležitější je tuto situaci kontrolovat v místě výskytu.

Pokyny k obsluze

Připojení kompresoru

- Připojte spojku na vzduchové hadici na vzduchovou propojku nástroje (D).

Vkládání a vyjmání spojovacího materiálu

- Připojte kompresor před vložením spojovacího materiálu. Pokud vložíte spojovací materiál před připojením kompresoru, může dojít k nechtěnému vystřelení spojovacího materiálu. Při vkládání

spojovacího materiálu namiřte hubici směrem od okolostojících osob a sundejte prst ze spouště.

- Vložte spojovací materiál do nástroje s dvoustupňovým zásobníkem:
 - Zasuňte pás spojovacího materiálu do správné drážky (40 nebo 50 mm) v zásobníku (E) až za zarážku (B).
 - Zatáhněte vysunovač (C) až za zarážku (B).
 - Pomalu vysunovač (C) pouštějte, až bude přitlačen k pásu spojovacího materiálu a zasune pás do vyústění.
- Vyměte spojovací materiál z nástroje s dvoustupňovým zásobníkem:
 - Stiskněte uvolňovací páčku na vysunovači (C) a nástroj nakloňte, aby pás spojovacího materiálu sjel do zadní části zásobníku.
 - Stiskněte zarážku spojovacího materiálu (B) a vysuňte ji z pásu.
- Vložte spojovací materiál do nástroje s třístupňovým zásobníkem:
 - Zatáhněte vysunovač (C) směrem dozadu, až bude zajištěný k zásobníku v zadní poloze.
 - Zasuňte páš spojovacího materiálu do správné drážky (40, 50 nebo 60 mm) v zásobníku (E).
 - Pomalu vysunovač (C) pouštějte a zatlačte spojovací materiál do hubice.
- Vyměte spojovací materiál z nástroje s třístupňovým zásobníkem:
 - Zatáhněte vysunovač (C) do zadní zajišťovací polohy.
 - Vytáhněte spojovací materiál ze zásobníku (E).

Používání nástroje



- Nejedná se o obyčejnou pneumatickou hřebíkovačku, která nastřeluje hřebíky do pracovního povrchu jedním silným úderem. Z tohoto důvodu není vybavena spouští nebo standardním kontaktním spínačem. Hřebíkovačka používá systém s vícenásobným vystřelováním, který vystřeluje hřebík mnoha slabými, ale rychlými údery.

Funkce

- Pomocí hrotu hřebíku vyhledejte otvor v kování. Po nalezení správného místa přitiskněte nástroj silněji k pracovnímu povrchu, čímž spustíte funkci vícenásobného vystřelování. Vystřelování bude pokračovat, dokud bude obsluha držet nástroj přitisknutý k pracovnímu povrchu a zastaví se až po zasunutí hřebíku až nadoraz.
- Pokud se netrefíte do otvoru a budete vystřelovat hřebík přímo do plechu, hřebík zůstane ve vyústění nástroje. Jednoduše hrot hřebíku znovu nastavte tak, abyste zasunuli hřebík do otvoru.

Odstranění zaseknutého spojovacího materiálu

- V případě zaseknutí spojovacího materiálu odpojte před provedením jakékoli akce přívod vzduchu. Otočte nástroj směrem od sebe i ostatních osob.
- Uvolněte vysunovač, aby nebyl vyvýjen tlak na pás spojovacích prvků.
- Zasuňte do nastřelovacího kanálu vhodný nástroj, např. křížový šroubovák č. 2.
- Klepnutím kladivem na šroubovák uvolněte zaseknutí.
- Vytáhněte zaseknutý spojovací materiál špičatými kleštěmi nebo podobným nástrojem. Nevytahujte spojovací prvek rukou.
- Pokud se vám spojovací prvek nepodaří výše uvedeným postupem vytáhnout, obraťte se na svého prodejce produktů TJEP.



Pokyny k údržbě

Obecná údržba

- Zaměstnavatel a obsluha musí zajistit, aby byl nástroj udržován v bezpečném provozním stavu. Nástroj navíc mohou opravovat pouze autorizovaní servisní technici společnosti TJEP nebo distributorů produktů společnosti TJEP a musí při tom používat díly a příslušenství dodávané nebo doporučované společností Kyocera Unimerco Fastening.
- Udržujte nástroj neustále čistý. Oťřejte suchým čistým hadříkem mazivo nebo olej, aby nedošlo k nechtěnému upuštění nástroje.
- Používejte mazničku TJEP ve vzduchové propojce (D) nástroje velmi často. Protože se nástroj při vystřelování spojovacího materiálu pohybuje několikrát, O-kroužky pístu je potřeba více mazat.

- Nepoužívejte k čištění nástroje čistidla na bázi rozpouštědel, protože určitá rozpouštědla mohou poškodit nebo oslabit kompozitní díly nástroje.
- Všechny šrouby a matice musí být dotažené a nepoškozené. Povolené šrouby mohou způsobit nebezpečné situace a mohou mít za následek vážný úraz nebo zlomení dílů.
- Doporučujeme použít na kompresoru filtr a regulátor.
- Denně vyprazdňujte vodní nádrže kompresoru.
- NIKDY nástroj nepoužívejte, když máte pochybnosti o jeho stavu.

Chladné počasí

- Při používání nástroje za teplot blížících se bodu mrazu nebo nižších může ve vzduchovém vedení zamrzout vlhkost a zabránit provozu nástroje.
- Snižte tlak vzduchu na 80 psi (5,5 baru) nebo méně.
- Vyjměte ze zásobníku veškerý spojovací materiál.
- Připojte kompresor a použijte nástroj naprázdno, protože pomalým provozem se zahřejí pohyblivé součásti.

Skladování

- Když nástroj delší dobu nepoužíváte, naneste na kovové díly tenkou vrstvu maziva, aby nedocházelo ke korozi. Neskladujte nástroj v chladném prostředí. Když nástroj není používán, uchovávejte ho na teplém a suchém místě. Udržujte mimo dosah dětí.

Likvidace

- Likvidaci nástroje je nutno provést podle pokynů místních úřadů.

Odstraňování potíží

Stav	Akce
Hrot hřebíku nelze použít k vyhledání otvoru v kování.	<ul style="list-style-type: none"> • Spojovací materiál je zasunutý do nesprávné drážky zásobníku. <ul style="list-style-type: none"> · Zvolte správnou drážku (40, 50 nebo 60 mm).
Z nástroje uniká vzduch.	<ul style="list-style-type: none"> • Povolené šrouby vyústění <ul style="list-style-type: none"> · Dotáhněte šrouby a zkontrolujte stav. • Povolené šrouby víka <ul style="list-style-type: none"> · Dotáhněte šrouby a zkontrolujte stav. • Poškozená těsnění, těsnící kroužky nebo O-kroužky <ul style="list-style-type: none"> · Vyměňte těsnění, těsnící kroužky nebo O-kroužky.
Z nástroje nevystřeluje spojovací materiál.	<ul style="list-style-type: none"> • Znečištěné vyústění (A) <ul style="list-style-type: none"> · Vyčistěte vyústění. • Znečištěný nebo prázdný zásobník (E) <ul style="list-style-type: none"> · Vyčistěte zásobník. • Omezený přívod vzduchu/nedostatečný průtok vzduchu <ul style="list-style-type: none"> · Zkontrolujte vyústění a kompresor. • Nedostatečné promazání <ul style="list-style-type: none"> · Použijte mazničku TJEP. • Příliš krátký spojovací materiál nebo nesprávná velikost <ul style="list-style-type: none"> · Používejte pouze spojovací materiál doporučený TJEP. • Ohnutý spojovací materiál <ul style="list-style-type: none"> · Nepoužívejte.
Spojovací materiál se nevystřeluje.	<ul style="list-style-type: none"> • Nízký tlak vzduchu <ul style="list-style-type: none"> · Zkontrolujte vyústění a kompresor. • Nedostatečné promazání (D) <ul style="list-style-type: none"> · Použijte mazničku TJEP.
Nedostatečný výkon.	<ul style="list-style-type: none"> • Vysunovač (C) byl uvolněn příliš rychle a došlo k poškození zakládacího papíru spojovacího materiálu. <ul style="list-style-type: none"> · Vysunovač pouštějte vždy pomalu. • Spojovací materiál je zasunutý do nesprávné drážky zásobníku. <ul style="list-style-type: none"> · Zvolte správnou drážku (40, 50 nebo 60 mm). • Ohnutý spojovací materiál <ul style="list-style-type: none"> · Nepoužívejte. • Uvolněný zásobník, povolené šrouby vyústění <ul style="list-style-type: none"> · Dotáhněte všechny šrouby a zkontrolujte stav. • Spojovací materiál narází na kování. <ul style="list-style-type: none"> · Nastavte přesně hrot hřebíku do otvoru v kování.
Zaseknutí spojovacího materiálu v nástroji.	<p>Při jiných než výše popsaných situacích přestaňte nástroj používat, obrat'te se na svého místního prodejce a nechte nástroj opravit.</p>

TJEP BESLAGSØMPISTOLER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING

Indhold


Referencepunkter	16
Symbolforklaring.....	17
Generelle advarsler	17
Forudsigelige farer.....	19
Brugsanvisning	20
Tislutning af trykluft	20
Ladning og tømning af magasinet.....	20
Betjening af værktøjet.....	20
Fjernelse af fastklemt fastener	20
Vedligeholdelsesanvisning	21
Koldt vejr	21
Opbevaring	21
Bortsaffelse	21
Fejlfinding.....	22



FORKERT ELLER SLØSET OMGANG MED VÆRKTØJET VIL KUNNE MEDFØRE DØD ELLER ALVORLIG KVÆSTELSE. DET ER MEGET VIGTIGT, AT BRUGEREN AF VÆRKTØJET LÆSER OG FORSTÅR DENNE MANUAL, INDEN VÆRKTØJET ANVENDES. OPBEVAR DENNE MANUAL TILGÆNGELIG FOR ANDRE TIL GENNEMLÆSNING, FØR DE ANVENDER VÆRKTØJET.

Opbevar denne manual et sikkert sted til fremtidig brug.

Referencepunkter

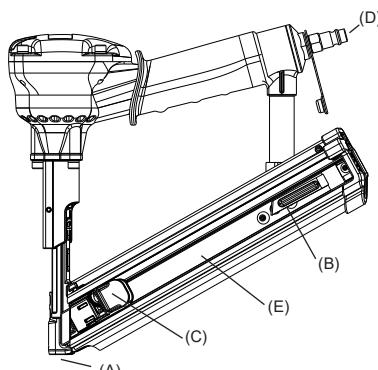

Symbolforklaring

Symboler i manuelen		Symboler på værktøjet	
	Læs og forstå alle advarsler og anvisninger på værktøjet og i manuelen. Manglende overholdelse kan føre til alvorlige kvæstelser.		Værktøjet er CE-godkendt i henhold til gældende standarder.
	Brugeren og andre i nærheden skal benytte CE-mærkede øjenværn med front- og sidebeskyttelse.		Læs og forstå alle advarsler og anvisninger på værktøjet og i manuelen. Manglende overholdelse kan føre til alvorlige kvæstelser.
	Brugeren og andre i nærheden skal benytte CE-mærkede høreværn.		Brugeren og andre i nærheden skal benytte CE-mærkede øjenværn med front- og sidebeskyttelse.
	Det anbefales, at brugeren og andre i nærheden af arbejdsmrådet, bærer CE-mærket hovedbeskyttelse.		Brugeren og andre i nærheden skal benytte CE-mærkede høreværn.
	Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger inden brug.	P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimalt tilgangstryk
	Udvis forsigtighed, da fasteners skydes ud.		Multi-blow værktøj. Når næsestykket aktiveres, vil værktøjet med små, bløde slag slå fastener i. Udvis forsigtighed.

Generelle advarsler

Generelle sikkerhedsanvisninger

- **ADVARSEL:** Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger. Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand, alvorlig kvæstelse og/eller død.
 - Brug værktøjet og tilbehør i overensstemmelse med disse anvisninger, og tag højde for arbejdsværdierne og arbejdet, som skal udføres. Brug af værktøjet til andre opgaver end dem, det er beregnet til, kan føre til farlige situationer.
 - Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug sund fornuft, når du betjener værktøjet. Brug ikke værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed, mens du betjener værktøjet, kan forårsage alvorlig person- og materielskade.
 - Brugeren skal vurdere risiciene for andre.
 - Brug CE-mærkede øjenværn med front- og sidebeskyttelse mod flyvende objekter, når du håndterer, anvender og vedligeholder værktøjet.
 - Brug CE-mærket høreværn tæt ved eller på arbejdsstedet for at forhindre høreskader. Ubeskjært eksponering for høje støjniveauer kan medføre permanent, funktionsnedsættende
- høretab og andre problemer såsom tinnitus (ringende, summende, susende eller fløjtende lyd i øerne). Det kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger for at dæmpe materialer for at forhindre arbejdsemner i at "ringe".
- Det anbefales at bære CE-mærket hovedbeskyttelse på arbejdsstedet.
 - Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at brugere af værktøjet og personale i nærheden på arbejdsstedet bærer personligt beskyttelsesudstyr såsom øjenværn, støvmasker, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og/eller høreværn.
 - Vær iført korrekt beklædning. Vær ikke iført løst tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele for at undgå alvorlige kvæstelser. Bær kun sikkerhedshandsker, der giver en tilstrækkelig føeling til sikkert at kunne håndtere værktøjet, dybdejustering osv. Bær varmt tøj, når der arbejdes under kolde forhold, så dine hænder holdes varme og tørre.
 - Stræk dig ikke for langt. Hold et sikkert og stabilt fodfæste og god balance til enhver tid. Det giver bedre kontrol over værktøjet i uventede situationer.
 - Sørg for at forhindre utilsigted aktivering. Når værktøjet er tilsluttet trykluft er det klar til at skyde. Hvis værktøjets mundingsdel/næse utilsigted presses mod kropsdele eller andre overflader, vil

værktøjet blive aktiveret og en fastener vil blive drevet frem få millimeter ad gangen i små stød, indtil trykket på mundingsdelen/næsen fjernes.

- Husk at værktøjet er et arbejdsredskab.
- Brug ikke værktøjet til sjov.
- Fjern al værktøj, der er anvendt til vedligehold og fejlretning før pistolen anvendes. Værktøj efterladt på en bevægende del af pistolen, kan forårsage personskade.
- Håndter værktøjet med forsigtighed, da det kan blive koldt, hvilket påvirker grebet og håndteringen.
- Brug aldrig værktøjet, hvis der er letantændelig støv, gasser eller dampe i nærheden. Værktøjet kan generere en gnist, som kan antænde en brand eller forårsage en ekspløsion.
- Hold arbejdsmrådet rent og veloplyst. Rodede og mørke områder tilskynder til uheld.
- Brug ikke værktøjet, hvis det ikke er i en ordentlig driftstilstand.
- Inspicér værktøjet inden brug for at sikre, at det er i korrekt stand. Kontrollér for forkert justering, fastsiddende, bevægelige dele eller andre forhold som kan påvirke funktionen. Brug ikke værktøjet, hvis nogen af ovennævnte forhold forekommer, da det kan medføre fejlfunktion.
- Når værktøjet efterlades i hvileposition, bruges en bæltekrog eller det placeres hvilende på værktøjssiden. Efterlad det ikke med næsen (B) pegede mod brugerens eller nogen i nærheden.
- Kun teknisk kompetente personer, der har læst og forstået sikkerheds- og brugsanvisningen må betjene værktøjet.
- Hold børn og ivedkommende på sikker afstand, mens værktøjet betjenes. Distractioner kan forårsage, at du mister kontrollen.
- Antag altid, at værktøjet indeholder fasteners. Uforsiktig håndtering af værktøjet kan medføre uventet affyring af fasteners og medføre kvæstelser.
- Ret ikke værktøjet mod dig selv eller nogen i nærheden, uanset om det indeholder fasteners eller ej. Uventet aktivering vil kunne udskyde fasteners, hvilket kan medføre en skade.
- Pres ikke værktøjet unødig. Brug det rigtige værktøj til din opgave, da det vil udføre arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, det er beregnet til.
- Aktivér ikke værktøjet, medmindre det er placeret tæt mod arbejdsemnet.
- Anvend ikke værktøjet i materialer, der er for hårde eller bløde. Hårde materialer kan rikochettere fasteners og beskadige personer. Bløde materialer kan let penetreres og medføre, at fasteners flyver frit.
- Skyd ikke fasteners ind i andre fasteners.
- Vær ekstra forsigtig, når fasteners føres ind i eksisterende vægge eller andre blinde områder, så du undgår kontakt med skjulte genstande eller personer på den anden side (f.eks. ledninger, rør, elektriske kabler).
- Når fasteners skydes ind i materialet, kan værktøjet rekylere/springe tilbage, hvilket får det til at fjerne sig fra emnet. For at reducere risikoen for skader skal rekylen håndteres ved:
 - altid at bevare kontrollen over værktøjet og være klar til at modvirke normale eller pludselige bevægelser såsom rekyl,
 - at give værktøjet mulighed for at bevæge sig væk fra emnet som følge af rekylen,
 - ikke at gøre modstand mod rekylen, så værktøjet vil blive tvunget tilbage mod emnet,
 - at holde ansigt og kropsdele væk fra værktøjet.
- Når der arbejdes tæt på arbejdsemnets kant eller skydes i stejle vinkler, skal der udvises forsigtighed for at minimere at materialet splinterer, flækker, revner, eller at fasteners flyver frit eller rikochetterer, hvilket kan medføre kvæstelser.
- Brug ikke værktøjet til fastgøring af elektriske kabler. Det er ikke designet til montering af elektriske kabler og kan beskadige isoleringen på disse, hvilket kan udløse elektrisk stød eller risiko for brand. Desuden er værktøjet ikke isoleret mod at komme i kontakt med elektrisk strøm.
- Brug ikke værktøjet til at udføre andre opgaver, end det er designet til. Brug det især ikke som hammer. Slag på værktøjet vil øge risikoen for et ødelagt værktøj og utilsigtet udskydning af fasteners.
- Brug ikke værktøjet, hvis sikkerheds- eller advarselsmærkat(er) mangler eller er beskadiget.
- Sikkerhedsanordninger må ikke fjernes, ændres eller på anden måde sættes ud af kraft. Brug ikke værktøjet, hvis sikkerhedsanordningerne er fastlæste, frakoblede, ændret eller ikke fungerer ordentligt.

- Værktøjet må ikke modificeres, medmindre det er godkendt i manualen eller godkendt skriftligt af Kyocera Unimerco Fastening. Manglende overholdelse kan medføre farlige situationer eller kvæstelser.



- Hold hænder og kropsdele væk fra værktøjet mundingsdelen/hæse (B).
- Brug kun de fasteners, der er beskrevet i de tekniske specifikationer, der leveres sammen med denne manual.
- Vær forsigtig, når fasteners håndteres, da de kan have skarpe kanter.
- Brug kun tilbehør fremstillet eller anbefalet af Kyocera Unimerco Fastening.
- Indsæt fasteners efter tilslutning af trykluft for at forhindre uventet affyring af fasteners.
- Udvis forsigtighed, når et fastsiddende fastener fjernes, da indstængt kraft på bevægelige dele kan blive frigjort. Dette kan f.eks. forårsage at en fastener kan blive udstødted med kraft, mens det forsøges at fjerne blokeringen.
- Fjern trykluften, når
 - værktøjet ikke er i brug,
 - der udføres vedligeholdelse eller reparationer,
 - en fastklemt fastener fjernes,
 - værktøjet løftes, sænkes eller på anden måde flyttes til en ny placering,
 - værktøjet er uden for brugerens opsyn eller kontrol,
 - fasteners fjernes fra magasinet.
- Komprimeret trykluft kan forårsage alvorlige skader.
- Sluk altid for trykluften og frakobl værktøjet, når dette ikke er i brug.
- Udsæt aldrig dig selv eller andre for komprimeret trykluft.
- Anvend altid den korrekte trykluftstuds (H) til slangekoblingen. Trykket skal forlade værktøjet, så snart trykluftslangen fjernes.
- Ved brug af værktøjet må det maksimale tryk ikke overstige P_{max} .
- Værktøjet må ikke tilsluttes en kompressor, hvor trykket potentielt kan overstige 175 psi eller 12 bar.
- Børn må ikke lege med værktøjet. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse.

- Tjek altid trykluftslangen og koblinger for fejl og skader. En "piskende" trykluftslange kan forårsage alvorlige skader.
- Brug en trykluftslange med en diameter på 3/8" eller 10 mm, for optimal lufttilførsel. Er slangen for lang, kan dette dog medføre manglende tryk og luft.
- Bær eller træk aldrig værktøjet i trykluftslangen.
- Værktøjet skal vedligeholdes med omhu. Hvis det er beskadiget, skal det repareres inden brug. Se vedligeholdelsesanvisningerne for detaljeret information om korrekt vedligeholdelse af værktøjet.
- Hold værktøjet ren; tør olie og fedt af efter brug. Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre værktøjet. Der er risiko for, at opløsningsmidler vil beskadige gummiert og/eller plastikkomponenter på værktøjet. Fedt på håndtaget og værktøjets kabinet kan medføre, at værktøjet tabes ved et uheld og personer i nærheden kommer til skade.
- Få dit værktøj vedligeholdt af en kvalificeret reparatør, der udelukkende anvender komponenter leveret eller anbefalet af Kyocera Unimerco Fastening. Det vil sikre, at værktøjet bliver ved med at være sikkert.
- For at minimere støj, vibration og slidtage bør værktøjet kun tilkobles en kompressor, der er indstillet til det laveste, nødvendige tryk.
- Brug kun smøremidler anbefalet af Kyocera Unimerco Fastening / din lokale TJEP-forhandler.
- Brug aldrig andre drivmidler end trykluft fra kompressor (se de tekniske specifikationer på værktøjet), da brug af andre drivmidler som eksempelvis oxygen, gas eller andre drivmidler på flaske kan medføre høj brand- og eksplorationsfare.

Forudsigelige farer

- Risikovurdering foretages på baggrund af nedenstående information. Passende foranstaltninger skal gennemføres på den baggrund.
- Under anvendelse af værktøjet, kan emne-stykker og rester af kolleteringsmateriale flyve frit.
- Når værktøjet anvendes gennem længere perioder, vil brugeren kunne opleve ubehag i arme, skuldre, nakke eller andre kropsdele.
- Eksponering for vibrationer kan medføre funktions-nedsættende skader på nerver og blodforsyningen til hænder og arme.

- Hvis brugeren oplever symptomer som vedvarende eller tilbagevendende ubehag, smerte, pulsering, ømhed, prikken, følelsesløshed, brændende fornemmelse eller stivhed, må disse advarselstegn ikke ignoreres. Brugeren skal konsultere kvalificeret sundhedspersonale vedrørende sine symptomer.
 - Mens værktøjet anvendes, skal brugeren intage en passende og ergonomisk kropsholdning. Stå sikkert med fødderne, og undgå akavede stillinger og ubalance.
 - Hold fast i værktøjet med et let, men sikkert greb, eftersom risikoen fra vibrationer generelt er større, hvis grebet er fastere.
 - For øvrige risici relateret til arbejde med høj gentagelsesfrekvens, f.eks. vedrørende brugstiden i forhold til arbejdspositioner og belastning, henvises der til EN 1005-3 og EN 1005-4.
 - Udskridning, snublen og fald er hyppige årsager til arbejdsskader. Vær opmærksom på glatte overflader, når du anvender værktøjet.
 - Udvis ekstra opmærksomhed i ukendte omgivelser. Der kan være skjulte farer såsom elektricitet eller andre forsyningskilder.
 - Hvis værktøjet anvendes i et område med statisk støv, kan det sprede støvet og medføre farer.
 - Når støvfarer opstår, skal det prioriteres at fjerne årsagen.
- Brugsanvisning**
- Frigør forsigtigt fremføreren (C), således at fasteners bliver skubbet ind i næsestykket.
 - Udtagning af fasteners fra værktøj med "to-trins" magasin:
 - Vip fremføreren (C) fri af fasteners og tilt værktøjet, så fasteners kan glide tilbage til enden af magasinet.
 - Tryk på låsen (B) og lad fasteners glide ud af magasinet
 - Ladning af værktøj med et "tre-trins" magasin:
 - Træk fremføreren (C) tilbage indtil den låses i magasinetets bagerste position.
 - Indfør fasteners i den korrekte rille (40, 50 eller 60 mm) i magasinet (E).
 - Frigør forsigtigt fremføreren, så fasteners bliver skubbet ind i næsestykket.
 - Udtagning af fasteners fra værktøj med "tre-trins" magasin:
 - Træk fremføreren (D) tilbage indtil den låses i magasinetets bagerste position.
 - Tilt værktøjet, så fasteners kan glide ud af magasinet (I)

Betjening af værktøjet



- Dette er ikke en almindelig trykluftpistol, der slår sømmet i med ét hårdt slag. Der er derfor hverken aftækker eller sikring. Værktøjet slår i stedet fasteners i med mange bløde slag i hurtig rækkefølge.


Funktion

- Brug spidsen af fastener til at lokalisere hullet i beslaget. Tryk herefter værktøjet mod arbejdsemnet og værktøjet vil med små, korte slag drive fastener frem. Værktøjet vil fortsætte med at drive fastener så længe operatøren presser værktøjets mundingsdel/næse mod arbejdsemnet, og vil stoppe, når fasteneren er slået helt ind.
- Hvis beslags'hullet ikke rammes, vil fastener blive i værktøjets næse. Lokalisér hullet igen og værktøjet vil slå fastener i.

Fjernelse af fastklemt fastener

- Ved fastklemt fastener frakobles trykluftinden yderligere handlinger udføres. Peg næsen af værktøjet væk fra dig selv og andre.
- Frigør fremføreren (D) for at undgå tryk på fasteners.
- Brug et egnet værktøj, f.eks. en #2 Phillips-skruetrækker, som indføres i pistolmundingen/næsen.

- Slå på værktøjet med en hammer for at skubbe slagstiften tilbage og frigøre den fastklemte fastener.
- Fjern den fastklemte fastener med en spidstang eller et lignende værktøj. Brug ikke hænderne til at fjerne fastklemte fasteners.
- Hvis du ikke kan fjerne den fastklemte fastener med ovennævnte metode, bedes du kontakte din lokale TJEP-forhandler.

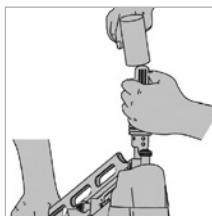

Vedligeholdelsesanvisning

Generel vedligeholdelse

- Arbejdsgiveren og operatøren er ansvarlige for at sikre, at værktøjet holdes i ordentlig og sikker stand. Kun autoriseret TJEP-servicepersonale eller TJEP-distributører, må reparere værktøjet. Der skal anvendes originale reservedele og udstyr leveret eller anbefalet af Kyocera Unimerco Fastening.
- Hold altid værktøjet rent. Tør fedt eller olie af med en tør rengøringsklud for at undgå, at værktøjet tabes.
- Tilføj ofte helårsolie i værktøjets trykluftstuds (D). Værktøjet slår flere gange ved inddrivning af fastener, og derfor kræver stempelets o-ringe ekstra smøring.
- Undgå enhver brug af opløsningsmidler til rengøring af værktøjet, idet nogle opløsninger vil beskadige eller svække værktøjets kompositdele.
- Alle skruer og møtrikker skal være tilspændte og intakte. Løse skruer og møtrikker kan forårsage farlige situationer med personskader som følge.
- Det anbefales, at anvende filter og regulator på kompressoren.
- Tøm dagligt kompressorens tanke for vand.
- Brug ALDRIG et værktøj, hvis du er i tvivl.

Koldt vejr

- Ved brug af værktøjet i temperaturer nær eller under frysepunktet, kan fugten i værktøjets luftkanaler fryse og dermed forhindre, at værktøjet virker.
- Reducér lufttrykket til 80 psi (5,5 bar) eller mindre.
- Fjern alle fasteners fra magasinet
- Tilslut trykluft og "tom-skyd" værktøjet, da et lavere tryk kan opvarme de bevægelige dele.

Opbevaring

- Når værktøjet ikke anvendes gennem længere tid: Påfør et tyndt lag olie på metaldelene for at undgå rust. Opbevar ikke værktøjet i kolde omgivelser. Når værktøjet ikke er i brug, bør den opbevares et varmt og tørt sted. Hold den uden for børns rækkevidde.

Bortskaffelse

- Værktøjet skal bortsaffes i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Fejlfinding

Status	Handling
Spidsen af fasteners kan ikke bruges til at lokalisere hullet i beslaget	<ul style="list-style-type: none">Fastener sidder i den forkerte rille i magasinet<ul style="list-style-type: none">Vælg korrekt rille (40, 50 eller 60 mm)
Værktøjet er utæt	<ul style="list-style-type: none">Løse skruer i næsen<ul style="list-style-type: none">Spænd skruer og kontroller igenLøse skruer i topdæksel<ul style="list-style-type: none">Spænd skruer og kontroller igenLækkende pakning eller ødelagte o-ringe<ul style="list-style-type: none">Udskift pakning eller o-ringe
Værktøjet laver tom-skud	<ul style="list-style-type: none">Snavs i næsen (B)<ul style="list-style-type: none">Rens næsenSnavs i magasinet (I)<ul style="list-style-type: none">Rens magasinetFor lavt lufttryk<ul style="list-style-type: none">Kontroller kompressor og slangeManglende smøring<ul style="list-style-type: none">Brug TJEP helårsolieForkert fastenerstørrelse<ul style="list-style-type: none">Brug kun anbefalede TJEP fastenersBøjet fastener<ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendes
Manglende slagkraft	<ul style="list-style-type: none">Lavt lufttryk<ul style="list-style-type: none">Kontroller kompressor og slangerManglende smøring<ul style="list-style-type: none">Brug TJEP helårsolie
Fastener sidder fast i værktøjet	<ul style="list-style-type: none">Fremføreren er blevet frigivet for hårdt og har dermed ødelagt kollationeringsmaterialet på fasteners<ul style="list-style-type: none">Frigiv altid fremføreren forsigtigtFastener sidder i den forkerte rille i magasinet<ul style="list-style-type: none">Vælg korrekt rille (40, 50 eller 60 mm)Bøjet fastener<ul style="list-style-type: none">Må ikke anvendesLøst magasin eller andre dele<ul style="list-style-type: none">Spænd skruer og kontroller igenFastener har ramt metalbeslaget<ul style="list-style-type: none">Lokalisér hullet i beslaget med spidsen af fastener inden værktøjet presses mod arbejdsemnet.

I tilfælde af svigt ud over ovennævnte situationer skal du stoppe med at anvende værktøjet og kontakte din lokale forhandler med henblik på service.

TJEP-ANKERNAGLER

SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN INSTANDHALTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

Inhaltsverzeichnis


Bezugspunkte	23
Erläuterung der Symbole.....	24
Allgemeine Warnungen	24
Vorhersehbare Gefahren.....	27
Bedienungsvorschriften.....	28
Verdichter anschließen.....	28
Verbindungselemente einlegen/entnehmen	28
Werkzeug bedienen.....	28
Blockiertes Verbindungselement entfernen.....	28
Instandhaltungsvorschriften.....	29
Kälte	29
Lagerung.....	29
Entsorgung.....	29
Fehlerbehebung.....	30



EINE UNSACHGEMÄSSE UND UNSICHERE VERWENDUNG DES WERKZEUGS FÜHRT ZUM TOD ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN. ES IST ÄUSSERST WICHTIG, DASS DER VORGESEHENE BENUTZER DES WERKZEUGS DIESE ANLEITUNG LIEST UND VERSTEHT, BEVOR ER DAS WERKZEUG VERWENDET. GEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AN ANDERE BENUTZER WEITER, BEVOR DIESE DAS WERKZEUG VERWENDEN.

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Bezugspunkte

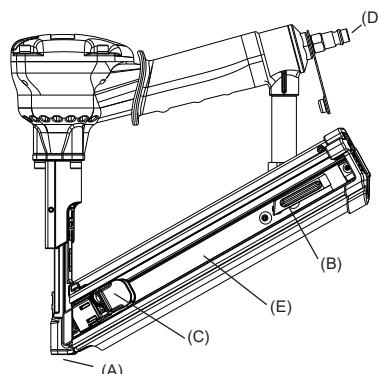

Erläuterung der Symbole

Symbole im Handbuch	
	Lesen Sie die Werkzeugbeschreibungen und das Handbuch und vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben. Wenn Sie die Warnhinweise missachten, kann es zu ernsten Verletzungen kommen.
	Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen einen stoßfesten Augenschutz mit Seitenschildern tragen.
	Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen einen Gehörschutz tragen.
	Es wird dringend empfohlen, dass Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich am Einsatzort einen Helm mit CE-Zeichen tragen.
	Lesen Sie vor Gebrauch sämtliche Sicherheitswarnungen und Vorschriften.
	Gehen Sie vorsichtig vor, da Verbindungselemente abgefeuert werden.

Symbole auf dem Werkzeug	
	Dieses Werkzeug verfügt über eine CE-Zulassung nach geltenden Richtlinien.
	Lesen Sie die Werkzeugbeschreibungen und das Handbuch und vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben. Wenn Sie die Warnhinweise missachten, kann es zu ernsten Verletzungen kommen.
	Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen einen stoßfesten Augenschutz mit Seitenschildern tragen.
	Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen einen Gehörschutz tragen.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximaler Betriebsdruck
	Werkzeug mit Mehrfachauslösung. Bei Kontakt mit dem Werkstück feuert das Werkzeug einmal. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Gerät.

! Allgemeine Warnhinweise

Allgemeine Sicherheitswarnungen

- ACHTUNG:** Lesen Sie sämtliche Sicherheitswarnungen und Vorschriften. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Vorschriften kann zu Stromschlag, Feuer, schweren Verletzungen und/oder zum Tod führen.
- Verwenden Sie das Werkzeug und sein Zubehör gemäß diesen Vorschriften, und berücksichtigen Sie dabei die Art und die Umstände der Arbeit. Die Verwendung des Werkzeugs für nicht bestimmungsgemäße Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Seien Sie stets vorsichtig, arbeiten Sie aufmerksam, und wenden Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug gesunden Menschenverstand an. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während der Arbeit mit einem Werkzeug kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.
- Der Bediener muss die Gefahren für andere Personen abschätzen.

• Verwenden Sie einen CE-gekennzeichneten Augenschutz mit Front- und Seitenschutz vor umherfliegenden Objekten, wenn Sie mit dem Werkzeug umgehen, es bedienen oder warten.

• Verwenden Sie am Einsatzort und in seiner Nähe CE-gekennzeichneten Gehörschutz, um Gehörschäden zu verhindern. Eine ungeschützte Exposition gegenüber hohen Lärmpegeln kann einen dauerhaften, invalidisierenden Hörverlust oder andere Probleme wie Tinnitus (Klingeln, Summen, Pfeifen oder Brummen in den Ohren) verursachen. Geeignete Gegenmaßnahmen, um die Gefahr einzudämmen, können beispielsweise Dämpfungsmaterialien sein (die verhindern, dass Werkstücke „klingen“).

• Wir empfehlen, am Einsatzort CE-gekennzeichneten Kopfschutz zu tragen.

• Der Arbeitgeber muss die Benutzer von Werkzeugen und alle Personen, die sich in der Nähe des Einsatzortes befinden, dazu anhalten, eine persönliche Schutzausrüstung wie Augenschutz, Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und/oder Gehörschutz zu tragen.

• Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen

fern, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Tragen Sie ausschließlich Handschuhe, die ein ausreichendes Gefühl bieten und eine sichere Kontrolle über das Werkzeug und alle Einstellvorrichtungen gewährleisten. Tragen Sie bei Arbeiten in kalter Umgebungen warme Kleidung, damit Ihre Hände warm und trocken bleiben.

- Überschätzen Sie die eigenen Fähigkeiten nicht. Bewahren Sie stets einen festen Halt und Ihr Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Werkzeug in unerwarteten Situationen.
- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Abfeuern. Wenn das Werkzeug unter Druck steht, ist es jederzeit schussbereit. Wenn das Werkzeug versehentlich gegen den menschlichen Körper oder eine andere Oberfläche gedrückt wird, wird es aktiviert und ein Verbindungselement tritt ein paar Millimeter aus dem Austrittsbereich aus, bis der Druck auf die Kontaktfläche nachlässt.
- Respektieren Sie das Werkzeug als Arbeitsgerät.
- Gehen Sie nicht leichtfertig mit dem Werkzeug um.
- Entfernen Sie alle zu Wartungs- oder Reparaturzwecken verwendeten Werkzeuge, bevor Sie das Werkzeug in Betrieb nehmen. Werkzeuge, die an einem beweglichen Teil des Werkzeugs verbleiben, können zu Verletzungen führen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Werkzeug um, da es kalt werden kann und dies Griffigkeit und Kontrolle beeinflusst.
- Verwenden Sie das Werkzeug niemals in der Nähe von brennbarem Staub, brennbaren Gasen oder Dämpfen. Das Werkzeug kann Funken erzeugen, die zur Entzündung von Gasen, zu Feuer sowie zur Explosion des Werkzeugs führen können.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
- Verwenden Sie das Werkzeug auf keinen Fall, wenn es sich nicht in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befindet.
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor dem Einsatz auf einen ordnungsgemäßen Betriebszustand. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen oder sonstige Fehler den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls einer der oben genannten Fehler auftritt, da diese eine Fehlfunktion verursachen können.
- Verwenden Sie für die Ruhestellung des Werkzeugs einen Gürtelhaken/Sparrenhaken, oder legen Sie es auf die Seite. Legen Sie es nicht in einer Position ab, in der die Nase (A) auf den Bediener oder andere, in der Nähe befindliche Personen zeigt.
- Das Werkzeug darf ausschließlich von technisch ausgebildeten Personen bedient werden, die die Sicherheits- und Bedienungsvorschriften gelesen und verstanden haben.
- Halten Sie Kinder und Umstehende auf Abstand, während Sie mit dem Werkzeug arbeiten. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Gehen Sie stets davon aus, dass das Werkzeug Verbindungselemente enthält. Ein unvorsichtiger Umgang mit dem Werkzeug kann zu unerwartetem Abfeuern von Verbindungselementen und zu Verletzungen führen.
- Unabhängig davon, ob das Werkzeug Verbindungselemente enthält oder nicht, richten Sie es nicht auf sich selbst oder andere Personen, die sich in der Nähe aufhalten. Durch eine unerwartete Auslösung werden Verbindungselemente abgefeuert und Verletzungen verursacht.
- Üben Sie keine Gewalt auf das Werkzeug aus. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung, da es die Arbeit in der vorgesehenen Geschwindigkeit besser und sicherer ausführt.
- Lösen Sie das Werkzeug nur dann aus, wenn es fest gegen das Werkstück gedrückt wird.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht auf Materialien, die zu hart oder zu weich sind. Harte Materialien können Verbindungselemente abprallen lassen und zu Verletzungen führen. Weiche Materialien können von Verbindungselementen leicht durchdrungen werden und dazu führen, dass Verbindungselemente unkontrolliert aus dem Material herausschießen.
- Treiben Sie Verbindungselemente nicht in andere Verbindungselemente ein.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Verbindungselemente in vorhandene Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche eintreiben, um den Kontakt mit verborgenen Objekten (z. B. Leitungen, Rohren, Stromkabeln) oder Personen auf der anderen Seite zu verhindern.
- Nach dem Eintreiben eines Verbindungselements kann ein Rückstoß das Werkzeug von der Arbeitsoberfläche zurückprallen lassen.

Reagieren Sie auf Rückstöße stets wie folgt, um Verletzungsgefahren zu mindern:

- Behalten Sie stets die Kontrolle über das Werkzeug und seien Sie vorbereitet, normalen oder plötzlichen Bewegungen wie Rückstöße entgegenzuwirken.
 - Lassen Sie zu, dass Rückstöße das Werkzeug von der Arbeitsoberfläche wegbewegen.
 - Setzen Sie Rückstöße keinen Widerstand entgegen, damit das Werkzeug nicht auf die Arbeitsoberfläche zurückgedrückt wird.
 - Halten Sie das Gesicht und andere Körperteile vom Werkzeug fern.
-
- Wenn Sie in der Nähe einer Werkstückkante oder unter steilem Winkel arbeiten, achten Sie darauf, Zerspanung, Spaltung, Splitterung oder den unkontrollierten Flug oder Rückstoß von Verbindungselementen zu minimieren, da hierdurch Verletzungen verursacht werden können.
-
- Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, um Stromkabel zu befestigen. Es ist nicht für die Installation von Stromkabeln ausgelegt und kann die Kabelisolierung beschädigen und dadurch Stromschläge oder Brandgefahr verursachen. Das Werkzeug ist außerdem nicht gegen elektrischen Strom isoliert.
-
- Verwenden Sie das Werkzeug ausschließlich für bestimmungsgemäße Arbeiten. Verwenden Sie es vor allem nicht als Hammer. Schläge auf das Werkzeug erhöhen die Gefahr, dass es beschädigt wird und versehentlich Verbindungselemente abgefeuert werden.
-
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, falls Sicherheitswarnschilder fehlen oder beschädigt sind.
-
- Bedienelemente des Werkzeugs dürfen nicht entfernt, unerlaubt manipuliert oder anderweitig außer Betrieb gesetzt werden. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, falls eines oder mehrere Bedienelemente des Werkzeugs außer Betrieb sind, abgeschaltet oder verändert wurden oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
-
- Das Werkzeug darf nicht verändert werden, es sei denn, dass dies durch die Anleitung oder schriftlich durch Kyocera Unimerco Fastening genehmigt wird. Die Nichteinhaltung kann zu gefährlichen Situationen oder Verletzungen führen.
-
- 
 - Halten Sie Hände und Körper von dem Bereich (A) des Werkzeugs fern, der Verbindungselemente abfeuert.
-
- Verwenden Sie ausschließlich Verbindungelemente, die in den dieser Anleitung beiliegenden technischen Spezifikationen ausgewiesen sind.
-
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Verbindungelemente in die Hand nehmen – sie können scharfe Kanten und scharfe Spitzen haben.
-
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller des Werkzeugs hergestellt oder empfohlen wird, oder Zubehör, das wirkungsgleich mit dem Zubehör ist, das von Kyocera Unimerco Fastening empfohlen wird.
-
- Legen Sie Verbindungselemente erst ein, wenn der Verdichter angeschlossen wurde, um zu verhindern, dass sie unbeabsichtigt abgefeuert werden.
-
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein blockiertes Verbindungselement entfernen. Der Mechanismus kann unter Druck stehen und das Verbindungselement kraftvoll abgefeuert werden, während Sie versuchen, die Blockierung zu beheben.
-
- Deaktivieren Sie die Druckluft, wenn
 - das Werkzeug nicht in Gebrauch ist
 - das Werkzeug instand gehalten oder repariert wird
 - eine Blockierung beseitigt wird
 - das Werkzeug angehoben, abgesenkt oder auf sonstige Weise an einen neuen Ort transportiert wird
 - sich das Werkzeug nicht unter der Aufsicht oder Kontrolle des Bedieners befindet
 - Verbindungselemente aus dem Magazin entfernt werden
-
- Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
-
- Deaktivieren Sie stets die Druckluftversorgung und trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, wenn sie nicht verwendet wird.
-
- Richten Sie die Druckluft nie auf sich selbst oder andere.
-
- Verwenden Sie stets den richtigen Druckluftstecker (D) für die Schlauchkupplung. Das Werkzeug muss drucklos gemacht werden, bevor die Kupplungsverbindung gelöst wird.
-
- Überschreiten Sie bei der Verwendung des Werkzeugs nicht den maximal zulässigen Betriebsdruck P_{max} .
-
- Das Werkzeug darf nicht an einen Verdichter angeschlossen werden, der einen Druck über 175 psi oder 12 bar erzeugen kann.

- Kinder dürfen weder mit dem Werkzeug spielen noch das Gerät reinigen oder instand halten.
 - Lose Schläuche können sich wie eine Peitsche verhalten und dadurch schwere Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie Schläuche oder Kupplungen immer auf lose sitzende Teile.
 - Die optimale Druckluftversorgung wird von einem Schlauch mit einem Durchmesser von 3/8" oder 10 mm gewährleistet. Ein zu langer Druckluftschlauch kann zu zu geringem Druck und zu geringer Druckluftversorgung führen.
 - Tragen oder ziehen Sie das Werkzeug niemals an seinem Schlauch.
 - Halten Sie das Werkzeug vorsichtig instand. Falls es beschädigt ist, lassen Sie es vor einer erneuten Verwendung reparieren. Detaillierte Informationen zur ordnungsgemäßen Instandhaltung des Werkzeugs entnehmen Sie bitte den Instandhaltungsvorschriften.
 - Halten Sie das Werkzeug in einem sauberen Zustand und wischen Sie nach der Verwendung Fett und/oder Öl ab. Verwenden Sie für die Reinigung keine Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis. Das Lösungsmittel kann die Gummi- und/oder Kunststoffbauteile am Werkzeug angreifen. Ein fettiger Griff und ein fettiges Werkzeuggehäuse können dazu führen, dass das Werkzeug versehentlich fallen gelassen wird und Personen verletzt werden, die sich in der Nähe aufhalten.
 - Lassen Sie das Werkzeug von einem qualifizierten Reparateur warten, der ausschließlich Teile verwendet, die von Kyocera Unimerco Fastening geliefert oder empfohlen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Werkzeugs aufrechterhalten wird.
 - Das Werkzeug sollte immer nur mit Druckluft mit dem für den Arbeitsfortschritt erforderlichen geringsten Druck betrieben werden, um den Geräusch- und Schwingungspegel zu reduzieren und den Verschleiß auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
 - Verwenden Sie ausschließlich Schmiermittel, die von Kyocera Unimerco Fastening/Ihrem TJEP-Händler vor Ort empfohlen werden.
 - Verwenden Sie nur Druckluft. Wenn Sie Sauerstoff und brennbare Gase zum Betrieb des Werkzeugs einsetzen, besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- geeigneter Kontrollmaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung.
- Während des Betriebs können Teile des Werkstücks und des Befestigungs-/Bindungssystems freigesetzt werden.
 - Wenn das Werkzeug über einen langen Zeitraum hinweg verwendet wird, können beim Bediener Arm-, Schulter-, Nackenbeschwerden oder Beschwerden an anderen Körperteilen auftreten.
 - Schwingungen können bleibende Schäden an den Nerven und der Blutversorgung der Hände und Arme verursachen.
 - Falls der Bediener Symptome wie andauernde oder wiederkehrende Beschwerden, Schmerzen, Herzklopfen, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit bemerkte, darf er diese Warnsignale nicht ignorieren. Der Bediener sollte wegen seiner Tätigkeiten einen Arzt aufsuchen.
 - Der Bediener muss eine geeignete und dennoch ergonomische Haltung einnehmen, wenn er das Werkzeug verwendet. Bewahren Sie einen festen Halt, und vermeiden Sie unebene Stellungen oder Haltungen, bei denen Sie sich nicht im Gleichgewicht befinden.
 - Halten Sie das Werkzeug mit einem leichten, aber sicheren Griff fest – die Gefahr durch Schwingungen ist grundsätzlich größer, wenn Sie fest zugreifen.
 - Es bestehen möglicherweise Restrisiken aufgrund von sich wiederholenden Arbeiten, z. B. Verwendungsdauer in Zusammenhang mit Arbeitshaltungen und Arbeitskräften. Es wird empfohlen, für diese Informationen die Normen EN 1005-3 und EN 1005-4 heranzuziehen.
 - Ausrutschen, Stolpern und Stürze zählen zu den häufigsten Ursachen von Verletzungen am Arbeitsplatz. Seien Sie sich der Gefahr durch rutschige Oberflächen bewusst, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten.
 - Gehen Sie in ungewohnter Umgebung besonders vorsichtig vor. Es können verborgene Gefahren wie Stromleitungen oder andere Versorgungsleitungen vorhanden sein.
 - Wird das Werkzeug in einem Bereich verwendet, in dem elektrostatischer Staub vorkommt, kann es den Staub verteilen und Gefahren verursachen.
 - Wenn Gefahren aufgrund von Staub bestehen, sollte ihre Kontrolle am Emissionsort Vorrang haben.

Vorhersehbare Gefahren

- Informationen zur Durchführung einer Risiko-beurteilung dieser Gefahren und zur Umsetzung

Bedienungsvorschriften

Verdichter anschließen

- Schließen Sie die Kupplung des Druckluftschlauchs an den Druckluftstecker (D) des Werkzeugs an.

Verbindungselemente einlegen/ entnehmen

- Schließen Sie den Verdichter an, bevor Sie die Verbindungselemente einlegen. Falls Sie die Verbindungselemente einlegen, bevor der Verdichter angeschlossen ist, können Verbindungselemente versehentlich abgefeuert werden. Richten Sie den Auslass des Werkzeugs nicht auf andere Personen, und nehmen Sie den Finger vom Abzug, wenn Sie die Verbindungselemente einlegen.

- Verbindungselemente in das Werkzeug mit „zweistufigem“ Magazin einlegen:
 - Schieben Sie das Band mit den Verbindungs-elementen in die richtige Nut (40 oder 50 mm) des Magazins (E), bis das Band mit Verbindungselementen den Anschlag (B) passiert hat.
 - Ziehen Sie Schieber (C), bis er sich hinter dem Anschlag (B) befindet.
 - Geben Sie den Schieber (C) behutsam frei, um das Band mit Verbindungselementen einzurücken und in die Nase zu führen.
- Verbindungselemente aus dem Werkzeug mit „zweistufigem“ Magazin entnehmen:
 - Drücken Sie den Freigabehobel am Schieber (C) und neigen Sie das Werkzeug, um das Band mit Verbindungselementen zum hinteren Ende des Magazins zu schieben.
 - Drücken Sie den Anschlag (B), und schieben Sie das Band heraus.
- Verbindungselemente in das Werkzeug mit „dreistufigem“ Magazin einlegen:
 - Ziehen Sie den Schieber (C) bis zum Ende, bis er dort in das Magazin einrastet.
 - Schieben Sie das Band mit den Verbindungs-elementen in die richtige Nut (40, 50 oder 60 mm) des Magazins (E).
 - Geben Sie den Schieber (C) behutsam frei, um die Verbindungselemente in den Auslass zu schieben.
- Verbindungselemente aus dem Werkzeug mit „dreistufigem“ Magazin entnehmen:
 - Ziehen Sie den Schieber (C) zur hinteren Einrastposition.
 - Schieben Sie die Verbindungselemente aus dem Magazin (E).

Werkzeug bedienen




- Hierbei handelt es sich nicht um einen herkömmlichen Druckluftnagler, der den Nagel mit einem harten Hub in das Werkstück einbringt. Aus diesem Grund hat er keinen Auslöser und keine Standard-Kontaktfläche für das Werkstück. Der Nagler verfügt über ein Mehrfach-Auslösersystem, das den Nagel mit mehreren weichen, aber schnellen Hüben einbringt.

Funktionsweise

- Positionieren Sie die Nagelspitze im Loch in der Metall-Anschlussplatte. Wenn der Nagel richtig im Loch platziert ist, drücken Sie das Werkzeug kräftig gegen das Werkstück; die Mehrfachauslösung startet. Das Werkzeug löst solange aus, wie der Bediener das Werkzeug gegen das Werkstück gedrückt hält und kommt zum Stehen, wenn der Nagel vollständig eingebracht ist.
- Wenn Sie das Loch verfehlten und direkt auf die Metallplatte feuern, bleibt der Nagel in der Werkzeugnase stecken. Richten Sie die Nagelspitze in diesem Fall einfach neu aus und führen Sie den Nagel in das Loch ein.

Blockiertes Verbindungselement entfernen

- Falls ein Verbindungselement blockiert ist, trennen Sie zunächst die Druckluftversorgung ab, bevor Sie weitere Schritte durchführen. Richten Sie das Werkzeug weder auf sich selbst noch auf andere Personen.
- Geben Sie den Schieber frei, um Druck auf das Band mit Verbindungselementen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, z. B. einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 2, und führen Sie es in den Treiberkanal ein.
- Klopfen Sie mit einem Hammer auf den Schraubendreher, um den Treiber zurückzudrücken und die Blockierung zu beheben.
- Entfernen Sie das blockierte Verbindungselement mit einer Spizzange oder einem ähnlichen Werkzeug. Entfernen Sie das Verbindungselement nicht mit der Hand.
- Kontaktieren Sie Ihren TJEP-Händler vor Ort, falls es Ihnen mithilfe der oben genannten Methode nicht gelingt, die festgeklemmten Verbindungselemente zu entfernen.

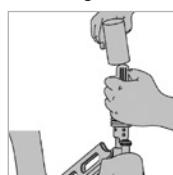

Instandhaltungsvorschriften

Allgemeine Instandhaltung

- Der Arbeitgeber und der Bediener müssen gewährleisten, dass sich das Werkzeug stets in einem sicheren Arbeitszustand befindet. Darüber hinaus dürfen nur autorisierte TJEP-Servicemitarbeiter oder TJEP-Vertriebshändler das Werkzeug reparieren, und sie müssen dabei Zubehör oder Teile verwenden, die von Kyocera Unimerco Fastening geliefert oder empfohlen werden.
- Halten Sie das Werkzeug jederzeit in einem sauberen Zustand. Wischen Sie Fett oder Öl mit einem trockenen, sauberen Tuch ab, um zu verhindern, dass Sie das Werkzeug versehentlich fallen lassen.
- Schmieren Sie den Druckluftstecker (D) regelmäßig mit dem TJEP-Öler. Wenn das Werkzeug beim Abfeuern eines Verbindungselementes mehrmals auslöst, benötigen die O-Ringe des Kolbens eine zusätzliche Schmierung.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Werkzeugs keine Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis, da bestimmte Lösungsmittel die Verbundteile des Werkzeugs beschädigen oder schwächen.
- Alle Schrauben und Muttern müssen regelmäßig auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüft werden. Gelockerte Schrauben können zu gefährlichen Situationen führen und schwere Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Es wird empfohlen, einen Filter und Regler für den Verdichter zu verwenden.
- Lassen Sie täglich das Wasser aus den Verdichtertanks ab.
- Verwenden Sie NIEMALS ein Werkzeug, falls Zweifel bestehen!

Kälte

- Wenn das Werkzeug nahe am oder unterhalb des Gefrierpunkts verwendet wird, kann die in der Druckluftleitung befindliche Feuchtigkeit vereisen und die ordnungsgemäße Funktion des Werkzeugs unterbinden.
- Verringern Sie den Luftdruck auf 80 psi (5,5 bar) oder weniger.
- Entfernen Sie alle Verbindungselemente aus dem Magazin.

- Schließen Sie den Verdichter an und feuern Sie das Werkzeug ab, ohne dass Verbindungs-elemente eingelegt sind, da sich die beweglichen Teile bei Betrieb mit langsamer Geschwindigkeit tendenziell aufwärmen.

Lagerung

- Falls das Werkzeug über einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch ist, tragen Sie eine dünne Schicht Schmiermittel auf die Stahlteile auf, um sie vor Rost zu schützen. Lagern Sie das Werkzeug nicht in kalter Umgebung. Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, muss es an einem warmen und trockenen Ort gelagert werden. Von Kindern fernhalten.

Entsorgung

- Das Werkzeug muss nach den geltenden Vorschriften der nationalen Behörden entsorgt werden.

Fehlerbehebung

Status	Maßnahme
Die Spitze des Verbindungselementes darf nicht im Loch in der Metall-Anschlussplatte platziert werden.	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungselement steckt in der falschen Magazinut. <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie die richtige Nut (40, 50 oder 60 mm)
Luft tritt aus dem Werkzeug aus.	<ul style="list-style-type: none"> Gelockerte Schrauben an der Nase <ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie die Schrauben fest und führen Sie erneut eine Prüfung durch. Gelockerte Zylinderschrauben <ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie die Schrauben fest und führen Sie erneut eine Prüfung durch. Beschädigte Dichtung, Dichtscheibe oder O-Ringe <ul style="list-style-type: none"> Dichtung, Dichtscheibe oder O-Ringe ersetzen.
Das Werkzeug feuert keine Verbindungselemente ab, obwohl sie eingelegt sind.	<ul style="list-style-type: none"> Schmutz in der Nase (A) <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Nase. Verschmutztes/leeres Magazin (E) <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie das Magazin. Eingeschränkter/unzureichender Luftstrom <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie Schlauch und Verdichter. Unzureichende Schmierung <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie den TJEP-Öler. Die Verbindungselemente sind zu kurz oder haben die falsche Größe für das Werkzeug. <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen TJEP-Verbindungs-elemente. Verbogene Verbindungselemente <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie die Verbindungselemente nicht, wenn sie verbogen sind.
Keine Zufuhr von Verbindungselementen	<ul style="list-style-type: none"> Geringer Luftdruck <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie Schlauch und Verdichter. Unzureichende Schmierung (D) <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie den TJEP-Öler.
Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> Der Schieber (C) wurde nicht behutsam genug freigegeben und hat dadurch das Bindungsmaterial der Verbindungselemente beschädigt. <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie den Schieber immer behutsam frei. Verbindungselement steckt in der falschen Magazinut. <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie die richtige Nut (40, 50 oder 60 mm) Verbogene Verbindungselemente <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie die Verbindungselemente nicht, wenn sie verbogen sind. Gelockerte Schrauben an Magazin und Werkzeugnase <ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie alle Schrauben fest und führen Sie eine erneute Prüfung durch. Verbindungselement wurde auf Metall-Anschlussplatte gefeuert. <ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich vor dem Auslösen, dass die Spitze des Verbindungselementes im Loch der Metall-Anschlussplatte platziert ist.
Verbindungselemente sind im Werkzeug blockiert.	<p>Verwenden Sie das Werkzeug nicht mehr und geben Sie es zur Wartung an Ihren Händler vor Ort, falls andere als die oben angeführten Fehler auftreten.</p>

TJEP ANKRUNAELAPÜSTOL

OHUTUS- JA KASUTUSJUHISED

HOOLDUS JA TÖRKEOTSING

Sisukord


Joonis.....	31
Sümbolite selgitus.....	32
Üldised hoiatused	32
Prognositavad ohud.....	34
Kasutusjuhend	35
Kompressoriga ühendamine	35
Kinnitusvahendi kinnitamine ja eemaldamine.....	35
Tööriista kasutamine	35
Kinnijääanud kinnitusvahendi eemaldamine.....	36
Hooldusjuhendid	36
Külm ilm.....	36
Ladustamine	36
Jäätmekäitlus	36
Törkeotsing	37



TÖÖRIISTA VALE JA OHTLIK KASUTAMINE VÕIB LÖPPEDA SURMA VÕI TÖSISTE VIGASTUSTEGA. ON VÄGA OLULINE, ET TÖÖRIISTA KAVANDATUD KASUTAJA LOEB JA MÖISTAB SEDA JUHENDIT ENNE TÖÖRIISTA KASUTAMIST. HOIDKE SEE JUHEND KÄTTESAADAVAL, ET KA TEISED SAAKSID SELLEGA ENNE TÖÖRIISTA KASUTAMIST TUTVUDA.

Hoidke juhend turvalises kohas edaspidiseks alles.

Joonis

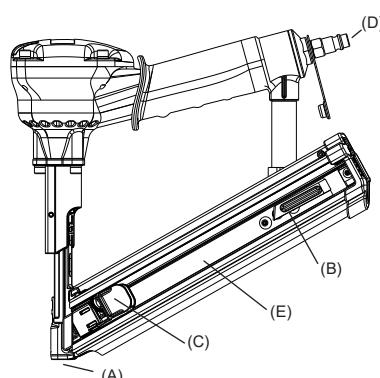

Sümbolite selgitus

Kasutusjuhendi sümbolid		Tööriista sümbolid	
	Lugege ja mõistke tööriista märgistusi ja kasutusjuhendit. Hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi		See tööriisti on kehtivate standardite kohaselt CE kinnitusega
	Käitajad ja teised tööpiirkonnas viibivad inimesed peavad kandma külkgaitsetega löögikindlaid silmakaitsmeid		Lugege ja mõistke tööriista märgistusi ja kasutusjuhendit. Hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi
	Käitajad ja teised tööpiirkonnas viibivad inimesed peavad kandma kuulmiskaitset		Käitajad ja teised tööpiirkonnas viibivad inimesed peavad kandma külkgaitsetega löögikindlaid silmakaitsmeid
	Käitajatel ja teistel tööpiirkonnas viibivad inimestel on soovituslik kanda töökohal CE-märgistusega kiivred		Käitajad ja teised tööpiirkonnas viibivad inimesed peavad kandma kuulmiskaitset
	Lugege enne kasutamist kõiki hoiatusi ja juhiseid	P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimaalne tööröhk
	Olge kinnitite vallandamisel ettevaatlik		Mitme löögi tööriist. Tööriisti tulistab, kui kontakt töödeldava objektiga on saavutatud. Olge ettevaatlik

! Üldised hoiatused

Üldised ohutusjuhised

- HOIATUS! Lugege kõiki hoiatusi ja juhiseid. Hoiatuste ja juhiste järgimata jätmine võib lõppeda elektrilöögi, tulekahju, tõsiste vigastustega ja/või surmaga.
- Kasutage tööriista ja tarvikuid kooskõlas nende juhistega, võttes arvesse töötigimusu ning tehtavat tööd. Tööriista kasutamine mitte selleks ettenähtud ülesanneteks võib kaasa tuua ohtliku olukorra.
- Olge tööriista kasutamisel tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja kasutage kainet mõistust. Ärge kasutage tööriista väsinuna, narko- ega alkoholjoobes või ravimite toime all. Tähelepanu hajumine kasvõi hetkeks tööriista kasutamise ajal võib kaasa tuua tõsiseid kehalisi vigastusi või rikitud materjali.
- Tööriista kasutaja peab hindama ohtu teistele.
- Kasutage tööriista käsitsedes, sellega töötades ja seda hooldades CE-märgistusega silmakaitsvehendeid koos esi- ja külekaitsetega, et kaitsta end lendavate objektide eest.
- Kuulmiskahjustuse vältimiseks kasutage töökohas või selle lähedal CE-märgisega

kõrvakaitsevahendit. Kaitsmata kõrge müratase-mega kokkupuude võib põhjustada püsivaid ja invalidistavaid kuulmiskaotusi ning muid probleeme, nagu tinnitus (helin, sumin, vile või kohin kõrvades). Riskide vähendamiseks sobiv meetod on näiteks summatusmaterjalide kasutamine töödeldavate objektide „kõlisemise“ vältimiseks.

- Töökohas on soovitatav kanda CE-märgisega peakaitsevahendit.
- Tööandja on kohustatud tagama, et nii tööriista käitajad kui ka ülejäänud töökohal viibivad isikud kannaksid isikukaitsevahendeid, nagu silmakaitsed, tolumask, libisemiskindlad turvajalanõud, kiiver ja/või kõrvakaitsed.
- Riietuge sobivalt. Ärge kandke lohvakaid röivaid ega ehteid. Tõsiste vigastuste vältimiseks hoidke oma juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Kandke ainult selliseid kindaid, mis pakuvad piisavat tunnetust ja ohutut kontrolli tööriista ning reguleerimisseadmete üle. Külmales tingimustes töötaes kandke sooje riideid ja hoidke oma käed soojade ning kuivana.
- Ärge küünitage kaugemale. Säilitage alati kindlat jalgealust ja tasakaalu. See võimaldab tööriista paremat juhitmist ootamatutes olukordades.

- Vältige tahtmatut päästikule vajutamist. Röhu all oiles on tööriist alati laskmiseks valmis. Kui tööriist surutakse kogemata vastu inimkeha või muud pinda, siis tööriist aktiveerub ja kinnitusvahend juhitakse väljalaskealast mõne millimeetri haaval välja, kuni töödeldavale objektile avaldatav surve vabastatakse.
 - Suhtuge tööriista kui töövahendisse.
 - Ärge lollitage ega tehke rumalusi.
 - Eemaldage enne tööriista kasutamist köik hoolduseks või paranduseks kasutatud tööriistad. Tööriista liikuvate osade külge jäanud tööriistad võivad pöhjustada kehavigastusi.
 - Käsitsege tööriista hoolikalt - see võib külmaks minna ning seeläbi haaret ja juhitavust möjutada.
 - Ärge kunagi kasutage tööriista tuleohliku tolmu, gaaside või aurude läheduses. Tööriistast võib väljuda mõni säde, mis võib gaasi mõjul pöhjustada tulekahju ja tööriista plahvatuse.
 - Hoidke tööala puhtana ja hästi valgustatuna. Asju täis või valgustamata tööalad soodustavad önnetusi.
 - Ärge kasutage tööriista, kui see pole päris töökorras.
 - Kontrollige enne tööle asumist, et tööriist on töökorras. Kontrollige, et midagi poleks paigast nihkunud, et liukuvad osad poleks kinni kiilunud ning muid tingimus, mis võiksid tööriista kasutust möjutada. Ärge kasutage tööriista, kui esineb ükskõik milline eelnimetatud tingimus, kuna see võib pöhjustada törkeid.
 - Kui te tööriisa ei kasuta, riputage see rihma-/riputuskonksule või asetage see küljele. Ärge jätké seda seisma nii, et ninaosa (A) on suunatud kasutaja või kellegi teise poole.
 - Tööriista peaksid kasutama ainult tehniliselt kvalifitseeritud isikud, kes on läbi lugenud kasutus- ja ohutusjuhendid ning neist aru saanud.
 - Ärge laske tööriista kasutamise ajal enda lähe-dusse lapsi ega teisi kõrvalseisjaid. Tähelepanu hajumine võib pöhjustada kontrolli kao.
 - Eeldage alati, et tööriist sisaldb kinnitusvahendeid. Tööriista hooletu kasutamine võib kaasa tuua kinnite ootamatu välja laskmise ja tekitada kehalisi vigastusi.
 - Ärge suunake tööriista enda ega ühegi teise lähedalseisva isiku suunas, hoolimata sellest,
- kas see sisaldb kinnitusvahendeid või mitte. Ootamatu kävitamine väljutab kinnitusvahendid, pöhjustades vigastusi.
- Ärge avaldage tööriistale surve. Kasutage tööks sobivat tööriista, sest konkreetse töö jaoks loodud tööriisti teeb oma tööd paremini ja turvalisemalt.
 - Ärge käivitage tööriista, kui see pole kindlalt töödeldava objekti vastu asetatud.
 - Ärge kasutage tööriista materjalidega, mis on kas liiga kövad või liiga pehmed. Kõva materjali korral võivad kinnitusvahendid materjalist eemale pörkuda ja inimesi vigastada, pehme materjali korral võivad kinnitusvahendid materjalist läbi tungida ja edasi paiskuda.
 - Ärge laske kinnitusvahendeid teistesse kinnitusvahenditesse.
 - Olge eriti ettevaatlik, kui lasete kinnitusvahendeid olemasolevatesse seintesse või muudesse pimedatesse kohtadesse, et vältida kokkupuudet varjatud objektide (nt juhtmed, torud, elektrikaabilid) või teisel pool seina viibivate isikuteega.
 - Pärast kinnitusvahendi laskmist võib tööriist kergelt tagasi pörkuda („tagasilöök“) ja tööpinnaast eemale liikuda. Vigastusriski vähendamiseks hallake alati tagasilööke:
 - Hoidke tööriista alati kontrolli all ning olge valmis normaalseteks või ootamatuteks liikumisteks, näiteks tagasilöögi puhul.
 - Laskke tagasilöögi korral tööriistal tööpinnaast eemale liikuda.
 - Ärge takistage tagasilööki ega suruge tööriista tööpinna vastu.
 - Hoidke nägu ja kehaosad tööriistast eemal.
 - Töötades töödeldava detaili ääres või järskude nurkade lähedal, olge ettevaatlik, et minimeerida täkete, lühede või kildude tekkimist ja kinnitusvahendite rikošetti või õhku paiskumist, mis võib lõppeda vigastustega.
 - Ärge kasutage seda tööriista elektrikaablite kinnitamiseks. See ei ole mõeldud elektrikaablite paigaldamiseks ja võib elektrikaablite isolatsiooni kahjustada, pöhjustades seega elektrilööki või tuleohtu. Lisaks ei ole tööriisti elektriga kokkuputumiseks isoleeritud.
 - Ärge kasutage tööriista selleks mitte ettenähtud eesmärkidel. Kohe kindlasti ärge kasutage tööriista haamrina. Löökidega suureneb oht tööriista kahjustamiseks ja kinnitusvahendite juhuslikuks välja paiskumiseks.

- Ärge kasutage tööriista, kui selle ohutus- ja hoitamismärgistus(ed) on maha tulnud või viga saanud.
 - Ärge eemaldage, püükke muuta ega muul viisil legutsege nii, et tööriista juhtimisseadised muutuksid kasutuskõlbmatuks. Ärge kasutage tööriista, kui tööriista juhtimisseadiste ükskõik milline osa ei tööta, on lahti ühendatud, muutunud või ei töötä korralikult.
 - Tööriista ei tohi muuta, v.a kui see on juhendis lubatud või kui ettevõte Kyocera Unimerco Fastening on selle kirjalikult heaks kiitnud. Selle nõude täitmata jätmine võib pöhjustada ohtlikke olukordi või vigastusi.
-  • Hoidke käed ja keha tööriista kinnitusvahende väljalaske piirkonnast (A) eemal.
- Kasutage ainult käesoleva juhendi tehnilistes kirjeldustes nimetatud kinnitusvahendeid.
 - Olge kinnitusvahendite käitlemisel ettevaatlik, neil võivad olla teravad servad ja otsad.
 - Kasutage ainult Kyocera Unimerco Fasteningi valmistatud või soovitatud tarvikuid ja lisaseadmeid, mis vastavad samadele nõuetele.
 - Sisestage kinnitusvahendid pärist seda, kui olete tööriista kompressoriga ühendanud, et vältida kinnitusvahendite ootamatut välja laskmist.
 - Olge kinnikiilunud kinnitusvahendite eemaldamisel väga ettevaatlik. Mehhanism võib olla surve all ja kinnitusvahend võib jõuga väljuda, kui proovite kinnikiilumist körvaldada.
 - Laske suruõhk välja, kui
 - seade ei ole kasutuses;
 - teostate hooldus- ja remonditiid;
 - körvaldate kinnikiilumist;
 - töstate, alandate või vahetate muul moel tööriista asukohta;
 - tööriisti ei ole kätitaja järelevalve või kontrolli all;
 - eemaldata kinnitusvahendeid salvest.
 - Suruõhk võib tekitada tõsiseid vigastusi.
 - Kui tööriista ei kasutata, sulgege alati õhu jurudevool ning ühendage töörist õhu jurudevoolust lahti.
 - Ärge kunagi suunake suruõhku enda ega kellegi teise suunas.
 - Kasutage voolikühenduse jaoks alati õiget õhu sulgemiskruvi (D). Kui ühendusliitnik lahti tuleb, peab rõhu tööriistast eemaldama.
- Tööriista kasutamisel ei tohi ületada maksimaalset rõhku P_{max} .
 - Tööriista ei tohi ühendada kompressoriga, mis võib ületada 175 psi või 12 baari.
 - Lapsed ei tohi tööriistaga mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
 - Laatipääsenud voolikud võivad tõsiseid vigastusi pöhjustada. Kontrollige alati ega voolikud või liitmikud pole kahjustatud või ühendusest lahti.
 - Optimaalne õhu juurdevoole saavutatakse õhuvoooliku abil, mille läbimõõt on 3/8" või 10 mm. Kui õhuvooolik on liiga pikk, võib see kaasa tuua puuduliku õhu juurdevoolu ja mitte piisava surve.
 - Ärge kunagi kandke ega vedage tööriista voolikust kinni hoides.
 - Kandke tööriista eest korralikult hoolt. Kui seade on kahjustatud, tuleb see enne kasutamist ära parandada. Tööriista nõuetekohase hoolduse kohta leiate täpsemat teavet hooldusjuhendist.
 - Hoidke tööriisti puhas ning pühkige sellelt pärast kasutamist rasv ja/või öli. Ärge kasutage tööriista puhastamiseks lahus tipöhlist puhastusvahendit. Lahusti võib tööriista kummist ja/või plastikust osasid kahjustada. Tööriista rasvane käepide ja korpus võivad pöhjustada selle ootamatut kukkumist ning vigastusi lähedalseisvatele isikutele.
 - Tööriista võib hooldada vaid kvalifitseeritud remonditöötaja, kasutades ainult neid osi, mida tarnib või soovitab Kyocera Unimerco Fastening. See tagab tööriista ohutuse.
 - Tööriistaga töötades peaks kasutama ainult suruõhu kõige madalamat rõhku, mis töövoeks vajalik on, et vähendada mürä ja vibratsiooni ning tööriista kulumist.
 - Kasutage ainult määreid, mida soovitab Kyocera Unimerco Fastening või kohalik TJEP-i edasimüüja.
 - Kasutage ainult suruõhku. Hapniku või põlevate gaaside kasutamine tööriista tööks toob kaasa tule- või plahvatusohu.

Prognositavad ohud

- Teave nende ohtude riskihindamise läbiviimiseks ja asjakohaste kontrollide rakendamine on hädavajalik.
- Töötamise ajal võib töödeldavast objektist ja kinnitusvahenditest/sortimissüsteemist jäädvudada.

- Tööriista pikemate perioodide jooksul kasutades, võib operaator tunda kätes, ölgades, kaelas või teistes kehaosades ebamugavust.
- Vibratsiooni mõju võib põhjustada käte ja käsilvarre närvikahjustusi ning verevarustuse halvenemist.
- Kui kasutajal esinevad sellised sümpтомmid nagu püsiv või korduv ebamugavustunne, valu, tuikamine, kihelus, tuimus, põletustunne või jäikus, siis ärge neid hoiata vaid märke ignoreerige. Kasutaja peaks eelnimetatuga seoses konsulteerima kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga.
- Tööriista kasutades peaks käitalja võtma sobiva ja ergonomilise asendi. Hoidke kindlat jalgealust ja vältige ebamugavaid või tasakaalustamata asendeid.
- Hoidke tööriista kerge, kuid turvalise haardega, sest suurema haardejõu korral suureneneb üldiselt ka vibratsioonirisk.
- Võivad ilmneda ka jääkriskid, mis on seotud korduvate tööohutudega, nagu kasutamise kestus seoses tööasendi ja kasutatud jõududega. Selleks on soovitatav tutvuda standarditega EN 1005-3 ja EN 1005-4.
- Libisemine, komistamine ja kukkumine on peamised töökohaga seotud vigastuste põhjused. Olge tööriista kasutamisel ettevaatlik libedatel pindadel.
- Võõras keskkonnas töötades olge eriti ettevaatlik. Võivad esineda varjatud ohud, nagu elektriiliinid või muud kommunaaltrassid.
- Kui tööriista kasutatakse alas, kus esineb staatilist tolmu, võib see levitada tolmu ja põhjustada ohtu.
- Juhul kui ilmneb tolmuohut, peaks seda haldama eelkõige väljalaskeava juures.

Kasutusjuhend

Ühendamine kompressoriga

- Ühendage õhuvooliku ühendusmuhv tööriista õhu sulgemiskruviga (D).

Kinnitusvahendi kinnitamine ja eemaldamine

- Ühendage kompressor enne kinnitusvahendite laadimist. Kui sisestate kinnitusvahendid enne, kui olete tööriista kompressoriga ühendanud, võivad kinnitusvahendid ootamatult välja paikuda. Kin-

nitusvahendit sisestades suunake otsik inimestest eemale ja hoidke sõrmed päästikust eemal.

- Kinnitusvahendite tööriista sisestamine „2-astmelise“ salvega.
 - Libistage kinnitusvahendiriba salve (E) õigesse soonde (40 või 50 mm), kuni kinnitusvahendiriba on möödunud kinnitusvahendi stopperist (B).
 - Tõmmake töukurit (C), kuni see on stopperist (B) möödas.
 - Vabastage ettevaatlikult töukur (C), et kinnitusvahendiriba rakendada ja ninaossa sööta.
- Kinnitusvahendite tööriistast eemaldamine „2-astmelise“ salvega.
 - Vajutage töukuril (C) olevat vabastushooba ja kallutage tööriista, et lükata kinnitusvahendiriba salve tagumisse otsa.
 - Vajutage kinnitusvahendi stopperit (B) ja libistage riba välja.
- Kinnitusvahendite tööriista sisestamine „3-astmelise“ salvega.
 - Tõmmake töukur (C) tagumisse asendisse, kuni see on lukustatud salve tagumisse asendisse.
 - Libistage kinnitusvahendiriba õigesse soonde (40, 50 või 60 mm) salvel (E).
 - Vabastage ettevaatlikult töukur (C), et kinnitusvahendid otsikusse tõugata
- Kinnitusvahendite tööriistast eemaldamine „3-astmelise“ salvega.
 - Tõmmake töukur (C) tagumisse lukustusasendisse.
 - Libistage kinnitusvahendid salvest (E) välja.

Tööriista kasutamine



- See pole harilik pneumaatiline naeluti, mis laseb naela ühe tugeva lasuga töödeldavasse objekti. Seetõttu ei ole sel päästikut ega harilikku töödeldava objekti kontaktosa. Naelutil on mitme löögi süsteem, mis laseb naela mitme pehme kuid kiire löögiga sisse.

Funktsoon

- Kasutage metall-liitmiku plaadi ava tuvastamiseks naela otsa. Kui olete selle tuvastanud, vajutage tööriisti kövemini vastu töödeldavad objekti ja mitme löögi funktsioon käivitub. Löögid kestavad, kui kasutaja lükkab tööriista vastu töödeldavad objekti ja peatuvald, kui nael on sisse löödud.
- Kui sihite avast mööda ja lasete otse vastu metallplaati, jäab nael tööriista ninaossa. Tsentreerige naela ots uuesti ja sisestage nael avasse.

Kinnikiilunud kinnitusvahendi eemaldamine

- Kinnikiilunud kinnitusvahendi korral katkestage enne teiste tegevuste juurde asumist öhu juurdevool. Suunake tööriist endast ja teistest eemale.
- Vabastage töukur, et vältida survet kinnitusvahenditeribale.
- Kasutage ajami kanalisse sisestamiseks sobivat tööriista, nt ristpeakruvikeerajat nr 2.
- Koputage kruvikeerajat haamriga, et lükata tagasi ajamiketas ja körvaldada kinnikiilumine.
- Eemaldage kinnikiilunud kinnitusvahend teravaotsaliste tangidega või sarnase tööriistaga. Ärge kasutage kinnitusvahendi eemaldamiseks kätt.
- Kui teil ei õnnestunud kinnitusvahendit eemaldada, pöörduge kohaliku TJEPi edasimüüja poole.



Hooldusjuhendid

Üldine hooldus

- Tööandja ja kasutaja vastutavad selle eest, et tööriist oleks töökoras. Lisaks võib tööriista parandada ainult TJEPi volitatud hooldustöötaja või TJEPi edasimüüja ja kasutama peab ettevõtte Kyocera Unimerco Fastening varuosi või lisatarvikuid.
- Hoidke tööriista alati puhtana. Tööriista juhusliku mahakukkumise vältimiseks eemaldage määrdaineid või öli kuiva puhta lapiga.
- Kasutage tööriista õhu sulgemiskruvis (D) tihti TJEPi määrdaineid. Kuna tööriist vallandab kinnitusvahendi tulistamisel mitu lõöki, vajavad kolvi röngastihendid lisamäärimist.

Vältige tööriista puastamiseks lahustipõhiste puastusvahendite kasutamist, kuna teatud lahustid kahjustavad või nõrgendavad tööriista komponente.

- Jälgige, et kruvid ja mutrid oleksid korralikult kinni keeratud ning vigastusteta. Lahtised kruvid võivad põhjustada ohtlike olukordi, tuues kaasa tösiseid vigastusi või osade kahjustamist.
- Kompressoril on soovitatav kasutada filtrit ja regulaatorit.
- Tühjendage igapäevaselt kompressori veepaake.
- ÄRGE kunagi kasutage tööriista, kui see tekib kahtlus.

Külm ilm

- Kui kasutate tööriista jäätumistemperatuuril ja sellest allpool, võib niiskus õhujoonel jäätuda ning tööriista tööd takistada.
- Taandage õhusurve 80 psi (5,5 baari) või väiksema näitaja peale.
- Eemaldage salvest kõik kinnitusvahendid.
- Ühendage kompressor ja tehke tühilask, kuna aeglane töökiirus kipub liikuvaid osi liialt kuumendama.

Ladustamine

- Kui te seadet pikemat aega ei kasutata, kandke rooste vältimiseks terasest osadele õhuke kiht määrdaineid. Ärge hoidke tööriista külmas keskkonnas. Kui tööriista ei kasutata, tuleb sea hoida soojas ja kuivas kohas. Hoidke lastele kättesamatult.

Jäätmekäitlus

- Tööriista jäätmekäitlus peab toimuma kooskõlas kohalike asutuste juhistega.

Tõrkeotsing

Olek	Toiming
Kinnitusvahendi otsa ei saa kasutada metall-liitmiku plaadi ava tuvastamiseks	<ul style="list-style-type: none"> • Kinnitusvahend libises valesse salve soonde <ul style="list-style-type: none"> · Valige õige soon (40, 50 või 60 mm)
Tööriistast lekib õhku	<ul style="list-style-type: none"> • Lahtised kruvid ninaosas <ul style="list-style-type: none"> · Keerake kruvid tugevamini kinni ja kontrollige uuesti olukorda • Lahtised peakruid <ul style="list-style-type: none"> · Keerake kruvid tugevamini kinni ja kontrollige uuesti olukorda • Kahjustunud tihend, muhv või röngastihendid <ul style="list-style-type: none"> · Vahetage tihend, muhv või röngastihendid välja
Tööriist teeb tühilaske	<ul style="list-style-type: none"> • Mustus tööriista ninaosas (A) <ul style="list-style-type: none"> · Puhastage tööriista ninaosa • Must/tühi salv (E) <ul style="list-style-type: none"> · Puhastage salv • Piiratud/ebapiisav õhu juurdevool <ul style="list-style-type: none"> · Kontrollige voolikut ja kompressorit • Määrdaine puudus <ul style="list-style-type: none"> · Kasutage TJEPi määrdaineid • Kinnitusvahendid on tööriista jaoks liiga lühikesed või vales suuruses <ul style="list-style-type: none"> · Kasutage ainult soovitatud TJEPi kinnitusvahendeid • Väändunud kinnitusvahendid <ul style="list-style-type: none"> · Ärge kasutage neid
Vähene võimsus	<ul style="list-style-type: none"> • Madal õhusurve <ul style="list-style-type: none"> · Kontrollige voolikut ja kompressorit • Määrdaine puudus(D) <ul style="list-style-type: none"> · Kasutage TJEPi määrdaineid
Kinnitusvahendid jäavad tööriista kinni	<ul style="list-style-type: none"> • Töukur (C) on liiga järsult vabastatud ja kahjustanud kinnitusvahendi sortimismaterjali <ul style="list-style-type: none"> · Vabastage töukur alati ettevaatlikult • Kinnitusvahend libises valesse salve soonde <ul style="list-style-type: none"> · Valige õige soon (40, 50 või 60 mm) • Väändunud kinnitusvahendid <ul style="list-style-type: none"> · Ärge kasutage neid • Lahtine salv, ninaosa kruvid <ul style="list-style-type: none"> · Keerake kõik kruvid tugevamini kinni ja kontrollige uuesti olukorda • Kinnitusvahend lõi vastu metall-liitmiku plaatit <ul style="list-style-type: none"> · Seadke kinnitusvahendi ots metall-liitmiku plaadi avasse
Kui tegemist on muu probleemiga kui ülaltoodud olukorrad, lõpetage tööriista kasutamine ja pöörduge teeninduseks kohaliku edasimüüja poole.	

CLAVADORA DE ANCLAJE TJEP

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Índice


Puntos de referencia.....	38
Explicación de los símbolos	39
Advertencias generales.....	39
Riesgos previsibles.....	42
Instrucciones de funcionamiento	42
Conexión del compresor	42
Carga y descarga del clavo	42
Operación de la herramienta.....	42
Retirada de clavos atascados	43
Instrucciones de mantenimiento	43
Climas fríos	43
Almacenamiento	43
Eliminación.....	43
Localización de problemas.....	44



UN USO INCORRECTO Y NO SEGURO DE ESTA HERRAMIENTA PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE. ES MUY IMPORTANTE QUE EL OPERADOR ENCARGADO DEL USO DE LA HERRAMIENTA LEA Y COMPREnda EL MANUAL ANTES DE EMPEZAR A USAR EL PRODUCTO. PONGA ESTE MANUAL A DISPOSICIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE VAYAN A UTILIZAR LA HERRAMIENTA.

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Puntos de referencia

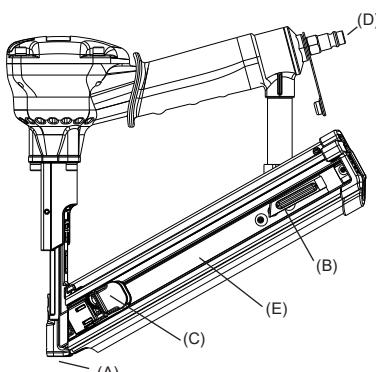

Explicación de los símbolos

Símbolos del manual	
	Lea con atención las etiquetas de la herramienta y el manual. El incumplimiento de las advertencias podría dar lugar a lesiones graves.
	Los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo deberán utilizar protección ocular resistente a impactos con protección lateral.
	Los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo deberán utilizar protección auditiva.
	Se recomienda que los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo utilicen cascos con la marca CE en el lugar de trabajo.
	Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes del uso.
	Actúe con precaución durante la descarga de clavos.

Símbolos de la herramienta	
	Esta herramienta cuenta con homologación CE según la normativa vigente.
	Lea con atención las etiquetas de la herramienta y el manual. El incumplimiento de las advertencias podría dar lugar a lesiones graves.
	Los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo deberán utilizar protección ocular resistente a impactos con protección lateral.
	Los operadores y otras personas presentes en el área de trabajo deberán utilizar protección auditiva.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Presión máxima de trabajo
	Herramienta multigolpe. La herramienta disparará una vez activado el contacto de la pieza de trabajo. Utilícela con precaución.



Advertencias generales

Advertencias generales de seguridad

- **ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o incluso la muerte.
- Utilice la herramienta y los accesorios de conformidad con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar. El uso de la herramienta para operaciones distintas de las previstas podría dar lugar a situaciones peligrosas.
- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y utilice el sentido común a la hora de utilizar una herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención durante el funcionamiento de la herramienta puede provocar lesiones personales graves o averías en el equipo.
- Es responsabilidad del operador evaluar los riesgos que supone el uso del equipo para otras personas.
- Use protección auditiva que lleve la marca CE y con protección frontal y lateral contra objetos voladores al manipular, usar o realizar el mantenimiento de la herramienta.



- Use protección auditiva que lleve la marca CE al estar en el lugar de trabajo o cerca de él para evitar daños a los oídos. La exposición a niveles altos de ruido sin protección puede provocar pérdidas del oído permanentes y discapacitantes, así como otros problemas como acúfenos (pitidos, zumbidos, sibidos o murmullos en las orejas). Los controles adecuados para reducir el riesgo pueden incluir acciones como la humidificación del material para evitar el «pitido» de las piezas.



- Se recomienda usar protección para la cabeza que lleve la marca CE en el lugar de trabajo.

- Es responsabilidad del empleador exigir a los usuarios de la herramienta y demás personal en el lugar de trabajo el uso de equipos de protección individual, como protección ocular, máscaras contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco y/o protección auditiva.
- Utilice prendas de vestir adecuadas. No lleve prendas holgadas ni joyas. Mantenga su cabello, su ropa y sus guantes alejados de las piezas móviles para evitar lesiones graves. Utilice únicamente guantes que aseguren una sujeción cómoda y segura de la herramienta y demás elementos de regulación. Lleve ropa abrigada al trabajar en condiciones de frío, para mantener las manos calientes y secas.

- No se sobreextienda. Mantenga los pies bien colocados y el equilibrio en todo momento. De esta forma controlará mejor la herramienta en caso de situaciones inesperadas.
- Impida que la herramienta realice descargas de forma involuntaria. Una vez presurizada, la herramienta está siempre lista para disparar. Si, accidentalmente, la herramienta se presiona contra una persona u otra superficie, se activará y saldrá un clavo del área de descarga cada pocos milímetros a la vez hasta que se libere la presión ejercida sobre el contacto de la pieza de trabajo.
- Considere la herramienta un instrumento de trabajo.
- No la use para jugar o bromear.
- Retire cualquier herramienta de mantenimiento o reparación que haya utilizado antes de usar la herramienta. Es posible que se produzcan lesiones personales si se ha dejado alguna herramienta acoplada a una pieza en movimiento de la herramienta.
- Manipule la herramienta con cuidado, ya que esta alcanza bajas temperaturas que afectan la sujeción y el control.
- Nunca use la herramienta en presencia de polvo, gases o humos inflamables. La herramienta puede producir una chispa que podría inflamar gases, causando un incendio y haciendo que la herramienta explote.
- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras son propensas a los accidentes.
- Suspenda el uso de la herramienta si esta no funciona correctamente.
- Revise la herramienta antes de utilizarla para determinar si está en condiciones de funcionar correctamente. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas, atascadas o si existe cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. No opere si se produce alguna de las condiciones indicadas anteriormente, puesto que pueden dar lugar a problemas de funcionamiento.
- Al dejar la herramienta en posición de reposo, use un gancho de sujeción o colóquela sobre uno de sus lados. No la deje en reposo con el morro (A) apuntando hacia el operador o hacia personas que se encuentren cerca.
- El uso de la herramienta está reservado exclusivamente a técnicos cualificados que hayan leído y comprendido las instrucciones de uso y seguridad.
- Mantenga alejados a los niños y a las personas situadas en el entorno mientras esté utilizando la herramienta. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.
- Dé siempre por sentado que la herramienta contiene clavos. Una manipulación no atenta de la herramienta puede dar lugar a descargas accidentales de clavos y lesiones personales.
- No apunte la herramienta hacia usted mismo o hacia otras personas que estén cerca, ya esté o no cargada con clavos. Una operación accidental puede provocar la descarga de los clavos y causar lesiones personales.
- No fuerce la herramienta. La herramienta adecuada para la aplicación requerida realizará el trabajo mejor y con más seguridad a la velocidad para la cual ha sido diseñada.
- No opere la herramienta a menos que se encuentre apoyada firmemente contra la pieza de trabajo.
- No accione la herramienta sobre materiales demasiado duros o demasiado blandos. El material duro puede hacer rebotar los clavos con consiguientes lesiones personales, mientras que el material blando puede penetrarse con gran facilidad y hacer que los clavos vuelen libremente.
- No clave clavos sobre otros clavos.
- Preste mucha atención al clavar clavos en paredes existentes o en otros puntos ciegos para evitar el contacto con objetos ocultos o personas al otro lado (como cables, tubos, conductores eléctricos).
- Después de clavar un clavo, la herramienta podría retroceder alejándose de la superficie de trabajo. Para reducir el riesgo de lesiones, controle este retroceso de la siguiente manera:
 - manteniendo siempre el control de la herramienta y estando listo para contrarrestar movimientos, ya sean normales o repentinos, como el del retroceso.
 - dejando que el movimiento de retroceso aleje la herramienta de la superficie de trabajo.
 - no oponiendo resistencia al retroceso de tal forma que la herramienta se vea forzada a regresar a la superficie de trabajo.
 - manteniendo el rostro y el cuerpo lejos de la herramienta.
- Al trabajar cerca del borde de una pieza de trabajo o en ángulos agudos preste cuidado para evitar al máximo posibles astillados, quiebres, fragmentaciones o proyecciones o rebotes de clavos, que puedan provocar lesiones.
- No use esta herramienta para fijar cables eléctricos. La herramienta no está diseñada para la instalación de cables eléctricos y puede dañar el aislamiento de estos, dando lugar a riesgos de incendio o descargas eléctricas. Además, la herramienta no está aislada en caso de entrar en contacto con la corriente eléctrica.

- No utilice la herramienta para realizar tareas distintas de aquellas para las cuales ha sido diseñada. Sobre todo, no la utilice como martillo. Los golpes en la herramienta aumentan el riesgo de ocasionar daños en la herramienta y de descargas accidentales de clavos.
- No utilice la herramienta si las etiquetas de advertencia de seguridad han desaparecido o están dañadas.
- No retire ni manipule indebidamente los controles de la herramienta y evite toda acción que pueda dañarlos. No opere la herramienta si alguna de las partes de los controles está dañada, desconectada, alterada o no funciona correctamente.
- La herramienta no debe modificarse a menos que esto esté autorizado en el manual o sea aprobado por Kyocera Unimerco Fastening. De no cumplirse esta advertencia, pueden provocarse situaciones peligrosas o lesiones.



- Mantenga las manos y el cuerpo lejos del área de descarga de clavos (A) de la herramienta.
- Use únicamente los clavos descritos en las especificaciones técnicas suministradas junto con este manual.
- Esté atento al manipular los clavos; pueden tener puntas y bordes afilados.
- Use exclusivamente accesorios hechos o recomendados por el fabricante de la herramienta, o accesorios con prestaciones equivalentes a aquellas recomendadas por Kyocera Unimerco Fastening.
- Inserte los clavos después de conectar el compresor para evitar descargas accidentales de clavos.
- Preste atención al retirar los clavos atascados. El mecanismo puede estar en compresión y el clavo puede descargarse con fuerza mientras se intenta realizar el desatasco.
- Retire el aire comprimido cuando
 - No vaya a usar la herramienta
 - Se deban realizar operaciones de mantenimiento o reparación
 - Se deba realizar un desatasco
 - Se vaya a subir, bajar o mover la herramienta a una nueva ubicación
 - La herramienta no está bajo la vigilancia o el control del operador
 - Al quitar los clavos del cargador de clavos
- El aire comprimido puede provocar lesiones graves.
- Apague siempre el suministro de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la esté usando.

- Nunca dirija el aire comprimido hacia usted o hacia otra persona.
- Utilice siempre la conexión de aire de la herramienta (D) correcta para el acoplamiento de manguera. Debe eliminarse la presión de la herramienta la junta de acoplamiento no esté acoplada.
- Al utilizar la herramienta, no exceda la presión máxima de trabajo P_{max} .
- No debe conectarse la herramienta a compresores que puedan superar los 175 PSI o 12 BAR.
- Los niños no deben jugar con la herramienta. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizadas por niños.
- Los latigazos de las mangueras pueden provocar lesiones graves. Compruebe siempre si las mangueras o acoplos están dañados o sueltos.
- El suministro de aire óptimo se logra con una manguera de aire que tenga un diámetro de 3/8" o 10 mm. Si la manguera de aire es demasiado larga, puede producirse una falta de presión y suministro de aire.
- Nunca transporte o arrastre la herramienta sujetándola por la manguera.
- Conserve la herramienta con cuidado. En caso de daños, hágala reparar antes de utilizarla. En las instrucciones de mantenimiento encontrará información detallada sobre el correcto mantenimiento de la herramienta.
- Mantenga la herramienta limpia, elimine grasas y aceites después de realizar el trabajo. No use limpiadores a base de solventes para la limpieza de la herramienta. El solvente puede deteriorar los componentes de caucho y/o de plástico de la herramienta. La presencia de grasa en el asa y el cuerpo de la herramienta puede provocar accidentalmente la caída de la herramienta y lesiones a personas que se encuentren cerca.
- Pida a un técnico cualificado que realice las operaciones requeridas de revisión y mantenimiento, usando exclusivamente componentes suministrados o recomendados por Kyocera Unimerco Fastening. De esta forma se garantizará la seguridad de la herramienta.
- La herramienta solo debe alimentarse con aire comprimido a la presión más baja requerida para avanzar en el trabajo a fin de reducir el ruido y la vibración, así como minimizar el desgaste.
- Use únicamente lubricantes recomendados por Kyocera Unimerco Fastening o por su distribuidor TJEP más cercano.
- Use únicamente aire comprimido. Al utilizar oxígeno o gases combustibles en el manejo, la herramienta es susceptible de crear un incendio y una explosión.

Instrucciones de funcionamiento

Riesgos previsibles

- La información para realizar una valoración de riesgos de estos peligros y la implementación de medidas de control adecuadas son indispensables.
- Durante el funcionamiento puede haber desprendimientos de partículas de la pieza de trabajo y del sistema de elementos de fijación.
- Al usar la herramienta durante períodos prolongados, el operador puede experimentar molestias en los brazos, hombros, cuello y otras partes del cuerpo.
- La exposición a la vibración puede provocar lesiones graves en el sistema nervioso e impedir el correcto suministro de sangre a las manos y a los brazos.
- Si el operador presenta síntomas persistentes o repetitivos de molestia, dolor, palpitación, hormigueo, entumecimiento, sensación de quemadura o rigidez, estas señales no deben ignorarse. El operador debe consultar con un profesional de la salud cualificado acerca de las actividades generales.
- Durante el uso de la herramienta, el operador debe adoptar una postura adecuada y ergonómica. Mantenga siempre un punto de apoyo estable y evite posturas incómodas o sin equilibrio.
- Sujete la herramienta con un agarre ligero pero seguro, puesto que el riesgo de la vibración generalmente es mayor cuanto mayor es la fuerza de agarre.
- Puede haber riesgos residuales debidos a condiciones de trabajo repetitivas como la duración de uso con respecto a las posiciones de trabajo y a las fuerzas. Se recomienda consultar las normas EN 1005-3 y EN 1005-4 para obtener información al respecto.
- Los deslizamientos, tropezones y caídas son causas importantes de accidentes en el lugar de trabajo. Preste atención a las superficies resbaladizas al trabajar con la herramienta.
- Proceda con aún más atención en entornos no familiares. Puede haber riesgos ocultos, como por ejemplo la electricidad u otras líneas de servicios.
- Si se utiliza la herramienta en un área en la que hay polvo estático, esta puede hacer esparcir el polvo y dar lugar a situaciones peligrosas.
- Si se presentan riesgos relacionados con polvo, la prioridad será controlarlos en el punto de emisión.

Conexión del compresor

- Conecte el acoplamiento de la manguera de aire al tapón de aire de la herramienta (D).

Carga y descarga del clavo

- Conecte el compresor antes de cargar los clavos. Los clavos podrían descargarse accidentalmente si se cargan antes de conectar el compresor. No apunte la boquilla hacia personas y mantenga el dedo alejado del gatillo al cargar los clavos.
- Cargue los clavos en la herramienta con el cargador de clavos de 2 pasos:
 - Deslice la tira de clavos en la ranura correcta (40 o 50 mm) del cargador de clavos (E) hasta que la tira de clavos haya pasado el tope de clavos (B).
 - Tire del empujador (C) hasta que quede más allá del tope (B).
 - Libere delicadamente el empujador (C) para accionar la tira de clavos e introducirla en el morro.
- Descargue los clavos de la herramienta con el cargador de clavos de 2 pasos:
 - Apriete la palanca de liberación en el empujador (C) e incline la herramienta para hacer deslizar la tira de clavos a la parte de atrás del cargador de clavos.
 - Apriete el tope de clavos (B) y deslice la tira para sacarla.
- Cargue los clavos en la herramienta con el cargador de clavos de 3 pasos:
 - Tire del empujador (C) hacia la parte posterior hasta que quede bloqueado en la posición trasera del cargador de clavos.
 - Haga deslizar la tira de clavos para introducirla en la ranura correcta (40, 50 o 60 mm) del cargador de clavos (E).
 - Libere delicadamente el empujador (C) para introducir los clavos en la boquilla
- Descargue los clavos de la herramienta con el cargador de clavos de 3 pasos:
 - Tire del empujador (C) hasta la posición de bloqueo trasera.
 - Haga deslizar los clavos para hacerlos salir del cargador de clavos. (E).

Operación de la herramienta



- Esta herramienta no es una clavadora neumática convencional que introduce el clavo en la pieza de trabajo con un golpe fuerte. Por eso, no tiene gatillo ni un contacto de la pieza de trabajo estándar. La clavadora tiene un sistema multigolpe que introduce el clavo con muchos golpes suaves pero rápidos.

Funcionamiento

- Utilice la punta del clavo para localizar el orificio en la placa conectora metálica. Una vez localizado, apriete más la herramienta sobre la pieza de trabajo para que se inicie la función multigolpe. Los golpes continuarán siempre que el operador siga presionando la herramienta hacia la pieza de trabajo, y se detendrán cuando el clavo quede a ras.
- Si falla con el orificio y dispara directamente sobre la placa metálica, el clavo se quedará en el morro de la herramienta. Solo tiene que volver a centrar la punta del clavo e introducir el clavo en el orificio.

Retirada de clavos atascados

- En caso de atascamiento de clavos, interrumpa el suministro de aire antes de llevar a cabo cualquier operación. No apunte la herramienta hacia usted mismo o hacia otras personas.
- Suelte el empujador para evitar presiones en la tira de clavos.
- Use una herramienta adecuada, como por ejemplo un destornillador Phillips #2 para realizar la introducción en el canal de clavado.
- Golpetee el destornillador con un martillo empujando la punta y libere el atascamiento.
- Saque el clavo atascado con pinzas de punta o una herramienta equivalente. No saque el clavo con la mano.
- Si no consigue sacar el clavo atascado mediante el método descrito anteriormente, póngase en contacto con el distribuidor TJEP más cercano.



Instrucciones de mantenimiento

Mantenimiento general

- Es responsabilidad tanto del empleador como del operador asegurarse de que la herramienta se mantenga en perfectas condiciones de funcionamiento. Además, solo personal de servicio autorizado por TJEP o los distribuidores TJEP podrán reparar la herramienta, usando componentes o accesorios suministrados o recomendados por Kyocera Unimerco Fastening.
- Mantenga la herramienta perfectamente limpia en todo momento. Limpie la grasa o el aceite con un

pañó limpio y seco para evitar caídas accidentales de la herramienta.

- Use lubricante TJEP en la conexión de aire (D) de la herramienta con mucha frecuencia. Dado que la herramienta golpea varias veces cuando dispara un clavo, las juntas tóricas del pistón requieren lubricación adicional.
- Evite usar limpiadores a base de solventes para limpiar la herramienta, puesto que los solventes dañan o debilitan las partes de compuesto de esta.
- Todos los tornillos y tuercas deben mantenerse apretados y en buen estado. Los tornillos sueltos pueden suponer un peligro y provocar lesiones personales graves o averías en las piezas.
- Se recomienda usar un filtro y un regulador en el compresor.
- Vaciar de agua los depósitos del compresor a diario.
- NUNCA use una herramienta si tiene dudas.

Climas fríos

- Cuando se opera la herramienta a temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación, la humedad del conducto de aire puede congelarse e impedir el funcionamiento de la herramienta.
- Reduzca la presión de aire a 80 PSI (5,5 BAR) o menos.
- Retire todos los clavos del cargador de clavos.
- Conecte el compresor y dispare sin carga, ya que el accionamiento a baja velocidad tiende a calentar las piezas móviles.

Almacenamiento

- Si no va a usar el equipo durante un período prolongado, aplique una capa ligera de lubricante en las partes de acero para evitar que se oxiden. No guarde la herramienta en lugares fríos. Cuando no vaya a usar la herramienta, guárdela en un lugar cálido y seco. Mantenga la herramienta fuera del alcance de los niños.

Eliminación

- La eliminación de la herramienta debe realizarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por las autoridades locales.

Localización de problemas

Estado	Medida
La punta del clavo no puede utilizarse para localizar el orificio en la placa conectora metálica	<ul style="list-style-type: none">Clavo introducido en una ranura incorrecta del cargador de clavos<ul style="list-style-type: none">Escoja la ranura correcta (40, 50 o 60 mm)
La herramienta presenta una fuga de aire	<ul style="list-style-type: none">Afloje los tornillos del morro<ul style="list-style-type: none">Apriete los tornillos y compruebe si el problema persisteAfloje los tornillos de las tapas<ul style="list-style-type: none">Apriete los tornillos y compruebe si el problema persistePrecinto, junta o juntas tóricas dañados<ul style="list-style-type: none">Sustituya el precinto, la junta o las juntas tóricas
La herramienta dispara sin carga	<ul style="list-style-type: none">Suciedad en el morro (A)<ul style="list-style-type: none">Limpie el morroCargador (E) sucio/vacio<ul style="list-style-type: none">Limpie el cargadorRestricción de aire o flujo de aire inadecuado<ul style="list-style-type: none">Compruebe la manguera y el compresorDeficiencia de lubricación<ul style="list-style-type: none">Use lubricante TJEPLos clavos son demasiado cortos o no son del tamaño adecuado para la herramienta<ul style="list-style-type: none">Use únicamente los clavos TJEP recomendadosClavos curvados<ul style="list-style-type: none">No los use
No hay carga de clavos	<ul style="list-style-type: none">Presión de aire baja<ul style="list-style-type: none">Compruebe la manguera y el compresorDeficiencia de lubricación (D)<ul style="list-style-type: none">Use lubricante TJEP
Ausencia de alimentación	<ul style="list-style-type: none">El empujador (C) se ha liberado bruscamente y el material de fijación del clavo ha sufrido daños.<ul style="list-style-type: none">Libere siempre el empujador delicadamenteClavo introducido en una ranura incorrecta del cargador de clavos<ul style="list-style-type: none">Escoja la ranura correcta (40, 50 o 60 mm)Clavos curvados<ul style="list-style-type: none">No los useAfloje los tornillos del cargador y el morro<ul style="list-style-type: none">Apriete todos los tornillos y compruebe si el problema persisteEl clavo ha dado en la placa conectora metálica<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de colocar la punta del clavo en el orificio de la placa conectora metálica.
Atascamiento de clavos en la herramienta	
Si se presentan problemas diferentes de los indicados anteriormente, suspenda el uso de la herramienta y póngase en contacto con el distribuidor más cercano para solicitar asistencia.	

TJEP-ANKKURINAULAIN

TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

HUOLTO JA VIANMÄÄRITYS

Sisällysluettelo


Viitekohdat	45
Merkkien selitykset	46
Yleiset varoitukset	46
Ennakoitavissa olevat vaarat	49
Käyttöä koskevat ohjeet	49
Kompressorin liittäminen	49
Naulojen/hakasten lataaminen ja poistaminen	49
Työkalun käyttäminen	49
Jumiin jääneen naulan/hakasen poistaminen	50
Huolto-ohjeet	50
Kylmä sää	50
Säilytys	50
Hävittäminen	50
Vianmääritys	51



**TYÖKALUN EPÄASIANMUKAINEN JA VAARALLINEN KÄYTÖ JOHTAA
KUOLEMAAN TAI VAKAVIIN VAMMOIHIN. ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, ETTÄ
TYÖKALUN KÄYTTÄJÄ LUKEE TÄMÄN OHJEKIRJAN JA YMMÄRTÄÄ SEN
SISÄLLÖN ENNEN TYÖKALUN KÄYTÖÄ. SÄILYTÄ OHJEKIRJAA NIIN, ETTÄ
KAIKKI TYÖKALUA KÄYTTÄVÄT VOIVAT LUKEA SEN ENNEN TYÖKALUN
KÄYTÖÄ.**

Säilytä ohjekirja varmassa paikassa myöhempää tarvetta varten.

Viitekohdat

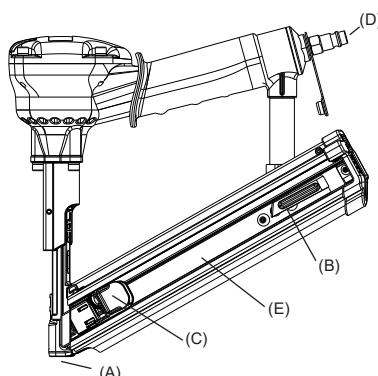

Merkkien selitykset

Käyttöohjeessa käytetty kuvakeet	
	Tutustu työkalussa oleviin tarroihin ja käyttöohjeisiin ja ymmärrä niiden sisältö. Varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
	Käyttäjien ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä iskunkestäviä suojalaseja, joissa on sivusuojat.
	Käyttäjien ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä kuulosuojaaimia.
	Suosituksena on, että käyttäjä ja muut työalueella olevat henkilöt käytettävät CE-merkittyä suojakypärää.
	Lue kaikki turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja ohjeet ennen käyttöä.
	Noudata varovaisuutta naulojen/ hakasten laukaisun yhteydessä.

Työkalussa olevat kuvakeet	
	Tämä työkalu on CE-merkity ja hyväksytty soveltuviin standardien mukaisesti.
	Tutustu työkalussa oleviin tarroihin ja käyttöohjeisiin ja ymmärrä niiden sisältö. Varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
	Käyttäjien ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä iskunkestäviä suojalaseja, joissa on sivusuojat.
	Käyttäjien ja muiden työalueella olevien henkilöiden on käytettävä kuulosuojaaimia.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Enimmäiskäyttöpaine
	Moni-iskujärjestelmällä varustettu työkalu. Työkalu laukaisee, kun työkappaleen kosketusosa aktivoidaan. Noudata varovaisuutta.

⚠ Yleiset varoitukset

Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset

- VAROITUS:** Lue kaikki turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sähköisku, tulipalo, vakavia vammoja ja/tai kuolema.
- Käytä työkalua ja lisätarvikkeita näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työskentelyoloasuhteet ja tehtävä työ. Työkalun käyttäminen muuhun kuin näissä ohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
- Ole tarkkaavainen, keskity siihen, mitä teet ja toimi järkevästi käytäessäsi työkalua. Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikuttuksen alaisena. Keskiintymisen herpaantuminen työkalun käytön aikana voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin.
- Käyttäjän tulee arvioida muille aiheutuvat vaarat.
- Käytä CE-merkityjä, etu- ja sivusuojilla varustettuja suojalaseja, jotka suojaavat

lentäviltä esineiltä, kun käsitelet, käytät ja huollat työkalua.

- Vältä kuulovauroit käytämällä CE-merkityjä kuulosuojaaimia työpaikalla tai sen läheisyydessä. Altistuminen kovalle melulle suojaamattomana voi aiheuttaa pysyvän kuulovamman ja muita ongelmia, kuten tinnitus (korvien soimista, suhinaa, vihellystä tai kohinaa). Riskien vähentämiseen asianmukaisin toimin voi kuulua eristäminen niin, etteivät työkappaleet pidä värähtelystä johtuvaa ääntä.
- Suosittelemme käytämään CE-merkityä päänsuojainta työpaikalla.
- Työnantajan vastuulla on huolehtia, että työkalun käyttäjä ja muut työpaikan lähellä olevat työntekijät käytettävät henkilönsuojaaimia, kuten suojalaseja, hengityssuojaaimia, luisamattomia turvajalkineita, suojakypärää ja/tai kuulosuojaaimia.
- Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet kaukana liikkuvista osista, jotta välityt vakavilta vammoilta. Käytä vain käsineitä, jotka säälyttävät hyvin tuntuman ja takaavat työkalun ja kaikkien säätölaitteiden turvallisen käytön. Käytä lämpimiä vaatteita, kun työskentelet kylmissä olosuhteissa, jotta kättesi pysyvät lämpiminä ja kuivina.

- Älä kurkottele. Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko ajan. Nämä hallitset työkalun paremmin odottamattomissa tilanteissa.
 - Estää tahaton laukaisu. Työkalu on paineistettuna aina laukaisuvalmis. Työkalu aktivoituu, jos se painetaan vahingossa kehoa tai muuta pintaan vasten. Naulaa/hakasta painetaan laukaisualueelta muutaman millimetrin verran kerraltaan, kunnes paine vapautetaan työkappaleen kosketusosasta.
 - Käsittele työkalua aina olettaen, että se on ladattu ja toimintavalmis.
 - Älä käytä työkalua pilailumielessä.
 - Poista kaikki huoltoon tai korjaukseen käytetyt työkalut ennen työkalun käyttöä. Työkalun liikkuvan osaan kiinnitetty työkalut voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
 - Käsittele työkalua varovasti, koska se voi tuntua kylmältä käytön aikana kahva ja hallintalaitteet mukaan lukien.
 - Älä koskaan käytä työkalua tilassa, jossa on sytytystä pölyä, kaasua tai höyryä. Työkalu voi aikaansaada kipinän, joka voi sytyttää kaasut aiheuttaen tulipalon ja työkalun räjähtämisen.
 - Pidä työalue puhtaana ja huolehdii hyvästä valaistuksesta. Ahtaat ja pimeät alueet lisäävät onnettomuuksien vaaraa.
 - Älä käytä työkalua, jos se ei ole asianmukaisessa kunnossa.
 - Tarkasta työkalu ennen käyttöä ja varmista, että se on asianmukaisessa käyttökunnossa. Varmista liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys ja muut toimintaan mahdollisesti vaikuttavat seikat. Älä käytä työkalua edellä mainituissa tilanteissa. Muuten vaarana on toimintahäiriö.
 - Kun lasket työkalun kädestäsi, käytä ripustuskoukku tai aseta työkalu kyljelleen. Älä laske työkalua kädestäsi niin, että suukappale (A) osoittaa käyttää-jää tai muita lähellä olevia kohti.
 - Vain teknisesti pätevät henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet käyttö-/turvallisuusohjeet, saavat käyttää työkalua.
 - Pidä lapset ja sivulliset etäällä, kun käytät työkalua. Huomion herpaantuminen voi johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.
 - Oleta aina, että työkalussa on nauloja/hakasia. Työkalun huolimatton käsittely voi johtaa naulojen/nauloiden ampumisen jälkeen työkalu voi potkaista takaisin (rekyyli) ja nousta nän irti työn kohteena olevasta pinnasta. Pienennä loukkaantumisvaaraa hallitsemalla rekyyli aina seuraavasti:
 - Pidä aina työkalu hallinnassasi ja valmistaudu vastaamaan tavallisiin tai äkillisiin liikkeisiin, kuten rekyyliin.
 - Anna rekyylivoiman nostaa työkalu työn kohteena olevasta pinnasta.
 - Älä vastusta rekyyliä, jolloin työkalu pakotetaan palaamaan takaisin työn kohteena olevaan pintaan vasten.
 - Pidä kasvot ja kehonosat kaukana työkalusta.
 - Toimi varovasti, kun työskentelet työkappaleen reunan läheellä tai jyrkissä kulmissa, ja vältä halkeamisesta tai naulojen/hakosten vapaasta lentämisestä tai sinkoutumisesta mahdollisesti aiheutuvat vammat.
 - Älä käytä työkalua sähkökaapeleiden kiinnittämiseen. Sitä ei ole suunniteltu sähkökaapeleiden asennukseen, ja se voi vaurioittaa sähkökaapeleiden eristystä ja siten aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
- hakosten odottamattomaan laukaisuun ja henkilövahinkoihin.
- Älä osoita työkalulla itseäsi tai muita lähellä olevia milloinkaan, huolimatta siitä, onko sen sisällä naulaja/hakasia vai ei. Odottamaton laukaisu ampuu naulan/hakasen ja aiheuttaa vamman.
 - Älä käytä työkalua väkivalloin. Käytä kyseiseen työhön sopivaa työkalua. Nämä varmistat, että työkalu suoriutuu työstä, johon se on suunniteltu, parhaalla mahdollisella ja mahdollisimman turvallisella tavalla.
 - Älä laukaise työkalua, ellei sitä ole asetettu tukevasti työkappaleita vasten.
 - Älä käytä työkalua materiaaleihin, jotka ovat liian kovia tai liian pehmeitä. Naulat/hakaset voivat kimmota kovista materiaaleista. Naulat/hakaset läpäisevät helposti pehmeät materiaalit, jolloin ne voivat sinkoutua materiaalista hallitsemattomasti.
 - Älä kiinnitä naulaja/hakasia muiden naulojen/nauloiden päälle.
 - Noudata erityistä varovaisuutta, kun ammut naulaja/hakasia olemassa oleviin seiniin tai muihin kohteisiin, joiden sisälle et näe. Nämä estät osumisen piilossa oleviin kohteisiin (esim. johdot, putket, sähkökaapelit) tai toisella puolella oleviin ihmisiin.
 - Naulan/hakasen ampuksen jälkeen työkalu voi potkaista takaisin (rekyyli) ja nousta nän irti työn kohteena olevasta pinnasta. Pienennä loukkaantumisvaaraa hallitsemalla rekyyli aina seuraavasti:
 - Pidä aina työkalu hallinnassasi ja valmistaudu vastaamaan tavallisiin tai äkillisiin liikkeisiin, kuten rekyyliin.
 - Anna rekyylivoiman nostaa työkalu työn kohteena olevasta pinnasta.
 - Älä vastusta rekyyliä, jolloin työkalu pakotetaan palaamaan takaisin työn kohteena olevaan pintaan vasten.
 - Pidä kasvot ja kehonosat kaukana työkalusta.
 - Toimi varovasti, kun työskentelet työkappaleen reunan läheellä tai jyrkissä kulmissa, ja vältä halkeamisesta tai naulojen/hakosten vapaasta lentämisestä tai sinkoutumisesta mahdollisesti aiheutuvat vammat.
 - Älä käytä työkalua sähkökaapeleiden kiinnittämiseen. Sitä ei ole suunniteltu sähkökaapeleiden asennukseen, ja se voi vaurioittaa sähkökaapeleiden eristystä ja siten aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon

vaaran. Lisäksi työkalua ei ole eristetty, joten sähkövirran kanssa kosketuksiin joutuminen on vaarallista.

- Älä käytä työkalua muihin kuin sille tarkoitettuihin työtehtäviin. Älä missään tapauksessa käytä sitä vasarana. Työkalun kohdistuvat iskut suurentavat työkalun rungon murtumisen ja naujojen/hakasten tahattoman laukaisun riskiä.
- Älä käytä työkalua, jos siitä puuttuu varoitustarroja tai ne ovat vaurioituneet.
- Älä poista tai käsitlete työkalun hallintalaitteita tai muulla tavoin poista niitä käytöstä. Älä käytä työkalua, jos jokin työkalun hallintalaitteiden osista ei toimi, on kytkeyty pois toiminnaasta, sitä on muutettu tai se ei toimi oikein.
- Työkaluun ei saa tehdä muutoksia, ellei siihen ole annettu lupaa käyttöohjeessa tai siihen ei ole saatu kirjallista lupaa Kyocera Unimerco Fasteningiltä. Ohjeen noudattamatta jättämisenstä voi seurata vaaratilanteita tai vammoja.
 -  Pidä kädet ja keho kaukana työkalun naujojen/hakasten laukaisualueelta (A).
 - Käytä vain tämän ohjekirjan mukana toimitetussa teknisessä erittelyssä ilmoitetuja naujoja/hakasia.
 - Ole varovainen, kun käsitlet naujoja/hakasia. Niissä voi olla teräviä reunoja ja kohtia.
 - Käytä vain työkalun valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisätarvikkeita tai lisätarvikkeita, jotka vastaavat Kyocera Unimerco Fasteningin suosittelemia lisätarvikkeita.
 - Aseta nauhat/hakaset kompressorin liittämiseen jälkeen, jotta naujojen/hakasten tahattomalta laukaisulta vältytää.
 - Noudata varovaisuutta, kun irrotat jumiin jääneen naulan/hakasen. Mekanismi voi olla puristuksissa ja naula/hakanen voi singota voimalla, kun jumiin jäänyttä naulaa/hakasta yritytään irrottaa.
 - Katkaise paineilma seuraavissa tilanteissa:
 - työkalu ei ole käytössä
 - huolto- tai korjaustyöt
 - jumiin jääneen naulan/hakasen irrotus
 - työkalun nostaminen, laskeminen tai muulla tavoin siirtäminen uuteen paikkaan
 - työkalu on käyttäjän valvonnan tai hallinnan ulkopuolella
 - naujojen/hakasten poistaminen makasiinista.
 - Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Katkaise aina ilmansyöttö ja kytke työkalu irti ilmansyööstä, kun sitä ei käytetä.
- Älä koskaan suuntaa paineilmaa itseesi tai kehenkään muuhun.
- Kytke oikea työkalun ilmaliiitin (D) letkun liitäään. Paine on poistettava työkalusta, kun liitin irrotetaan.
- Kun käytät työkalua, älä ylitä enimmäiskäyttöpaineetta P_{max} .
- Työkalua ei saa liittää kompressoriin, joka voi ylittää 175 psi:n tai 12 baarin paineen.
- Lapset eivät saa leikkiä työkalulla. Lapset eivät saa puhdistaa ja huolata työkalua.
- Piiskaavat letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Tarkista aina, etteivät letkut tai liittimet ole vaurioituneet tai löysällä.
- Optimaalinen paineilman syöttö saavutetaan käytämällä ilmaletkua, jonka läpimitta on 3/8" tai 10 mm. Jos ilmaletku on liian pitkä, seurauksena voi olla puutteellinen paine ja ilmansyöttö.
- Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sen letkusta.
- Huolla työkalua huolella. Jos se on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Lisätietoa työkalun asianmukaisesta huollossa on huolto-ohjeissa.
- Pidä työkalu puhtaana. Pyyhi rasva ja/tai öljy pois työskentelyn jälkeen. Älä käytä liuotinainepohjaisia puhdistusaineita työkalun puhdistamiseen. Liuotinaine voi vaurioittaa työkalun kumi- ja/tai muoviosia. Rasvainen kahva ja työkalun runko voivat johtaa työkalun putoamiseen ja lähellä olevien loukkaantumiseen.
- Huollata työkalu päteväällä huoltohenkilökunnalla ja varmista, että huollossa käytetään vain Kyocera Unimerco Fasteningin toimittamia tai suosittelemia osia. Nämä varmistat, että työkalu on jatkossakin turvallinen käyttää.
- Työkalua saa käyttää vain paineilmalla, jonka paine on mahdollisimman alhainen työn suorittamisen kannalta, jotta melu, tärin ja kuluminen on mahdollisimman vähäistä.
- Käytä vain Kyocera Unimerco Fasteningin/ paikallisen TJEP-jälleenmyyjän suosittelemia voiteluaineita.
- Käytä vain paineilmaa. Hapen tai helposti sytytetyien kaasujen käyttäminen työkalussa aiheuttaa palo- ja räjähdyksvaaran.

Ennakoitavissa olevat vaarat

- Tiedot näiden vaarojen riskiarvioinnin tekemistä varten ja asianmukaisten tarkastusten tekemistä varten ovat välittämätöniä.
- Käytön aikana voi syntyä roskia työkappaleesta ja kiinnitys-/keräysjärjestelmästä.
- Kun työkalua käytetään pidemmän aikaa, käyttäjän käsivarret, olkapää, niska tai muut kehonosat voivat rasittua.
- Tärinälle altistuminen voi aiheuttaa käsien ja käsivarsien hermojen ja verenkierron toimintahäiriöltä.
- Jos sinulla esiintyy käytön aikana oireita, kuten jatkuva tai toistuvaa epämukavuutta, kipua, pistelyä, tunnottomuutta, poltetta tai jääkkyyttä, älä jätä huomioimatta näitä varoitusmerkkejä. Käännyn terveydenhuollon ammattihenkilön puoleen.
- Kun käytät työkalua, ota sopiva, mutta ergonominen asento. Säilytä vakava asento ja vältä hankalia asentoja.
- Pidä työkalua kevyesti mutta varmasti käsissäsi. Tärinästä aiheutuvat riskit ovat yleensä suuremmat, kun kahvasta pidetään tiukemmin kiinni.
- Toistuvan käytön vaaroihin, kuten käyttöäikaan suhteessa työskentelyasentoihin ja voimiin, voi liittyä jäännösriskejä. Lisätietoja aiheesta on standardeissa EN 1005-3 ja EN 1005-4.
- Liukastuminen, kompastuminen ja putoaminen ovat yleisimpiä työpaikalla sattuvia onnettomuuksia. Varo liukkaita pintoja, kun käytät työkalua.
- Toimi erityisen varovasti ympäristössä, joka ei ole sinulle tuttu. Ympäristössä voi olla piilossa olevia vaaroja, kuten sähkö- tai muita syöttöjohtoja.
- Jos työkalua käytetään ympäristössä, jossa esiintyy paikallaan olevaa pölyä, pöly voi levitää ja aiheuttaa vaaran.
- Mikäli ympäristössä aiheutuu vaaraa pölystä, ensisijaisena tehtävään on hallita niitä päästökhodassa.

Käyttöä koskevat ohjeet

Kompressorin liittäminen

- Liitä ilmaletkun liitin työkalun ilmaliihtäään (D).

Naulojen/hakasten lataaminen ja poistaminen

- Liiät kompressorri ennen naulojen/hakasten lataamista. Jos naulat/hakaset ladataan ennen kompressorin liittämistä, naulat/hakaset voivat laueta työkalusta tahattomasti. Suuntaa suutin henkilöstöä pois päin ja pidä sormesi kaukana liipaisimesta, kun lataat naulat/hakaset.
- Naulojen/hakasten lataaminen työkaluun, jossa on kaksivaiheinen makasiini:
 - Liu'uta naula-/hakasiuska makasiinissa (E) olevaan oikeaan uraan (40 tai 50 mm), kunnes liuska on ohittanut naulojen/hakasten pysäytimen (B).
 - Vedä työnnintä (C), kunnes se on pysäytetty (B) takana.
 - Kytke naula-/hakasiuska ja aseta se suukappaleeseen vapauttamalla työnnin (C) varovasti.
- Naulojen/hakasten poistaminen työkalusta, jossa on kaksivaiheinen makasiini:
 - Paina työntimen (C) vapautusvipua ja kallista työkalua, jolloin naula-/hakasiuska liuuuu makasiinin takaosaan.
 - Paina naulojen/hakasten pysäytintä (B) ja liu'uta liuska ulos.
- Naulojen/hakasten lataaminen työkaluun, jossa on kolmivaiheinen makasiini:
 - Vedä työnnintä (C) taakse, kunnes se lukittuu makasiinin takaosaan.
 - Liu'uta naula-/hakasiuska makasiinissa (E) olevaan oikeaan uraan (40, 50 tai 60 mm).
 - Työnnä naulat/hakaset suuttimeen vapauttamalla työnnin (C) varovasti.
- Naulojen/hakasten poistaminen työkalusta, jossa on kolmivaiheinen makasiini:
 - Vedä työnnin (C) taakse lukitusasentoon.
 - Liu'uta naulat/hakaset ulos makasiinista (E).

Työkalun käyttäminen

-  • Tämä ei ole tavallinen paineilmamaulain, joka työntää naulan työkappaleeseen yhdellä voimakkaille iskulla. Siksi työkalussa ei ole liipaisinta tai normaalialla työkappaleen kosketusaa. Naulaimessa on moni-iskujärjestelmä, joka painaa naulan usealla kerryellä, nopealla iskulla materiaaliin.

Toiminta

- Kohdistaa naulan kärki metallisessa liitinlevyssä olevaan reikään. Kohdistuksen jälkeen paina työkalua kovemmin työkappaletta vasten, jolloin moni-iskujärjestelmä käynnistyy. Järjestelmä

suorittaa iskuja niin kauan kuin käyttäjä painaa työkalua työkappaleetta vasten ja pysähtyy, kun naula on riittävän syvällä.

- Jos reikään kohdistus epäonnistuu ja laukaiset suraa metallilevyyn, naula jää työkalun suukappaleeseen. Kohdista naulan kärki uudelleen ja aseta naula reikään.

Jumiin jääneen naulan/hakasen poistaminen

- Jos naula/hakanen jää jumiin, katkaise ilmansyöttö ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Suuntaa työkalu itsestäsi ja muista poispäin.
- Estä naula-/hakasliuskan puristuminen vapauttamalla työnnin.
- Työnnä tarkoitukseen sopiva työkalu, esim. nro 2 Phillips-ruuvimeisseli, kanavaan.
- Napauta ruuvimeisseliä vasaralla, jolloin ohjaimen terä työntyy taaksepäin, ja poista tukos.
- Poista jumiin jäänyt naula/hakanen teräväkärkisillä pihdeillä tai vastaavantyyppisellä työkalulla. Älä poista naulaa/hakasta käsin.
- Jos et saa poistettua jumiin jäänyttä naulaa/ hakasta yllä kuvatulla tavalla, ota yhteyttä paikalliseen TJEP-jälleenmyyjään.



Huolto-ohjeet

Yleinen huolto

- Työnantajan ja käyttäjän vastuulla on varmistaa, että työkalu pysyy turvallisessa käytökunnossa. Lisäksi vain välttävä TJEP-huoltohenkilökunta tai TJEP-jakelijat saavat korjata työkalua. Korjaustöissä on käytettävä Kyocera Unimerco Fasteningin toimitamia tai suosittelemia osia tai lisätarvikkeita.
- Pidä työkalu aina puhtaana. Estä työkalun tahaton putoaminen pyyhkimällä rasva tai öljy kuivalta ja puhtaalla liinalla.

- Lisää TJEP-voiteluainetta työkalun ilmalitiantäään (D) usein. Koska työkalu iskee useita kertoja naulan/hakasen laukaisun yhteydessä, männän O-renkaat edellyttäävät ylimääräistä voitelua.

- Vältä liuotinaineepohjaisten puhdistusaineiden käytästä työkalun puhdistukseen, koska tietyt liuotinaineet vaurioittavat tai haurastuttavat työkalun komposiittiosia.

- Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni ja ehjiä. Löysät ruuvit voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai osien hajoamiseen.
- Suosittelemme käytämään kompressorissa suodatinta ja säädintä.
- Poista päivittäin vesi kompressorin säiliöstä.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä työkalua epävarmoissa tilanteissa.

Kylmä sää

- Kun työkalua käytetään kylmällä säällä, ilmaletkussa oleva kosteus voi jäättyä ja estää työkalun käytön.
- Laske ilmanpaine arvoon 80 psi (5,5 bar) tai sen alle.
- Poista kaikki naulat/hakaset makasiinista.
- Liitä kompressorri ja laukaise työkalu tyhjänä. Hidas käytö lämmittää liikkuvia osia.

Säilytys

- Jos työkalua ei käytetä pidempään aikaan, estä teräsosien ruostuminen levittämällä niiden päälle ohut kerros voiteluainetta. Älä säilytä työkalua kylmissä tiloissa. Kun työkalua ei käytetä, sitä tulee säilyttää lämpimässä ja kuivassa tilassa. Pidä lasten ulottumattomissa.

Hävittäminen

- Työkalu on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Naulan/hakasen kärjen kohdistaminen metallisen liitinlevyn reikään ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> • Naula/hakanen on liu'utettu väärään makasiiniin uraan <ul style="list-style-type: none"> · Valitse oikea ura (40, 50 tai 60 mm)
Työkalusta vuotaa ilmaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Suukappaleen ruuvit löysällä <ul style="list-style-type: none"> · Kiristä ruuvit ja tarkista uudelleen • Suojuksen ruuvit löysällä <ul style="list-style-type: none"> · Kiristä ruuvit ja tarkista uudelleen • Tiiviste tai O-renkaat varorioituneet <ul style="list-style-type: none"> · Vaihda tiiviste tai O-renkaat
Työkalu laukaisee tyhjänä.	<ul style="list-style-type: none"> • Liikaa suukappaleessa (A) <ul style="list-style-type: none"> · Puhdista suukappale • Likainen/tyhjä makasiini (E) <ul style="list-style-type: none"> · Puhdista makasiini • Ilman virtaus rajoittunut/riittämätön <ul style="list-style-type: none"> · Tarkista letku ja kompressorri • Puutteellinen voitelu <ul style="list-style-type: none"> · Käytä TJEP-voiteluinetta • Naulat/hakaset liian lyhyitä tai vääränkokoisia työkaluun <ul style="list-style-type: none"> · Käytä vain suositteltuja TJEP-nauloa/hakasia • Naulat/hakaset taipuneet <ul style="list-style-type: none"> · Älä käytä
Ei naulojen/hakasten syöttöä	<ul style="list-style-type: none"> • Alhainen ilmanpaine <ul style="list-style-type: none"> · Tarkista letku ja kompressorri • Puutteellinen voitelu (D) <ul style="list-style-type: none"> · Käytä TJEP-voiteluinetta
Teho puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> • Työnnin (C) on vapautettu liian voimakkaasti, minkä seurausena naula-/hakasliuskan kääreateriaali on varoitunut. <ul style="list-style-type: none"> · Vapauta työnnin aina varovasti • Naula/hakanen on liu'utettu väärään makasiiniin uraan <ul style="list-style-type: none"> · Valitse oikea ura (40, 50 tai 60 mm) • Naulat/hakaset taipuneet <ul style="list-style-type: none"> · Älä käytä • Makasiinin tai suukappaleen ruuvit löysällä <ul style="list-style-type: none"> · Kiristä kaikki ruuvit ja tarkista uudelleen • Naula/hakanen osunut metalliseen liitinlevyn <ul style="list-style-type: none"> · Varmista, että naulan/hakasen kärki on kohdistettu metallisen liitinlevyn reikään.
Naulat/hakaset jäävät jumiin työkaluun	
Jos työkalussa ilmenee muita kuin tässä kuvattuja vikoja, lopeta työkalun käyttö ja ota huoltoa varten yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.	

CLOUEUR D'ANCRAGE TJEP

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Table des matières


Points de référence	52
Explication des symboles	53
Avertissements d'ordre général	53
Dangers prévisibles	55
Instructions d'emploi	56
Raccordement du compresseur	56
Insertion et retrait de pointes	56
Emploi de l'outil	56
Débourrage de pointes	56
Instructions de maintenance	57
Temps froid	57
Rangement	57
Mise au rebut	57
Dépannage	58



UNE UTILISATION INADÉQUATE ET DANGEREUSE DE L'OUTIL ENTRAÎNE LA MORT OU DE GRAVES BLESSURES. IL EST TRÈS IMPORTANT QUE L'OPÉRATEUR PRÉVU DE L'OUTIL AIT LU ET COMPRIS CE MANUEL AVANT D'UTILISER L'OUTIL. TENIR CE MANUEL À LA DISPOSITION DES AUTRES PERSONNES POUR LEUR PERMETTRE DE LE LIRE AVANT D'UTILISER L'OUTIL.

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Points de référence

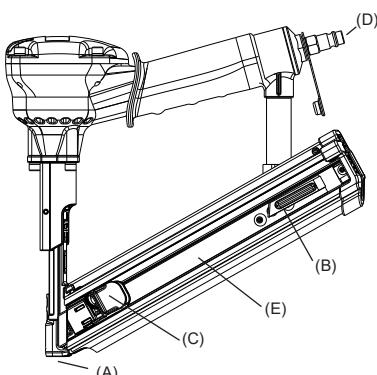

Explication des symboles

Symboles dans le manuel	
	Il faut lire et comprendre le manuel et les étiquettes de l'outil. Le non-respect des avertissements peut entraîner de graves blessures.
	Les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'espace de travail doivent porter une protection oculaire résistante aux chocs avec des écrans latéraux.
	Les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'espace de travail doivent porter une protection auditive.
	Il est conseillé que l'opérateur et les autres personnes présentes dans l'espace de travail portent un casque labellisé CE sur le lieu de travail.
	Il faut lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions avant toute utilisation.
	Faire preuve de prudence lors du déclenchement des tirs de pointes.

Symboles sur l'outil	
	Cet outil est labellisé CE conformément aux normes applicables.
	Il faut lire et comprendre le manuel et les étiquettes de l'outil. Le non-respect des avertissements peut entraîner de graves blessures.
	Les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'espace de travail doivent porter une protection oculaire résistante aux chocs avec des écrans latéraux.
	Les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'espace de travail doivent porter une protection auditive.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Pression maximale de fonctionnement
	Outil à coups multiples. Le tir se déclenche une fois l'outil en contact avec la pièce travaillée. Faire preuve de prudence.

Avertissements d'ordre général

Consignes de sécurité d'ordre général

- **AVERTISSEMENT :** Lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut mener à un choc électrique, un incendie, des blessures graves, voire la mort.
 - Utiliser l'outil et ses accessoires dans le respect de ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à accomplir. L'utilisation de l'outil pour des opérations autres que celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
 - Rester vigilant et attentif au travail en cours et faire preuve de bon sens pendant l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser l'outil en état de fatigue ou sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
 - L'opérateur doit évaluer le risque encouru par autrui.
 - Utiliser une protection oculaire labellisée CE avec protection avant et arrière contre les objets projetés pendant la manipulation, l'utilisation et l'entretien de l'outil.
 - Utiliser une protection auditive labellisée CE à proximité ou sur le chantier afin de prévenir les lésions auditives. Une exposition sans protection à
- des niveaux élevés de bruit peut entraîner une perte auditive permanente, invalidante ainsi que d'autres problèmes tels que des acouphènes (tintements, bourdonnements, sifflements ou vrombissements dans les oreilles). Des mesures de réduction du risque appropriées peuvent comprendre, par ex., l'utilisation de matériaux amortissants pour empêcher les pièces travaillées de « retenter ».
- Il est recommandé de porter une protection de la tête labellisée CE sur le chantier.
 - Il relève de la responsabilité de l'employeur d'exiger des utilisateurs de l'outil et de tout autre personnel se tenant à proximité du chantier de porter un équipement de protection personnelle, comme une protection oculaire, un masque de protection anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque et/ou une protection auditive.
 - Porter des vêtements adéquats. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Tenir les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart de pièces mobiles pour éviter de graves blessures. Ne porter que des gants procurant un toucher suffisant et permettant une commande sûre de l'outil et des dispositifs de réglage. Porter des vêtements chauds en cas de travail par temps froid, de sorte à garder les mains au chaud et au sec.
 - Ne pas se pencher excessivement en avant. Toujours garder une position stable et sûre. Ceci permet de mieux contrôler l'outil en cas de situation inattendue.
 - Éviter tout déclenchement accidentel. Une fois sous pression, l'outil est toujours prêt à l'emploi. Si l'outil est positionné par accident contre un corps humain ou

toute autre surface, il sera actionné et une pointe sera entraînée en dehors de la zone de déchargement à raison de quelques millimètres à la fois, jusqu'à ce que la pression soit relâchée au niveau du contact avec la pièce travaillée.

- Employer l'outil de façon responsable, en tant qu'équipement de travail exclusivement.
- Ne pas jouer avec.
- Retirer tout outil utilisé pour la maintenance ou la réparation avant d'utiliser l'outil. Tout outil resté fixé sur une pièce mobile de l'outil peut entraîner des blessures.
- Manipuler l'outil avec précaution car il peut refroidir, ce qui peut avoir une incidence sur la prise en main et le contrôle de l'outil.
- Ne jamais utiliser l'outil en présence de poussières, gaz ou fumées inflammables. L'outil peut produire des étincelles pouvant allumer des gaz et déclencher ainsi un incendie ou faire exploser l'outil.
- Maintenir le lieu de travail dans un état propre et veiller à un bon éclairage. Les lieux encombrés et sombres favorisent les accidents.
- Ne pas utiliser l'outil lorsqu'il n'est pas dans un bon état de fonctionnement.
- Inspecter l'outil avant de l'employer, pour déterminer s'il est en ordre de fonctionnement. Contrôler qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou grippée et s'assurer qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement. Ne pas employer l'outil en présence des conditions mentionnées ci-dessus, comme ceci peut entraîner un dysfonctionnement.
- Lorsque l'outil est laissé en position de repos, utiliser le crochet de la ceinture/mousqueton ou le déposer sur le côté. Ne pas le laisser en position de repos avec le nez (A) pointant vers l'opérateur ou toute personne se trouvant à proximité.
- Seules des personnes techniquement compétentes, ayant lu et compris les instructions d'emploi/de sécurité sont autorisées à employer l'outil.
- Tenir les enfants et les spectateurs à l'écart pendant l'emploi de l'outil. Les distractions peuvent entraîner une perte de la maîtrise de l'outil.
- Toujours partir du principe que l'outil contient des pointes. Une manipulation négligente de l'outil peut entraîner un tir accidentel des pointes et, par conséquent, des blessures.
- Ne pas diriger l'outil vers soi-même où vers toute personne se trouvant à proximité, qu'il contienne des pointes ou non. Un actionnement inattendu risque de décharger des pointes et, ce faisant, de provoquer des blessures.
- Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application car il accomplira la tâche au mieux, avec un maximum de sécurité et à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- Ne pas déclencher l'outil tant qu'il n'est pas fermement appliqué contre la pièce travaillée.
- Ne pas utiliser l'outil sur des matériaux trop durs ou trop mous. Un matériau dur risque de faire ricocher les pointes et de blesser des personnes. Un matériau mou risque d'offrir trop peu de résistance, ce qui peut faire éjecter facilement les pointes.
- Ne pas injecter de pointes dans d'autres pointes.
- Prendre des précautions particulières lors de l'implantation de pointes dans des murs existants ou d'autres structures borgnes afin d'empêcher tout contact avec des objets (des fils, conduites, câbles électriques, etc.) ou des personnes non visibles se trouvant de l'autre côté.
- Après l'implantation d'une pointe, l'outil risque de rebondir, provoquant ainsi un écartement de la surface de travail. Pour réduire le risque de blessure, il faut toujours gérer les rebonds en respectant les consignes suivantes :
 - conserver systématiquement la maîtrise de l'outil et rester prêt à réagir aux mouvements normaux ou soudains tels que les rebonds,
 - permettre à l'outil de s'écartier de la surface du travail pendant les rebonds,
 - ne pas offrir de résistance, de sorte que l'outil sera forcé de revenir sur la surface de travail,
 - veiller à ce que le visage et les parties du corps restent à bonne distance de l'outil.
- Pendant le travail à proximité du bord d'une pièce ou à angle aigu, veiller à minimiser les éclats, les fissures, les échardes, ou les projections libres ou rebonds de pointes, ce qui peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser cet outil pour fixer des câbles électriques. L'outil n'est pas conçu pour l'installation de câbles électriques et risque d'endommager l'isolation de câbles électriques et de provoquer, en conséquence, des chocs électriques ou un incendie. De plus, l'outil n'est pas isolé contre un contact avec l'électricité.
- Ne pas utiliser l'outil pour réaliser des tâches autres que celles pour lesquelles il a été conçu. En particulier, ne pas l'utiliser comme marteau. Tout impact sur l'outil augmente le risque d'endommagement de l'outil et de projection accidentelle de pointes.
- Ne pas utiliser l'outil si les étiquettes d'avertissement de sécurité sont absentes ou dégradées.
- Ne pas enlever, manipuler ou rendre autrement inopérants les organes de commande de l'outil. Ne pas employer l'outil si une partie de ses organes de commande est inopérante, détachée, altérée ou ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas modifier l'outil sauf dans la mesure autorisée dans le manuel ou sans l'approbation écrite de Kyocera Unimerco Fastening. Un non-respect peut entraîner des situations dangereuses ou des blessures.



- Garder les mains et le corps à l'écart de la zone de déchargement des pointes (A) de l'outil.
- Utiliser exclusivement des pointes conformes aux spécifications techniques jointes à ce manuel.
- Manipuler les pointes avec précaution car elles peuvent présenter des angles et des bords tranchants.
- N'utiliser que des accessoires fabriqués ou recommandés par le fabricant de l'outil ou des accessoires d'une performance équivalente à ceux recommandés par Kyocera Unimerco Fastening.
- Insérer les pointes après avoir raccordé le compresseur pour prévenir le tir inopiné de pointes.
- Faire preuve de précaution pendant le débourrage de pointes. Le mécanisme se trouve éventuellement encore sous pression, ce qui représente un risque de décharge brusque des pointes au cours d'une tentative de débourrage.
- Dépressuriser l'outil
 - lorsqu'il n'est pas utilisé,
 - pendant les opérations de maintenance et de réparation,
 - pendant un débourrage,
 - pendant un levage, un abaissement ou tout autre déplacement de l'outil,
 - lorsque l'outil se trouve en dehors de la zone surveillée ou contrôlée par l'opérateur
 - pendant le retrait de pointes du magasin.
- L'air comprimé peut provoquer de sévères blessures.
- Toujours désactiver l'alimentation en air et déconnecter l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais diriger l'air comprimé vers soi-même ni tout autre personne.
- Toujours utiliser le raccord à air correct (D) pour le raccordement du flexible. Dépressuriser l'outil lorsque le joint de raccordement est déconnecté.
- Lors de l'utilisation de l'outil, ne pas dépasser la pression maximale de fonctionnement P_{max} .
- Ne pas raccorder l'outil à un compresseur pouvant excéder 12 bar (175 psi).
- Ne pas laisser des enfants jouer avec l'outil. Ne pas confier le nettoyage et la maintenance à des enfants.
- Le fouettement de flexibles peut provoquer de graves blessures. Toujours vérifier que les flexibles et les raccords ne sont pas endommagés ou détachés.
- Pour obtenir une alimentation en air optimale, utiliser le flexible d'un diamètre de 3/8 po ou 10 mm. Si le flexible est trop long, la pression et l'alimentation en air risquent d'être insuffisantes.
- Ne jamais porter ni tirer sur l'outil par son flexible.
- Effectuer la maintenance de l'outil avec précaution. S'il est endommagé, le réparer avant de l'utiliser. Se

reporter aux instructions de maintenance pour obtenir des informations détaillées concernant la maintenance appropriée de l'outil.

- Maintenir l'outil dans un état propre, essuyer toute graisse et/ou huile après le travail. Ne pas utiliser de nettoyant à base de solvant pour nettoyer l'outil. Un solvant risque de détériorer les composants en caoutchouc et/ou en plastique de l'outil. Si la poignée et le corps de l'outil sont graisseux, ceci peut provoquer une chute accidentelle de l'outil susceptible de blesser toute personne se trouvant à proximité.
- Faire entretenir l'outil par une personne qualifiée dans la réparation d'outils et utilisant exclusivement des pièces fournies ou recommandées par Kyocera Unimerco Fastening. Ceci permet de garantir le maintien de la sécurité de l'outil.
- L'alimentation en air comprimé de l'outil ne doit s'effectuer qu'à la pression la plus basse requise pour le travail à effectuer, en vue de réduire le bruit et les vibrations, mais aussi de minimiser l'usure.
- N'utiliser que des lubrifiants recommandés par Kyocera Unimerco Fastening/votre revendeur TJEP local.
- N'utiliser que de l'air comprimé. L'utilisation d'oxygène ou de gaz combustibles pour le fonctionnement de l'outil présente un risque d'incendie et d'explosion.

Dangers prévisibles

- Il est essentiel de s'informer pour pouvoir établir une évaluation des risques et mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées.
- Des débris de la pièce travaillée et le système d'assemblage de pointes peuvent se faire projeter pendant l'emploi.
- En cas d'utilisation prolongée de l'outil, l'opérateur peut éprouver de la fatigue dans les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps.
- Une exposition aux vibrations peut entraîner des troubles nerveux et circulatoires invalidants dans les mains et les bras.
- Si l'opérateur éprouve des symptômes comme un inconfort persistant ou récurrent, des douleurs, des palpitations, des crampes, des picotements, un engourdissement, des sensations de brûlures ou de raideur, ces signes précurseurs ne doivent pas être ignorés. L'opérateur doit alors consulter un professionnel de la santé qualifié pour les activités professionnelles en général.
- L'opérateur doit adopter une posture adaptée et ergonomique pendant l'utilisation de l'outil. Adopter et maintenir une position stable et éviter toute posture déséquilibrée et inconfortable.
- Maintenir l'outil avec une légère fermeté mais de façon sûre car les risques liés aux vibrations augmentent généralement avec la force de maintien qui est exercée.

- Des risques résiduels potentiels sont liés à certains aspects de travaux répétitifs, comme la durée d'utilisation, en conjonction avec les positions de travail adoptées et la force employée. Il est recommandé de consulter les normes EN 1005-3 et EN 1005-4 pour obtenir des informations correspondantes.
- Des glissades, des trébuchements et des chutes sont les causes principales de blessures au travail. Faire attention aux surfaces glissantes pendant l'emploi de l'outil.
- Agir avec une précaution accrue dans des environnements inconnus. Il peut se trouver des dangers dissimulés comme des conduites électriques ou d'autres lignes de services publics.
- Si l'outil est utilisé en présence de poussière statique, il peut disperser la poussière et engendrer ainsi des dangers.
- En cas de dangers créés par de la poussière, il convient de les contrôler au point d'émission en priorité.

Instructions d'emploi

Raccordement du compresseur

- Raccorder le raccord du flexible à air sur le raccord à air de l'outil (D).

Insertion et retrait de pointes

- Raccorder le compresseur avant de charger les pointes. Si vous chargez les pointes avant de raccorder le compresseur, il y a risque de projection accidentelle de pointes. Ne pas diriger le nez de l'outil vers des personnes et tenir les doigts à l'écart de la gâchette pendant le chargement des pointes.
- Charger les pointes dans l'outil avec un magasin en « 2 étapes » :
 - Glisser la bande de pointes dans la bonne rainure (40 ou 50 mm) dans le magasin (E) jusqu'à ce que la bande de pointes passe la pièce d'arrêt des pointes (B).
 - Tirer le pousoir (C) jusqu'à ce qu'il dépasse la pièce d'arrêt (B).
 - Relâcher doucement le pousoir (C) pour engager la bande de pointes et la faire passer dans le nez.
- Retirer les pointes de l'outil avec un magasin en « 2 étapes » :
 - Appuyer sur le levier de désenclenchement du pousoir (C) et incliner l'outil pour faire glisser la bande de pointes vers l'arrière du magasin.
 - Appuyer sur la pièce d'arrêt des pointes (B) et faire glisser la bande hors du magasin.
- Charger les pointes dans l'outil avec un magasin en « 3 étapes » :
 - Tirer le pousoir (C) vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position arrière du magasin
 - Glisser la bande de pointes dans la bonne rainure (40, 50 ou 60 mm) dans le magasin (E).

- Relâcher doucement le pousoir (C) pour pousser les pointes dans le nez

- Retirer les pointes de l'outil avec un magasin en « 3 étapes » :
 - Tirer le pousoir (C) en position de verrouillage arrière.
 - Faire glisser les pointes hors du magasin (E).

Emploi de l'outil




- Ce n'est pas un cloueur pneumatique ordinaire qui insère le clou dans la pièce travaillée d'une seule frappe intense. C'est la raison pour laquelle il ne possède pas de gâchette ou de contact standard avec la pièce travaillée. Le cloueur comprend un système à coups multiples qui permet d'insérer le clou en plusieurs frappes, rapidement et en douceur.

Fonction

- Utiliser la pointe du clou pour localiser le trou dans la plaque de connexion en métal. Une fois le trou localisé, appuyer fortement l'outil contre la pièce travaillée. Cela permet d'activer la fonction coups multiples. Les coups continuent jusqu'à ce que l'opérateur pousse l'outil vers la pièce travaillée et cesse l'opération une fois le clou au ras de la surface.
- Si le tir manque le trou et se dirige directement vers la plaque en métal, le clou restera dans le nez de l'outil. Il suffit de recentrer la pointe du clou et d'insérer le clou dans le trou.

Débourrage de pointes

- En cas de bourrage de pointes, déconnecter l'alimentation en air avant toute autre opération. Détourner l'outil de vous-même ou de toute autre personne.
- Relâcher le pousoir pour éviter toute pression sur la bande de pointes.
- Insérer un outil adéquat, par ex. un tournevis T.2 Phillips dans le canal d'alimentation.
- Tapoter le tournevis avec un marteau pour repousser la lame de l'alimenteur et débourrer.
- Retirer la pointe coincée avec une pince à bec demi-rond ou un outil similaire. Ne pas retirer les pointes avec les mains.
- Si la procédure ci-dessus n'a pas permis de débourrer les pointes, veuillez contacter votre revendeur TJEP local.

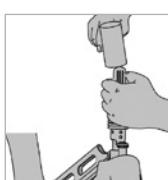

Instructions de maintenance

Maintenance générale

- Il incombe à l'employeur et à l'opérateur de s'assurer que l'outil est conservé dans un état fonctionnel sûr. Par ailleurs, seuls les employés de maintenance TJEP ou les distributeurs de TJEP dûment autorisés doivent réparer l'outil. Ils s'engagent également à utiliser les pièces et accessoires fournis ou recommandés par Kyocera Unimerco Fastening.
- Maintenir à tout moment l'outil dans un état propre. Utiliser un chiffon propre pour essuyer la graisse ou l'huile en vue de prévenir les chutes accidentelles de l'outil.
- Appliquer du lubrifiant TJEP dans le raccord à air (D) de l'outil selon une fréquence très régulière. Comme l'outil se déclenche plusieurs fois lors du tir de pointes, les joints toriques du piston nécessitent une lubrification plus fréquente.
- Éviter d'utiliser des nettoyeurs à base de solvants pour nettoyer l'outil car certains solvants endommagent ou ramollissent les pièces en composite de l'outil.
- Veiller à ce que les vis et écrous soient toujours bien serrés et ne présentent aucun dommage. Des vis lâches peuvent entraîner des situations dangereuses, de graves blessures et des ruptures de pièces.
- Il est recommandé d'utiliser un filtre et un régulateur sur le compresseur.
- Vider quotidiennement l'eau du réservoir du compresseur.
- NE JAMAIS utiliser un outil en cas de doute.

Temps froid

- Lors de l'utilisation de l'outil à des températures proches ou en dessous du point de gelée, l'humidité dans la conduite d'air risque de geler et de compromettre le fonctionnement de l'outil.
- Réduire la pression de l'air à 5,5 bar (80 psi) ou moins.
- Retirer toutes les pointes du magasin.
- Raccorder le compresseur et tirer à blanc avec l'outil car un fonctionnement à basse vitesse permet généralement de chauffer les pièces mobiles.

Rangement

- Lorsque l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquer une fine couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter la corrosion. Ne pas entreposer l'outil dans un environnement froid. Entreposer l'outil dans un endroit chaud et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir hors de la portée des enfants.

Mise au rebut

- La mise au rebut de l'outil doit se faire conformément aux instructions des autorités locales.

Dépannage

État	Action
Le bout de la pointe ne peut pas servir à localiser le trou dans la plaque de connexion en métal	<ul style="list-style-type: none"> La pointe a été glissée dans la mauvaise rainure du magasin <ul style="list-style-type: none"> Choisir la bonne rainure (40, 50 ou 60 mm)
L'outil perd de l'air	<ul style="list-style-type: none"> Desserrer les vis du nez <ul style="list-style-type: none"> Serrer les vis et contrôler de nouveau Vis d'assemblage desserrées <ul style="list-style-type: none"> Serrer les vis et contrôler de nouveau Joint, bague ou joint torique endommagé(e) <ul style="list-style-type: none"> Remplacer le joint, la bague ou le joint torique
L'outil tire à blanc	<ul style="list-style-type: none"> Le nez est encrassé (A) <ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le nez Le magasin est encrassé/vide (E) <ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le magasin Restriction de l'air/débit d'air inadéquat <ul style="list-style-type: none"> Contrôler le flexible et le compresseur Lubrification insuffisante <ul style="list-style-type: none"> Appliquer du lubrifiant TJEP Les pointes sont trop courtes ou de taille inadaptée pour l'outil <ul style="list-style-type: none"> Utiliser seulement les pointes TJEP recommandées Pointes courbées <ul style="list-style-type: none"> Ne pas utiliser
Aucune alimentation en pointes	<ul style="list-style-type: none"> Pression de l'air trop basse <ul style="list-style-type: none"> Contrôler le flexible et le compresseur Lubrification insuffisante (D) <ul style="list-style-type: none"> Appliquer du lubrifiant TJEP
Puissance insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> Le poussoir (C) a été relâché trop brusquement, ce qui a endommagé le matériau d'assemblage des pointes. <ul style="list-style-type: none"> Toujours relâcher doucement le poussoir La pointe a été glissée dans la mauvaise rainure du magasin <ul style="list-style-type: none"> Choisir la bonne rainure (40, 50 ou 60 mm) Pointes courbées <ul style="list-style-type: none"> Ne pas utiliser Magasin ou vis du nez desserré <ul style="list-style-type: none"> Serrer toutes les vis et contrôler de nouveau La pointe a touché la plaque de connexion en métal <ul style="list-style-type: none"> Veiller à positionner le bout de la pointe dans le trou de la plaque de connexion en métal.
Bourrage de pointes dans l'outil	
Pour les défaillances autres que les situations décrites ci-dessus, il faut cesser d'utiliser l'outil et contacter votre revendeur local pour une réparation.	

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΙΕΡ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας περιεχομένων


Σημεία αναφοράς	59
Επεξήγηση συμβόλων	60
Γενικές προειδοποίησεις	60
Προβλέψιμοι κίνδυνοι.....	63
Οδηγίες χειρισμού	63
Σύνδεση του συμπιεστή.....	63
Τοποθέτηση και αφαίρεση του συνδετήρα.....	63
Χειρισμός του εργαλείου	63
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου συνδετήρα.....	64
Οδηγίες συντήρησης.....	64
Χαμηλές θερμοκρασίες	64
Αποθήκευση	64
Απόρριψη.....	64
Αντιμετώπιση προβλημάτων	65



Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ Η ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙΚΑΙ ΑΠΟ ΆΛΛΟΥΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.

Διατηρείτε το εγχειρίδιο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημεία αναφοράς

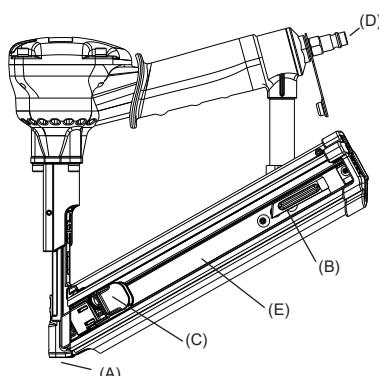

Επεξήγηση συμβόλων

Σύμβολα στο εγχειρίδιο	
	Διαβάστε και κατανοήστε τις πληροφορίες στις ετικέτες του εργαλείου και στο εγχειρίδιο. Αν δεν τηρηθούν οι προειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
	Οι χειριστές και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά στα κτυπήματα με προστατευτικές παραπίδες.
	Οι χειριστές και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν ωτασπίδες.
	Συνιστάται ο χειριστής και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας να φορούν κράνος με σήμανση CE στο εργοτάξιο.
	Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
	Επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή, όταν οι συνδετήρες εκτοξεύονται από το πιστόλι.

Σύμβολα στο εργαλείο	
	Αυτό το εργαλείο φέρει έγκριση CE σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα.
	Διαβάστε και κατανοήστε τις πληροφορίες στις ετικέτες του εργαλείου και στο εγχειρίδιο. Αν δεν τηρηθούν οι προειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
	Οι χειριστές και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά στα κτυπήματα με προστατευτικές παραπίδες.
	Οι χειριστές και λοιπά άτομα που βρίσκονται στην περιοχή εργασίας θα πρέπει να φορούν ωτασπίδες.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Μέγιστη πίεση λειτουργίας
	Εργαλείο πολλαπλής κρούσης. Το εργαλείο πυροδοτείται μόλις ενεργοποιηθεί η επαφή με το τεμάχιο επεξεργασίας. Δείτε προσοχή.

⚠ Γενικές προειδοποιήσεις

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι προειδοποιήσεις και δεν τηρηθούν οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρός τραυματισμός ή/και καθανάτος.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τα παρελκόμενά του σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί. Η χρήση του εργαλείου για εργασίες άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κατάσταση κινδύνου.
 - Όταν χειρίζεστε το εργαλείο, έχετε τεταμένη την προσοχή σας, παρακολουθείτε τις ενέργειές σας και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν είστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επίθεση ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τον χειρισμό του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή σε υλικές ζημιές.
 - Οι κίνδυνοι για άλλα άτομα θα πρέπει να εκτιμώνται από τον χειριστή.
 - Όταν χειρίζεστε, θέτετε σε λειτουργία και συντηρείτε το εργαλείο, φοράτε προστατευτικά γυαλιά με σήμανση CE που να παρέχουν προστασία
- από εκτινασσόμενα αντικείμενα μπροστά και στα πλάγια.
- Φοράτε ωτασπίδες με τη σήμανση CE στο χώρο εργασίας ή κοντά σε αυτόν, ώστε να εμποδιστεί η πρόκληση βλάβης στην ακοή. Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου χωρίς προστασία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αιτώλωση της ακοής με αναπτηρία, καθώς και άλλα προβλήματα όπως εμβρές (κουδούνισμα, βόμβος, σφύριγμα ή βουητό στα αυτιά). Στα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου ενδέχεται να περιλαμβάνονται ενέργειες όπως χρήση υλικών απόσβεσης για την αποφυγή του «κουδούνισματος» των τεμάχιων επεξεργασίας.
- Στον χώρο εργασίας συνιστάται να φοράτε προστατευτικό κράνος με τη σήμανση CE.
- Αποτελεί ευθύνη του εργοδότη να υποχρεώνει τους χρήστες εργαλείων και όλο το προσωπικό που βρίσκεται κοντά στον χώρο εργασίας να φοράτε απομικρό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτικά γυαλιά, μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος ή/και ωτοσπίδες.
- Φοράτε τα κατάλληλα ενδύματα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Φοράτε μόνο γάντια που παρέχουν επαρκή αισθητισμό και ασφαλή έλεγχο του εργαλείου και των διατάξεων ρύθμισης. Όταν εργάζεστε σε συνθήκες ψύχους,

φορούτε ζεστά ρούχα για να διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά και στεγνά.

- Μην τεντώνεστε για να φτάσετε πιο μακριά απ' όσο μπορείτε. Διατηρείτε πάντοτε καλή στήριξη των ποδιών και ισορροπία. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- Εμποδίζετε την ακούσια πυροδότηση. Όταν το εργαλείο βρίσκεται υπό πίεση, είναι πάντοτε έτοιμο για πυροδότηση. Αν κατά λάθος το εργαλείο πιεστεί πάνω στο ανθρώπινο σώμα ή σε άλλη επιφάνεια, θα πυροδοτηθεί, και ένας συνδετήρας θα εξαχθεί από την περιοχή εκτόξευσης λίγα χιλιοστά τη φορά μέχρι να σταματήσει η πίεση στο στοιχείο επαφής με το τεμάχιο επεξεργασίας.
- Αντιμετωπίζετε το προϊόν ως εργαλείο εργασίας.
- Μην παίζετε με αυτό.
- Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, αφαιρέστε τυχόν υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για συντήρηση ή επισκευή. Αν παραμείνουν υλικά σε ένα κινούμενο εξάρτημα του εργαλείου, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Χειρίζεστε το εργαλείο με προσοχή, καθώς μπορεί να αναπτύξει χαμηλή θερμοκρασία επιτρέζοντας τη δυνατότητα λαβής και έλεγχου του.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν υπάρχουν στον χώρο αναφλέγμες σκόνες, αέρια ή αναθυμίασεις. Το εργαλείο πιθανών να δημιουργήσει σπινθήρα που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη αερίων με συνέπεια την εκδήλωση πυρκαγιάς και την έκρηξη του εργαλείου.
- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ευνοούν την πρόκληση ατυχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
- Ελέγχετε το εργαλείο πριν από κάθε χρήση, για να βεβαιωθεί ότι βρίσκεται στην πρέπουσα κατάσταση λειτουργίας. Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση, μπλοκάρισμα κινούμενων μερών, και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να επιτρέσει τη λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν προκύψει οπιδήποτε από τα παραπάνω, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσαλειτουργία.
- Όταν αφήνετε το εργαλείο σε θέση πρεμίας, χρησιμοποιείτε έναν ιμάντα / ένα άγκιστρο σύνδεσης ή αποδέτετε το εργαλείο με το πλάι. Μην το αφήνετε με τη μύτη (Α) στραμμένη προς τον χειριστή ή άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά.
- Ο χειρισμός του εργαλείου επιτρέπεται μόνο σε άτομα με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες που έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας.
- Όταν χειρίζεστε το εργαλείο, μην επιτρέπετε να πλησιάζουν παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα άτομα.

Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο.

- Να θεωρείτε πάντοτε ότι το εργαλείο περιέχει συνδετήρες. Ο απρόσεκτος χειρισμός του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει την απροσδόκητη εκτόξευση συνδετήρων και να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Ανεξαρτήτως εάν το εργαλείο περιέχει συνδετήρες ή όχι, μην το στρέφετε προς τον εαυτό σας ή προς άλλα άτομα. Μια απροσδόκητη ενεργοποίηση θα προκαλέσει την εκτόξευση συνδετήρων με αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμού.
- Μην υπερβαίνετε τις δυνατότητες του εργαλείου. Χρησιμοποιείτε το ουσιαστικό εργαλείο για την εφαρμογή σας, γιατί θα κάνει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο παρά μόνο αν είναι εφαρμοσμένο σταθερά στο τεμάχιο επεξεργασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υλικά που είναι υπερβολικά σκληρά ή μαλακά. Τα σκληρά υλικά μπορεί να προκαλέσουν εξστρακισμό των συνδετήρων και τραυματισμό, ενώ τα μαλακά μπορεί να διατρέψουν με ευκολία και να προκαλέσουν την ανεξέλεγκτη εκτίναξη των συνδετήρων.
- Μην επιχειρείτε να περάσετε συνδετήρες σε άλλους συνδετήρες.
- Επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή όταν εφαρμόζετε συνδετήρες σε υπάρχοντες τοίχους ή άλλα τυφλά σημεία, για να αποφύγετε την επαφή με κρυφά αντικείμενα (π.χ. σύρματα, σωλήνες, καλώδια ρεύματος) ή μη ορατά άτομα στην άλλη πλευρά.
- Μετά την εφαρμογή ενός συνδετήρα, το εργαλείο ενδέχεται να αναπτύξει προς τα πίσω (να «κλωτάσει») με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την επιτίταση εργασίας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θα πρέπει να ελέγχετε πάντοτε την αναπτήση με τους ακόλουθους τρόπους:
 - Διατηρείτε πάντοτε τον έλεγχο του εργαλείου και να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αναμενόμενες ή ξανθικές κινήσεις όπως η αναπτήση.
 - Σε περίπτωση αναπτήσης αφήστε το εργαλείο να απομακρυνθεί από την επιφάνεια εργασίας.
 - Μην αντιτέκεστε στην αναπτήση, έτσι ώστε το εργαλείο να εξαναγκάζεται να επιστρέψει στην επιφάνεια εργασίας.
 - Κρατάτε το πρόσωπο και τα μέλη του σώματός σας μακριά από το εργαλείο.
- Όταν εργάζεστε κοντά στην άκρη ενός τεμαχίου επεξεργασίας ή σε μεγάλη κλίση, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να ελαχιστοποιείται η δημιουργία θραυσμάτων, το σχίσιμο, η δημιουργία ακίδων, η ανεξέλεγκτη εκτόξευση ή ο εξστρακισμός συνδετήρων, καθώς όλες αυτές οι καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να στρέψετε καλώδια ρεύματος. Δεν είναι σχεδιασμένο για την εγκατάσταση καλωδίων

ρεύματος, και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωση των καλωδίων ρεύματος με συνέπεια την πρόκληση κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Επιπλέον, το εργαλείο δεν είναι μονωμένο έναντι επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα.

- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για εργασίες άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες. Πιο συγκεκριμένα, μην το χρησιμοποιείτε ως σφυρί. Η κρούση στο εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε αυτό και ακούσιας εκτόξευσης συνδετήρων.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν οι πινακίδες προειδοποίησης ασφαλείας λείπουν ή έχουν καταστραφεί.
- Μην αφαιρείτε τα στοιχεία χειρισμού του εργαλείου, μην παρεμβαίνετε σε αυτά, και μην τα αχρηστεύετε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν οποιοδήποτε μέρος των στοιχείων χειρισμού του είναι εκτός λειτουργίας, αποσυνδέσμενό, παραπομένο ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Το εργαλείο δεν θα πρέπει να τροποποιείται, εκτός κι αν αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο ή εγκρίνεται γραπτώς από την Kyocera Unimerco Fastening. Η παραπλευρή συμμόρφωσης με τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε επικινδύνες καταστάσεις ή τραυματισμούς.

- 
- Κρατάτε τα χέρια και το σώμα σας μακριά από την περιοχή εκτόξευσης συνδετήρων (A) του εργαλείου.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο συνδετήρες που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το εγχειρίδιο.
 - Χειρίζεστε τους συνδετήρες με προσοχή, γιατί ενδέχεται να έχουν αιχμηρές άκρες και αιχμηρά σημεία.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα κατασκευασμένα ή συνιστώμενα από τον κατασκευαστή του εργαλείου ή παρελκόμενα με απόδοση ισοδύναμη με τα συνιστώμενα από την Kyocera Unimerco Fastening.
 - Για να αποφύγετε την απροσδόκητη εκτόξευση συνδετήρων, εισάγετε τους συνδετήρες μετά τη σύνδεση του συμπιεστή.
 - Η αφάρεση μπλοκαρισμένου συνδετήρα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ο μηχανισμός ενδέχεται να βρίσκεται υπό συμπιέση και ο συνδετήρας να εκτοξευθεί με δύναμη, ενώ προσπαθείτε να τον ξεκολλήσετε.
 - Εκπινόντες τον πεπιεσμένο αέρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται.
 - Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής.
 - Κατά την αφάρεση μπλοκαρισμένου συνδετήρα.
 - Όταν ανεβάζετε, κατεβάζετε ή μετακινείτε με άλλον τρόπο το εργαλείο σε νέα θέση.
 - Όταν το εργαλείο δεν βρίσκεται υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχο του χειριστή.
 - Όταν αφαιρείτε συνδετήρες από το γεμιστήρα.
 - Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
 - Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, κλείνετε πάντα την παροχή αέρα και αποσυνδέετε το εργαλείο από αυτήν.
 - Ποτέ μην κατευθύνετε τον πεπιεσμένο αέρα πάνω σας ή πάνω σε άλλο άτομο.
 - Χρησιμοποιείτε πάντοτε το σωστό βύσμα αέρα του εργαλείου (D) για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα. Η πίεση θα πρέπει να έχει εκτονωθεί από το εργαλείο όταν αποσυνδέεται ο σύνδεσμος.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας $P_{s\max}$.
 - Το εργαλείο δεν θα πρέπει να συνδέεται σε συμπιεστή με δυνατότητα υπέρβασης των 175 psi ή των 12 bar.
 - Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το εργαλείο. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά.
 - Οι ανεξέλεγκτα εκτινασσόμενοι εύκαμπτοι σωλήνες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Ελέγχετε πάντοτε για εύκαμπτους σωλήνες ή εξαρτήματα σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν χαλαρώσει.
 - Η βέλτιστη παροχή αέρα επιτυγχάνεται με τη χρήση εύκαμπτου σωλήνα αέρα με διάμετρο 3/8" ή 10 mm. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι υπερβολικά μακρύς, ενδέχεται να παρατηρηθεί έλλειψη πίεσης και παροχής αέρα.
 - Ποτέ μην μεταφέρετε και μην σύρετε το εργαλείο κρατώντας το από τον εύκαμπτο σωλήνα του.
 - Συντηρείτε το εργαλείο με προσοχή. Αν υποστεί βλάβη, μεριμνήστε για την επισκευή του πριν από τη χρήση. Ανατρέξτε στις οδηγίες συντήρησης για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συντήρηση του εργαλείου.
 - Διατηρείτε το εργαλείο καθαρό, σκουπίζετε τα γράσα ή/και τα λάδια μετά την εργασία. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε βάση διαλύτη για να καθαρίσετε το εργαλείο. Ο διαλύτης ενδέχεται να προσβάλει τα εξαρτήματα του εργαλείου που είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ ή/και πλαστικό. Αν η λαβή ή η επιφάνεια του σώματος του εργαλείου έχει υπολείμματα λαδιού/γράσου, το εργαλείο μπορεί να τίσει από τα χέρια του χειριστή και να τραυματίσει κάποιο παρευρισκόμενο άτομο.
 - Αναθέτετε το σέρβις του εργαλείου σας σε εξειδικευμένο επισκευαστή, χρησιμοποιώντας μόνο ανταλλακτικά/εξαρτήματα που παρέχονται ή συνιστώνται από την Kyocera Unimerco Fastening. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου.

- Για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών και την ελαχιστοποίηση της φθοράς, το εργαλείο πρέπει να τροφοδοτείται με πεπιεσμένο αέρα μόνο στη χαμηλότερη πίεση που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας.
 - Χρησιμοποιείται μόνο λιπαντικά που συνιστώνται από την Kyocera Unimerco Fastening / τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο της TJEP.
 - Χρησιμοποιείται μόνο πεπιεσμένο αέρα. Η χρήση οξυγόνου ή εύφλεκτων αερίων για τη λειτουργία του εργαλείου ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.
- Προβλέψιμοι κίνδυνοι**
- Η ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή εκτίμησης αυτών των κίνδυνων και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων είναι απαραίτητη.
 - Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενδέχεται να εκτιναχθούν θραύσματα από το τεμάχιο επεξεργασίας και το σύστημα στερέωσης/συγκράτησης.
 - Όταν ο χειριστής χρησιμοποιεί το εργαλείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να αισθανθεί ενοχλήσεις στους βραχίονες, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος.
 - Η έκθεση σε κραδασμούς ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα νεύρα και την παροχή αίματος στα ρέμια και τους βραχίονες.
 - Αν ο χειριστής αισθανθεί συμπτώματα όπως επίμονη ή υποτροπιάζοντας ενοχλήματα, πόνο, αίσθημα παλμών, πόνο, μυρμήγκισμα, μοιδίσμα, κάψιμο ή δυσκαμψία, πρέπει να προσέξει αυτά τα προειδοποιητικά συμπτώματα και να μην τα αγνοεί! Ο χειριστής θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν ειδικευμένο επαγγελματία υγείας όσον αφορά τις δραστηριότητες του γενικά.
 - Κατά τη χρήση του εργαλείου, ο χειριστής θα πρέπει να έχει κατάλληλη αλλά και εργονομική στάση σώματος. Τα πόδια πρέπει να στηρίζονται καλά και να αποφεύγονται οι άβολες στάσεις ή οι στάσεις με κακή ισορροπία.
 - Κρατάτε το εργαλείο με ασφάλεια αλλά χωρίς μεγάλη δύναμη, γιατί ο κίνδυνος από τους κραδασμούς είναι γενικά αυξημένος όταν η δύναμη λαβής είναι μεγαλύτερη.
 - Ενδέχεται να υπάρχουν υπολειπόμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη εργασία, όπως είναι ο κίνδυνος από τη διάρκεια χρήσης σε συνάρτηση με τις θέσεις και τις ασκούμενες δυνάμεις εργασίας. Για σχετικές πληροφορίες, συνιστάται να συμβουλευτείτε τα πρότυπα EN 1005-3 και EN 1005-4.
 - Προσέχετε να μην γλιστρήσετε, σκοντάψετε ή πέσετε κατά την εργασία γιατί ενδέχεται να τραυματιστείτε. Προσέχετε τυχόν ολισθηρές επιφάνειες όταν χειρίζεστε το εργαλείο.
 - Εργάζεστε με επιτέλουν προσοχή όταν το περιβάλλον είναι άγνωστο. Ενδέχεται να υπάρχουν κρυφοί κίνδυνοι, όπως ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλοι αγωγοί παροχής.

- Αν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε περιοχή όπου υπάρχει σκόνη με στατικό φορτίο, η σκόνη ενδέχεται να διασπαρεί και να αποτελέσει πηγή κινδύνου.
- Όπου δημιουργούνται κίνδυνοι από σκόνη, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο τους στο σημείο εκπομπής.

Οδηγίες χειρισμού

Σύνδεση του συμπιεστή

- Συνδέστε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στο βύσμα αέρα του εργαλείου (D).

Τοποθέτηση και αφαίρεση του συνδετήρα

- Συνδέστε τον συμπιεστή, προτού τοποθετήσετε τους συνδετήρες. Αν τοποθετήσετε τους συνδετήρες, προτού συνδεθεί ο συμπιεστής, μπορεί να εκτοξευτούν ακούσια. Κατά την τοποθέτηση του συνδετήρα, στρέψτε το ακροφύσιο μακριά από άτομα και απομακρύνετε το δάκτυλό σας από τη σκανδάλη.
- Τοποθετήστε τους συνδετήρες στο εργαλείο με τον γεμιστήρα «2 βημάτων»:
 - Εισαγάγετε τη λωρίδα συνδετήρων στη σωστή αυλάκωση (40 ή 50 mm) του γεμιστήρα (E) μέχρι η λωρίδα να περάσει το στοπ (B).
 - Τραβήγλετε το ωστήριο (C) μέχρι να περάσει το στοπ (B).
 - Αφήστε απαλά το ωστήριο (C) για να ασφαλίσει η λωρίδα συνδετήρων και περάστε τη στη μύτη.
- Αφαιρέστε τους συνδετήρες από το εργαλείο με τον γεμιστήρα «2 βημάτων»:
 - Πλέστε τον μοχλό απελευθέρωσης στο ωστήριο (C) και φέρτε σε κλίση το εργαλείο, για να γλιστρήσει η λωρίδα συνδετήρων προς το πίσω άκρο του γεμιστήρα.
 - Πλέστε το στοπ (B) και αφήστε να γλιστρήσει έξω η λωρίδα συνδετήρων.
- Τοποθετήστε τους συνδετήρες στο εργαλείο με τον γεμιστήρα «3 βημάτων»:
 - Τραβήγλετε το ωστήριο (C) προς την πίσω μέχρι να ασφαλίσει στον γεμιστήρα στην πίσω θέση
 - Σύρετε τη λωρίδα συνδετήρων στη σωστή αυλάκωση (40, 50 ή 60 mm) στον γεμιστήρα (E).
 - Αφήστε απαλά το ωστήριο (C) για να πιεστούν οι συνδετήρες μέσα στο ακροφύσιο.
- Αφαιρέστε τους συνδετήρες από το εργαλείο με τον γεμιστήρα «3 βημάτων»:
 - Τραβήγλετε το ωστήριο (C) προς την πίσω θέση ασφάλισης.
 - Αφήστε να γλιστρήσουν οι συνδετήρες έξω από τον γεμιστήρα (E).

Χειρισμός του εργαλείου

- Το εργαλείο αυτό δεν είναι ένα συνθητισμένο πνευματικό εργαλείο που καρφώνει το καρφί στο τεμάχιο επεξεργασίας με ένα ισχυρό χτύπημα. Γ' αυτό δεν έχει σκανδάλη ή τυπικό



στοιχείο επαφής με το τεμάχιο επεξεργασίας. Το καρφωτικό έχει ένα σύστημα πολλαπλής κρούσης που καρφώνει το καρφί με πολλά χαμηλής έντασης αλλά γρήγορα κτυπήματα.

Λειτουργία

- Χρησιμοποιήστε την αιχμή του καρφιού για να εντοπίσετε την οπή στη μεταλλική συνδετική πλάκα. Μετά τον εντοπισμό, πιέστε δυνατότερα το εργαλείο στο τεμάχιο επεξεργασίας, και η λειτουργία πολλαπλής κρούσης θα ξεκινήσει. Τα κτυπήματα συνεχίζονται όσο ο χειριστής πίεζε το εργαλείο στο τεμάχιο επεξεργασίας, και σταματούν όταν το καρφί έρθει στην επιφάνεια.
- Αν δεν πετυχέτε την οπή και πυροδοτήσετε απευθείας στη μεταλλική πλάκα, το καρφί θα μείνει στη μύτη του εργαλείου. Απλώς κεντράρετε ξανά τη μύτη του καρφιού και εισαγάγετε το καρφί στην οπή.

Αφαίρεση μπλοκαρισμένου συνδετήρα

- Σε περίπτωση εμπλοκής συνδετήρα, αποσυνδέστε την παροχή αέρα, προτού εκτελέστε οποιαδήποτε ενέργεια. Στρέψτε το εργαλείο μακριά από εσάς ή οποιαδήποτε άλλο άτομο.
- Απελευθερώστε το ωστήριο για να αποφύγετε την άσκηση πίεσης στη λωρίδα συνδετήρων.
- Εισαγάγετε ένα κατάλληλο εργαλείο, π.χ. σταυροκατσάβιδο #2, στο κανάλι εισαγωγής.
- Χτυπήστε το κατασβίδι με ένα σφυρί για να ωθήσετε τη λεπίδα εισαγωγής προς τα πίσω και να ξεμπλοκάρετε τον συνδετήρα.
- Αφαιρέστε τον μπλοκαρισμένο συνδετήρα χρησιμοποιώντας ένα μυτοσίμπιδο ή παρόμοιο εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε το χέρι σας για να αφαιρέσετε τον συνδετήρα.
- Αν αποτύχετε να αφαιρέσετε με την παραπάνω μέθοδο τον συνδετήρα που έχει εμπλακεί, επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό συνεργάτη της TJEP.



Οδηγίες συντήρησης

Γενική συντήρηση

- Ο εργοδότης και ο χειριστής φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι το εργαλείο διατηρείται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Επιπλέον, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης της TJEP

ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς της TJEP επιτρέπεται να επισκευάζουν το εργαλείο, και θα πρέπει να χρησιμοποιούν εξαρτήματα ή παρελκόμενα που διατίθενται ή συνιστώνται από την Kyocera Unimerco Fastening.

- Διατηρείτε το εργαλείο πάντοτε καθαρό. Σκουπίζετε τα γράσα ή τα λάδια με στεγνό καθαρό πανί, ώστε το εργαλείο να μην σας πέσει κατά λάθος.
- Χρησιμοποιείτε πολύ συχνά λιπαντικό TJEP στο βύσμα αέρα (D) του εργαλείου. Δεδομένου ότι το εργαλείο χτυπάει πολλές φορές καθώς εκτοξεύει έναν συνδέτηρα, οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι του εμβόλου χρειάζονται πρόσθιτη λίπανση.
- Για τον καθαρισμό του εργαλείου αποφύγετε κάθε χρήση καθαριστικού σε βάση διαλύτη, καθώς ορισμένοι διαλύτες καταστρέφουν τη φθείρουν τα μέρη του εργαλείου που είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό.
- Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια θα πρέπει να είναι πάντα σφριγμένα και χωρίς ζημιές. Οι χαλαρωμένες βίδες ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις και να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς ή σε θραύση εξαρτημάτων.
- Στον συμπιεστή συνιστάται η χρήση φίλτρου και ρεγουλατόρου.
- Αδειάζετε καθημερινά τις δεξαμενές του συμπιεστή από το νερό.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία.

Χαμηλές Θερμοκρασίες

- Όταν χειρίζεστε το εργαλείο σε θερμοκρασίες κοντά στο σημείο παγοποίησης και χαμηλότερα, η υγρασία στον αγωγό αέρα ενδέχεται να παγώσει και να εμποδίσει τη λειτουργία του εργαλείου.
- Μειώστε την πίεση του αέρα σε 80 psi (5,5 bar) ή λιγότερο.
- Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες από τον γεμιστήρα.
- Συνδέστε τον συμπιεστή και πατήστε τη σκανδάλη με το εργαλείο άδειο. Η λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα θερμαίνει τα κινούμενα μέρη.

Αποθήκευση

- Όταν το εργαλείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παραταμένο χρονικό διάστημα, επαλείψτε τα χαλύβδινα μέρη με μια λεπτή στρώση λιπαντικού για να αποφύγετε τη σκουριά. Μην αποθηκεύετε το εργαλείο σε πειριβάλλον όπου οπικρατούν ψυχρές καιρικές συνθήκες. Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ζεστό και στεγνό χώρο. Διατηρείτε το μακριά από παιδιά.

Απόρριψη

- Η απόρριψη του εργαλείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατάσταση	Ενέργεια
Η αιχμή του συνδετήρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της οπής στη μεταλλική συνδετική πλάκα.	<ul style="list-style-type: none"> Ο συνδετήρας έχει περαστεί σε λάθος αυλάκωση του γεμιστήρα <ul style="list-style-type: none"> Επιλέξτε τη σωστή αυλάκωση (40, 50 ή 60 mm)
Το εργαλείο χάνει αέρα.	<ul style="list-style-type: none"> Χαλαρές βίδες στη μύτη <ul style="list-style-type: none"> Σφίξτε τις βίδες και ελέγχετε ξανά. Χαλαρές βίδες στο καπάκι <ul style="list-style-type: none"> Σφίξτε τις βίδες και ελέγχετε ξανά. Κατεστραμμένο στεγανωτικό, φλάντζα ή στεγανοποιητικοί δακτύλιοι <ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε το στεγανωτικό, τη φλάντζα ή τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους
Η ριπή του εργαλείου δεν βγάζει συνδετήρα/ καρφί.	<ul style="list-style-type: none"> Ρύποι στη μύτη (A) <ul style="list-style-type: none"> Καθαρίστε τη μύτη. Βρόμικος/άδειος γεμιστήρας (E) <ul style="list-style-type: none"> Καθαρίστε τον γεμιστήρα. Περιορισμός του αέρα / ανεπαρκής ροή αέρα <ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα και τον συμπιεστή. Ανεπαρκής λίπανση <ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε λιπαντικό TJEP. Συνδετήρες υπερβολικά κοντοί ή με μέγεθος ακατάλληλο για το εργαλείο <ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε μόνο συνδετήρες που συνιστώνται από την TJEP. Λυγισμένοι συνδετήρες <ul style="list-style-type: none"> Μην χρησιμοποιείτε.
Ανεπαρκής τροφοδότηση συνδετήρων	<ul style="list-style-type: none"> Χαμηλή πίεση αέρα <ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα και τον συμπιεστή. Ανεπαρκής λίπανση (D) <ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε λιπαντικό TJEP.
Έλλειψη ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> Το ωστήριο (C) απελευθερώθηκε πολύ απότομα και προκάλεσε ζημιά στο υλικό συγκράτησης συνδετήρων. <ul style="list-style-type: none"> Απελευθερώνετε το ωστήριο πάντοτε απαλά. Ο συνδετήρας έχει περαστεί σε λάθος αυλάκωση του γεμιστήρα <ul style="list-style-type: none"> Επιλέξτε τη σωστή αυλάκωση (40, 50 ή 60 mm) Λυγισμένοι συνδετήρες <ul style="list-style-type: none"> Μην χρησιμοποιείτε. Χαλαρές βίδες γεμιστήρα, μύτης <ul style="list-style-type: none"> Σφίξτε όλες τις βίδες και ελέγχετε ξανά. Ο συνδετήρας έχει χτυπήσει τη μεταλλική συνδετική πλάκα <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την αιχμή του συνδετήρα στην οπή της μεταλλικής συνδετικής πλάκας.
Μπλοκαρισμένοι συνδετήρες στο εργαλείο	<ul style="list-style-type: none"> Το ωστήριο (C) απελευθερώθηκε πολύ απότομα και προκάλεσε ζημιά στο υλικό συγκράτησης συνδετήρων. <ul style="list-style-type: none"> Απελευθερώνετε το ωστήριο πάντοτε απαλά. Ο συνδετήρας έχει περαστεί σε λάθος αυλάκωση του γεμιστήρα <ul style="list-style-type: none"> Επιλέξτε τη σωστή αυλάκωση (40, 50 ή 60 mm) Λυγισμένοι συνδετήρες <ul style="list-style-type: none"> Μην χρησιμοποιείτε. Χαλαρές βίδες γεμιστήρα, μύτης <ul style="list-style-type: none"> Σφίξτε όλες τις βίδες και ελέγχετε ξανά. Ο συνδετήρας έχει χτυπήσει τη μεταλλική συνδετική πλάκα <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την αιχμή του συνδετήρα στην οπή της μεταλλικής συνδετικής πλάκας.
Αν παρουσιαστούν προβλήματα διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται παραπάνω, διακόψτε τη χρήση του εργαλείου και επικοινωνήστε με τον τοπικό συνεργάτη σέρβις.	

TJEP ČAVLERICA ZA SIDRENE VIJKE

SIGURNOSNE I RADNE UPUTE ODRŽAVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA

Sadržaj


Referentne točke.....	66
Objašnjenje simbola	67
Opća upozorenja	67
Predvidljive opasnosti.....	69
Radne upute.....	70
Prikључivanje kompresora	70
Punjenje i pražnjenje pričvršćivača	70
Uporaba alata	70
Uklanjanje zaglavljenog pričvršćivača.....	71
Upute za održavanje.....	71
Hladni vremenski uvjeti.....	71
Skladištenje.....	71
Zbrinjavanje	71
Rješavanje problema.....	72



NEPRAVILNA I NESIGURNA UPORABA ALATA IZAZVAT ĆE SMRT I LI OZBILJNU OZLJEDU. VRLO VAŽNO JE DA RUKOVATELJ ALATOM PROČITA I JASNO RAZUMIJE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE UPORABE ALATA. OVAJ PRIRUČNIK UČINITE DOSTUPNIM DRUGIMA PRIJE NEGO POĆNU KORISTITI OVAJ ALAT.

Ovaj priručnik čuvajte na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

Referentne točke

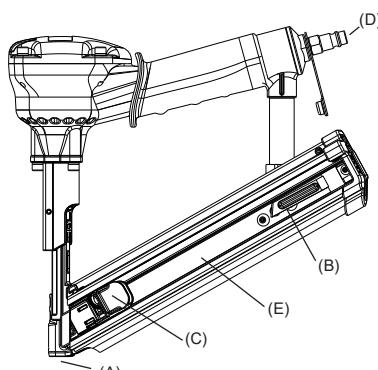

Objašnjenje simbola

Simboli u priručniku	
	Trebate pročitati i jasno razumjeti označe alata i priručnik. Zanemarivanje upozorenja može uzrokovati ozbiljnu ozljedu.
	Operatori i drugi u radnom području moraju nositi zaštitne naočale za zaštitu od udaraca s bočnim štitnicima.
	Operatori i ostali u radnom području moraju nositi zaštitu sluha.
	Preporučuje se da operator i ostali u radnom području nose kacigu s oznakom CE na radnom mjestu.
	Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute prije uporabe.
	Budite oprezni jer se izbacuju pričvrsna sredstva.

Simboli na alatu	
	Ovaj alat ima CE odobrenje sukladno primjenjivim standardima.
	Trebate pročitati i jasno razumjeti označe alata i priručnik. Zanemarivanje upozorenja može uzrokovati ozbiljnu ozljedu.
	Operatori i drugi u radnom području moraju nositi zaštitne naočale za zaštitu od udaraca s bočnim štitnicima.
	Operatori i ostali u radnom području moraju nositi zaštitu sluha.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimalni radni tlak
	Alat s višestrukim izbacivanjem. Alat će okiniti kada se aktivira kontakt s obratkom. Budite oprezni.

Opća upozorenja

Opća sigurnosna upozorenja

- UPOZORENJE:** Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Zanemarivanje upozorenja i uputa može izazvati strujni udar, požar, ozbiljnu ozljedu i/ili smrt.
- Upotrijebite alat i pribor u skladu s tim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i rad koji treba izvršiti. Uporaba alata u svrhe za koje nije predviđen mogla bi uzrokovati opasnu situaciju.
- Budite na oprezu, pazite što radite i racionalno koristite alat. Alat nemojte koristiti kada ste umorni niti pod utjecajem droga, alkohola ili lijeka. Trenutak nepažnje pri radu alatom može dovesti do ozbiljne ozljede ili oštećenja materijala.
- Rukovatelj mora procijeniti rizik za druge.
- Upotrijebite zaštitu vida s oznakom CE s prednjom i bočnom zaštitom od letećih predmeta kod rukovanja, uporabe i servisiranja alata.
- Upotrijebite zaštitu sluha s oznakom CE blizu ili na mjestu rada da biste sprječili oštećenje sluha. Nezaštićeno izlaganje visokim

razinama buke može uzrokovati trajni, onesposobljavajući gubitak sluha i druge probleme kao što je tinnitus (zvonjenje, zujanje, piskutanje ili šum u ušima). Odgovarajuće kontrole smanjivanja rizika mogu uključivati korake kao što je primjena prigušnog materijala kojom se sprječava "zvonjenje" obradaka.

- Preporučuje se nositi zaštitnu kacigu s oznakom CE na radnom mjestu.
- Odgovornost je poslodavca da od korisnika alata i svih ostalih koji se naлaze u blizini na mjestu rada zahtijeva korištenje osobne zaštitne opreme poput zaštitnih naočala, maske za zaštitu od prašine, neprolazne obuće, kacige i/ili zaštite sluha.
- Obucite se prikladno. Nemojte nositi labavu odjeću ni nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih dijelova kako biste izbjegli ozbiljne ozljede. Nosite samo rukavice koje pružaju odgovarajući osjećaj i sigurnu kontrolu alata i svih uređaja za prilagodavanje. Nosite toplu odjeću pri radu u hladnim uvjetima kako bi vaše ruke uvijek bile tople i suhe.
- Nemojte pokušavati dosezati predaleko. Pravilno stojte i uvijek održavajte ravnotežu. To će vam pružiti bolju kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

- Spriječite nehotično izbacivanje. Kada je pod tlakom, alat je uvijek spremjan za okidanje. Ako se alat nehotično pritisne o ljudsko tijelo ili druge površine, aktivirat će se i pričvršćivač će biti izbačen iz područja pražnjenja nekoliko milimetara odjednom dok se ne rastereti tlak na kontaktu obratka.
- Alat koristite kao samo za rad.
- Nemojte biti neozbiljni dok ga koristite.
- Uklonite sve alate korištene za održavanje ili popravak prije uporabe alata. Alati ostavljeni spojeni na pomičnom dijelu alata mogu izazvati ozljedu.
- Alatom rukujte pažljivo, jer se može ohladiti, što će utjecati na držanje i kontrolu.
- Alat nikada nemojte koristiti u prisutnosti zapaljive prašine, plinova ili para. Alat bi mogao proizvesti iskru koja bi mogla zapaliti plinove i uzrokovati požar te eksploziju alata.
- Pobrinite se za čistoću i dobru osvijetljenost radnog područja. Zatrpana ili tamna područja lako mogu biti uzrok nezgoda.
- Nemojte koristiti alat ako nije u pravilnom radnom stanju.
- Provjerite alat prije rada kako biste utvrdili je li u pravilnom radnom stanju. Provjerite necentriranost, spajanje pomičnih dijelova i sva druga stanja koja mogu utjecati na rad. Nemojte raditi ako se pojave bilo koja navedena stanja jer bi moglo doći do kvara.
- Kod ostavljanja alata u položaju mirovanja, upotrijebite remen/kuku ili ga odložite u stranu. Ne ostavljajte ga tako da vrhom (A) bude okrenut prema rukovatelju ili bilo kome drugome u blizini.
- Ovim alatom smiju rukovati samo tehnički vještice osobe, koje su pročitale i razumjele radne/ sigurnosne upute.
- Djeci i promatračima ne dozvolite da se približavaju tijekom rada alata. Ometanja mogu utjecati na vašu kontrolu.
- Uvijek prepostavite da alat sadrži pričvršćivače. Nepažljivo rukovanje alatom može dovesti do neočekivanog izbacivanja pričvršćivača i ozljede.
- Ne usmjeravajte alat prema sebi niti ikome drugome u blizini, bez obzira sadrži li pričvršćivače ili ne. Neočekivano aktiviranje izbacit će pričvršćivače i izazvati ozljedu.
- Nemojte na silu koristiti alat. Upotrijebite odgovarajući alat za vašu primjenu jer će bolje i sigurnije obaviti posao pri brzini rada za koju je napravljen.
- Nemojte aktivirati alat ako nije čvrsto pritisnut na obradak.
- Ne zabijajte alatom na pretvrdom ili premekanom materijalu. Tvrd materijal može izbaciti pričvršćivače i ozlijediti ljude, a mehani materijal može se lako probiti i uzrokovati izbacivanje pričvršćivača.
- Ne zabijajte pričvršćivače jedne u druge.
- Budite posebno pažljivi kod zabijanja pričvršćivača u postojeće zidove ili druga slijepa područja kako biste izbjegli kontakt sa skrivenim objektima ili osobama na drugoj strani (npr., žice, cijevi, strujni kabeli.)
- Nakon zabijanja pričvršćivača, alat bi mogao odskočiti ("povratni trzaj") zbog čega bi se mogao maknuti s radne površine. Da biste smanjili opasnost od ozljede, uvijek pazite na povratni trzaj tako da:
 - uvijek održavate kontrolu alata i budete spremni za reakciju na normalne ili iznenadne kretnje poput povratnog trzaja.
 - omogućite povratni trzaj kako bi se alat odmaknuo od radne površine.
 - ne dajete otpor povratnom trzaju jer će alat biti silom vraćen na radnu površinu.
 - lice i dijelove tijela držite dalje od alata.
- Kod rada blizu ruba obratka ili pod velikom nagibom, pobrinite se za što manje krovitina, iverja, fragmenata ili slobodnih ili izbačenih pričvršćivača koji mogu izazvati ozljedu.
- Nemojte koristiti ovaj alat za pričvršćivanje strujnih kabela. Nije predviđen za instalaciju strujnih kabela te može oštetiti izolaciju strujnih kabela i izazvati strujni udar ili požar. Osim toga, alat nije izoliran od kontakta sa strujom.
- Alat nemojte koristiti da biste izvodili druge radove za koje nije predviđen. Posebno ga nemojte koristiti kao čekić. Udarac na alatu povećat će opasnost od oštećenja alata i nehotičnog pražnjenja pričvršćivača.
- Alat nemojte koristiti ako oznake upozorenja nedostaju ili su oštećene.

- Nemojte uklanjati, manipulirati ni na bilo koji drugi način ugroziti funkcionalnost pneumatskog alata. Alatom nemojte rukovati ako bilo koji dio radnih kontrola alata postane nefunkcionalan, deaktiviran, promijenjen ili neispravan.
- Alat se ne smije mijenjati ako za to ne postoji ovlaštenje u priručniku ili ako to ne odobri tvrtka Kyocera Unimerco Fastening. Nepridržavanje pravila može dovesti do opasnih situacija ili ozljeda.



- Ruke i tijelo držite dalje od područja pražnjenja pričvršćivača (A) na alatu.
- Upotrijebite samo pričvršćivače navedene u tehničkim specifikacijama isporučenima uz ovaj priručnik.
- Pazite kod rukovanja pričvršćivačima, jer mogu imati oštре rubove i vrhove.
- Upotrijebite samo pribor koji je napravio ili preporučio proizvođač alata ili pribor s performansama koje su slične onima koje preporučuje tvrtka Kyocera Unimerco Fastening.
- Umetnите pričvršćivače nakon priključivanja kompresora kako biste sprječili iznenadno izbacivanje pričvršćivača.
- Pazite kod uklanjanja zaglavljenog pričvršćivača. Mehanizam bi mogao biti stlačen i pričvršćivači bi se mogli naglo isprazniti pri pokušaju oslobođanja zaglavljenja.
- Uklonite komprimirani zrak u sljedećim situacijama:
 - Ne koristi se;
 - Izvođenje bilo kojeg održavanja ili popravka;
 - Uklanjanje zaglavljenja;
 - Podizanje, spuštanje i bilo kakvo drugo premještanje alata
 - Alat je izvan nadzora ili kontrole rukovatelja
 - Uklanjanje pričvršćivača iz spremnika.
- Komprimirani zrak mogao bi izazvati ozbiljnu ozljedu.
- Uvijek isključite dovod zraka i iskopčajte iz dovoda zraka na alat kada se ne koristi.
- Nikada ne usmjeravajte komprimirani zrak prema sebi ni drugim ljudima.
- Uvijek upotrijebite odgovarajući utikač za zrak (D) na alatu na koji ćete spojiti crijevo. Kod odvajanja spoja alat ne smije biti pod tlakom.

- Kod uporabe alata, nemojte prekoračiti maksimalni radni tlak P_{max} .
- Alat ne smije biti priključen na kompresor koji bi mogao prekoračiti 175 psi ili 12 bar.
- Djeca se ne bi smjela igrati ovim alatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne bi smjela izvoditi djeca.
- Kovitlajuća crijeva mogu izazvati ozbiljnu ozljedu. Uvijek provjerite jesu li crijeva ili nastavci oštećeni ili labavi.
- Optimalni dovod zraka postiže se crijevom zraka promjera 3/8 inča ili 10 mm. Ako je crijevo zraka predugačko, to bi moglo uzrokovati manjak tlaka i dovoda zraka.
- Nikada nemojte nositi ni povlačiti alat držeći ga za njegovo crijevo.
- Pažljivo održavajte alat. Ako se ošteti, prije uporabe ga popravite. Pogledajte upute za održavanje s detaljnim informacijama o pravilnom održavanju alata.
- Držite alat u čistom stanju, obrišite masnoću i/ili ulje nakon rada. Nemojte koristiti nikakvo sredstvo za čišćenje na bazi otapala da biste očistili alat. Otapalo bi moglo pogoršati gumene i/ili plastične komponente alata. Masna ručka i kućište alata mogu uzrokovati slučajno ispadanje alata i ozljedu osoba u blizini.
- Pobrinite se da alat servisira kvalificirani tehničar koristeći samo dijelove koje je isporučila ili preporučila tvrtka Kyocera Unimerco Fastening. To će zajamčiti sigurnost alata.
- Alat treba napajati isključivo komprimiranim zrakom na najnižem tlaku potrebnom za rad kako bi se smanjili buka, vibracije i trošenje.
- Upotrijebite samo maziva koja preporučuje tvrtka Kyocera Unimerco Fastening/vaš lokalni dobavljač opreme TJEP.
- Upotrijebite isključivo komprimirani zrak. Pri uporabi kisika i gorivih plinova za rad alata, alat može izazvati požar i eksploziju.

Predviđljive opasnosti

- Ključne su informacije o provođenju procjene rizika tih opasnosti i primjeni odgovarajućih kontrola.

- Tijekom rada može doći do pražnjenja ostataka obratka iz sustava pričvršćivanja/sastavljanja.

- Pri dugotrajnoj uporabi alata, rukovatelj može osjetiti nelagodu u rukama, ramenima, vratu ili drugim dijelovima tijela.
- Izlaganje vibracijama može uzrokovati onesposobljavajuće oštećenje živaca i cirkulaciju krvi u šakama i rukama.
- Ako rukovatelj ima simptome kao što su stalna ili ponavljajuća nelagoda, bol, vibriranje, bockanje, trnci, obamrlost, osjećaj gorenja ili grčenje, nemojte zanemariti te znakove upozorenja. Rukovatelj se treba obratiti kvalificiranom zdravstvenom djelatniku u vezi s općim aktivnostima.
- Tijekom uporabe alata, rukovatelj treba koristiti prikladno, ergonomsko držanje tijela. Sigurno stojte i izbjegnite držanje tijela izvan ravnoteže.
- Alat držite lagano, sigurno, jer je rizik općenito veći kod jačeg držanja.
- Mogući su dodatni rizici, primjerice opasnosti kod ponavljajućih radnji, primjerice trajanje uporabe, u povezanosti s radnim položajem i silama. Preporučljivo je te informacije provjeriti u normama EN 1005-3 i EN 1005-4.
- Klizanja, zapinjanja i padovi glavniji su uzroci ozljede na radnome mjestu. Pazite na skliske površine dok koristite alat.
- Budite posebno pažljivi u nepoznatim okruženjima. Moguće su skrivene opasnosti, poput strujnih ili ostalih vodova.
- Ako se alat koristi u području u kojem postoji statička prašina, mogao bi raširiti prašinu i izazvati opasnost.
- Tamo gdje nastaju opasnosti od prašine, najvažniji korak bio bi kontrolirati ih na mjestu pojavljivanja.

Radne upute

Prikључivanje kompresora

- Spojite priključak crijeva zraka na utikač zraka alata (D).

Punjenje i pražnjenje pričvršćivača

- Priklučite kompresor prije punjenja pričvršćivača. Ako napunite pričvršćivače prije spajanja kompresora, može doći do nehotičnog izbacivanja pričvršćivača. Ne usmjeravajte mlaznicu prema

osoblju i maknite prst s okidača kod punjenja čavala.

- Pričvršćivačima napunite "2-koračni" spremnik alata
 - Traku pričvršćivača gurnite u odgovarajući žlijeb (40 ili 50 mm) u spremniku (E) dok traka pričvršćivača ne prođe graničnik pričvršćivača (B).
 - Povucite gurač (C) dok ne bude ispod graničnika (B).
 - Lagano otpustite gurač (C) da biste zahvatili traku pričvršćivača i umetnите je u vršni dio.
- Ispraznjite pričvršćivače iz "2-koračnog" spremnika alata:
 - Pritisnite polugu za otpuštanje na guraču (C) i nagnite alat kako biste gurnuli traku pričvršćivača na stražnji dio spremnika.
 - Pritisnite graničnik pričvršćivača (B) i izgurajte traku.
- Pričvršćivačima napunite "3-koračni" spremnik alata
 - Povucite gurač (C) na stražnju stranu dok se ne uglavi u spremnik u stražnjem položaju.
 - Gurnite traku pričvršćivača u odgovarajući žlijeb (40, 50 ili 60 mm) u spremnik (E).
 - Lagano otpustite gurač (C) da biste pričvršćivače gurnuli u mlaznicu
- Ispraznjite pričvršćivače iz "3-koračnog" spremnika alata:
 - Gurnite gurač (C) u stražnji položaj za zaključavanje.
 - Gurnite pričvršćivač van iz spremnika (E).

Uporaba alata



- Ovo nije obična pneumatska čavlerica koja zabija čavao u obradak jednim jakim udarcem. Zbog toga nema okidač ni standardni kontakt obratka. Čavlerica ima sustav višestrukog izbacivanja koji izbacuje čavao mnogim blažim, no bržim udarcima.

Funkcije

- Upotrijebite vrh čavla da biste odredili položaj rupe u metalnoj spojnoj ploči. Kada to učinite, gurnite jače alat prema obratku i pokrenut će se funkcija višestrukog izbacivanja. Izbacivanja će se nastaviti dok god operator gura alat prema obratku te se zaustavlja kada čavao bude u ravnnini.
- Ako promašite rupu i okinete izravno na metalnu ploču, čavao će ostati u vrhu alata. Samo ponovno centrirajte vrh čavla i umetnite čavao u rupu.

Uklanjanje zaglavljenog pričvršćivača

- U slučaju zaglavljivanja pričvršćivača, isključite dovod zraka prije izvođenja bilo kojih radnji. Alat usmjerite dalje od sebe i drugih ljudi.
- Otpustite gurač da bi se izbjeglo pritiskanje trake pričvršćivača.
- Upotrijebite prikladan alat, npr. imbus ključ veličine 2, da biste ga umetnuli u kanal za zabijanje.
- Lupnite odvijač čekićem da biste gurnuli natrag oštircu za zabijanje i uklonite zaglavljeni dio.
- Uklonite zaglavljeni pričvršćivač klijesićima s uskim vrhom ili sličnim alatom. Nemojte rukama uklanjati pričvršćivač.
- Ako niste uspjeli izvući zaglavljeni pričvršćivač navedenim načinom, kontaktirajte lokalnog dobavljača tvrtke TJEP.



Upute za održavanje

Opće održavanje

- Poslodavac i rukovatelj odgovorni su za to da se alat održava u sigurnom radnom stanju. Osim toga, samo ovlašteno servisno osoblje tvrtke TJEP ili TJEP distributeri smiju popravljati alat i smije koristiti dijelove ili pribor koji je isporučila ili preporučila tvrtka Kyocera Unimerco Fastening.
- Uvijek održavajte čistoću alata. Obrišite mast ili ulje suhom čistom krpom da biste spriječili nehotično ispadanje alata.
- Upotrebljavajte TJEP mazivo u utikaču za zrak (D) na alatu vrlo često. Kada alat udari nekoliko puta kod okidanja pričvršćivača, O-prstenovi klipa trebaju se dodatno podmazati.
- Izbjegnjite svaku uporabu sredstva za čišćenje na bazi otapala pri čišćenju alata, jer određeno otapalo oštećuje ili smanjuje funkcionalnost kompozitnih elemenata alata.

- Sve vijke i matice treba držati zategnute i neoštećene. Labavi vijci mogu izazvati opasne situacije i uzrokovati ozbiljnu ozljedu ili oštećenje dijelova.
- Preporučuje se primjena filtra i regulatora na kompresoru.
- Svaki dan ispraznite vodu iz spremnika kompresora.
- NIKADA nemojte koristiti alat ako imate bilo kakve sumnje u njegovu ispravnost.

Hladni vremenski uvjeti

- Pri radu alatom na temperaturama blizu ili ispod ledišta, vlaga u zraku mogla bi se zalediti i onemogućiti rad alata.
- Smanjite tlak zraka na 80 psi (5,5 bar) ili manje.
- Uklonite sve pričvršćivače iz spremnika.
- Prikљučite kompresor i izbacujte na prazno iz alata, jer sporii rad zagrijava pomicne dijelove.

Skladištenje

- Ako se neće koristiti dulje vrijeme, nanesite tanak sloj maziva na čelične dijelove kako biste spriječili hrđanje. Nemojte držati alat u hladnom okruženju. Kada se ne koristi, alat treba držati na topлом i suhom mjestu. Držite dalje od dohvata djece.

Zbrinjavanje

- Alat treba zbrinuti u otpad u skladu s uputama lokalnih nadležnih tijela.

Rješavanje problema

Status	Radni korak
Vrh pričvršćivača ne može se koristiti da bi se odredio položaj rupe u metalnoj spojnoj ploči.	<ul style="list-style-type: none">Pričvršćivači su skliznuli u pogrešan žlijeb spremnika<ul style="list-style-type: none">Odaberite odgovarajući žlijeb (40, 50 ili 60 mm)
Alat propušta zrak	<ul style="list-style-type: none">Otpustite vijke na vrhu<ul style="list-style-type: none">Zategnite vijke i ponovno provjeriteOtpustite vijke oble glave<ul style="list-style-type: none">Zategnite vijke i ponovno provjeriteOštećena brtva, brtviško ili O-prstenovi<ul style="list-style-type: none">Zamjeniti brtvu, brtviško ili O-prstenove
Alat izbacuje na prazno	<ul style="list-style-type: none">Zaprilišani vrh (A)<ul style="list-style-type: none">Očistite vrhPrijava/prazan spremnik (E)<ul style="list-style-type: none">Očistite spremnikOgraničeni zrak/neodgovarajući protok zraka<ul style="list-style-type: none">Provjerite crijevo zraka i kompresorNedovoljno podmazivanje<ul style="list-style-type: none">Upotrijebite TJEP mazivoPričvrsni elementi su prekratki ili pogrešne veličine za alat<ul style="list-style-type: none">Upotrijebite samo preporučene TJEP pričvršćivačeSavijeni pričvršćivači<ul style="list-style-type: none">Ne koristiti
Nedovoljno snage	<ul style="list-style-type: none">Nizak tlak zraka<ul style="list-style-type: none">Provjerite crijevo zraka i kompresorNedovoljno podmazivanje (D)<ul style="list-style-type: none">Upotrijebite TJEP mazivo
Zaglavljeni pričvršćivači unutar alata	<ul style="list-style-type: none">Gurač (C) je otpušten prenaglo i zbog toga je oštećen materijal u kontaktu s pričvršćivačem.<ul style="list-style-type: none">Uvijek lagano otpustite guračPričvršćivači su skliznuli u pogrešan žlijeb spremnika<ul style="list-style-type: none">Odaberite odgovarajući žlijeb (40, 50 ili 60 mm)Savijeni pričvršćivači<ul style="list-style-type: none">Ne koristitiLabavi spremnik, vijci na vrhu<ul style="list-style-type: none">Zategnite sve vijke i ponovno provjeritePričvršćivač je pogodio metalnu spojnu ploču<ul style="list-style-type: none">Obvezno namjestite vrh pričvršćivača u rupu metalne spojne ploče.
Kod kvara koji nije opisan u gornjim situacijama prestanite koristiti alat i kontaktirajte lokalnog dobavljača u vezi sa servisom.	

TJEP HORGONYOS SZÖGBELÖVŐK

BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

Tartalomjegyzék


Referenciapontok.....	155
A jelölések magyarázata	156
Általános figyelmeztetések.....	156
Előrelátható veszélyek.....	158
Használati útmutatások	159
A kompresszor csatlakoztatása	159
A rögzítő töltése és üritése.....	159
Az eszköz használata.....	159
Elakadt rögzítő eltávolítása	159
Karbantartási útmutatások	160
Hideg időjárás.....	160
Tárolás	160
Hulladék-elhelyezés	160
Hibaelhárítás.....	161



AZESZKÖZSZABÁLYTALANÉSNEMBIZTONSÁGOSHASZNÁLATAHALÁLVAGY
SÚLYOSSÉRÜLÉSTOKOZ.NAGYONFONTOS, HOGYZE AZESZKÖZHASZNÁLÓJA AZ
ESZKÖZ HASZNÁLATA ELŐTT ELOLVASSA ÉS MEGÉRTSE EZT A KÉZIKÖNYVET.
HELYEZZE EZT A KÉZIKÖNYVET MÁSOK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ HELYRE AZ
ESZKÖZ HASZNÁLATA ELŐTT.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen későbbi használatra.

Referenciapontok

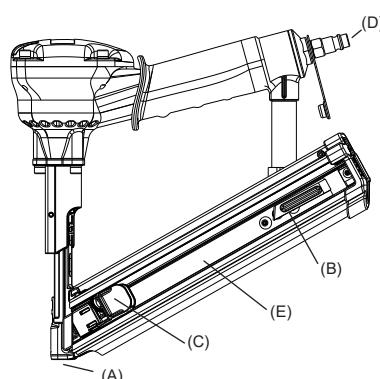

A jelölések magyarázata

Az útmutatóban szereplő jelölések	
	Olvassa el és értse meg az eszközön szereplő címkéket és az útmutatót. A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.
	A kezelőknek és a munkaterületen tartózkodóknak oldalsó védőkkel felszerelt ütésálló szemvédő eszközt kell viselniük.
	A kezelőknek és a munkaterületen tartózkodóknak hallásvédő eszközt kell viselniük.
	Javasoljuk, hogy a kezelők és a munkaterületen tartózkodók viseljenek CE-jelölésű sisakot a munkavégzés helyén.
	Használat előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és az összes útmutatást.
	Legyen óvatos, mivel a rögzítők kilövélhetnek.

Jelölések a szerszámon	
	Ez a szerszám a hatályos szabványok szerint CE-jóváhagyással rendelkezik.
	Olvassa el és értse meg az eszközön szereplő címkéket és az útmutatót. A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vezethet.
	A kezelőknek és a munkaterületen tartózkodóknak oldalsó védőkkel felszerelt ütésálló szemvédő eszközt kell viselniük.
	A kezelőknek és a munkaterületen tartózkodóknak hallásvédő eszközt kell viselniük.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximum üzemi nyomás
	Többletvéses eszköz. Az eszköz a munkadarab-érintkező aktiválása után lő. Legyen óvatos.

! Általános figyelmeztetések

Általános biztonsági figyelmeztetések

-  **FIGYELMEZTETÉS:** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és az összes útmutatást. Ha nem követi a figyelmeztetésekét és az útmutatásokat, akkor az áramütést, tüzet, súlyos sérülést és/vagy halált okozhat.
- Az eszközt és a tartozékokat a jelen útmutatások szerint használja, és vegye figyelembe a konkrét munkakörülményeket. Az eszköz nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket idézhet elő.
- Maradjon óvatos, cselekedjen tudatosan és figyelmesen, és az eszköz használatakor használja józan eszét. Ne használja az eszközt, ha fáradt, illetve kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Ha az eszköz használatakor rövid időre nem figyel, az súlyos személyi sérüléshez vagy az anyag sérüléséhez vezethet.
- A másokra fennálló kockázatot a kezelőnek kell felmérnie.

-  • Az eszköz használatakor, üzemeltetésekor és javításakor használjon CE-jelöléstű, elülső és oldalsó védelemmel elláttott szemvédő eszközt a repülő tárgyak ellen.

 • A halláskárosodás megelőzésére használjon CE-jelölésű hallásvédő eszközt a munkavégzés helyén vagy annak közelében. A magas zajszinteknek való kitétség védelem nélkül tartós, súlyos halláskárosodást és egyéb problémákat okozhat, például tinnitus (fülcengés, fülzúgás). A kockázat csökkenésére tett megfelelő intézkedések között szerepelnek a csillapító anyagok, amelyek megakadályozzák a munkadarabok „zörgését”.

-  • Javasoljuk, hogy viseljen CE-jelölésű fejvédelmi eszközt a munkavégzés helyén.
- A munkáltató felelős annak kikényszerítéséért, hogy az eszköz használók és a munkavégzés helyének közelében lévő összes személy viseljen személyi védőeszközöt, például szemvédő eszközt, por elleni álarcot, csúszásmentes biztonsági lábelöt, kemény sisakot és/vagy hallásvédő eszközt.
- Öltözködőn megfelelően. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét a súlyos sérülések elkerülésére tartsa távol a mozgó alkatrészektől. Csak olyan kesztyűt viseljen, amely kényelmes és lehetővé teszi a szerszám és beállító eszközök megfelelő szabályozását. Hidegen való munkavégzéskor viseljen meleg ruhát, hogy kezeit melegen és szárazon tartsa.

- Ne túlozzon. Mindigőrizze meg stabilitását és egysélyét. Ezáltal váratlan helyzetekben jobban irányíthatja az eszközt.
- Előzze meg a véletlenszerű gyűjtést. Nyomás alatt az eszköz mindenki kilövellésre kész. Ha az eszközt véletlenül emberi testhez vagy más felületekhez nyomja, az aktiválódik, és egy rögzítő távozik a kilövellési terüetről egyszerre néhány milliméter hosszan, ami a munkadarab-érintkezésre gyakorolt nyomás megszűnik.
- Tekintse az eszközt üzemelő egységnek.
- Ne játsszon vele.
- Az eszköz használata előtt távolítsa el a karban-tartáshoz vagy javításhoz használt szerszámokat. Ha a szerszámokat az eszköz mozgó alkatrészhez csatlakoztatva hagyja, személyi sérülést okozhat.
- Az eszközt gondosan kezelje, mivel lehűlhet, ami befolyásolja a fogást és a szabályozást.
- Soha ne használja az eszközt gyűlékony por, gázok vagy füstök jelenlétében. Az eszköz szikrát kelthet, ami meggyújthatja a tüzet okozó gázokat, és az eszköz felrobbanását okozhatja.
- Tartsa rendezett és jól megvilágított állapotban a munkaterületet. A rendetlen vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne használja az eszközt, ha az nincs működőképes állapotban.
- Ellenőrizze az eszközt használat előtt annak megállapítására, hogy működőképes állapotban van-e. Ellenőrizze, hogy van-e nem megfelelő illeszkedés, vagy a mozgó alkatrészek megfelelően rögzítettek-e, továbbá ellenőrizze a használatot esetlegesen befolyásoló tényezőket. Ne használja, ha a fenti feltételek valamelyike fennáll, mivel az szabálytalan működéshez vezethet.
- Ha az eszközt nyugalmi állásban hagyja, használjon hevedert/rögzítőkampót, vagy fektesse az oldalsó részére. Ne hagyja orrészével (A) a kezelő vagy közelben lévő személy felé néző helyzetben.
- Csak azok a technikusok használhatják az eszközt, akik elolvasták és megértették a használati/biztonsági útmutatásokat.
- Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket az eszköz használatakor. A figyelem elterelődése a kontroll elvesztéséhez vezethet.
- Mindig feltételezze, hogy az eszköz rögzítőket tartalmaz. Az eszköz gondatlan kezelése miatt a rögzítők váratlanul kilövölhetnek és személyi sérülést okozhatnak.
- Ne irányítsa az eszközt saját maga vagy közelben tartózkodók felé, függetlenül attól, hogy vannak-e benne rögzítők vagy sem. A váratlan működésbe lépés miatt a rögzítők kilövellték és sérülést okoznak.
- Ne erőltesse az eszközt. Használja az alkalmasnak megfelelő eszközt, mivel az jobban és biztonságosabban elvégzi a munkát azzal a sebességgel, amelyre terveztek.
- Ne hozza működésbe az eszközt, ha csaknem azt szorosan a munkadarabhoz illesztette.
- Ne lövöljen be az eszközzel túl kemény vagy puha anyagokba. A kemény anyag miatt a rögzítők elattivitàthetnek és sérülést okozhatnak, a puha anyagba pedig könnyen bejuthat és emiatt a rögzítők elrepülhetnek.
- Ne lőjön be rögzítőket más rögzítőkbe.
- Legyen különösen óvatos, amikor rögzítőket lő be meglévő falakra vagy egyéb nem belátható felületekbe, nehogy rejtegett objektumokkal vagy a másik oldalon lévő személyekkel (pl. vezetékek, csövek, elektromos kábelek) érintkezzen.
- A rögzítő belövése után az eszköz visszarugózhat („visszatekerelődhet”), ami miatt elmozdulhat a munkafelületről. A sérülés kockázatának csökkenésére minden így kezelje a visszarugózást:
 - mindigőrizze meg az irányítást az eszköz felett, és készüljön fel a normál vagy hirtelen mozgásnak, például a visszarugózásnak való ellentartásra.
 - hagyja, hogy a visszarugózás az eszköz elmozgassa a munkafelületről.
 - ne álljon ellen a visszarugózásnak úgy, hogy az eszköz vissza legyen erőltetve a munkafelületre.
 - tartsa távol arcát és testrészeit az eszköztől.
- Amikor egy munkadarab széléhez közel vagy nagy szögben dolgozik, óvatosan járjon el, hogy minimálisra csökkentse a forgácsolódást, a hasadást, a szálakképződést, a rögzítők elrepülését vagy a elattivitàst, ami sérülést okozhat.
- Ne használja az eszközt elektromos kábelek rögzítésére. Ez nem elektromos kábelek szerelésére van tervezve, és károsíthatja az elektromos kábelek szigetelését, ezáltal áramütést vagy tűzveszélyt okoz. Ezenkívül az eszköz nincs szigetelve az elektromos árammal való érintkezés ellen.
- Ne használja az eszközt a rendeltetésszerű használattól eltérő munkákhoz. Különösen kalapácsként ne használja. Az eszköz megütése növeli a szerszám sérülésének kockázatát és a rögzítők véletlen kilövellték.

- Ne használja az eszközt, ha a biztonsági figyelmeztető címke (címkek) hiányzik/hiányoznak vagy sérült/sérültek.
 - Ne távolítsa el, ne babrálja az eszközt működtető vezérlőket, illetve ne tegye azokat egyéb módon használhatatlanná. Ne használja az eszközt, ha a működtető vezérlők bármely része nem használható, levált, módosult vagy nem megfelelően működik.
 - Az eszköz csak akkor módosítható, ha azt a kézikönyv engedélyezi vagy a Kyocera Unimerco Fastening írásban jóváhagyja. Ha ezt nem tartja be, súlyos helyzetek vagy sérülések következhetnek be.
-  • Tartsa távol kezeit és testét az eszköz rögzítőjének kilövellési területétől (A).
- Csak a kézikönyvhöz tartozó műszaki leírásban szereplő rögzítőket használja.
 - Legyen óvatos a rögzítők kezelésekor: éles pereimek vagy helyiek lehetnek.
 - Csak a szerszámgyártó által készített vagy javasolt tartozékokat, illetve olyan tartozékokat használjon, amelyek a Kyocera Unimerco Fastening által ajánlottakéval azonos teljesítményük.
 - A rögzítők véletlenszerű kilövellésének megakadályozására csak a kompresszor csatlakoztatása után helyezze be a rögzítőket.
 - Legyen óvatos az elakadt rögzítő eltávolításakor. A szerkezet nyomás alatt állhat, és a rögzítő kilövellése erőltetett lehet, miközben megröprálja megszüntetni az elakadást.
 - Távolítsa el a sűrített levegőt, amikor
 - Nem használja;
 - Karbantartást vagy javítást végez;
 - Elakadást szüntet meg;
 - Az eszköz emelése, leengedése vagy egyéb módon történő áthelyezése;
 - Az eszköz a kezelő felügyeletén vagy ellenőrzési körén kívül van
 - Eltávolítja a rögzítőket a tárról.
 - A sűrített levegő súlyos sérüléseket okozhat.
 - Mindig zárja el a levegőellátást, és csatlakoztassa le a szerszámot a levegőellátásról, ha az nincs használataban.
 - Soha ne irányítsa a sűrített levegőt magára vagy másra.
 - Mindig használja a megfelelő eszközcsatlakozó dugasz (D) a tömlő csatlakoztatásához. A nyomást válassza le az eszkösről, ha a csatlakozatot lecsatlakoztatja.
 - Az eszköz használatakor ne haladja meg a maximum üzemi nyomást P_{max} .
 - Az eszközt nem szabad olyan kompresszorra csatlakoztatni, amely potenciálisan meghaladj a 175 psi vagy 12 bar értéket.
 - Gyerekek nem játszhatnak az eszközzel. Gyermek nem végezhetnek tisztítást vagy felhasználói karbantartást.
 - A visszacsapódó tömlő súlyos sérüléseket okozhat. Mindig ellenőrizze, hogy van-e sérült vagy laza tömlő vagy illeszték.
 - Az optimális levegőellátás 3/8" vagy 10 mm átmérőjű légtömlővel biztosítható. Ha a légtömlő túl hosszú, akkor hiányt okozhat a nyomásban és a levegőellátásban.
 - Soha ne vigye vagy fogja meg az eszközt a tömlőnél fogva.
 - Az eszközt óvatosan használja. Ha sérült, használat előtt javítassa meg. Az eszköz megfelelő karbantartásával kapcsolatban olvassa el a karbantartási útmutatásokat.
 - Tartsa az eszközt tiszta állapotban, törölje le a zsírt és/vagy az olajat munka után. Ne használjon oldószer alapú tisztítószert az eszköz tisztításához. Az oldószer károsíthatja az eszköz gumi és/vagy műanyag komponenseit. A zsíros fogantyú és szerszámtest miatt az eszköz véletlenül leeshet és sérülést okozhat a közelében lévőknek.
 - Az eszközt szakképzett javító személy javítsa meg, és csak a Kyocera Unimerco Fastening által szállított vagy ajánlott alkatrészeket használja. Ez biztosítja, hogy megőrzi az eszköz biztonságát.
 - Az eszközt csak a munkahoz szükséges legalacsonyabb nyomású sűrített levegővel szabad üzemeltetni, hogy csökkentsük a zajt és a rezgést, valamint minimálisra csökkentsük a kopást.
 - Csak a Kyocera Unimerco Fastening/az Ön helyi TJEP forgalmazója által javasolt kenőanyagokat használja.
 - Csak sűrített levegőt használjon. Ha az eszköz üzemeltetéséhez oxigént vagy gyúlékony gázokat használ, azzal tűz- és robbanásveszélyt okozhat.

Előrelátható veszélyek

- Alapvetően fontos, hogy kockázatértékelést végezzen ezen veszélyekről és megtegye a megfelelő óvintézkedéseket.
- Használat közben a szennyeződés távozhat a munkadarabból és a rögzítő/összekötő rendszerből.

- Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, a kezelő kényelmetlenséget érezhet karjaiban, vállaiban, nyakában vagy egyéb testrézén.
- A rezgésnek való kitettség károsíthatja az kezekben és a karokban lévő idegeket és azok vérellátását.
- Ha a kezelő olyan tüneteket észlel, mint például állandó vagy visszatérő kellemetlenség, fájdalom, lüktetés, fájdalom, bizserges, zsibbadás, égő érzés vagy merevség, ne hagyja figyelmen kívül ezeket a figyelmeztető jeleket. A kezelőnek egészségügyi szakemberrel kell konzultálnia az általános tevékenységekkel kapcsolatban.
- Az eszköz használata közben a kezelőnek megfelelő, de ergonomikus testhelyzetben kell lennie. Örizze meg stabilitását, és kerülje az egyensúly elvesztésével járó testhelyzeteket.
- Tartsa az eszközt könnyed, de biztonságos fogással, mivel a rezgés kockázata rendszerint fokozottabb, amikor a fogóerő nagyobb.
- Fennállhatnak ismétlődő veszélyekkel kapcsolatos maradványkockázatok, például a munkavégzés közbeni testhelyzet és erők vonatkozásában a használat időtartama. Ezen információkért olvassa el az EN 1005-3 és az EN 1005-4 szabványt.
- A megcsúszás, a botlás és az esés a munkahelyi sérülések fő forrása. Ügyeljen a csúszós felületekre az eszköz használatakor.
- Ismeretlen helyeken legyen különösen óvatos. Rejtett veszélyek lehetnek, például elektromos vagy egyéb közüzemi vezetékek.
- Ha az eszközt statikus por jelenlétében használja, az szétszórhatja a port és veszélyt okozhat.
- Ahol por veszélye áll fenn, elsőbbséget élvez a kibocsátási ponton való kontrollálás.

Használati útmutatások

A kompresszor csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a légtömlőn lévő csatlakozót az eszköz légdugaszához (D).

A rögzítő töltése és üritése

- Csatlakoztassa a kompresszort a rögzítők betöltése előtt. Ha a kompresszor csatlakoztatása előtt tölti be a rögzítőket, azok véletlenszerűen kilövölhetnek. A fűvökával ne mutasson személy felé, és tartsa távol ujjait a kapcsolótól a rögzítő betöltésekor.

- A rögzítőket „2 lépéses” tárral töltse be az eszközbe:
 - Tolja a rögzítő csíkot a megfelelő horonyba (40 vagy 50 mm) a tárban (E), amíg a rögzítő csík elhagyja a rögzítő ütközöt (B).
 - Húzza a tolót (C) addig, amíg az ütközöt (B) elhagyja.
 - Óvatosan engedje el a tolót (C), hogy reteszesse a rögzítő csíkot, és helyezze be azt az orr-részbe.
- A rögzítőket „2 lépéses” tárral vezesse ki az eszközöből:
 - Nyomja meg a tolón (C) lévő kioldókart, és billentse meg az eszközt, hogy a rögzítő csíkot a tár hátsó végébe billentse.
 - Nyomja meg a rögzítő ütközöt (B), és csúsztassa ki a csíkot.
- A rögzítőket „3 lépéses” tárral töltse be az eszközbe:
 - Tolja a tolót (C) hátra, amíg a tárhoz hátsó pozícióból reteszeliődik
 - Csúsztassa a rögzítő csíkot a megfelelő horonyba (40, 50 vagy 60 mm) a tárban (E).
 - Óvatosan engedje ki a tolót (C), hogy a rögzítőket a fűvökába tolja
- A rögzítőket „3 lépéses” tárral vezesse ki az eszközöből:
 - Húzza a tolót (C) a hátsó zárási helyzetbe.
 - Csúsztassa ki a rögzítőt a táróból (E).

Az eszköz működtetése



- Ez nem egy szokványos pneumatikus szögbelövő, amely egyetlen erőteljes ütéssel belövi a szöget a munkadarabba. Ez az oka annak, amiért nincs indítójára vagy normál munkadarab-érintkezöje. A szögbelövő többletvesztes funkció. A lövéssek addig folytatódnak, amíg a kezelő a munkadarabhoz nyomja az eszközt, és leállnak, amikor a szög bement.

Működés

- A szög hegyével keresse meg a lyukat a fém csatlakozólemezen. Miután megtalálta, nyomja az eszközt jobban a munkadarabhoz, és bekapcsol a többletvesztes funkció. A lövéssek addig folytatódnak, amíg a kezelő a munkadarabhoz nyomja az eszközt, és leállnak, amikor a szög bement.
- Ha eltéveszti a lyukat, és közvetlenül a fémlemezre lő, a szög az eszköz orrészében marad. Központozza újra a szög hegyét, és illessze a szöget a lyukba.

Elakadt rögzítő eltávolítása

- A rögzítő elakadása esetén csatlakoztassa le a levegőellátást, mielőtt bármilyen műveletet végezne. Ne tartsa az eszközt saját maga vagy más felé.

- Engedje ki a tolót, hogy ne gyakoroljon nyomást a rögzítő csíkra.
- Megfelelő szerszámmal, például 2-es csillagfejű csavarhúzóval illessze azt be a kilővő csatornába.
- Koppintson a csavarhúzóra egy kalapáccsal, hogy a lövő lapátot visszatolja és megszüntesse az elakadást.
- Távolítsa el az elakadt rögzítőt tűhegyű fogoval vagy hasonló szerszámmal. Ne kézzel távolítsa el a rögzítőt.
- Ha nem sikerült megszüntetni az elakadást a fenti módszerrel, forduljon a helyi TJEP forgalmazóhoz.



Karbantartási útmutatók

Általános karbantartás

- A munkáltató és a kezelő felelősek azért, hogy az eszköz munkavégzéshez biztonságos állapotban legyen. Ezenkívül csak hivatalos TJEP szerviztechnikusok vagy TJEP forgalmazók javíthatják az eszközt, és ahol a Kyocera Unimerco Fastening által szállított vagy javasolt alkatrészeket vagy tartozékokat kell használni.
- Tartsa mindenkorban az eszközt. Törölje le a zsírt vagy az olajat száraz törlökendővel, hogy megelőzze az eszköz véletlen leejtését.
- A TJEP kenőanyagot használja nagyon gyakran az eszköz légdugaszában (D). Ha az eszköz többször üt, amikor kilő egy rögzítőt, a dugattyú O-gyűrű extra kenőanyagot igényelnek.

Kerülje az oldószer alapú tisztítószerek használatát az eszköz tisztításakor, mivel bizonyos oldószerrek károsítják vagy gyengítik az eszköz kompozit alkatrészeit.

- Minden csavar és anya legyen meghúzva és ép állapotban. A meglazult csavarok veszélyes helyzeteket idézhetnek elő, és súlyos személyi sérülést okozhatnak, vagy az alkatrészek töréséhez vezethetnek.
- Javasoljuk, hogy használjon szűrőt és szabályozót a kompresszorron.

- Naponta ürítse ki a vizet a kompresszor tartályából.
- Kétség esetén SOHA ne használja az eszközt.

Hideg időjárás

- Ha az eszköz fagypont környékén vagy az alatt használja, a légvezetékben lévő nedvesség megfagyhat és megakadályozza a működést.
- Csökkentse a levegő nyomását 80 psi (5,5 bar) vagy kisebb értékre.
- Vegye le a rögzítőket a tárról.
- Csatlakoztassa a kompresszort, és lövellenj üresben az eszközzel, mivel a lassú fordulatszámon való üzemeltetés felmelegíti a mozgó alkatrészeket.

Tárolás

- Ha hosszabb ideig nem használja, kenjen vékony rétegben kenőanyagot az acél alkatrészekre rozsdásodás ellen. Ne tárolja az eszközt hideg környezetben. Ha nem használja, az eszközt meleg és száraz helyen tárolja. Tartsa távol a gyermekektől.

Hulladék-elhelyezés

- Az eszköz hulladékként való elhelyezését a helyi hatóságok utasításai szerint végezze.

Hibaelhárítás

Állapot	Művelet
A rögzítő hegye nem használható a lyuk megkeresésére a fém csatlakozólemezen	<ul style="list-style-type: none"> A rögzítő a tár nem megfelelő hornyába csúszott <ul style="list-style-type: none"> Válasszon megfelelő hornyot (40, 50 vagy 60 mm)
Az eszközön lebegő szivárog	<ul style="list-style-type: none"> Meglazultak az orrész csavarai <ul style="list-style-type: none"> Húzza meg a csavarokat és ellenőrizze újra Meglazultak a sapka csavarai <ul style="list-style-type: none"> Húzza meg a csavarokat és ellenőrizze újra Sérült szigetelés, tömítés vagy O-gyűrűk <ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a szigetelést, tömítést vagy O-gyűrűket
Az eszköz üresben lövell	<ul style="list-style-type: none"> Szennyeződés az orrészben (A) <ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg az orrészét Szennyezett/üres tár (E) <ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a tárat Levegőkorlátozás/elégtelen levegőáramlás <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a tömlöt és a kompresszort Elégtelen zsírozás <ul style="list-style-type: none"> Használja a TJEP zsírzót A rögzítők túl rövidek vagy nem megfelelő méretűek az eszközhöz <ul style="list-style-type: none"> Csak az ajánlott TJEP rögzítőket használja Elhajlott rögzítők <ul style="list-style-type: none"> Ne használja
Nincs rögzítő-betöltés	<ul style="list-style-type: none"> Alacsony levegőnyomás <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a tömlöt és a kompresszort Elégtelen zsírozás (D) <ul style="list-style-type: none"> Használja a TJEP zsírzót
Tápellátás hiánya	<ul style="list-style-type: none"> A tolót (C) túl durván oldották ki, ezért a rögzítő anyaga sérült. <ul style="list-style-type: none"> Mindig óvatosan engedje ki a tolót A rögzítő a tár nem megfelelő hornyába csúszott <ul style="list-style-type: none"> Válasszon megfelelő hornyot (40, 50 vagy 60 mm) Elhajlott rögzítők <ul style="list-style-type: none"> Ne használja Meglazult a tár, meglazultak az orrész csavarai <ul style="list-style-type: none"> Húzza meg az összes csavart és ellenőrizze újra A rögzítő a fém csatlakozólemezeknél ütközik <ul style="list-style-type: none"> A rögzítő hegyét illessze a fém csatlakozólemez lyukába.
A rögzítők elakadása az eszközben	
A fenti helyzetekről eltérő hibák esetén ne használja tovább az eszközt, és szervizeltesse azt a helyi forgalmazóval.	

TJEP-NAGLABYSSA

ÖRYGGIS- OG NOTKUNARLEIÐBEININGAR VIÐHALD OG BILANAGREINING

Efnisyfirlit


Viðmiðunarpunktar	80
Skyring á táknum	81
Almennar viðvaranir	81
Fyrirsjáanlegar hættur	83
Notkunarleiðbeiningar	93
Tenging við loftþjöppu	83
Naglar settir í eða teknir úr	83
Verkfærinu stjórnad	84
Fastir naglar losaðir	84
Viðhaldsleiðbeiningar	84
Kalt í veðri	84
Geymsla	84
Förgun	84
Bilanagreining	85



RÖNG NOTKUN Á VERKFÆRI ÞAR SEM ÖRYGGISLEIÐBEININGUM ER EKKI FYLGT LEIÐIR TIL DAUÐA EÐA ALVARLEGRA MEIÐSLA. ÞAÐ ER MJÖG MIKILVÆGT AÐ HVER SEM ÆTLAR AÐ NOTA VERKFÆRÍÐ HAFI LESIÐ OG SKILIÐ ALLT SEM FRAM KEMUR Í ÞESSARI HANDBÓK ÁÐUR EN VERKFÆRÍÐ ER NOTAÐ. GEYMIÐ ÞESSA HANDBÓK ÞAR SEM HÚN ER AÐGENGILEG ÖÐRUM SEM NOTA VERKFÆRÍÐ.

Geymið þessa handbók til síðari nota.

Viðmiðunarpunktar

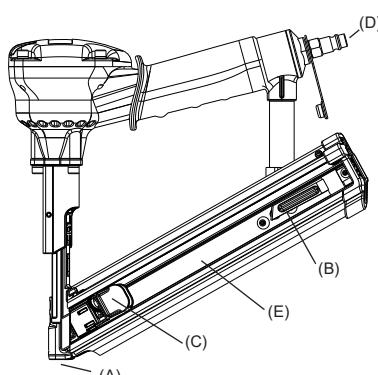

Skýring á táknum

Tákn í handbók	
	Lesið og skiljið alla merkimiða tækja og handbókina. Ef viðvörnum er ekki fylgt getur það leitt til alvarlegra meiðsla.
	Stjórnendur og aðrir á vinnusvæðinu skulu nota höggbolin hlífðargleraugu með hlíðarhlífum.
	Stjórnendur og aðrir á vinnusvæðinu skulu nota heyrnarhlífar.
	Ráðlagt er að stjórnandi og aðrir á vinnusvæðinu noti CE-merkta hjálma á vinnusvæðinu.
	Lesið allar öryggisviðvaranir og allar leiðbeiningar fyrir notkun.
	Sýnið aðgát þegar nöglum og heftum er skotið.

Tákn á verkfæri	
	Þetta tákn er CE-samþykkt í samræmi við gildandi staðla.
	Lesið og skiljið alla merkimiða tækja og handbókina. Ef viðvörnum er ekki fylgt getur það leitt til alvarlegra meiðsla.
	Stjórnendur og aðrir á vinnusvæðinu skulu nota höggbolin hlífðargleraugu með hlíðarhlífum.
	Stjórnendur og aðrir á vinnusvæðinu skulu nota heyrnarhlífar.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Mesti vinnuþrýstingur
 	Verkfæri fyrir mörg högg í röð. Verkfærið hleyptir af þegar það kemst í snerlingu við stykkid sem unnið er með. Sýnið aðgát.

⚠ Almennar viðvaranir

Almennar öryggisviðvaranir

- VIÐVÖRUN:** Lesið allar öryggisviðvaranir og allar leiðbeiningar. Ef viðvörnum og leiðbeiningum er ekki fylgt getur það valdið raftost, eldsvoða, alvarlegum slysum og/eða dauða.
- Notið verkfærið og fylgihluti þess í samræmi við þessar leiðbeiningar og hafið hlíðsjón af vinnuskilyrðum og því verki sem vinna þarf hverju sinni. Notkun verkfærinsins í öðrum tilgangi en tilætlodum gæti leitt til hættulegra aðstæða.
- Sýnið aðgát, vinnið verkið af vandvirkni og notið heilbrigða skynseimi við alla notkun verkfærinsins. Notið ekki verkfærið ef þú finnðy fyrir lasleika eða eruð undir áhrifum áfengis eða lyfja. Andartaks vangát á meðan verkfærið er notað getur leitt til alvarlegra slysa á fólk í eða skemmda á búnaði.
- Notandi verður að leggja mat á þá hættu sem notkun verkfærinsins kann að valda örnum.

-  Notið CE-merkt hlífðargleraugu með vörn gegn hlutum sem kastast til, bæði að framanverðu og á hlíðum, við alla notkun og viðhald á verkfærinu.
-  Notið CE-merkta heyrnarhlífar á vinnusvæðinu og í nágrenni þess til að forðast heyrnarrekemmdir. Váhrif af miklum háváða, án hlífðarbúnaðar, getur valdið varanlegu og alvarlegu heyrnartapi, sem og örðrum skerðingum á borð við tinnitus (suð, sönn, flaut eða söngl fyrir eyrunum). Til að draga úr silkið hættu má hugsanlega beita hljóðdeyfandi aðgerðum til að hindra að efnivíður sem unnið er með „glymji“.



- Mælt er með því að nota CE-merktar höfuðhlífar á vinnusvæðinu.
- Það er á ábyrgð vinnuveitanda að krefjast þess að notendur verkfæra, sem og allir aðrir starfsmenn sem kunna að vera á svæðinu, noti persónuhlífar svo sem hlífðargleraugu, ryggrímlur, skriklausa öryggisskó, hjálma og/eða heyrnarhlífar.
- Notið viðeigandi klæðnað. Gangið ekki í viðum fatnaði eða með skartgripi. Haldið hári, fatnaði og hönskum fjarri hreyfanlegum hlutum til að komast hjá alvarlegum slysum. Notið aðeins hanska sem veita fullnægjandi grip og gera kléfti að nota verkfærið og stillingarbúnað með öruggum hætti. Klæðist hlýjan fatnaði þegar unnið er í kulda, til að halda höndunum heitum og þurrum.
- Teygið hendur eða líkama ekki af langt fram. Haldið góðri fótfestu og jafnvægi allan tímann sem unnið er. Þannig fæst betri stjórn á verkfærinu við óvæntar aðstæður.
- Komið í veg fyrir að hleypt sé af naglabyssuni fyrir misgáning. Þegar verkfærið er undir þrýstingi er það alltaf tilbúið til að hleypa af. Ef verkfærinu er þrýst upp að mannslikama eða örðu yfirborði fyrir slysi mun verkfærið fara í gang og nagli skýst út skotsvæðinu í nokkra millimetra í senn þar til þrýstingi á efnivíðinn er létt.
- Umgangist verkfærið af virðingu og með vitund um eiginleika þess.
- Notið verkfærið aldrei af kæruleysi eða í gríni.
- Fjarlægið öll verkfæri sem eru notuð við viðhaldsvinnu eða viðgerðir aður en verkfærið er notað. Verkfæri sem verður eftir áfast við hreyfanlegan hluta verkfærinsins getur valdið slysum á fólk.

- Meðhöndlið verkfærið af fyllstu aðgát, þar sem það getur orðið kalt og það getur skert grip og stjórnum á verkfærinu.
- Notið aldrei verkfærið nálægt eldfimu dufti, eldfimum lofttegundum eða eldfimum gufum. Verkfærið myndar neista sem getur kveikt í lofttegundum og valdið eldsvoða og sprengingum í naglabyssunni.
- Haldið vinnusvæðinu hreinu og vel í lystu. Óreiða og slæm lýsing á vinnusvæði eykur hættu á slysum.
- Notið verkfærið ekki ef það er ekki í góðu ásigkomulagi og starfhæft.
- Skoðið naglabyssuna fyrir notkun til að ganga úr skugga um að hún sé í góðu ástandi og virki rétt. Leitið eftir vanstillingu, hindrunum á hreyfingum hreyfanlegra hluta eða örðum einkennum sem gætu hindrað eðlilega virkni. Notið verkfærið ekki ef eittþótt ófantalína skilyrða eiga við, þar sem þau geta valdið bilun í verkfærinu.
- Þegar verkfærið er skilið eftir í hvíldarstöðu skal hengja það á belti/krók eða leggja það á hlíðina. Leggið verkfærið aldrei niður þannig að „nefis“ (A) við að notandanum, eða neinum örðum sem kann að vera nærrí.
- Aðeins fólk með nægilega tæknilega færni og þau sem hafa lesið og skilið notkunar- og öryggisleiðbeiningar fyrir verkfærið mega nota þetta verkfæri.
- Haldið börnum og óviðkomandi fólk fjarri á meðan verkfærið er notað. Allar truflanir geta leitt til þess að notandi missir stjórnina á verkfærinu.
- Gerið alftað ráð fyrir að það gætu verið hefti eða naglar í gasnaglabyssunni. Ef verkfærið er meðhöndlað af ógætni getur það leitt til þess að naglar skjótast úr henni fyrir slyni og valdi slysum á fólk.
- Notandi skal aldrei beina gasverkfærinu að sjálfum sér eða neinum í grennidinni, hvort sem í því eru naglar eða ekki. Ef kveikt er óvænt á verkfærinu hleypur hefti eða nagli úr byssuni og veldur slysi.
- Þvingið aldrei verkfærið. Notið það verkfæri sem hentar verkefnum best hverju sinni þar sem slikt auðveldar verkið og eykur öryggi í notkun með hlíðsjón af þeirri spennu sem verkfærið var hannað fyrir.
- Hleypið aldrei nagla úr verkfærinu nema það sé þétt upp við stykkio sem unnið er með.
- Skjótið ekki úr verkfærinu í efnivíð sem er of harður eða af mjúkur. Harður efnivíður getur endurkastað naglanum og valdið meiðslum en mjúkt efní getur hleypt naglanum of auðveldlega í gegn og valdið því að hann hlaupi í gegn.
- Skjótið ekki nöglum yfir aðra nagla.
- Sýnið sérstaka aðgát þegar nöglum er skotið í fyrilliggjandi veggi eða aðra fleti með óþekktum innviðum, til að forðast að naglar lendi í óseðum hlutum eða fólkí hinum megin við flötinn (t.d. rafleiðslum, lögnum, rafmagnssnúrum.)
- Þegar nagla hefur verið skotið er hugsanlegt að verkfærið hrökki til baka („bakslag“) og hreyfist til frá vinnufletinum. Til að draga úr slysahættu skal ævinlega stjórnna bakslaginu með því að:
 - hafa ævinlega fulla stjórn á verkfærinu og vera reiðubuin að bregðast við eðlilegum og skyndilegum hreyfingum þess, svo sem baksagli.
- gera ráð fyrir baksagli sem hugsanlega færir verkfærið frá vinnufletinum.
- veita ekki viðnám gegn bakslaginu, sem getur valdið því að verkfærið þróist aftur upp að vinnufletinum.
- halda andliti og líkamshlutum frá verkfærinu.
- Þegar unnið er nálægt jaðri stykks eða við krappi horn skal gæta þess vel að lágmarka flísamynjun, sprungumyndun eða frákast eða endurvarp nagla, sem getur valdið slysum.
- Notið verkfærið ekki til að festa niður rafleiðslur eða rafmagnssnúrur. Verkfærið er ekki hannað fyrir uppsetningu rafagna og getur skemmt einangrun á rafleiðslum og rafmagnssnúrum, sem getur orsakað raflos eða eldhættu. Verkfærið er enn fremur ekki einangrað gegn áhrifum frá snertingu við rafmagn.
- Notið verkfærið aldrei til að framkvæma nein önnur verk en það er sérstaklega hannað til að framkvæma. Einkum skal forðast að nota það sem hamar. Ef verkfærið verður fyrir höggi eykur það hættuna á að það skemmist og nagla skjótist úr því fyrir slysin.
- Notið verkfærið ekki ef öryggismerkingar vantar eða ef þær eru skemmdir og ólæsilegar.
- Ekki má fjarlægja, eiga við eða með örðum hætti gera stjórnæki verkfærisins ónothæf. Notið verkfærið ekki ef einhver hluti stjórnækja þess er óstarfhafur, ótengdur, breyttur eða virkar ekki rétt.
- Ekki ætti að gera neinar breytingar á verkfærinu nema sílkt hafi verið leyft sérstaklega í handbókinni eða fyrir liggi skriflegt samþykki frá Kyocera Unimerco Fastening. Ef þessum fyrirmáleum er ekki fylgt getur það orsakað hættulegar aðstæður eða slys.
- Haldið höndum og líkama fjarri skotdrægi (A) nagla úr verkfærinu.
- Notið aðeins nagla af þeirri gerð sem tilgreind er í tækniforskriftum í þessari handbók.
- Sýnið aðgát við meðhöndlun nagla, þar sem þeir geta verið með hvassar brúningar og odda.
- Notið aðeins aukahluti sem framleiðandi verkfærisins framleiðir eða mælir með, eða aukahluti sem virka með sama hætti og þeir sem Kyocera Unimerco Fastening mælir með.
- Setjið naglana í eftir að loftþjappan er tengd til að koma í veg fyrir að nagli eða hefti hlaupi úr naglabyssunni fyrir misgáning.
- Sýnið fyllstu aðgát þegar nagli sem er fastur í byssunni er losaður. Vélbúnaður kann að vera undir þréstingi og hugsanlegt er að naglinn skjótist út þegar reynt er að losa stíflu.
- Fjarlægið þrýstiloftið þegar
 - verkfærið er ekki í notkun,
 - framkvæma þarf einhvers konar viðhald eða viðgerðir,
 - stífla er losuð;
 - verkfærinu er lyft, það látið síga eða það fært á annan stað,
 - verkfærið er ekki í umsjá eða undir eftirliti notandans,
 - verið er að fjarlægja nagla úr magasíninu.
- Þrýstiloft getur valdið alvarlegu líkamstjóni.

- Ávallt skal aftengja þrýstilofti og taka verkfærð úr sambandi við þrýstiloft þegar það er ekki í notkun.
- Beinið aldrei þrýstiloft að öðrum eða ykkur sjálfum.
- Notið ávallt lofttappa (D) fyrir verkfærð sem er af rétti gerð til að tengja slönguna. Taka verður þrýstinginn af verkfærinu þegar samskeyti tengisins eru aftengd.
- Ekki skal fara yfir tilgreindan hámarksþrýsting P_{max}
- Ekki má tengja verkfærð við loftþjóppu sem hugsanlega dælir út 175 psi eða 12 börum.
- Börn ættu ekki að leika sér að verkfærinu. Börn ættu ekki að því eða sinna viðhaldi á verkfærinu.
- Lausar slöngur sem slást til geta valdið alvarlegu líkamstjóni. Athugið ávallt hvort slöngur eða festingar séu skemmdar eða lausar.
- Ákjósanlegum loftþrýstingi er náð með því að nota loftslöngu sem er 3/8" í þvermál eða 10 mm. Þegar loftslangan er of löng getur slíkt dregið úr loftþrýstingi og loftaðveitu.
- Aldrei skal halda á verkfærinu né draga verkfærð með slöngunni.
- Sýnið fyllstu aðgát við viðhald tækisins. Ef verkfærð skemmist skal láta gera við það fyrir næstu notkun. Ítarlegar upplýsingar um rétt viðhald á verkfærinu er að finna í viðhaldsleiðbeiningum.
- Haldíð verkfærið ávinlega hreinu og þurrkið alla fitu og/ eða ólu af því þegar vinnu er lokið. Notið ekki hreinsiefni sem innihalda leysiefni við hreinsun á verkfærinu. Hugsanlegt er að leysiefni valdi tæringu í gúmmí- og/eða plastihlutum verkfærisins. Fita á handfangi og yfirbyggingu verkfærisins getur valdið því að notandi missi verkfærð og það getur valdið slysum á næristöðdu fólk.
- Aðeins þjálfð starfsfólk ætti að sinna viðhaldi á verkfærinu og aðeins ætti að nota ihluti sem Kyocera Unimerco Fastening framleiðir eða mælir með. Þannig er tryggt að verkfærð sé ávinlega öruggt til notkunar.
- Aðeins skal knýja verkfærð með þrýstilofti við lægsta mögulega þrysting fyrir vinnuna sem innt er af hendi. Slíkt er gert til að draga úr hávaða og titringi og til að halda silit í lágmárti.
- Notið aðeins smurfefni sem Kyocera Unimerco Fastening eða söluaðili TJEP mælir með.
- Notið eingöngu þrýstiloft. Mikil eld- og sprengihætta myndast þegar súrefni eða eldfimrar lofttegundir eru notaðar til að knýja naglabyssuna.

Fyrirsjáanlegar hættur

- Mikilvægt er að afla upplýsinga um hvernig framkvæma á hættumat varðandi þessa áhættuþætti og innleiða viðeigandi eftirlitsaðgerðir.
- Við notkun er hugsanlegt að laust efni úr stykkini sem unnið er við og úr neglingarbúnaðinum spytist frá.
- Ef verkfærð er notað lengi í senn kann notandinn að finna fyrir óþægindum í handleggjum, herðum, hálsi eða öðrum hlutum líkamans.

- Titringur getur valdið alvarlegum skaða á taugum og blóðflæði í höndum og handleggjum.
- Ef notandi verkfærisins finnur fyrir einkennum, svo sem viðvarandi eða endurteknum óþægindum, verkjum, eymslum, stingjum, doða, svíða eða stirðleika ætti ekki að huna súlik hætumerkir. Notandi ætti að ráðfæra sig við hæfan heilbrigðissstarfsmann að því er varðar alla vinnupætti.
- Við notkun verkfærisins skal notandi beita viðeigandi en vinnuvistfræðilega rétti líkamsstellingu. Haldið traustri fótfestu og forðist óþægilega líkamsbeitingu eða líkamsbeitingu sem veldur ójáfnvægi.
- Haldið létt en örugglega um handfang verkfærisins þar sem hættá á vährifum vegna titrings eykt að öllu jöfnu ef gripið er mjög þétt.
- Afleidd hættá sem tengist vährifum af síendurteknum vinnuðastæðum, svo sem lengd notkunar, vinnustaða og að sem beita þarf, kann að vera til staðar. Ráðlagt er að kynna sér EN 1005-3 og EN 1005-4 til að fá upplýsingar um það.
- Skrik, hrösun og fall eru allt algengar orsakir slysa á vinnustað. Gætið vel að háum flötum við alla notkun verkfærisins.
- Sýnið sérstaka aðgát þegar unnið er í nýju umhverfi. Leyndir áhættuþættir kunna að vera til staðar, svo sem raflagnir eða aðrar veitulagarnir.
- Ef nota á verkfærð í umhverfi þar sem stöðurafmagnað ryk er til staðar er hugsanlegt að notkunin dreifi rykinu og það getur valdið hættu.
- Ef rykhætta kemur upp skal líta á það sem forgangsmál að ná tökum á losun ryks og útblásturefna.

Notkunarleiðbeiningar

Tenging við loftþjóppuna

- Festið tengið á loftslöngunni við lofttappann á naglabyssuni (D).

Naglar settir í eða teknir úr

- Tengið loftþjóppuna áður en nöglunum er hlaðið í byssuna. Ef naglarnir eru settir í áður en loftþjóppan er tengd er hættá á að nagla skjótist út fyrir slysti. Beinið stútnum frá öllu starfsfólk og gætið þess að hafa fingur ekki á gíknum á meðan naglarnir eru settir í.
- Notið „tveggja þrepa“ magasín til að hlaða verkfærð með nöglum:
 - Rennið naglaborðanum inn í réttu rauf (40 eða 50 mm) á magasínini (E) þar til borðinn er kominn fram hjá naglastopparanum (B).
 - Togið í þrýstibúnaðinn (C) þar til hann er kominn aftur fyrir stopparann (B).
 - Losið þrýstibúnaðin gætilega (C) til að hann festist við naglaborðann og smeygið honum inn í framlutann.
- Naglar losaðir úr verkfæri með „tveggja þrepa“ magasín:
 - Ýtið á losunarrofann að þrýstibúnaðinum (C) til að láta naglaborðann renna yfir í aftari hluta magasínsins.

- Ýtið á naglastopparann (B) og látið borðann renna út.
- Notið „þriggja þrepa“ magasín til að hlaða verkfærið með nöglum:
 - Til að setja naglana í skal toga þrystibúnaðinn (C) aftur á bak þar til hann læsist við magasínið að aftan
 - Rennið naglabordánum inn í réttu rauft (40, 50 eða 60 mm) á magasínu (E).
 - Losið þrystibúnaðinn (C) gætilega til að þrýsta nöglunum inn í stútinn
- Naglar losaðir úr verkfæri með „þriggja þrepa magasíni“:
 - Togið þrystibúnaðinn (C) í læsingarstöðu að aftan.
 - Rennið nöglunum út úr magasínu (E).

Verkfærinu stjórnað




- Þetta er ekki hefðbundin loftknúin naglabyssa sem rekur naglann inn í efniðinn með einu öflugu höggi. Þess vegna er verkfærið ekki með gikk eða hefðbundinn snertifót við efniðinn. Naglabyssan skýtur mörgun skotum samtímis og rekur naglann inn með þýðum en hróðum höggum.

Virkni

- Notið oddinn á naglanum til að finna opið á málmtengiplötunni. Þegar naglinn er við opið skal leggja verkfærið þétt upp að stykkini til það byrji að framkvæma mörug högg. Höggin halda áfram að meðan notandinn þrýstir verkfærinu upp að stykkini og hætta þegar naglinn flúttar við yfirborðið.
- Ef þú hittir ekki í opið og skýtur beint á málimplötuna fer naglinn ekki úr verkfærinu. Komið oddinum á naglanum aftur fyrir og setjið naglann í opið.

Fastir naglar losaðir

- Þegar nagli festist skal aftengja þrystiloftið áður en enokkuð annað er aðhafst. Beinið verkfærinu frá ykkur sjálfum og öllum öðrum á vinnumsvæðinu.
- Sleppið þrystibúnaðinum til að forðast þrýsting á festiborðann.
- Stingið hentugu verkfæri, t.d. Phillips-skrúfjárn #2, inn í drífrasína.
- Sláið létt á skrúfjární með hamri til að þrýsta driftblaðinu aftur á bak og losa stífluna.
- Fjarlægið fasta naglann með nái, flísatöng eða svipuðu verkfæri. Notið ekki höndina til að fjarlægja festinguna.
- Ef ekki tókst að fjarlægja fasta naglann með ofangreindri aðferð skal hafa samband við söluáðila TJEP á hverjum stað.

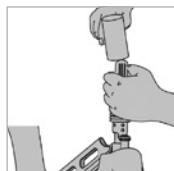

Almennt viðhald

- Vinnuveitandi og notandi bera sameiginlega ábyrgð á því að verkfærið sé í góðu ásigkomulagi og virki rétt. Enn fremur mega aðeins vottöðir starfsmenn TJEP eða söluáðilar TJEP annast viðgerðir á verkfærinu og við slíkar viðgerðir verður að nota íhluti eða aukabúnað sem Kyocera Unimero Fastening selur eða mælir með.
- Haldið verkfærinu ævinlega hreinu og þurru. Þurrkið fitu eða olíu af með þurrum, hreinum klúti til að forðast að notandinn missi naglabyssuna úr greipum sér.
- Notið TJEP-smurbúnað á lofttappa (D) verkfærisins reglulega. Þar sem verkfærið framkallar nokkur högg þegar nagla er skotið í þarf stimpillinn sérstaklega mikilla smurningu.
- Forðist að nota hreinsiefni með leysiefni til að hreinsa verkfærið, þar sem tiltekin leysiefni skemma eða tæra íhluti í verkfærinu.
- Allar skráfur og allir boltar skulu vera vel hertar/hertir og óskemmdir/óskemmdir. Lausar skráfur geta valdið mikilli hættu og alvarlegu líkamstjóni eða eignatjóni.
- Ráðlagt er að nota síu ór þrýstijafnara á loftþjóppuna.
- Tæmið vatnshylki loftþjóppunnar daglega.
- ALDREI má nota verkfærið ef einhver vafi leikur á ástandi þess.

Kalt í veðri

- Þegar verkfærið er notuð við hitastig sem er um eða undir frostmarki er hætta á að rakinn í loftslöngunni frjósí, en sílkt getur komið í veg fyrir að hægt sé að nota naglabyssuna.
- Minnkið loftþrýstinginn niður í 80 psi (5,5 bör) eða minna.
- Fjarlægið alla nagla úr magasínu.
- Tengið loftþjóppuna og hleypið af tömri byssunni, því notkun við hægan hraða hitar yfirleitt upp hreyfanlega íhluti hennar.

Geymsla

- Ef ekki á að nota verkfærið í lengri tíma skal bera punnt lag af smurefn á málmlhluta þess til að koma í veg fyrir ryð. Geymið verkfærið ekki þar sem mjög kalt er í veðri. Geymið verkfærið á hlýjum, þurrum stað þegar það er ekki í notkun. Geymist þar sem börn ná ekki til.

Förgun

- Farga skal naglabyssunni samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum þar að lútandi.

Bilanagreining

Staða	Aðgerð
EKKI tekst að nota oddinn á naglanum til að finna opíð á málmtengiplótunni	<ul style="list-style-type: none"> Naglinn fór í ranga rauf á magasíni <ul style="list-style-type: none"> Veljið rétta rauf (40, 50 eða 60 mm)
Loft lekur úr verkfærinu	<ul style="list-style-type: none"> Skrúfur í stútnum eru lausar <ul style="list-style-type: none"> Herðið skrúfurnar og skoðið á ný Lausar skrúfur á lofttappa <ul style="list-style-type: none"> Herðið skrúfurnar og skoðið á ný Skemmt þétti, pakning eða O-hringir <ul style="list-style-type: none"> Skiptið um þétti, pakningu eða O-hringi
Verkfærið skýtur, en engir naglar koma út	<ul style="list-style-type: none"> Óhreinindi í stútnum (A) <ul style="list-style-type: none"> Þrifid stútinn Óhreint/tómt magasín (E) <ul style="list-style-type: none"> Þrifid magasínð Prenging í loftintakki/ófullnægjandi loftflæði <ul style="list-style-type: none"> Skoðið slönguna og loftbjöppuna Ófullnægjandi smurning <ul style="list-style-type: none"> Smyrjið með smurefní frá TJEP Naglar eru af stuttir eða af rangri stærð fyrir verkfærið <ul style="list-style-type: none"> Notið eingöngu ráðлага nagla frá TJEP Sveigja á festingum <ul style="list-style-type: none"> Notið ekki naglabyssuna
Aflíð sem berst er ekki fullnægjandi	<ul style="list-style-type: none"> Lágur loftþrýstingur <ul style="list-style-type: none"> Skoðið slönguna og loftbjöppuna Ófullnægjandi smurning (D) <ul style="list-style-type: none"> Smyrjið með smurefní frá TJEP
Naglar festast í verkfærinu	<ul style="list-style-type: none"> Þrýstibúnaðurinn (C) var losaður of harkalega og við það skemmdist efnið í borðanum sem tengir naglana saman. <ul style="list-style-type: none"> Losid þrýstibúnaðinn alltaf gaetilega Naglinn fór í ranga rauf á magasíni <ul style="list-style-type: none"> Veljið rétta rauf (40, 50 eða 60 mm) Bognir naglar <ul style="list-style-type: none"> Notið ekki naglabyssuna Hylkið er laust, lausar skrúfur á stút <ul style="list-style-type: none"> Herðið allar skrúfurnar og skoðið á ný Nagli fer í málmtengiplótuna <ul style="list-style-type: none"> Verið viss um að oddurinn á naglanum fari í opíð á málmtengiplótunni.

Ef bilanir koma upp sem varða annað en lýst er hér að ofan skal hækta notkun verkfærisins og hafa samband við söluaðila á staðnum.

GRAFFETTATRICE TJEP

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E L'UTILIZZO MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sommario


Riferimenti.....	86
Spiegazione dei simboli	87
Avvertenze generali.....	87
Pericoli prevedibili.....	89
Istruzioni per l'uso.....	90
Collegamento del compressore	90
Inserimento ed estrazione dei chiodi	90
Utilizzo dell'utensile	90
Rimozione di un chiodo inceppato	90
Istruzioni per la manutenzione	91
Climi freddi	91
Conservazione.....	91
Smaltimento.....	91
Risoluzione dei problemi	92



L'UTILIZZO IMPROPRI O E NON SICURO DELL'UTENSILE PROVOCHERÀ MORTE O GRAVI LESIONI. È MOLTO IMPORTANTE CHE L'OPERATORE DELL'UTENSILE LEGGA E COMPREnda IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE L'UTENSILE. TENERE IL PRESENTE MANUALE A DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI, PRIMA DI UTILIZZARE L'UTENSILE.

Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per consultarlo in futuro.

Riferimenti

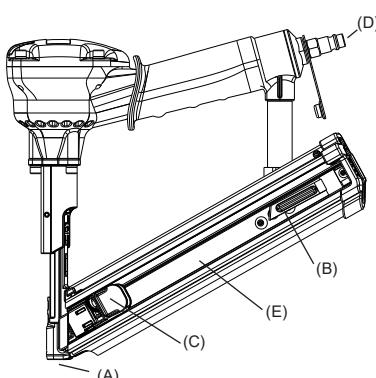

Spiegazione dei simboli

Simboli contenuti nel manuale	
	Leggere e comprendere a fondo le etichette e il manuale dell'utensile. La mancata osservanza delle avvertenze può provocare gravi lesioni.
	Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare protezioni per gli occhi resistenti agli impatti, provviste di protezioni laterali.
	Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare protezioni per l'udito.
	Si consiglia all'operatore e alle altre persone nell'area di lavoro di indossare un elmetto marcato CE, nel luogo di lavoro.
	Prima dell'uso, leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza e tutte le istruzioni.
	Agire con cautela, quando si sparano i chiodi.

Simboli presenti sull'utensile	
	Questo utensile è approvato CE, ai sensi delle norme vigenti.
	Leggere e comprendere a fondo le etichette e il manuale dell'utensile. La mancata osservanza delle avvertenze può provocare gravi lesioni.
	Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare protezioni per gli occhi resistenti agli impatti, provviste di protezioni laterali.
	Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare protezioni per l'udito.
P. MAX X BAR (XXX PSI)	Massima pressione di esercizio
	Utensile multi-colpo. L'utensile si aziona quando entra a contatto con il pezzo in lavorazione. Operare con cautela.



Avvertenze generali

Avvertenze generali sulla sicurezza

- AVVERTENZA:** Leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza e tutte le istruzioni. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scariche elettriche, incendi, gravi lesioni e/o morte.
- Utilizzare l'utensile e gli accessori solo come descritto nelle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso dell'utensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una situazione pericolosa.
- Prestare attenzione, osservare ciò che si sta facendo e agire con buon senso, quando si utilizza l'utensile. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o medicinali. Un istante di disattenzione mentre si utilizza l'utensile può causare gravi lesioni personali o danni.
- L'operatore deve valutare i rischi per le altre persone presenti.
- Utilizzare dispositivi per la protezione degli occhi marchiati CE con protezione anteriore e laterale contro le particelle vaganti durante la manipolazione, l'utilizzo e la manutenzione dell'utensile.



- Utilizzare protezioni per l'udito marchiate CE nel luogo di lavoro o nelle sue vicinanze per evitare danni all'udito. Esponendosi senza protezioni a livelli intensi di rumore si è soggetti al rischio di perdita permanente dell'udito e di altri problemi come gli acufeni (tintinnio, ronzio, fischio o rumore nelle orecchie). Le precauzioni volte a ridurre il rischio possono prevedere soluzioni come materiali fonoassorbenti per attenuare il rumore causato dalla lavorazione.



- Nel luogo di lavoro è consigliabile indossare protezioni per la testa marchiate CE.
- Rientra nella responsabilità del datore di lavoro imporre agli utenti degli utensili e a tutto il personale nelle vicinanze del luogo di lavoro l'uso di dispositivi di protezione individuale come protezioni per gli occhi, maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto protettivo e/o protezioni per l'udito.
- Indossare indumenti adeguati. Evitare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli indumenti e i guanti lontani dalle parti mobili per evitare lesioni gravi. Indossare solo guanti che offrano sensazioni tattili adeguate e che consentano un controllo sicuro dell'utensile e di qualsiasi dispositivo di regolazione. Se si lavora in un ambiente freddo, indossare indumenti caldi per avere sempre le mani calde e asciutte.
- Non superare i propri limiti. Tenere sempre una postura adeguata e un buon equilibrio. Così facendo si avrà un migliore controllo dell'utensile in caso di imprevisti.

- Evitare di azionare involontariamente l'utensile. Quando è in pressione, l'utensile è sempre pronto per l'azionamento. Se l'utensile viene accidentalmente premuto contro un corpo umano o altre superfici, si attiverà espellendo un chiodo per alcuni millimetri dall'area di espulsione, finché l'utensile rimane a contatto con la superficie.
- L'utensile è un attrezzo da lavoro.
- Non deve essere usato per giocare.
- Prima di utilizzare l'utensile, rimuovere tutti gli attrezzi utilizzati per la manutenzione o la riparazione. Un eventuale attrezzo rimasto fissato a una parte mobile dell'utensile può provocare lesioni personali.
- Maneggiare l'utensile con cautela, perché può raffreddarsi compromettendo la presa e il controllo.
- Non utilizzare mai l'utensile in presenza di polveri, gas o fumi infiammabili. L'utensile potrebbe produrre una scintilla in grado di infiammare i gas, causando un incendio e provocando l'esplosione dell'utensile.
- Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Un'area di lavoro disordinata o buia aumenta il rischio di incidenti.
- Non usare l'utensile se non è in buone condizioni operative.
- Ispezionare l'utensile prima di metterlo in funzione, per verificare che sia in buone condizioni. Verificare eventuali disallineamenti, grippaggi delle parti mobili e altre eventuali condizioni in grado di compromettere il funzionamento dell'utensile. Non utilizzarlo se si verificano le condizioni citate, perché possono causare malfunzionamenti.
- Quando si lascia l'utensile in posizione di riposo, utilizzare il gancio per cintura/ponteggio o appoggiarlo sul fianco. Non lasciarlo con la punta (A) rivolta verso l'operatore o verso le persone vicine.
- Solo i tecnici qualificati che hanno letto e compreso le istruzioni per l'uso e quelle di sicurezza possono utilizzare l'utensile.
- Allontanare i bambini e le persone presenti nelle vicinanze durante l'utilizzo dell'utensile. Le distrazioni possono causare la perdita del controllo dell'utensile.
- Ipotizzare sempre che l'utensile sia carico e contenga chiodi. La manipolazione distratta dell'utensile può provocare l'espulsione involontaria dei chiodi, causando lesioni personali.
- Non rivolgere l'utensile verso se stessi o verso chiunque si trovi nelle vicinanze, indipendentemente dal fatto che contenga chiodi. L'attivazione involontaria determinerà l'espulsione dei chiodi causando lesioni.
- Non forzare l'utensile. Utilizzare l'utensile specifico per l'applicazione da svolgere: così facendo si lavorerà meglio e in modo più sicuro, nelle condizioni per cui l'utensile è progettato.
- Non azionare l'utensile se non è saldamente posizionato contro il pezzo in lavorazione.
- Non usare l'utensile su materiali troppo duri o troppo morbidi. Sui materiali duri, i chiodi possono rimbalzare e ferire qualcuno, mentre i materiali morbidi possono essere facilmente trapassati lasciando scappare i chiodi.
- Non inserire un chiodo in un altro chiodo.
- Quando si inseriscono chiodi su pareti o altre aree cieche, prestare particolare attenzione a evitare il contatto con oggetti nascosti (ad esempio fili, tubi, cavi elettrici) o persone che potrebbero trovarsi dall'altra parte.
- Dopo aver inserito un chiodo, l'utensile potrebbe tendere a tornare indietro ("rinculo") allontanandosi dalla superficie di lavoro. Per ridurre il rischio di infortuni, controllare sempre il rinculo come segue:
 - Tenere sempre sotto controllo l'utensile e tenersi pronti a contrastare movimenti normali o improvvisi, come il rinculo.
 - Lasciare che il rinculo allontani l'utensile dalla superficie di lavoro.
 - Non opporsi al rinculo forzando l'utensile sulla superficie di lavoro.
 - Tenere lontano dall'utensile il viso e altre parti del corpo.
- Quando si lavora vicino a un bordo o a uno spigolo, cercare di ridurre al minimo scheggiature, spaccature, incisioni e perdita di controllo sui chiodi o rimbalzo degli stessi, per evitare il rischio di lesioni.
- Non usare questo utensile per fissare cavi elettrici. Non è progettato per l'installazione di cavi elettrici e potrebbe danneggiarne l'isolamento causando scariche elettriche o incendi. Inoltre, l'utensile non è elettricamente isolato.
- Non utilizzare l'utensile per lavori diversi da quelli per cui è progettato. In particolare, non usarlo come martello. Gli impatti sull'utensile possono danneggiarlo, determinando il rilascio accidentale dei chiodi.
- Non utilizzare l'utensile se le etichette di sicurezza sono mancanti o danneggiate.
- Non rimuovere o manomettere i comandi operativi dell'utensile, né escluderli in alcun modo. Non azionare l'utensile se qualsiasi parte dei suoi comandi operativi appare inutilizzabile, scollegata, alterata o non correttamente funzionante.
- L'utensile non deve essere sottoposto a modifiche che non siano indicate nel manuale o senza

l'approvazione scritta di Kyocera Unimerco Fastening. Il mancato rispetto di queste precauzioni può determinare situazioni pericolose o infortuni.



- Tenere le mani e il corpo lontano dall'area di espulsione (A) dell'utensile.
- Utilizzare solo i chiodi indicati nelle specifiche tecniche fornite con il presente manuale.
- Maneggiare i chiodi con cautela: possono avere bordi affilati e punte acuminate.
- Usare solo accessori prodotti o consigliati dal produttore dell'utensile oppure accessori che garantiscono prestazioni equivalenti a quelle consigliate da Kyocera Unimerco Fastening.
- Inserire i chiodi solo dopo aver collegato il compressore, per evitare espulsioni impreviste.
- Agire con cautela, durante la rimozione di un chiodo inceppato. Il meccanismo potrebbe essere in compressione e il chiodo potrebbe essere espulso con forza, quando si cerca di risolvere una situazione di inceppamento.
- Rimuovere il collegamento all'alimentazione pneumatica quando:
 - L'utensile non è in uso.
 - Si esegue qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.
 - Si interviene per eliminare un inceppamento.
 - Si solleva, si abbassa o si sposta in qualsiasi modo l'utensile in una nuova posizione.
 - L'utensile non è sotto la supervisione o il controllo dell'operatore.
 - Si rimuovono i chiodi dal caricatore.
- L'aria compressa può causare gravi lesioni.
- Interrompere sempre l'alimentazione pneumatica e scolare l'utensile dall'alimentazione pneumatica quando non è in uso.
- Non dirigere mai l'aria compressa verso se stessi o altre persone.
- Usare sempre il raccordo corretto (D) per collegare il tubo flessibile. Quando si scollega il raccordo, l'utensile non deve essere in pressione.
- Durante l'uso dell'utensile non superare la pressione massima di esercizio P_{max} .
- L'utensile non deve essere collegato a un compressore in grado di superare la pressione di 175 psi o 12 bar.
- I bambini non devono giocare con l'utensile. La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini.
- Un tubo flessibile fuori controllo può causare gravi lesioni. Controllare sempre i tubi e i raccordi per verificare che non siano danneggiati o allentati.
- L'alimentazione pneumatica ottimale si ottiene usando un tubo flessibile con un diametro di 3/8" o 10 mm. Se il tubo è troppo lungo si possono verificare cali di pressione e quindi di alimentazione pneumatica.
- Non trasportare né trascinare mai l'utensile afferrando il tubo.
- Curare la manutenzione dell'utensile. Se è danneggiato, prima di usarlo occorre farlo riparare. Per informazioni dettagliate sulla manutenzione dell'utensile, consultare le istruzioni per la manutenzione.
- Conservare l'utensile in un ambiente pulito; al termine del lavoro rimuovere i residui di grasso e/o olio. Per pulire l'utensile, non utilizzare detergenti a base di solventi. I solventi possono deteriorare i componenti in gomma e/o in plastica dell'utensile. Se l'impugnatura o il corpo dell'utensile sono sporchi di grasso, l'utensile potrebbe cadere causando lesioni alle persone.
- Far riparare l'utensile da un tecnico qualificato, che dovrà usare solo ricambi forniti o consigliati da Kyocera Unimerco Fastening. In questo modo si garantirà la sicurezza dell'utensile.
- L'utensile deve essere alimentato solo con aria compressa alla pressione minima richiesta per il lavoro svolto, al fine di ridurre il rumore e le vibrazioni e di minimizzare l'usura.
- Utilizzare solo lubrificanti consigliati da Kyocera Unimerco Fastening o dal proprio rivenditore TJEP.
- Utilizzare solo aria compressa. Se si alimenta l'utensile con ossigeno o con gas combustibili possono verificarsi incendi o esplosioni.

Pericoli prevedibili

- Le informazioni per svolgere una valutazione del rischio e l'adozione di opportuni controlli sono essenziali.
- Durante l'uso, possono liberarsi residui dal pezzo in lavorazione, oltre che dai chiodi e dal materiale di fissaggio degli stessi.
- Utilizzando l'utensile per lunghi periodi, l'operatore può provare fastidio alle braccia, alle spalle, al collo o ad altre parti del corpo.
- L'esposizione alle vibrazioni può causare danni invalidanti al sistema nervoso e alla circolazione sanguigna a livello delle mani e delle braccia.
- Se l'operatore avverte sintomi come fastidio persistente o ricorrente, dolore, pulsazione, afflizione, formicolio, intorpidimento, sensazione di bruciore

o rigidità, deve prestare attenzione a questi segnali d'allarme. L'operatore dovrà rivolgersi a un operatore sanitario qualificato esperto di attività generali.

- Durante l'uso dell'utensile, l'operatore deve adottare un'idonea postura ergonomica. L'appoggio a terra deve essere saldo e si devono evitare posture scomode o sbilanciate.
- Tenere l'utensile con una presa leggera ma sicura, perché di solito le vibrazioni aumentano all'aumentare della forza applicata.
- Possono manifestarsi lievi rischi correlati alle attività lavorative ripetitive, ad esempio legati al tempo di utilizzo in relazione alle posizioni di lavoro e alle forze applicate. Per le informazioni pertinenti è consigliabile consultare il testo delle norme EN 1005-3 e EN 1005-4.
- Scivolare, inciampare e cadere sono le principali cause di infortunio sul lavoro. Quando si utilizza l'utensile, prestare attenzione alle superfici scivolose.
- Adottare particolare cautela negli ambienti con cui non si ha dimestichezza. Possono esistere rischi nascosti, come linee elettriche o altre linee di servizio.
- Se si usa l'utensile in un'area in cui è presente polvere statica, questa potrebbe diffondersi e rappresentare un pericolo.
- Se ci sono rischi legati alla polvere, l'ideale è limitarli nel punto di emissione.

Istruzioni per l'uso

Collegamento del compressore

- Collegare il raccordo del tubo flessibile al raccordo dell'alimentazione pneumatica dell'utensile (D).

Inserire ed estrarre il chiodo

- Prima di inserire i chiodi, collegare il compressore. Se si inseriscono i chiodi prima di collegare il compressore, potrebbero essere espulsi accidentalmente. Mentre si inseriscono i chiodi, orientare l'ugello lontano da eventuali persone presenti e tenere il dito lontano dal grilletto.
- Caricare i chiodi nell'utensile con il caricatore "a 2 fasi":
 - Inserire la ricarica di chiodi nella scanalatura corretta (40 o 50 mm) all'interno del caricatore (E) fino a quando supera l'elemento di arresto (B).
 - Tirare lo spintore (C) fino a quando supera l'elemento di arresto (B).
 - Rilasciare delicatamente lo spintore (C) per agganciare la ricarica di chiodi nella punta.

- Scaricare i chiodi dall'utensile con il caricatore "a 2 fasi":

- Premere la leva di sblocco sullo spintore (C) e inclinare l'utensile per far scorrere la ricarica di chiodi verso l'estremità posteriore del caricatore.
- Premere l'elemento di arresto dei chiodi (B) ed estrarre la ricarica di chiodi.

- Caricare i chiodi nell'utensile con il caricatore "a 3 fasi":

- Tirare lo spintore (C) all'indietro finché si blocca sul caricatore nella posizione posteriore.
- Far scorrere la ricarica di chiodi nella scanalatura corretta (40, 50 o 60 mm) all'interno del caricatore (E).
- Rilasciare delicatamente lo spintore (C) per spingere i chiodi nell'ugello

- Scaricare i chiodi dall'utensile con il caricatore "a 3 fasi":

- Tirare lo spintore (C) fino alla posizione di blocco posteriore.
- Estrarre i chiodi dal caricatore (E).

Utilizzo dell'utensile



- Questa non è una normale chiodatrice pneumatica che inserisce il chiodo nel pezzo in lavorazione con un unico colpo deciso. Per questo motivo non ha un grilletto né un punto di contatto standard con il pezzo in lavorazione. Questa chiodatrice dispone di un sistema multi-colpo che espelle il chiodo con nel chiodo con molti colpi lievi in rapida successione.

Funzionamento

- Con la punta del chiodo, individuare il foro nella piastra metallica di collegamento. Dopo averlo individuato, premere con forza l'utensile contro il pezzo in lavorazione: si attiverà la funzionalità multi-colpo. I chiodi verranno espulsi in sequenza per tutto il tempo in cui l'utensile rimane premuto contro il pezzo in lavorazione, arrestandosi quando il chiodo è completamente inserito.
- Se non si centra il foro e si espelle il chiodo direttamente sulla piastra metallica, il chiodo rimane nella punta dell'utensile. È sufficiente centrare nuovamente la punta del chiodo e inserire il chiodo nel foro.

Rimozione di un chiodo inceppato

- Se un chiodo di inceppa, prima di eseguire qualsiasi operazione scollegare l'alimentazione pneumatica. Orientare l'utensile lontano da se stessi o da altre persone.
- Rilasciare lo spintore per evitare che prema sulla ricarica di chiodi.
- Utilizzare un'utensile adeguato, ad esempio un cacciavite a croce n. 2 da inserire nel canale di espulsione.

- Colpire delicatamente il cacciavite con un martello per spingere indietro la piastra dell'espulsore e rimuovere l'elemento inceppato.
- Estrarre il chiodo inceppato con una pinza a becchi o un utensile simile. Non estrarre il chiodo con le mani.
- Se non si riesce a estrarre il chiodo inceppato con il metodo descritto, contattare il rivenditore TJEP locale.



Istruzioni per la manutenzione

Manutenzione generale

- Il datore di lavoro e l'operatore hanno la responsabilità di garantire che l'utensile sia sempre in condizioni di sicurezza. Inoltre, solo i tecnici della manutenzione autorizzati da TJEP o i distributori di TJEP possono riparare l'utensile e devono utilizzare componenti o accessori forniti o consigliati da Kyocera Unimerco Fastening.
- Tenere sempre pulito l'utensile. Rimuovere eventuale grasso e olio con un panno pulito e asciutto, per evitare cadute accidentali dell'utensile.
- Utilizzare molto spesso l'ingrassatore TJEP nel raccordo dell'aria (D) dell'utensile. Poiché l'utensile viene azionato più volte durante l'espulsione di un chiodo, gli O-ring del pistone richiedono una lubrificazione supplementare.

Non pulire l'utensile con detergenti contenenti solventi, perché certi solventi danneggiano o indeboliscono le parti dell'utensile in materiale composito.

- Tutte le viti e tutti i dadi devono essere bene serrati e integri. Eventuali viti allentate possono determinare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali o danni.
- È consigliabile installare sul compressore un filtro e un regolatore di pressione.
- Svuotare ogni giorno i serbatoi del compressore per eliminare la condensa.
- Non utilizzare MAI l'utensile se si hanno dei dubbi.

Climi freddi

- Se si utilizza l'utensile a temperature prossime (o inferiori) al punto di congelamento, l'umidità

presente nel tubo dell'aria può congelare e impedire il funzionamento dell'utensile.

- Ridurre la pressione dell'aria a 80 psi (5,5 bar) o meno.
- Estrarre tutti i chiodi dal caricatore.
- Collegare il compressore e azionare l'utensile a vuoto, perché il funzionamento a bassa velocità tende a riscaldare le parti mobili.

Conservazione

- Se l'utensile rimane inutilizzato per un lungo periodo, applicare un sottile strato di lubrificante sulle parti in acciaio per evitare che arrugginiscano. Non conservare l'utensile in un ambiente freddo. Quando rimane inutilizzato, l'utensile deve essere conservato in un luogo caldo e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento

- Smaltire l'utensile secondo le norme locali.

Risoluzione dei problemi

Stato	Azione
Con la punta del chiodo non si riesce a individuare il foro nella piastra metallica di collegamento	<ul style="list-style-type: none"> • Il chiodo non è stato inserito nella scanalatura corretta del caricatore <ul style="list-style-type: none"> · Scegliere la scanalatura corretta (40, 50 o 60 mm)
L'utensile perde aria	<ul style="list-style-type: none"> • Viti della punta allentate <ul style="list-style-type: none"> · Serrare le viti e ricontrillare • Viti del tappo allentate <ul style="list-style-type: none"> · Serrare le viti e ricontrillare • Tenuta, guarnizione oppure O-ring danneggiati <ul style="list-style-type: none"> · Sostituire la tenuta, la guarnizione o l'O-ring
L'utensile spara a vuoto	<ul style="list-style-type: none"> • Sporcizia nella punta (A) <ul style="list-style-type: none"> · Pulire la punta • Caricatore (E) sporco o vuoto <ul style="list-style-type: none"> · Pulire il caricatore • Passaggio aria ostruito o flusso d'aria insufficiente <ul style="list-style-type: none"> · Controllare il tubo flessibile e il compressore • Lubrificazione insufficiente <ul style="list-style-type: none"> · Utilizzare un lubrificatore TJEP
I chiodi non vengono espulsi	<ul style="list-style-type: none"> • Chiodi troppo corti o di dimensioni inadeguate per l'utensile <ul style="list-style-type: none"> · Utilizzare solo i chiodi consigliati da TJEP • Chiodi piegati <ul style="list-style-type: none"> · Non usare
Scarsa potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione dell'aria insufficiente <ul style="list-style-type: none"> · Controllare il tubo flessibile e il compressore • Lubrificazione insufficiente (D) <ul style="list-style-type: none"> · Utilizzare un lubrificatore TJEP
I chiodi si inceppano nell'utensile	<ul style="list-style-type: none"> • Lo spintore (C) è stato rilasciato troppo bruscamente e ha danneggiato il materiale di fissaggio del chiodo <ul style="list-style-type: none"> · Rilasciare sempre lo spintore delicatamente • Il chiodo non è stato inserito nella scanalatura corretta del caricatore <ul style="list-style-type: none"> · Scegliere la scanalatura corretta (40, 50 o 60 mm) • Chiodi piegati <ul style="list-style-type: none"> · Non usare • Viti del caricatore o della punta allentate <ul style="list-style-type: none"> · Serrare tutte le viti e ricontrillare • Il chiodo ha colpito la piastra metallica di collegamento <ul style="list-style-type: none"> · Inserire con cura la punta del chiodo nel foro della piastra metallica di collegamento
In caso di malfunzionamenti diversi da quelli descritti qui, interrompere l'uso dell'utensile e rivolgersi al rivenditore locale per ricevere assistenza.	

TJEP INKARINIŲ VINIŲ KALTUVŲ

SAUGOS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIEŽIŪRA IR TRIKČIU ŠALINIMAS

Turinys


Nuorodų žymenys.....	93
Ženklu paaiškinimas	94
Bendrieji įspėjimai.....	94
Numatomi pavojai	96
Naudojimo instrukcija	97
Kompresoriaus prijungimas.....	97
Tvirtiklių jdėjimas ir išémimas.....	97
Įrankio naudojimas.....	97
Istrigusio tvirtiklio išémimas	98
Techninės priežiūros nurodymai	98
Šaltas oras	98
Laikymas.....	98
Likvidavimas	98
Trirkčiu šalinimas	99



NETINKAMAI IR NES AUGIAI NAUDOJANT ĮRANKĮ KYLA PAVOJUS SUNKIAI AR NET MIRTINAI SUSIŽEISTI. LABAI SVARBU, KAD PASKIRTAS ĮRANKIO OPERATORIUS, PRIEŠ PRADĒDAMAS NAUDOTI ĮRANKĮ, PERSKAITYTŲ ŠĮ VADOVĄ IR ĮSITIKINTŲ, KAD JĮ SUPRATO. LAIKYKITE ŠĮ VADOVĄ VIETOJE, KURIOJE JIS BŪTŲ PRIEINAMAS KITIEMS OPERATORIAMS, KAD JIE GALĖTŲ JĮ PERSKAITYTI, PRIEŠ PRADĒDAMI NAUDODAMIS ĮRANKĮ.

Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje.

Nuorodų žymenys

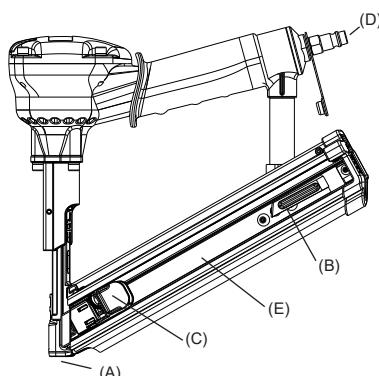

Ženklų paaškinimas

Vadovo ženklai	
	Gerai susipažinkite su įrankio etiketėmis ir vadovu. Nesilaikant įspėjimų galima rintai susižeisti
	Operatoriai ir kiti darbo vietoje dirbantys asmenys turi nešioti smūgiams atsparią akių apsaugos priemonę su šoniniuose akiniuose apsaugais
	Operatoriai ir kiti darbo vietoje dirbantys asmenys turi nešioti klausos apsaugos priemonę
	Operatoriu i kitiems darbo vietoje dirbanties asmenims rekomenduojama dėvėti CE ženklu pažymėtą apsauginį šalmą
	Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite visus saugos įspėjimus ir nurodymus
	Būkite atsargūs, kai išsaunamos tvirtinimo detalių

Įrankio ženklai	
	Šis įrankis yra patvirtintas CE ženklu pagal taikomus standartus
	Gerai susipažinkite su įrankio etiketėmis ir vadovu. Nesilaikant įspėjimų galima rintai susižeisti
	Operatoriai ir kiti darbo vietoje dirbantys asmenys turi nešioti smūgiams atsparią akių apsaugos priemonę su šoniniuose akiniuose apsaugais
	Operatoriai ir kiti darbo vietoje dirbantys asmenys turi nešioti klausos apsaugos priemonę
P MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimalus darbinis slėgis
	Daugkartinų oro gūsių įrankis. Įrankis veiks aktyvinus ruošinio kontaktą. Būkite atsargūs

⚠ Bendrieji įspėjimai

Bendrieji saugos įspėjimai

- **ISPĖJIMAS!** Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei nepaisoma įspėjimų ir nurodymų, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį, sunkiai ir (arba) mirtinai susižaloti.

• Įranki ir jo priedus naudokite taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, įvertinę darbo sąlygas ir darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant įrankį darbui, kuriam jis nėra skirtas, išauga pavojingų situacijų rizika.

• Dirbdami įrankiu, nepraraskite budrumo, žiūrėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nedirbkite įrankiu, jeigu esate pavargę, apkaitę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Net ir dėl trumpo nedėmesingumo dirbant įrankiu kyla pavojus sunkiai susižeisti arba padaryti materialinės žalos.

• Operatorius turi įvertinti pavojų, kylantį kitiems asmenims.

• Tvardydam, naudodam ir prižiūredam įrankį, dėvėkite CE ženklu pažymėtą akių apsaugos priemonę su priekiniu ir šoniniu apsaugais, saugančiais nuo skriejančių objektų.

• Būdami darbo vietoje ar šalia jos, naudokite CE ženklu pažymėtą klausos apsaugos priemonę, kad išvengtumėte klausos pažeidimo. Nenaudojant apsaugos priemonių dėl aukštoto triukšmo lygio gali visiškai pažeista ar prarasta klausia arba gali atsirasti kitų problemų, pvz., spengimas (zvimbimas, skambėjimas, švilpimas ar ūžimas) ausyse. Tinkamos rizikos mažinimo priemonės gali apimti ir tokius veiksmus kaip garsą izoliuojančių medžiagų, saugančių nuo ruošinių skardesio, naudojimas.

• Rekomenduojama darbo vieteje dėvėti CE ženklu pažymėtą galvos apsaugos priemonę.

• Darbdavys turi pasirūpinti, kad įrankio naudotojai ir visi kiti netoli ese dirbantys darbuotojai naudotų asmenines apsaugos priemones, pvz., akių apsaugos priemones, kaukes nuo dulkių, neslystančius apsauginius batus, apsauginius šalmus ir (arba) klausos apsaugos priemones.

• Vilkėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite palaidų drabužių ir papuošalų. Kad išvengtumėte sunkių sužeidimų, plaukus, drabužius ir pirštines laikykite atokiai nuo judamujų dalių. Dėvėkite tik tokias pirštines, kurios užtikrina gerą lytėjimo pojūtį ir leidžia saugiai valdyti įrankį bei reguliavimą

jtaisus. Dirbdami žemoje temperatūroje, dėvėkite šiltus drabužius, kad rankos išliktų šiltos ir sausos.

- Nesiekite per toli. Tvirtai remkitės kojomis į žemę ir nepraraskite pusiausvyros. Taip bus lengviau įrankį suvaldyti, jeigu vyks kas nors netikėta.
- Žiūrėkite, kad įrankis netyčia nesuveikyt. Esant slėgiui, įrankis visada pasiruošęs veikti. Jei atsitiktinai įrankis prispaudžiamas prie žmogaus kūno ar kitų paviršių, įrankis bus aktyvinamas, o tvirtiklis kelis milimetrus išstumiamas iš įrankio vietas, kol ant ruošinio kontakto bus atleistas slėgis.
- Nepamirškite, kad įrankis yra darbui skirtas prietaisais.
- Nežaiskite su įrankiu.
- Prieš naudodami įrankį, patraukite visus techninės priežiūros ar remonto įrankius. Ant judamosios įrankio dalies palikus įrankį, kyla pavojus susižaloti.
- Atsargiai elkitės su įrankiu, nes jis gali atšalti ir dėl to gali būti sunkiau jį laikyti ir valdyti.
- Įrankio jokiu būdu nenaudokite, jei aplinkoje yra degiuju dulkių, duju arba dūmu. Įrankis gali įskelti žiežirbą, o ji gali uždegti dujas ir sukelti gaisrą. Tokiu atveju įrankis gali sprogti.
- Darbo vieta turi būti tvarkinga ir gerai apšviesta. Netvarkingose, tamsiose vietose galimi nelaimingi atsitikimai.
- Nenaudokite įrankio, jei jo būklė néra tinkama darbui.
- Prieš pradédami dirbtį, patirkinkite įrankį, kad nustatytuometė, ar jis yra tinkamos eksploatacinės būklės. Patirkinkite, ar gerai išlygiuotos judamosios dalys, ar jos neįstrigusios ir ar néra kokių nors kitų trūkumų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrankio veikimui. Nenaudokite, jei aptinkamas koks nors pirmiau minėtas trūkumas, nes įrankis gali veikti netinkamai.
- Jei įrankį paliekate nenaudojamą, pakabinkite už diržo ar kablio formos pakabos arba paguldykite ant šono. Nepalikite jo priekine dalimi (A) nukreipto į operatorių ar bet kurį kitą šalia esantį asmenį.
- Naudoti įrankį leidžiama tik techninių iğudžių turintiems asmenims, kurie perskaitė naudojimo / saugos nurodymus ir juos suprato.
- Dirbdami įrankiu, neleiskite artintis vaikams ir pašaliniams asmenims. Dėl išsiblaškymo kyla pavojus įrankio nesuvaldyti.
- Visada turékite omenyje, kad įrankyje yra tvirtiklių. Neatsargiai naudojant įrankį tvirtikliai gali netikėtai iššauti ir sužeisti žmones.
- Nenukreipkite įrankio į save ar bet kurį kitą žmogų, nesvarbu, yra jame tvirtiklių ar ne. Įrankiui netikėtai suveikus, tvirtikliai iššautų ir sužeistų.
- Dirbdami įrankiu, nenaudokite jėgos. Naudokite užduočiai tinkamą įrankį, nes tada darbą atliksite geriau, saugiau ir tinkamu greičiu.
- Nejunkite įrankio, kol jis néra tvirtai prispaustas prie ruošinio.
- Nenaudokite įrankio pernelyg kietoms ar pernelyg minkštoms medžiagoms kalti. Nuo kietos medžiagos tvirtikliai gali atšokti ir sužeisti žmones, o per minkštą medžiągą jie gali lengvai prasiskverbti ir gali būti nusvesti.
- Nekalkite tvirtiklių į kitus tvirtiklius.
- Kaldami tvirtiklius į esamas sienas ar kitas aklinas vietas, būkite ypač atsargūs, kad nebūtų užkliudyti nematomi objektai (pvz., laidai, vamzdžiai, elektros kabeliai) ar kitoje pusėje esantys asmenys.
- Kalant tvirtikli įrankis gali atšokti (ivykti atatranka) ir nuslysti nuo darbinio paviršiaus. Kad sumažėtų sužalojimų pavojus, atatranką valdykite taip:
 - įrankį valdykite patikimai ir būkite pasirengę reaguoti į įprastus ar staigius judesius, pvz., atatranką;
 - leiskite atatrankos jėgai pakelti įrankį nuo darbinio paviršiaus;
 - nesipriehinkite atatrankos jėgai, stengdamiesi įrankį grąžinti ant darbinio paviršiaus;
 - veido ir kūno dalys turi būti atokiai nuo įrankio.
- Dirbdami arti ruošinio krašto ar stačių kampų, būkite atsargūs, kad sumažintumėte skilimo, eizėjimo, suskaidymo arba tvirtiklių išsviedimo ar atšokimo, nes galima susižeisti.
- Nenaudokite šio įrankio elektros kabeliams tvirtinti. Jis néra skirtas elektros kabelių įrengimo darbams ir gali sugadinti elektros kabelių izoliacinių apvalkalą, taip sukeldamas elektros smūgio ar gaisro pavojų. Be to, įrankis néra izoliotas nuo elektros.
- Nenaudokite įrankio kitiems darbams, kuriems jis neskirtas. Ypač nenaudokite jo vietoje plaktuko. Dėl mechaninio poveikio įrankiui padidėja įrankio apgaudinimo ir atsitiktinio tvirtiklių iššovimo pavojus.
- Nenaudokite įrankio, jei néra įspėjamųjų saugos lipdukų arba jie sugadinti.

- Nebandykite nuimti, pertvarkyti ar kitaip pažeisti įrankio valdiklį, be kurių jo nebebus galima naudoti. Nenaudokite įrankio, jei kurie nors jo valdymo elementai neveikia, yra atjungti, modifikuoti arba netinkamai veikia.
 - Įrankį modifikuoti draudžiamą, nebent tai leidžia naudojimo vadovas arba gautas rašytinis „Kyocera Unimerco Fastening“ sutikimas. Nesilaikant šio reikalavimo, gali ivykti pavojingų situacijų arba galima susižaloti.
-  • Laikykite rankas ir kūną atokiau nuo tvirtiklių iššovimo iš įrankio vietos (A).
- Naudokite tik techninėse specifikacijose, pridedamose prie šio vadovo, nurodytus tvirtiklius.
 - Atsargiai elkités su tvirtikliais, nes jie gali turėti aštrią briauną ir smaigalių.
 - Naudokite tik įrankių gamintojo pagamintus ar rekomenduojamus priedus arba priedus, kurių charakteristikos prilygsta „Kyocera Unimerco Fastening“ rekomenduojamų priedų charakteristikoms.
 - Tvirtiklius dėkite prijungę kompresorių, kad apsaugotumėte, jei netikėtai iššautų tvirtikliai.
 - Šalindami įstrigusį tvirtiklį, būkite atsargūs. Bandant ištraukti įstrigusį tvirtiklį, mechanizmas gali būti suspaustas, o tvirtiklis gali būti išsviestas.
 - Suslėgtuojo oro tiekimą nutraukite, jei
 - įrankis nenaudojamas;
 - turi būti atliekami bet kokie techninės priežiūros ar remonto darbai;
 - turi būti ištraukta įstrigusi detalė;
 - įrankis turi būti pakeltas, nuleistas ar kitaip perkeltas į naują vietą;
 - įrankis yra už operatoriaus priežiūros ar valdymo zonos ribų;
 - iš dėtuvinės turi būti išimti tvirtikliai.
 - Suslėgtasis oras gali sunkiai sužeisti.
 - Jei įrankio nenaudojate, nutraukite suslėgtuojo oro tiekimą ir įrankį atjunkite nuo oro tiekimo linijos.
 - Jokiu būdu suslėgtuojo oro srovės nenukreipkite į save ar kitą žmogų.
 - Žarnai prijungti naudokite tinkamą įrankio oro sistemos jungtį (D). Atjungus jungtį, iš įrankio reikia išleisti suslėgtąjį orą.
 - Naudodamai įrankį neviršykite didžiausio darbinio slėgio P_{max} .
 - Įrankį draudžiamą jungti prie kompresoriaus, kuris orą gali suslėgti daugiau kaip 12 bar.
 - Neleiskite su įrankiu žaisti vaikams. Vaikams neturi būti leidžiama atlikti valymo ir naudotojo atliekamos priežiūros darbų.
 - Besiplakančios žarnos gali sunkiai sužeisti. Nuolat tikrinkite, ar žarnos ir jungtys neatsilaisvinusios ir nepažeistos.
 - Optimalus oro tiekimas užtikrinamas, jei naudojama 3/8 col., arba 10 mm, skersmens žarna. Jei oro žarna bus labai ilga, slėgis ir oro srautus gali būti nepakankamas.
 - Įrankio jokiu būdu neneškite ir nevilkite paėmę už žarnos.
 - Rūpestingai prižiūrėkite įrankį. Jeigu įrankis sugedęs, prieš naudodamai turite ji sutaisyti. Išsamios informacijos apie tinkamą įrankio priežiūrą pateikiama techninės priežiūros nurodymų skylyje.
 - Pasirūpinkite, kad įrankis visada būtų švarus, po darbo nuvalykite tepalą ir (arba) alyvą. Įrankio nevalykytė tirpikliniu valikliu. Tirpiklis gali sugadinti įrankio guminius ir (arba) plastikinius komponentus. Jei įrankio rankena ir korpusas tepaluoti, įrankis iš rankų gali išslysti ir sužeisti šalia esančį žmogų.
 - Įrankio techninės priežiūros darbus paveskite kvalifikuotam remontininkui, kad jis juos atliktų naudodamas tik „Kyocera Unimerco Fastening“ tiekiamas ar rekomenduojamas detalės. Taip pasirūpinsite, kad nesumažėtų įrankio saugumas.
 - Įrankiui tiekiamo suslėgtuojo oro slėgis turi būti kuo mažesnis, kad jo pakaktų įrankiui veikti. Taip sumažės triukšmas, vibracija ir dėvėjimasis.
 - Naudokite tik „Kyocera Unimerco Fastening“ / vietinio TJEP atstovo rekomenduojamas tepimo medžiagas.
 - Naudokite tik suslėgtąjį orą. Jei įrankiui naudosite deguonį arba degišias dujas, kils gaisro arba sprogimo pavojus.

Numatomi pavojai

- Ypač svarbi yra informacija, kaip atlikti šių rizikos veiksnių vertinimą ir įgyvendinti tinkamas kontrolės priemones.
- Eksplotuojant gali būti išsviesta ruošinio ir tvirtiklių / surinkimo sistemos nuolaužų.

- Naudojant įrankį ilgą laiką, operatoriui gali atsirasti nemalonūs pojūčių rankų, pečių, kaklo srityse ar kitose kūno dalyse.
- Dėl vibracijos poveikio gali atsirasti nervų pažeidimų, taip pat delnų ir rankų kraujotakos sutrikimų.
- Jei operatorius susiduria su tokiais simptomais kaip nuolatiniai arba pasikartojantys nemalonūs pojūčiai, skausmas, pulsacija, maudimas, dilgčiojimas, tirpimas, deginimas ar sustingimas, jis neturi ignoruoti šių išspėjamų ženklų. Operatorius turi pasikonsultuoti su kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu dėl bendros veiklos.
- Naudodamas įrankį, operatorius turi stovėti stabiliai, padėtis turi būti ergonomiška. Tvirtai remkitės kojomis ir venkite nepatogios arba pusiausvyros neužtikrinančios padėties.
- Laikykite įrankį nestipriai, tačiau saugiai suspauskite rankeną, nes vibracijos rizika paprastai didesnė, kai rankena suspaudžiamama smarkiau.
- Gali egzistuoti likutinė rizika, susijusi su pakartotinio darbo pavojais, pvz., su naudojimo trukme tam tikroje darbinėje padėtyje ir veikiančiomis jégomis. Rekomenduojama susipažinti su informacija, pateikta EN 1005-3 ir EN 1005-4.
- Dažniausiai darbo vietoje susižeidžiamą paslydus, užkliuvus ir nukritus. Naudodami įrankį atkreipkite dėmesį į slidžius paviršius.
- Nepažstamoje aplinkoje imkitės papildomų atsargumo priemonių. Galimi paslėpti pavoja, pvz., susiję su elektros tinklais ar kitomis komunalinėmis linijomis.
- Jei įrankis naudojamas vietoje, kurioje yra statinių dulkių, jos gali pakilti į orą ir sukelti pavoju.
- Jei atsiranda dulkių pavoju, pirmiausia ji šalinti reikia susidarymo vietoje.

Naudojimo nurodymai

Kompresoriaus prijungimas

- Oro žarnos jungtį sujunkite su įrankio oro sistemos jungtimi (D).

Tvirtiklių idėjimas ir išémimas

- Prieš dėdami tvirtiklius, prijunkite kompresorių. Jei tvirtiklius dėsite prieš prijungdami kompresorių, jie gali būti atsitaikinai išsviesi. Dėdami tvirtiklius nukreipkite antgalį į šalį nuo žmonių ir nelaikykite piršto ant paleidiklio.
- Tvirtiklius į įrankį dėkite naudodami 2 pakopų dėtuves:
 - Stumkite tvirtiklio juostą į reikiamą griovelį (40 arba 50 mm) dėtuvéje (E), kol tvirtiklio juosta atsidurs už tvirtiklio stabdiklio (B).
 - Traukite stūmiklį (C), kol jis atsidurs už stabdiklio.
 - Atsargiai atleiskite stūmiklį (C), kad užfiksuočiame tvirtiklio juostą, ir patraukite ji į priekinę dalį.
- Tvirtiklius iš įrankio išimkite naudodami 2 pakopų dėtuves:
 - paspauskite stūmiklio atleidimo svirtelę (C) ir pakreipkite įrankį taip, kad tvirtiklių juostą galėtumėte pastumti į užpakalinę dėtuvės dalį;
 - paspauskite tvirtiklio stabdiklį (B) ir išstumkite juostą.
- Tvirtiklius į įrankį dėkite naudodami 3 pakopų dėtuves:
 - traukite stūmiklį (C) užpakalinės dalies link, kol jis užfiksuos dėtuvės užpakalinėje padėtyje;
 - stumkite tvirtiklio juostą į reikiamą griovelį (40, 50 arba 60 mm) dėtuvéje (E);
 - atsargiai atleiskite stūmiklį (C), kad tvirtiklius galėtumėte pastumti į antgalį.
- Tvirtiklius iš įrankio išimkite naudodami 3 pakopų dėtuves:
 - traukite stūmiklį (C) į užpakalinę fiksavimo padėtį;
 - tvirtiklius išstumkite iš dėtuvės (E).

Įrankio naudojimas

-  Tai nėra įprastas pneumatinis vinių kaltuvas, kalantis vinius į ruošinius vienu tvirtu smūgiu. Dėl šios priežasties jis neturi paleidiklio ar įprastu būdu veikiančio ruošinio kontakto. Vinių kaltuvas turi daugkartinių oro gūsių sistemą, kuria vinyss veikiamos kelias švelniais, tačiau labai greitais smūgiais.

Veikimas

- Norėdami rasti skylę metalinėje jungties plokštėje, naudokite vinies tašką. Nustatę padėtį, stipriau prispauskite įrankį prie ruošnio, taip įsijungs daugkartinių oro gūsių funkcija. Oro gūsiai vyks tol, kol operatorius spaus įrankį ruošinio link, o liausis tada, kai vynys bus įkaltos.

- Jei néra skylés ir kalate tiesiai į metalinę plokštę, vynys liks įrankio priekinéje dalyje. Tiesiog iš naujo nustatykite vinies tašką ir į angą įstatykite vinį.

Istrigusio tvirtiklio išémimas

- Jei tvirtiklis įstringa, prieš imdamiesi kokių nors veiksmų, atjunkite oro tiekimo liniją. Įrankį nukreipkite į šalį nuo savęs ir kitų žmonių.
- Atleiskite stūmiklį, kad nesugadintumėte tvirtiklių juostos.
- Naudokite tinkamą įrankį, pvz., „Phillips“ atsuktuvą (Nr. 2); ji reikia įkišti į kalimo kanalą.
- Stuktelékite per atsuktuvą plaktuku, kad atstumtumėte kalimo mentę ir atlaisvintumėte įstrigusią juostą.
- Įstrigusį tvirtiklį ištraukite smailianosėmis replémis ar panašiu įrankiu. Tvirtiklių negalima išimti rankomis.
- Jei įstrigusių tvirtinimo detalių nepavyko pašalinti pirmiau nurodytu būdu, kreipkitės į vietinį TJEP atstovą.



Techninės priežiūros nurodymai

Bendro pobūdžio priežiūra

- Už įrankio saugumą ir tinkamą parengimą darbui atsako darbdavys ir operatorius. Be to, įrankį gali remontuoti tik įgaliotieji TJEP techninės priežiūros darbuotojai arba TJEP platintojai, naudodami „Kyocera Unimerco Fastening“ tiekiamas arba rekomenduojamas dalis ar piedus.
- Pasirūpinkite, kad įrankis visada būty švarus. Kad netyčia nenumestumėte įrankio, sausa švaria šluoste nuvalykite nuo jo tepalą arba alyvą.
- Dažnai TJEP tepalu sutepkite įrankio oro sistemos jungtį (D). Kadangi suveikus tvirtikliui įrankis smūgiuoja kelis kartus, reikia papildomai sutepti stūmoklio O formos žiedus.
- Įrankio nevalykite valikliu, kuriamė yra tirpiklio, nes kai kurie tirpikliai gadina arba susilpnina konstrukcines įrankio dalis.

- Visi varžtai ir veržlés turi būti priveržtos ir nepažeistos. Jei varžtai bus atsilaisvinę, gali susidaryti pavojingų situaciją ir gali kilti sunkaus susižeidimo arba dalių lūžimo pavojus.

- Kompresoriaus linijoje rekomenduojama įrengti filtrą ir reguliatorių.
- Iš kompresoriaus rezervuarų kasdien išleiskite kondensatą.
- Įrankio JOKIU BŪDU nenaudokite, jeigu kyla kokių nors abejonių.

Šaltas oras

- Jeigu įrankis naudojamas temperatūrai priartėjus prie nulio arba šaltyje, ore esantis vanduo gali užsaltyti ir įrankis nebeveiks.
- Nustatykite ne aukštesnį kaip 5,5 bar oro slėgi.
- Iš dėtuvių išimkite visus tvirtiklius.
- Prijunkite kompresorių ir paleiskite įrankį veikti be tvirtiklių, nes mechanizmuveikiant nedideliu greičiu dalys paprastai išyla.

Laikymas

- Jei ketinate įrankio nenaudoti ilgą laiką, ant plieno dalių užtepkite ploną tepalo sluoksnį, kad apsaugotumėte nuo rūdžių. Įrankio negalima laikyti šaltoje aplinkoje. Nenaudojamas įrankis turi būti laikomas šiltoje ir sausoje vietoje. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Šalinimas

- Įrankį būtina šalinti pagal vietinių institucijų nustatytus reikalavimus.

Trikčių šalinimas

Būsena	Veiksmas
Norint rasti skylę metalinėje jungties plokštėje, negalima naudoti tvirtiklio	<ul style="list-style-type: none"> • Tvirtiklis išstumtas į ne tą dėtuvinės griovelį <ul style="list-style-type: none"> · Pasirinkite reikiamą griovelį (40, 50 arba 60 mm)
Iš įrankio veržiasi oras	<ul style="list-style-type: none"> • Atsilaisvinę priekinės dalies varžtai <ul style="list-style-type: none"> · Priveržkite varžtus ir įrankį patirkinkite • Atsilaisvinę gaubtelio varžtai <ul style="list-style-type: none"> · Priveržkite varžtus ir įrankį patirkinkite • Pažeistas sandariklis, sandarinimo tarpiklis arba O formos žiedai <ul style="list-style-type: none"> · Pakeiskite sandariklį, sandarinimo tarpiklį arba O formos žiedus
Įrankis veikia, bet tvirtiklių nekala	<ul style="list-style-type: none"> • Užteršta priekinė dalis (A) <ul style="list-style-type: none"> · Išvalykite priekinę dalį • Užteršta / tuščia dėtuvinė (E) <ul style="list-style-type: none"> · Išvalykite dėtuvinę • Oro srauto trukdžiai / nepakankamas oro srautas <ul style="list-style-type: none"> · Patirkinkite žarną ir kompresorių • Nepakanka tepimo <ul style="list-style-type: none"> · Naudokite TJEP tepalą • Tvirtikliai per trumpi arba įrankiui netinkamo dydžio <ul style="list-style-type: none"> · Naudokite tik rekomenduojamus TJEP tvirtiklius • Tvirtikliai sulenkti <ul style="list-style-type: none"> · Nenaudokite
Tvirtikliai nepaduodami	<ul style="list-style-type: none"> • Žemas oro slėgis <ul style="list-style-type: none"> · Patirkinkite žarną ir kompresorių • Nepakanka tepimo (D) <ul style="list-style-type: none"> · Naudokite TJEP tepalą
Nepakanka galios	<ul style="list-style-type: none"> • Stūmiklis (C) buvo atleistas pernelyg grubiai, todėl apgadino tvirtiklių surinkimo medžiagą <ul style="list-style-type: none"> · Visada atsargiai atleiskite stūmiklį • Tvirtiklis išstumtas į ne tą dėtuvinės griovelį <ul style="list-style-type: none"> · Pasirinkite reikiamą griovelį (40, 50 arba 60 mm) • Tvirtikliai sulenkti <ul style="list-style-type: none"> · Nenaudokite • Atsilaisvinę dėtuvinę, priekinės dalies varžtai <ul style="list-style-type: none"> · Priveržkite visus varžtus ir patirkinkite įrankį • Tvirtiklis pataikė į metalinę jungties plokštę <ul style="list-style-type: none"> · Nustatykite tvirtiklio tašką į metalinės jungties plokštės skylę
Tvirtikliai įstrigo įrankyje	<ul style="list-style-type: none"> • Atsiradus čia nenurodytoms triktims, nustokite naudoti įrankį ir kreipkitės į vietinį atstovą, kad būtų atlirkti techninės priežiūros darbai.

TJEP NAGLU PISTOLE AR SPOLI

DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI APKOPE UN TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Saturs


Atsauces punkti	100
Simbolu skaidrojums	101
Vispārīgie brīdinājumi.....	101
Paredzamie apdraudējumi	104
Lietošanas norādījumi	104
Kompresora pieslēgšana.....	104
Naglu uzpilde un iztukšošana	104
Darbarīka lietošana	104
Iesprūdušas naglas izņemšana	105
Apkopes norādījumi.....	105
Auksti laika apstākļi	105
Uzglabāšana	105
Utilizācija.....	105
Traucējummeklēšana	106



NEATBILSTOŠĀ UN NEDROŠĀ DARBARĪKA LIETOŠANA VAR IZRAISĪT NĀVI VAI NOPIETNAS TRAUMAS. BŪTIKI, KA PIRMS DARBARĪKA LIETOŠANAS TĀ OPERATORS IZLASA UN SAPROT ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ SNIEGTO INFORMĀCIJU. NODROŠINIET ŠĪS INSTRUKCIJAS PIEEJAMĪBU ARĪ CITĀM PERSONĀM, PIRMS TĀS LIETO ŠO DARBARĪKU.

Glabājiet šo instrukciju drošā vietā turpmākai izmantošanai.

Atsauces punkti

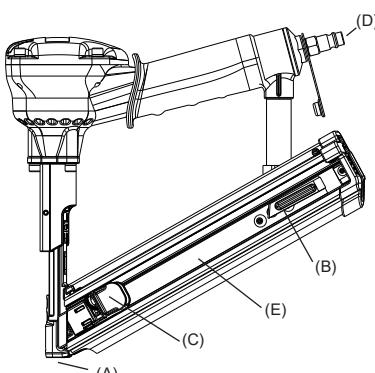

Simbolu skaidrojums

Instrukcijā izmantotie simboli	
	Izlasiet darbarīka markējumus un instrukciju un saprotiet tā nozīmi. Brīdinājumu neievērošanas gadījumā iespējams gūt nopietnas traumas
	Operatoriem un citām personām darba zonā jāvilkā triecienizturīgi acu aizsarglīdzekļi ar sānu aizsargiem
	Operatoriem un citām personām darba zonā jāvilkā dzirdes aizsarglīdzekļi
	Ieteicams, lai operators un citas personas darba zonā savā darba vietā valkātu aizsargķiveri ar CE markējumu
	Pirms lietošanas izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus
	Naglu šaušanas laikā ievērojiet piesardzību

Uz darbarīka attēlotie simboli	
	Šis darbarīks ir CE apstiprināts saskaņā ar piemērojamajiem standartiem
	Izlasiet darbarīka markējumus un instrukciju un saprotiet tā nozīmi. Brīdinājumu neievērošanas gadījumā iespējams gūt nopietnas traumas
	Operatoriem un citām personām darba zonā jāvilkā triecienizturīgi acu aizsarglīdzekļi ar sānu aizsargiem
	Operatoriem un citām personām darba zonā jāvilkā dzirdes aizsarglīdzekļi
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimālais darba spiediens
	Pneumatiskais darbarīks. Darbarīks izšaus, tiklīdz tiks aktivizēts darba kontaktmezgls. Ievērot piesardzību

Vispārīgie brīdinājumi

Vispārīgie drošības brīdinājumi

- **BRĪDINĀJUMS:** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, nopietnas traumas un/vai nāvi.
- Izmantojet darbarīku un piederumus atbilstoši šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Darbarīka izmantošana tam neparedzētām darbībām var radīt bīstamu situāciju.
- Darbarīka lietošanas laikā esiet modri, sekojiet līdzi darbam un rīkojieties saprātīgi. Neizmantojet darbarīku, ja esat noguris(-usi) vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības darbarīka lietošanas laikā var radīt nopietnas traumas vai materiālu bojājumus.
- Operatoram jāizvērtē citām personām radītie riski.

- Rīkojoties ar darbarīku, ekspluatējot to un veicot tā apkopi, izmantojet acu aizsardzības līdzekļus ar CE markējumu, ar priekšpuses un sānu aizsardzību pret lidojošiem priekšmetiem.

• Lai novērstu dzirdes bojājumus darba vietā vai tās tuvumā lietotiet dzirdes aizsargus ar CE markējumu. Liepa trokšņa līmeņa iedarbība bez aizsardzības līdzekļiem var radīt pastāvīgu dzirdes zudumu un citas problēmas, piemēram, maldinošo troksni (*tinnitus*) (zvanīšanu, sanēšanu, svilpošanu vai dūkoju ausīs). Lai novērstu riskus, iespējams, jāveic tādas darbības kā materiālu amortizešana, kas novērsīs detaļu "zvanīšanu".

- Darba vietā ieteicams valkāt galvas aizsardzības līdzekļus ar CE markējumu.
- Darba devējām jānodrošina, ka darbarīka lietotāji un citas darba vietas tuvumā esošās personas valkā individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, acu aizsargus, putekļu masku, neslišošus drošības apavus, cieļu galvassēgu un/ vai dzirdes aizsardzības līdzekļus.
- Gērbieties atbilstoši. Nevalkājet brīvi krītošu apģērbu vai rotaslietas. Turiet matus, apģērbu un cimdus drošā attālumā no kustīgajām daļām, lai izvairītos no nopietnām traumām. Valkājet tikai tādus cimdus, kas nodrošina pietiekamu drošību un ļauj droši vadīt darbarīku un jebkuras regulēšanas ierīces. Valkājet siltu apģērbu, strādājot aukstumā, lai jūsu rokas būtu siltas un sausas.
- Nenoliecieties pār darbarīku. Vienmēr stāviet stabili uz abām kājām un nodrošiniet līdzvaru.

Tas ļaus labāk kontrolēt darbarīku negaidītās situācijās.

- Novērsiet nejaušu naglas izšaušanu. Kad darbarīks ir zem spiediena, tas vienmēr ir gatavs izšaušanai. Ja darbarīks nejauši tiek piespiests pie cilvēka ķermenja vai citām virsmām, darbarīks aktivizēsies, stiprinājums un izlādes zonas tiks pavirzītas par dažiem milimetriem līdz brīdim, kamēr samazināsies spiediens saskarē ar detaļu.
- Izturieties pret darbarīku kā pret darba instrumentu.
- Neveiciet ar darbarīku vieglprātīgas darbības.
- Pirms darbarīka izmantošanas visus apkopei vai remontam izmantotos instrumentus novietojiet drošā attālumā. Darbarīki, kas palikuši piestiprināti pie darbarīka kustīgās daļas, var izraisīt traumas.
- Rīkojieties ar darbarīku uzmanīgi, jo tas var atdzist, tādējādi ietekmējot satvērienu un kontroli.
- Nekad nelietojet darbarīku uzliesmojošu putekļu, gāzu un tvaiku tuvumā. Darbarīks var radīt dzirksteli, kas var aizdedzināt gāzes, izraisot ugunsgrēku un darbarīka eksploziju.
- Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nesakopta vai tumša darba vieta var izraisīt negadījumus.
- Nelietojet darbarīku, ja tas nav atbilstošā darba kārtībā.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai darbarīks ir atbilstošā darba kārtībā. Pārbaudiet kustīgo detaļu centrējumu un stiprinājumu, kā arī citus elementus, kas varētu ietekmēt darbarīka darbību. Nelietojet darbarīku, ja jebkurus no iepriekš minētajiem defektiem nav iespējams novērst, jo tas var izraisīt darbarīka nepareizu darbību.
- Kad darbarīks netiek izmantots, izmantojet justu/āķi vai darbarīku novietojiet uz sāniem. Neatstājiet to, vēršot uzgaļa daju (A) pret operatoru vai jebkuru citu tuvumā esošu personu.
- Darbarīku drīkst lietot tikai personas ar tehniskām prasmēm, kuras ir izlasījušas un sapratušas lietošanas/drošības norādījumus.
- Darbarīka lietošanas laikā nodrošiniet, ka bērni un citas tuvumā esošas personas atrodas drošā attālumā. Ja novērsiet uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār darbarīku.
- Vienmēr ķemiet vērā, ka darbarīkā ir naglas. Neuzmanīga apiešanās ar darbarīku var radīt negaidītu naglu izšaušanu un traumas.
- Nevērsiet darbarīku pret sevi vai jebkuru citu tuvumā esošu personu neatkarīgi no tā, vai tajā ir ievietotas naglas vai ne. Neparedzēta iedarbināšana izšaus naglu, un tas var radīt traumas.
- Nespiediet darbarīku. Izmantojet veicamajam darbam atbilstošu darbarīku, jo tādējādi darbu paveikst labāk, drošāk un paredzētā ātrumā.
- Neaktivizējet darbarīku, ja tas nav stingri novietots pret detaļu.
- Neizmantojet darbarīku ar materiāliem, kas ir pārāk cieti vai pārāk mīksti. Šaujot naglas cietos materiālos, tās var atlēkt ar rikošetu un ievainot cilvēkus, savukārt mīkstiem materiāliem tās var viegli izšaut cauri, un nagla var turpināt brīvi lidot.
- Neiešaujiet naglas citās naglās.
- Esiet iņaši piesardzīgi, šaujot naglas esošās sienas vai citas aklajās zonās, lai izvairītos no saskares ar slēptiem objektiem vai personām sienas otrā pusē (piemēram, vadībā, caurulēm, elektriskajiem kabeljiem).
- Pēc naglas iešaušanas darbarīks var atlēkt atpakaļ ("atsitiens"), attālinoties no darba virsmas. Lai samazinātu traumu risku atsītienā gadījumā, ievērojiet tālāk minēto:
 - Viemēr saglabājet kontroli pār darbarīku un esiet gatavi neizlēzt parastas vai pēkšņas kustības, piemēram, atsītienu.
 - Ľaujiet atsītienam pārvietot darbarīku prom no darba virsmas.
 - Nepretojieties atsītienam, lai piespiestu darbarīku atpakaļ pie darba virsmas.
 - Turiet seju un ķermenī atstatus no darbarīka.
- Strādājot tuvu sagataves malai vai pie stāviem lenķiem, esiet uzmanīgi, lai pēc iespējas samazinātu skaidu atdalīšanos no naglām, sadalīšanos, sašķelšanos, naglu brīvu lidošanu vai rikošetu, kas var radīt ievainojums.
- Neizmantojet šo darbarīku elektrisko kabeļu nostiprināšanai. Darbarīks nav paredzēts elektrisko kabeļu uzstādīšanai, un tas var sabojāt elektrisko kabeļu izolāciju, tādējādi radot elektrošoku vai uguns briesmas. Tāpat darbarīks nav izolēts pret saskarsmi ar elektrību.
- Neizmantojet darbarīku, lai veiktu citus darbus, kuru veikšanai šis darbarīks nav paredzēts.

Neizmantojiet to kā āmuru. Trieciens pret darbarīku paugstīnās darbarīka sabojāšanas risku un nejaušu naglu izšaušanas iespēju.

- Neizmantojiet darbarīku, ja tam nav brīdinājuma etiketes(-šu) vai tās ir bojātas.
- Nenonemiet, neaizskariet vai citādi neveiciet darbības, kas varētu izraisīt darbarīka darbības mehānismu traucējumus. Neizmantojiet darbarīku, ja jebkuras tā vadības ierīces nedarbojas, ir atvienotas, mainītas vai nedarbojas pareizi.
- Darbarīku nav ieteicams pārveidot, ja vien tas nav atļauts instrukcijā vai to nav rakstiski apstiprinājis Kyocera Unimerco Fastening. Ja šis noteikums netiks ievērots, tas var radīt bīstamas situācijas vai traumas.



- Turiet rokas un ķermenī drošā attālumā no darbarīka naglas izvadišanas vietas (A).
- Lietojet tikai tādas naglas, kas norādītas tehniskajā specifikācijā, kas piegādāta kopā ar šo instrukciju.
- Apejieties uzmanīgi ar naglām apejieties, jo tām var būt asas malas un asi gali.
- Izmantojiet tikai piederumus, kurus ražojis vai ieteicis darbarīka ražotājs, vai piederumus, kuru veiktpēja ir tāda pati kā to piederumu veiktpēja, ko ieteicis Kyocera Unimerco Fastening.
- Naglas ievietojiet pēc kompresora pieslēgšanas, lai tādējādi izvairītos no nejaušas naglu izšaušanas.
- Rīkojieties uzmanīgi, izņemot iesprūdušu naglu. Mehānisms var būt zem spiediena, un nagla var izšauties ar spēku no iesprūdušā stāvokļa.
- Atvienojiet saspista gaisa padevi, kad:
 - darbarīks netiek izmantots;
 - tiek veikta apkope vai remonts;
 - darbarīkā tiek novērts saķīlējums;
 - darbarīku paceļat, pazemināt vai citādi pārvietojat uz citu vietu;
 - darbarīks atrodas ārpus operatora uzraudzības vai kontroles;
 - no kasetes tiek izņemtas naglas.
- Saspiests gaiss var radīt smagas traumas.
- Vienmēr atslēdziet gaisa padevi un atvienojiet darbarīku no gaisa padeves, ja tas netiek izmantots.

- Nekad nevērsiet saspista gaisa plūsmu pret sevi vai citiem cilvēkiem.
- Šķūtenes savienošanai vienmēr izmantojiet atbilstošu darbarīka gaisa spraudni (D). Kad stiprinājuma savienojums ir atvienots, darbarīkam ir jābūt atbrīvotam no spiediena.
- Izmantojot darbarīku, nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu P_{max} .
- Darbarīku aizliegts pieslēgt kompresoram, kas potenciāli var pārsniegt 175 psi vai 12 bāru spiedienu.
- Bērniem aizliegts rotātāties ar ierīci. Bērniem aizliegts veikt darbarīka tīrišanu un apkopi.
- Sitieni ar Šķūtenēm var radīt smagas traumas. Viemēr pārbaudiet, vai Šķūtenes vai stiprinājumi nav bojāti vai vājīgi.
- Optimāla gaisa padeve tiek nodrošināta, izmantojot gaisa Šķūteni ar diametru 3/8" vai 10 mm. Pārāk gara gaisa Šķūtene var izraisīt spiediena un gaisa padeves zudumu.
- Nekad nenesiet un nevelciet darbarīku, turot aiz Šķūtenes.
- Nodrošiniet rūpīgu darbarīka apkopi. Ja darbarīks ir bojāts, pirms turpmākas lietošanas salabojiet to. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par pareizu darbarīka apkopi, iepazīstieties ar apkopes norādījumiem.
- Uzturiet darbarīku tīru, pēc darba pabeigšanas notrieti smērvielas un/vai eļļu. Darbarīka tīrišanai neizmantojiet šķīdinātāju saturošu tīrišanas līdzekli. Šķīdinātājs var pasliktināt darbarīka gumijas un/vai plastmasas komponenšu stāvokli. Ja darbarīkam ir taukains rokturis un korpusss, tas var nejauši nokrist un savainot tuvumā esošu cilvēku.
- Nodrošiniet, ka darbarīku apkalpo persona, kura ir kvalificēta veikt remontu, un ka tā izmanto tikai tādas rezerves daļas, ko piegādā vai iesaka Kyocera Unimerco Fastening. Tas garantēs darbarīka drošību.
- Naglu pistoli drīkst darbināt tikai ar saspilstu gaisu un vismazāko darbu veikšanai nepieciešamo spiedienu, lai tādējādi samazinātu troksni un vibrāciju, kā arī līdz minimumam samazinātu nodilumu.
- Izmantojiet tikai smērvielas, ko iesaka Kyocera Unimerco Fastening/jūsu vietējais TJEP dīleris.

Lietošanas instrukcija

- Izmantojet tikai saspiestu gaisu. Skābekļa vai degošu gāzu izmantošana darbarīka darbināšanai rada aizdegšanās un sprādziena risku.

Paredzamais apdraudējums

- Informācija par šo apdraudējumu riska novērtējumu un atbilstošu kontroles pasākumu ieviešanu ir būtiska.
- Darbības laikā no detaļas var atdalīties gruži, un naglas/savienošanas sistēma var iztukšoties.
- Izmantojot darbarīku ilgu laiku, operators var just diskomfortu rokās, plecos, kaklā vai citās ķermēņa daļās.
- Vibrācijas iedarbība var radīt nervu bojājumus un pasliknītāt asins pieplūdumu plaukstās un rokās.
- Ja operators saskaras ar tādiem simptomiem kā pastāvīgu vai atkārtotu diskomfortu, sāpēm, trīcēšanu, stiprām sāpēm, tirpām, nejūtīgumu, dedzinošu sajūtu vai stīvumu, neignorējiet šīs brīdinājuma pazīmes. Operatoram jākonsultējas ar kvalificētu medicīnās speciālistu par viņa veiktais darbībām.
- Izmantojot darbarīku, operatoram jāieņem piemērota un ergonomiska poza. Stāviet stabili uz abām kājām un izvairieties no neērtām vai nestabilām pozām.
- Turiet darbarīku vieglā, bet drošā satvērienā, jo spēcīgāka satvēriena gadījumā vibrāciju radītais risks ir augstāks.
- Var pastāvēt riski, kas saistīti ar atkārtotiem apdraudējumiem darbā, piemēram, lietošanas ilgums attiecībā pret darba pozīciju un spēku. Lai iegūtu šo informāciju, ieteicams skatīt EN 1005-3 un EN 1005-4 standartus.
- Paslīdēšana, paklupšana un kritieni ir galvenie darba traumu cēloņi. Lietojot darbarīku, uzmanieties no slidenām virsmām.
- Nepazīstamā vidē strādājiet īpaši uzmanīgi. Iespējami slēpti apdraudējumi, piemēram, elektīrības līnijas vai citu inženierītehnisko sistēmu līnijas.
- Ja darbarīks tiek izmantots vietā, kur ir statistiski putekļi, tas var izplatīt putekļus un radīt apdraudējumu.
- Ja radies putekļu risks, vispirms jānodrošina to kontrole izplūdes punktā.

Kompresora pieslēgšana

- Gaisa šķūtenes savienotāju pievienojet pie darbarīka gaisa spraudņa (D).

Naglu uzpilde un iztukšošana

- Pirms naglu ievietošanas darbarīkā pieslēdziet kompresoru. Ja naglas darbarīkā ievietojet pirms kompresora pieslēgšanas, tās var tikt nejausi izšautas. Naglu uzpildes laikā pāvērsiet galu prom no ciemtiem strādniekiem un neturiet pirkstu uz sprūda.
- Ievietojet naglas darbarīkā, izmantojot "2-soļu" kaseti:
 - Kasetē (E) pareizā rievā (40 vai 50 mm) iebīdīet naglu sloksni tīk tālu, kamēr naglu sloksne būs iebīdīta garām naglu atdurei (B).
 - Pavelciet izgrūdēju (C), līdz tas atradīsies aiz atdures (B).
 - Uzmanīgi atlaidiet izgrūdēju (C), lai sakabinātu naglu sloksni un iebīdītu uzgalī.
- Izņemiet naglas no darbarīka, izmantojot "2-soļu" kaseti:
 - Lai izņemtu naglu no kasetes, nospiediet sviru uz izgrūdēja (C) un pāvērsiet darbarīku, lai pabīdītu naglu sloksni uz kasetes aizmuguri.
 - Nospiediet naglu atduri (C) un izbīdīt to laukā no sloksnes.
- Ievietojet naglas darbarīkā, izmantojot "3-soļu" kaseti:
 - Pavelciet izgrūdēju (C) uz aizmuguri, līdz tas tiks pie kasetes nosifikēsies aizmugures pozīcijā.
 - Naglu sloksni iebīdīt pareizajā rievā (40, 50 vai 60 mm) kasetē (E).
 - Viegli atlaidiet izgrūdēju (C), lai iebīdītu naglas sprauslā.
- Izņemiet naglas no darbarīka, izmantojot "3-soļu" kaseti:
 - Pavelciet izgrūdēju (C) līdz aizmugurējai gala pozīcijai.
 - Izbīdīt naglas ārpus kasetes (E).

Darbarīka lietošana



- Šī nav parasta pneimatiskā naglu pistole, kas naglu detaļā iedzen ar vienu spēcīgu sitienu. Tāpēc tai nav sprūda vai standarta detaļas kontakta. Naglu pistole ir aprīkota ar vairāku sitienu sistēmu, kas naglu iedzen ar vairākiem maigiem, taču ātriem sitieniem.

Darbība

- Naglas smalli lietojiet, lai savietotu metāla savienotāja plātnes atveri. Pēc savietošanas darbarīku stingri piespiediet pie detaļas, un sāks darboties vairāku sitienu funkcija. Sitieni turpināsies tik līgi, kamēr operators darbarīku spiedīs pret detaļu. Sitieni tiks pārtrauktī tad, kad nagla būs iedzīta.
- Ja atveri nesavietosiet, un nagla būtu jāiedzen tieši metāla plāksnē, nagla paliks darbarīka uzgalī. Vienkārši atkal nocentrējiet naglas smalli un naglu ievietojiet atverē.

Iespriūdušas naglas izņemšana

- Naglas iespriūšanas gadījumā pirms jebkādu darbību veikšanas atvienojet gaisa padevi. Pavērsiet darbarīku prom no sevis vai citiem cilvēkiem.
- Atlaidiet izgrūdēju, lai novērstu spiedienu uz naglu sloksni.
- Lai ievietotu naglu kanālā, izmantojet piemērotu darbarīku, piemēram, Phillips #2 skrūvgriezi.
- Pasitiet skrūvgriezi ar āmuru, lai pavilktu darbarīka asmeni atpakaļ un atbrīvotu saķīlējumu.
- Novērsiet stiprinājuma saķīlējumu ar adatveida knaiblēm vai tamližīgu darbarīku. Neizņemiet naglu ar roku.
- Ja nevarat izņemt iespriūdušo naglu ar knaiblēm, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo TJEP dileri.



Apkopes norādījumi

Vispārīgā apkope

- Darba devējs un operators ir atbildīgi par to, lai darbarīks būtu drošā darba kārtībā. Turklat remontēt darbarīku drīkst tikai pilnvaroti TJEP servisa darbinieki vai TJEP izplatītāji, un viņiem ir jāizmanto rezerves daļas vai piederumi, ko piegādā vai iesaka izmantot Kyocera Unimerco Fastening.

- Vienmēr uzturiet darbarīku tīru. Noslaukiet tauvīelas vai eļļu ar sausu, tīru drāniņu, lai novērstu nejaušas darbarīka nomešanas risku.
- Gaisa spraudni (D) līoti bieži ieziņiet ar TJEP smērvielu. Darbarīks naglas iedzīšanas laikā veic vairākus sitienus, tādēļ virzula blīvgredzeniem ir nepieciešama papildu eļļošana.
- Darbarīka tīrišanai neizmantojet šķīdinātāju saturošu tīrišanas līdzekli, jo atsevišķi šķīdinātāji var bojāt vai pasliktināt darbarīka sastāvdaļu stāvokli.
- Visas skrūves un uzgriežņi jāuzturt cieši pievilkti un nebojātā stāvoklī. Valīgas skrūves var radīt bīstamas situācijas un izraisīt smagas traumas vai detaļu sabojāšanu.
- Ieteicams izmantot kompresora filtru un regulatoru.
- Katrū dienu iztukšojet kompresora ūdens tvertnes.
- NEKAD neizmantojet darbarīku, ja jums radušās jebkādas šaubas par tā stāvokli.

Auksti laika apstākļi

- Izmantojot darbarīku temperatūrās, kas ir tuvu sasaišanas temperatūrai vai zem tās, gaisa padeves līnijā esošais mitrums var sasakt, kā rezultātā darbarīks var nedarboties.
- Samaziniet gaisa spiedienu līdz 80 psi (5,5 bāri) vai mazāk.
- Izņemiet no kasetes visas naglas.
- Pieslēdziet kompresoru un veiciet šāvienus ar darbarīku tukšā režīmā, jo ekspluatācija nelielā ātrumā var iesildīt kustīgās detaļas.

Uzglabāšana

- Nelietojot darbarīku ilgāku laiku, pārklājiet tā tērauda daļas ar plānu smērvielas kārtu, lai izvairītos no rūsas. Neuzglabājiet darbarīku aukstumā. Darbarīka neizmantošanas laikā tas jāglabā siltā un sausā vietā. Turēt bērniem nepieejamā vietā.

Utilizācija

- Naglu pistoles utilizācija jāveic atbilstoši vietējo valsts iestāžu norādēm.

Traucējummeklēšana

Statuss	Darbība
Naglas smaili nedrīkst lietot atveres salāgošanai metāla savienošanas plātnē	<ul style="list-style-type: none"> Nagla ir ieslīdēusi nepareizā kasetes rievā <ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties pareizu rieu (40, 50 vai 60 mm)
No darbarīka noplūst gaiss	<ul style="list-style-type: none"> Vajīgas uzgaļa skrūves <ul style="list-style-type: none"> Pievelciet skrūves un pārbaudiet vēlreiz Vajīgas stiprinājuma skrūves <ul style="list-style-type: none"> Pievelciet skrūves un pārbaudiet vēlreiz Bojāta blīve, blīvslēgs vai blīvgredzeni <ul style="list-style-type: none"> Nomainiet blīvi, blīvslēgu vai blīvgredzenus
Darbarīks veic šāvienus tukšajā režīmā	<ul style="list-style-type: none"> Uzgalī ir netīrumi (A) <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet uzgali Netīra/tukša kase (E) <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet kaseti Ierobežota gaisa plūsma/neatbilstoša gaisa plūsma <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet šķūteni un kompresoru Trūkst smērvielas <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet TJEP e!lotāju Naglas ir pārāk ūcas vai arī darbarīkam neatbilstoša izmēra <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet tikai ieteiktās TJEP naglas Saliektais naglas <ul style="list-style-type: none"> Neizmantojiet
Nenotiek naglu padeve	<ul style="list-style-type: none"> Zems gaisa spiediens <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet šķūteni un kompresoru Trūkst smērvielas (D) <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet TJEP e!lotāju
Trūkst jaudas	<ul style="list-style-type: none"> Izgrūdējs (C) ir atlaiests pārāk strauji, tādēj ir sabojāts naglu stiprinājuma materiāls <ul style="list-style-type: none"> Izgrūdēju vienmēr atlaidiet viegli Nagla ir ieslīdēusi nepareizā kasetes rievā <ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties pareizu rieu (40, 50 vai 60 mm) Saliektais naglas <ul style="list-style-type: none"> Neizmantojiet Vajīga kase, uzgaļa skrūves <ul style="list-style-type: none"> Pievelciet visas skrūves un pārbaudiet vēlreiz Nagla atsitas pret metāla savienošanas plātni <ul style="list-style-type: none"> Pārliecībaities, ka naglas smaili ir ievietota metāla savienošanas plātnes atverē
Naglas iesprūst darbarīkā	<ul style="list-style-type: none"> Izgrūdējs (C) ir atlaiests pārāk strauji, tādēj ir sabojāts naglu stiprinājuma materiāls <ul style="list-style-type: none"> Izgrūdēju vienmēr atlaidiet viegli Nagla ir ieslīdēusi nepareizā kasetes rievā <ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties pareizu rieu (40, 50 vai 60 mm) Saliektais naglas <ul style="list-style-type: none"> Neizmantojiet Vajīga kase, uzgaļa skrūves <ul style="list-style-type: none"> Pievelciet visas skrūves un pārbaudiet vēlreiz Nagla atsitas pret metāla savienošanas plātni <ul style="list-style-type: none"> Pārliecībaities, ka naglas smaili ir ievietota metāla savienošanas plātnes atverē
Ja radies kāds iepriekš neaprakstīts darbības traucējums, pārtrauciet darbarīka lietošanu un sazinieties ar vietējo dīleri apkopes veikšanai.	

ANCHOR NAILER TJEP

STRUZZJONIJIET GHAS-SIKUREZZA U T-THADDIM MANUTENZJONI U INDIVIDWAZZJONI TA' SOLUZZJONI

Werrej


Punti ta' referenza.....	107
Spjegazzjoni tas-simboli	108
Twissijiet generali	108
Perikli prevedibbli	110
Struzzjonijiet għat-thaddim	111
Konnessjoni tal-kompressur.....	111
Dahħal u neħħi l-musmar	111
It-thaddim tal-ghodda	111
It-tnejha ta' musmar imweħħel	111
Struzzjonijiet ghall-manutenzjoni	112
Temp kiesaħ	112
Hžin	112
Rimi	112
Individwazzjoni ta' solużżjoni	113



L-UŽU MHUX XIERAQ U MHUX SIKUR TAL-GHODDA JIRRIŻULTA F'MEWT JEW F'KORRIMENT SERJU. HUWA IMPORTANTI HAFNA LI L-OPERATUR INTIŻ TAL-GHODDA JAQRA U JIFHEM DAN IL-MANWAL QABEL MA JHADDEM L-GHODDA. ŻOMM DAN IL-MANWAL DISPONIBBLI GHAL OHRAJN QABEL MA JUŻAW L-GHODDA.

Jekk jogħġbok żomm dan il-manwal f'post sikur għal referenza futura.

Punti ta' referenza

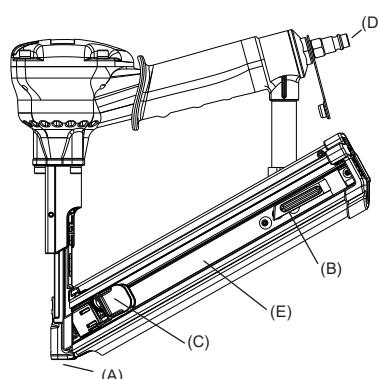

Spjegazzjoni tas-simboli

Simboli fil-manwal	
	Aqra u ifhem it-tikketti u l-manwal tal-ghodda. Jekk tonqos milli ssegwi t-twissijiet dan jista' jwassal għal korriġment serju.
	L-operaturi u persuni oħra fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu protezzjoni ghall-ghajnejn reżistenti ghall-impatti b'ilquġi ġnubijiet.
	L-operaturi u persuni oħra li jaħdmu fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu protezzjoni għas-smiġħ.
	Huwa rrakkommandat li l-operatur u persuni oħra li jaħdmu fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu elmu bil-marka CE fuq is-sit tax-xogħol.
	Aqra t-twissijiet ta' sikurezza kollha u l-istruzzjonijiet kollha qabel l-užu.
	Oqghod attent meta l-imsiemer ikunu qed jiġu sparati.

Simboli fuq l-għodda	
	Din l-ghodda għandha l-approvażzjoni CE skont l-istandardi applikabbli.
	Aqra u ifhem it-tikketti u l-manwal tal-ghodda. Jekk tonqos milli ssegwi t-twissijiet dan jista' jwassal għal korriġment serju.
	L-operaturi u persuni oħra fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu protezzjoni ghall-ghajnejn reżistenti ghall-impatti b'ilquġi ġnubijiet.
	L-operaturi u persuni oħra li jaħdmu fiż-żona tax-xogħol għandhom jiħbu protezzjoni għas-smiġħ.
P MAX X BAR (XXX PSI)	Pressjoni massima tat-ħaddim
	Għodda multi-blown. L-ghodda tispara ladarba l-kuntatt mal-biċċa tax-xogħol jiġi attivat. Uža b'kawtela.

⚠ Twissijiet generali

Twissijiet ta' sikurezza generali

TWISSIJA: Aqra t-twissijiet ta' sikurezza kollha u l-istruzzjonijiet kollha. Jekk tonqos milli ssegwi t-twissijiet u l-istruzzjonijiet dan jista' jwassal għal xokk elettriċċu, nar, korriġment serju u/jew mewt.

• Uża l-ghodda u l-aċċessorji skont dawn l-istruzzjonijiet, filwaqt li tqis il-kundizzjonijiet tax-xogħol u x-xogħol li għandu jsir. L-užu tal-ghoddha għal operazzjonijiet differenti minn dawk intiżi jista' jirriżulta f'sitwazzjoni perikoluza.

• Oqghod attent, ara sew dak li qed tagħmel u uža s-sens komun meta thaddem l-ghodda. Tużax l-ghodda jekk int ghajnej/a jew taħt l-influwenza tad-drogi, tal-alkohol jew ta' medikkazzjoni. Mument ta' diżżeppi tħalli waqt li thaddem l-ghodda jista' jirriżulta f'korriġment personali serju jew fi ħsara fil-materjal.

• Ir-riski għal persuni oħra għandhom jiġi vvaluatati mill-operatur.

• Uża protezzjoni ghall-ghajnejn bil-marka CE bil-protezzjoni quddiem u ġnubijiet kontra ogġetti li jitru meta tuża, thaddem u ssewwi l-ghodda.

• Uża protezzjoni tal-widnejn bil-marka CE ġeđejn jew fuq il-post tax-xogħol biex tevita l-ħsara

lis-smiġħ. L-esponenti mhux protett għal livelli għoljin ta' storju jista' jikkawża telf tas-smiġħ permanenti u diżabilitanti u problemi oħrajn bħal tinnitus (żärżir, żanżin, tisfir jew hsejjes fil-widnejn). Kontrolli xierqa biex jitnaqqas ir-riski jistgħu jinkludu azzjonijiet bħal materjal li ittaffu biex jiġi evitat li biċċiet tax-xogħol "iżarżu".

• Huwa rrakkommandat li tuża l-protezzjoni tar-ras bil-marka CE fuq il-post tax-xogħol.

• Hija r-responsabbiltà tal-impiegatur li jinforza li l-utenti tal-ghodda u persunal ieħor fil-виċċi fuq il-post tax-xogħol jiħbu tagħmir protettiv personali bħal protezzjoni ghall-ghajnejn, maskra tat-trab, żraben tas-sikurezza li ma jiżolqu, kappell ieħes u/jew protezzjoni għas-smiġħ.

• Ilbes kif xieraq. Tilbixx hwejjieg jew ġoġielli li jiġuk kbar. Żomm xaghrek, il-hwejjieg u l-ingwanti tiegħek 'il bogħod minn partijiet li jiċċaqalqu biex tevita korriġment serji. Ilbes biss ingwanti li jiġuk sew u li jippermetti qbid u kontroll sikur tal-ghoddha u ta' kwalunkwe apparat ta' aġġustament ieħor. Ilbes hwejjieg li jsahħnu meta taħdem f'kundizzjonijiet keshin, biex iżżom idejx shan u niexfin.

• Tippruvax tilhaq affarijet mill-bogħod. Dejjem żomm saqajk sodi u l-bilanc. Dan jippermetti kontroll aħjar tal-ghodda f'sitwazzjoni jistgħadha mistennija.

- Evita sparar mhux intenzjonat. Meta tkun taht pressjoni, l-ghodda tkun dejem lesta biex tispara. Jekk aċċidentalment, l-ghodda tiġi ppressata kontra l-ġiem tal-bniedem jew uċċu ohra, l-ghodda tiġi attivata, u musmur jispara 'l barra miz-żona tar-rilaxx fiti millimetri kull darba sakemm il-pressjoni fuq il-biċċa tax-xogħol tal-kuntatt tiġi rilaxxata.
- Irrispetta l-ghodda bhala strument tax-xogħol.
- Tkunx traskurat bl-ghodda.
- Neħhi kwalunkwe għodda użata għall-manutenzjoni jew għat-tiswija qabel ma tuża l-ghodda. Ghodod li jidħallew imwaħħla ma' parti li tiċċaqlaq tal-ghodda jistgħu jirrizultaw f'korriġment personali.
- Uža l-ghodda b'attenzjoni, għax tista' tiksah, u dan jaftewwa l-qabda u l-kontroll.
- Qatt ma ġħandek tuża l-ghodda fil-preżenza ta' trab, gassijiet jew dħħen fjamabbli. L-ghodda tista' tipproċi xara li tista' tqabbad il-gassijiet u tikkawża nien ur ġieiegħel l-ghodda tisplodi.
- Żomm il-post tax-xogħol nadif u mdawwal sew. F'postijiet bl-imbarazz u mudlama jistgħu jseħħu incidenti.
- Tużax l-ghodda jekk ma tkun f'kundizzjoni ta' thaddim xierqa. Iċċekkja għal allinjament hażin, twaħħil tal-partijiet li jiċċaqlu u għal kwalunkwe kundizzjoni ohra li tista' taffettwa t-thaddim. Thaddimx l-ghodda jekk isseħħi xi waħda mill-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq minħabba li tista' tikkawża ħsara.
- Meta thallxi l-ghodda f'pożiżżjoni ta' waqtien uža c-ċċinturin/ir-raftering hook jew qiegħda fuq il-genb tagħha stess. Thallihix tistroeħ bil-ponta ta' quddiem (A) tipponna lejn l-operatur jew xi hadd fil-qrib.
- L-ghodda jenħtieg li tithaddem biss minn persuni mharrġa b'mod tekniku, li jkunu qraw u fehu l-istruzzjonijiet ta' thaddim/sikurezza.
- Waqt li thaddem l-ghodda, żomm lit-tfal u lill-persuni ta' madwarek 'il bogħod. Id-distrazzjonijiet jistgħu jwassal sabiex titlef il-kontroll.
- Dejjem assumi li l-ghodda fiha l-imsiemen. L-immanigġjar traskurat tal-ghodda jista' jwassal għal sparar mhux mistenni ta' msiemen u għal korriġment personali.
- Tippntax l-ghodda lejk stess jew lejn xi hadd fil-qrib kemm jekk ikun fiha l-imsiemen kif ukoll jekk le. L-attwazzjoni bla' hsieb tirrilaxxa l-imsiemen u dan jista' jkkawża korriġment.
- Tisfurzax l-ghodda. Uža l-ghodda x-xierqa għall-applikazzjoni tiegħek minħabba li tagħmel ix-xogħol aħjar u b'mod aktar sikur bir-rata li għaliha ġiet iddisinjata.
- Ma għandekx tattwa l-ghodda sakemm din ma tkunx imqiegħda b'mod sod mal-biċċa tax-xogħol.
- Tużax l-ghodda fuq materjal li jkun iebes wisq jew artab wiqqi. Il-musmar jista' jtit minn fuq materjal iebes u jwiegħha lin-nies, materjal artab jista' jiġi ppenetrat faċiilment u jwassal biex il-musmar jittajjjar liberament.
- Issammarx imsiemer f'imsiemer oħrajn.
- Oqgħod iżżej attent meta ddahħal imsiemer f'hitan eżistenti jew f'partijiet oħrajn li ma jidħru biex tevita kuntatt ma' oġġetti mohbija jew ma' persuni fuq in-naħha l-ohra (eż., wajers, pajpjiet, kejbils elettriċi.)
- Wara li ddahħal musmar, l-ghodda tista' tagħti skoss lura (tagħmel "recoil") u b'hekk tersaq 'il bogħod mill-bank tax-xogħol. Biex tnaqqas ir-riskju ta' korriġment dejjem immaniġġja r-recoil billi:
 - dejjem iżżomm il-kontroll tal-ghodda u kun lest biex tirribatti l-movimenti normali jew f'daqqa bħarr-recoil.
 - thallxi r-recoil tmexxi l-ghodda 'il bogħod mill-bank tax-xogħol.
 - ma tirreżistix ir-recoil sabiex l-ghodda tkun imnejgleha terġa lura fil-bank tax-xogħol.
 - iżżomm il-wiċċi u l-partijiet tal-ġisem 'il bogħod mill-ghodda.
- Meta taħdem qrib ix-xifer ta' biċċa tax-xogħol jew f'angoli weqfin ħafna, oqgħod attent li timminimizza l-qsim, il-qsim min-nofs, it-tifrik jew li l-imsiemer itiru jew jaħbu u jtiru minn fuq wiċċi, u b'hekk jikkawżaw korriġment.
- Tużax din l-ghodda biex tissikka kejbils tal-elettrika. Din l-ghodda mhixx iddisinjata għall-installazzjoni ta' kejbil tad-dawl u tista' tagħmel ħsara lill-iżolamento ta' wajers tad-dawl u b'hekk tikkawża xokk elettriku jew periki tan-nirien. Barra minn hekk, l-ghodda mhixx iż-żolata milli tiġi f'kuntatt mal-potenza elettrika.
- Tużax l-ghodda biex twettaq xogħol ieħor barra l-funzjoni li hi intiża għaliha. B'mod speċjali, tużahieb bħala martell. L-impatt fuq l-ghodda jidżid ir-riskju ta' ghoddha bil-ħsara u r-rilaxx aċċidentalni ta' msiemen.
- Tużax l-ghodda jekk it-tikketta(i) ta' twissija ta' sikurezza tkun/jkunu nieqsa/neqsin jew danneġġata/ daneġġati.
- Tnejħix, tbagħbasx, jew inkella twassalx sabiex il-kontrolli tat-thaddim tal-ghodda jsiru inoperabbi. Thaddimx l-ghodda jekk xi parti mill-kontrolli li jħaddmu l-ghodda ma tkunx tista' tithaddem, tiegħi skonnettjata, mibdula, jew ma taħdimx kif xieraq.

- Jenhtieġ li l-ghodda ma tiġix immodifikata sakemm dan ma jiġix awtorizzat fil-manwal jew approvat bil-miktub minn Kyocera Unimerco Fastening. In-nuqqas ta' konformità jista' jwassal għal sitwazzjonijiet perikoluži jew għal korrimenti.
-  • Żomm idejx u ġismek 'il bogħod miż-żona tar-rilaxx tal-imsiemer (A) tal-ġħodda.
- Uża biss imsiemer indikati fl-ispeċifikazzjonijiet teknici mogħtija flimkien ma' dan il-manwal.
- Ogħod attent meta timmāniġġa l-imsiemer għaliex jista' jkollhom truf u ponot li jaqtgħu.
- Uża biss aċċessorji magħmulu jew irrakkomandati mill-manifattur tal-ġħodda, jew aċċessorji bi prestazzjoni ekwivalenti għal dawk irrakkomandati minn Kyocera Unimerco Fastening.
- Dahħal l-imsiemer wara li tikkonnettja l-kompressur sabiex tempidixxi sparar ta' msiemer mhux mistenni.
- Ogħod attent waqt li tneħħi musmar imweħħel. Il-mekkaniżmu jista' jkun taħbi kompressjoni u l-musmar jista' jinxtreha b'saħħa waqt il-proċess tat-tnejħiha ta' kundizzjoni ta' tweħħil.
- Nehħi l-arja kkompresata meta
 - L-ġħodda ma tkunx qed tintuża;
 - Twettaq xi manutenzjoni jew tiswija;
 - Tnejħi tweħħil;
 - Tgħollu, tbaxxi jew inkella tkun se tieħu l-ġħodda f'post ġidid;
 - L-ġħodda tkun barra mis-superviżjoni u mill-kontroll tal-operatur
 - Tnejħiha tal-imsiemer mill-magażin.
- L-arja kkompresata tista' tikkawża korrimment gravi.
- Dejjem aghlaq il-provvista tal-arja, u skonnetta l-ġħodda mill-provvista tal-arja meta din ma tkunx qed tintuża.
- Qatt ma għandek tipponna l-arja kkompresata lejk jew lejn xi hadd iehor.
- Dejjem uža l-plakka tal-arja tal-ġħodda (D) korretta ghall-ikkonnettjar tal-pajp flessibbli. Il-pressjoni trid titnejha mill-ġħodda meta l-ġonta tal-ikkonnettjar (coupling joint) tiġi skonnettjara.
- Meta tuża l-ġħodda, taqbiżx il-pressjoni massima tat-thaddim $P_{s\ max}$.
- L-ġħodda ma tridx tkun konnessa ma' kompressur li potenżjalment jaqbeż il-175 psi jew it-12 bar.
- It-tfal ma għandhomx jilaghlu bl-ġħodda. It-tindif u l-manutenzjoni mill-utent ma għandhomx isiru minn tfal.
- Pajpijet flessibbli ivenvnu jistgħu jikkawżaw korrimment gravi. Dejjem iċċekka għal pajpijet flessibbli jew fittings bil-hsara jew mhux sodi.
- Provvida tal-arja ottima tinkiseb bl-użu ta' tubu tal-arja b'dijametru ta' 3/8" jew 10 mm. Jekk it-tubu tal-arja huwa twil wiśq, dan jista' jikkawżha nuqqas ta' pressjoni u provvida tal-arja.
- Qatt iġġorr jew tkaxkar l-ġħodda mill-pajp flessibbli tagħha.
- Żomm l-ġħodda kif suppost. Jekk din ikollha hsara, sewwiha qabel ma tużaha. Jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjoni jista' manutenzjoni għal informazzjoni dettaljata dwar il-manutenzjoni xierqa tal-ġħodda.
- Jekk jogħġbok żomm l-ġħodda f'kundizzjoni nadifa, imsah il-ġrīz u/jew iż-żejt wara x-xogħol. Qatt ma għandek tuża likwidu għat-tindif fuq bażi ta' solvent biex tnadaf l-ġħodda. Huwa possibbli li s-solvent jiddeterjora l-komponenti tal-għomma u/jew tal-plastik ta' fuq l-ġħodda. Manku u bodi tal-ġħodda miksji bil-ġrīz jistgħu jikkawżha twaqqiġi tal-ġħodda bi żball u b'hekk korrimment lili persuna fil-qrib.
- Ara li l-ġħodda tiegħek tissewwa minn persuna li ssewwi kkwalifikata billi tuża biss partijiet li jiġu fornuti jew irrakkomandati minn Kyocera Unimerco Fastening. Dan jaċċerta li s-sikurezza tal-ġħodda tinżamm.
- L-ġħodda għandha tithaddem biss minn arja kkompresata bl-aktar pressjoni baxxa meħtieġa għall-avanz tax-xogħol sabiex jitnaqqas l-istorbju u l-vibrazzjoni, u jiġi minimizzat it-tkagħbir bl-użu.
- Uża biss lubrikanti rrakkomandati minn Kyocera Unimerco Fastening/l-aġġent ta' TJEP lokali tiegħek.
- Uż-za arja kkompresata biss. L-użu ta' ossiġenu jew ta' gassijiet kombustibbli għat-thaddim tal-ġħodda joħloq periku tan-nirien u spluszżjoni.

Perikli prevedibbli

- L-informazzjoni għall-ġħodda għalli tħalli ta' valutazzjoni tar-riskju ta' dawn il-perikli u l-implementazzjoni ta' kontrolli xierqa hija essenzjali.
- Waqt it-thaddim, jista' joħroġ trab mill-biċċa tax-xogħol u mis-sistema tal-imsiemer/ta' kollazzjoni.
- Meta juža l-ġħodda għal perjodi tħalli, l-operatur jista' jesperjenza skumdità f'dirgħajh, fi spallejħ, f'għonqu, jew f'partijiet oħrajn tal-ġisem.
- L-esponenti għall-vibrazzjoni jista' jikkawżha hsara li tiddiżżi tħalli lin-nervituri u lill-provvista tad-demm tal-idejn u tad-dirgħajn.
- Jekk l-operatur jesperjenza sintomi bhal skumdit persistenti jew rikorrenti, uġiġi, tektik, uġiġi iriq, tingiż, nuqqas ta' hass, sensazzjoni ta' hruq, jew

ebusija, tinjorax dawn is-sinjalji ta' twissija. L-operatur għandu jikkonsulta lil professionista fil-kura medika kkwalifikat dwar l-aktivitajiet ġenerali.

- Waqt li jkun qed juža l-ghodda, l-operatur għandu jadotta qaqħda xierqa iżda ergonomika. Żomm pożizzjoni soda u evita qaqħda ta' tfixxil jew žbilanċjata.
- Żomm idejk ġafha, iżda sikura fuq l-ghodda għaliex ir-risku mill-vibrazzjoni jkun ġeneralment akbar meta wieħed iżommha b'forza akbar.
- Jista' jkun hemm riskji residwi relatati ma' perikli ta' xogħol repetitivi bħut-tul taż-żmien tal-użu firrigward tal-pożizzjonijiet u l-forzi tax-xogħol. Għal tali informazzjoni huwa rrakkommandat li tikkonsulta EN 1005-3 u EN 1005-4.
- Żliq, tfixxil u waqqħat huma kawżi maġġuri ta' korriente fuq il-post tax-xogħol. Oqghod attent għall-ucu li jiżolqu meta thaddem l-ghodda.
- Ipproċedi b'attenzjoni akbar f'postiżżej mhux familjari. Jistgħu jkunu jeżistu perikli mohabbja, bħal linji tal-elettriku jew ta' utilitajiet orħajn.
- Jekk l-ghodda tintuża f'żona fejn hemm trab statiku, tista' xixerred it-trab u tikkawża periklu.
- Fejn jinħolqu perikli ta' trab, il-priorità għandha tkun li jiġu kkontrollati fil-punt ta' emissjoni.

Struzzjonijiet għat-ħaddim

Konnessjoni tal-kompressur

- Ikkonnettja l-konnessjoni fuq il-pajj flessibbli tal-arja mal-plakka tal-arja tal-ghodda (D).

Imla u żvojt l-fastener

- Ikkonnettja l-kompressur qabel ma ddaħħal l-imsiemer. Jekk iddaħħal l-imsiemer qabel ma jiġi kkonnettnejt il-kompressur, l-imsiemer jistgħu jiġu sparati biż-żball. Ipponta ż-żennu 'l bogħod minn kwalunkwe persunal u żomm is-saba' 'l bogħod mill-grillu meta timpla l-fastener.
- Dahħal l-imsiemer fl-ghodda b'magażin ta' "2 stadij":
 - Dahħal l-istrixxa tal-imsiemer fil-kanal it-tajjeb (40 jew 50 mm) fil-magażin (E) sakemm l-istrixxa tal-imsiemer tkun qabżet l-istopper tal-imsiemer (B).
 - Iġbed il-pushier (C) sakemm ikun lil hinn mill-istopper (B).
 - Irrilaxxa l-pushier (C) b'mod ġentili sabiex tingaġġa l-istrixxa tal-imsiemer u ddaħħalha fil-ponta ta' quddiem.

- Nehħi l-imsiemer mill-ghodda b'magażin ta' "2 stadij":
 - Aghħas il-liver tar-riłaxx fuq il-pushier (C) u mejjel l-ghodda sabiex iżżeरżaq l-istrixxa tal-imsiemer lejn in-naħha ta' wara tal-magażin.
 - Aghħas l-istopper tal-imsiemer (B) u żerżaq l-istrixxa 'l barra.

- Dahħal l-imsiemer fl-ghodda b'magażin ta' "3 stadij":
 - Iġbed il-pushier (C) lejn il-parti ta' wara sakemm ikun illokkjat mal-magażin fil-pożizzjoni fuq wara.
 - Dahħal l-istrixxa tal-imsiemer fil-kanal it-tajjeb (40, 50 jew 60 mm) fil-magażin (E).
 - Irrilaxxa l-pushier (C) b'mod ġentili sabiex jimbotta l-imsiemer fiż-żennu
- Nehħi l-imsiemer mill-ghodda b'magażin ta' "3 stadij":
 - Iġbed il-pushier (C) gallu-pożizzjoni tal-illokċjat ta' wara.
 - Ohrog l-imsiemer barra mill-magażin (E).

It-ħaddim tal-ħadda

-  Dan mhux ghodda għat-twaħħil tal-imsiefer pnevmatiku ordinarju li jsammar il-musmar fil-biċċa tax-xogħol b'daqqa iebsa waħda. Din hija r-raġuni għalfejn m'għandha grillu jew kunktatt standard tal-biċċa xogħol. L-ghodda għat-twaħħil tal-imsiefer għandha sistema multi-blown li ssamar il-musmar b'daqqiet sottili, iżda mgħaġġla.

Funzjoni

- Uża l-ponta tal-musmar biex issib il-toqba fil-pjanċa tal-konnettura tal-metall. Ladarba issibha imbotta l-ghodda b'aktar saħha kontra l-biċċa xogħol, u l-funzjoni multi-blown tistarġa. Sakemm l-operatur jibqa' jimbotta l-ghodda lejn il-biċċa xogħol id-daqqet ikomplu, u jiefqu meta l-imsiemer ikunu flaxx magħha.
- Jekk timmissja t-toqba u tispara direttament fuq il-pjanċa tal-metall, il-musmar jibqa' fil-ponta tal-ħaddha. Sempliċiement erġa 'ċċentra l-ponta tal-musmar u daħħal il-musmar fit-toqba.

It-tneħħija ta' musmar imweħħel

- Fil-każ ta' musmar imweħħel, skonnettja l-provista tal-arja qabel ma tieħu xi azzjoni. Ipponta l-ghodda lil-hinn minnek jew minn xi hadd iehor.
- Irrilaxxa l-pushier biex tevita pressjoni fuq l-istrixxa tal-imsiemer.
- Uża l-ghodda xierqa eż-żur, turnavil Phillips #2 biex iddaħħlu fil-kanal tad-dħul.
- Taptaq it-turnavil b'martell biex timbotta lura x-xafra tad-dħul u tneħħi t-tweħħil.
- Nehħi l-musmar imwaħħal bi tralja ġejja għall-ponta jew b'tip ta' ghodda simili. Tużax idejk biex tneħħi l-musmar.

- Jekk ma rnexxilekx tneħħi l-musmar imwaħħal bil-metodu ta' hawn fuq, ikkuntattja lin-negozjant lokal tiegħek tat-TJEP.



Struzzjonijiet għall-manutenzjoni

Manutenzjoni generali

- L-impiegatur u l-operatur huma responsabbi biex jiġi rawur li l-ghodda tinżamm f'kundizzjoni ta' thaddim sikur. Barra minn hekk, il-persunal awtorizzat tas-servizz ta' TJEP jew id-distributuri ta' TJEP biss għandhom isewwu l-ghodda u jeħtiġilhom jużaw partijiet jew aċċessorji li huma fornuti jew irrakkommandati minn Kyocera Unimerco Fastening.
- Dejjem żomm l-ghodda f'kundizzjoni nadifa. Imsaħ il-griż jew iż-żejt b'ċarruta nadifa u xotta biex tevita t-twaqqiġi tal-ghodda bi żball.
- Uża ta' spiss il-lubrikatur TJEP fil-plagg tal-arja (D) tal-ghodda. Minhabba li meta tispara musmar l-ghodda tolqot diversi drabi, I-O-ring tal-pistun jeħtieg lubrikazzjoni addizzjonali.
- Evita kwalunkwe użu ta' likwidu għat-tindif fuq bażi ta' solvent biex tnaddaf l-ghodda, minhabba li certu solvent jagħmel ħsara jew idgħajnej il-partijiet komposti tal-ghodda.
- Il-vit u l-iskorfini kollha għandhom jinżammu ssikkati u mingħajr ħsara. Viti mhux issikkati jistgħu jiriżultaw f'sitwazzjonijiet perikoluži u jikkawżaw korriente personali gravi jew tkissir ta' partijiet.
- Huwa rrakkommandat li jintużaw filter u regolatur fuq il-kompressur.
- Battal it-tankijiet tal-kompressur mill-ilma ta' kuljum.
- QATT tuża għodda jekk ikun hemm xi dubju.

Temp kiesaħ

- Meta thaddem l-ghodda f'temperaturi qrib jew taħt iż-żero, l-umdità fil-linjal ta'ista' tiffrizza u timpedixxi t-thaddim tal-ghodda.
- Naqqa il-pressjoni tal-arja għal 80 psi (5.5 bar) jew anqas.
- Nehħi l-imsiemer kollha mill-magażin.

- Ikkonnettja l-kompressur u spara mingħajr imsiemer fil-magażin, għaliex thaddim bil-mod għandu t-tendenza jsaħħan il-partijiet jiċċaqlqu.

Riżi

- Meta l-ghodda ma tkun qed tintużha għal perjodu estiż, applika kisja rqiqa ta' lubrikant mal-partijiet tal-azzar biex tevita s-sadid. Taħżinx l-ghodda f'ambjent tat-temp kiesah. Meta ma tkun qed tintużha, l-ghodda jenħtieg li tinhażen f'post shun u xott. Żommu fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Rimi

- Ir-riġi tal-ghodda jrid jitwettaq skont l-istruzzjonijiet mogħiġija mill-awtoritajiet lokali.

Individwazzjoni ta' soluzzjoni

Status	Azzjoni
Il-ponta tal-musmar ma tistax tintuża biex issib it-toqba fil-pjanċa tal-konnettur tal-metall.	<ul style="list-style-type: none"> Il-musmar iżżeरżaq fil-kanal tal-magażin il-ħażin <ul style="list-style-type: none"> Għażel il-kanal it-tajeb (40, 50 jew 60 mm)
L-ghodda qiegħda tnixxi l-arja	<ul style="list-style-type: none"> Viti tal-parti ta' quddiem mhux issikkat <ul style="list-style-type: none"> Issikka l-viti u erġa' ċċekkja Viti tal-kappa mhux issikkati <ul style="list-style-type: none"> Issikka l-viti u erġa' ċċekkja Sigill, gaskit jew O-ring imkisser jew bil-ħsara <ul style="list-style-type: none"> Issostitwixxi is-sigill, il-gaskit jew l-O-ring
L-ghodda qed tiġi sparata iżda mhumiex ħerġin imsiemer minnha	<ul style="list-style-type: none"> Htmieġ fil-parti ta' quddiem (A) <ul style="list-style-type: none"> Naddaf il-parti ta' quddiem Magażin māħmuġ/vojt (E) <ul style="list-style-type: none"> Naddaf il-magażin Arja ristretta/fluss tal-arja inadegwat <ul style="list-style-type: none"> İċċekkja l-pajp flessibbli u l-kompressur Nuqqas ta' lubrikant <ul style="list-style-type: none"> Uža lubrififikatur ta' TJEP Imsiemer qosra wisq jew qies hażin ghall-ħġoddha <ul style="list-style-type: none"> Uža msiemer ta' TJEP irrakkomandati biss Imsiemer mgħawwġin <ul style="list-style-type: none"> Tużahomx
L-imsiemer mhux deħlin	<ul style="list-style-type: none"> Pressjoni tal-arja baxxa <ul style="list-style-type: none"> İċċekkja l-pajp flessibbli u l-kompressur Nuqqas ta' lubrikant(D) <ul style="list-style-type: none"> Uža lubrififikatur ta' TJEP
Nuqqas ta' potenza elettrika	<ul style="list-style-type: none"> Il-Pusher (C) ġie rilaxxat b'mod qawwi wisq u għalhekk għamel hsara lill-materjal ta' kollazzjoni tal-imsiemer. <ul style="list-style-type: none"> Dejjem irrilaxxa l-pusher b'mod ġentili Il-musmar iżżeरżaq fil-kanal tal-magażin il-ħażin <ul style="list-style-type: none"> Għażel il-kanal it-tajeb (40, 50 jew 60 mm) Imsiemer mgħawwġin <ul style="list-style-type: none"> Tużahomx Magażin, viti tal-parti ta' quddiem mhux issikkat <ul style="list-style-type: none"> Issikka l-viti kollha u erġa' ċċekkja Il-musmar laqat il-pjanċa tal-konnettur tal-metall <ul style="list-style-type: none"> Kun żgur li tqiegħed il-ponta tal-musmar fit-toqba tal-pjanċa tal-konnettur tal-metall.
Imsiemer jeħlu fl-ħġoddha	<ul style="list-style-type: none"> Il-Pusher (C) ġie rilaxxat b'mod qawwi wisq u għalhekk għamel hsara lill-materjal ta' kollazzjoni tal-imsiemer. <ul style="list-style-type: none"> Dejjem irrilaxxa l-pusher b'mod ġentili Il-musmar iżżeरżaq fil-kanal tal-magażin il-ħażin <ul style="list-style-type: none"> Għażel il-kanal it-tajeb (40, 50 jew 60 mm) Imsiemer mgħawwġin <ul style="list-style-type: none"> Tużahomx Magażin, viti tal-parti ta' quddiem mhux issikkat <ul style="list-style-type: none"> Issikka l-viti kollha u erġa' ċċekkja Il-musmar laqat il-pjanċa tal-konnettur tal-metall <ul style="list-style-type: none"> Kun żgur li tqiegħed il-ponta tal-musmar fit-toqba tal-pjanċa tal-konnettur tal-metall.

Għal nuqqas ta' funzjonament mhux fis-sitwazzjonijiet t'hawn fuq, jekk jogħġibok ieqaf uža l-ħġoddha u kkuntattja lin-negożjant lokali tiegħek għal servis.

TJEP-ANCHORNAILER

VEILIGHEIDS- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

Inhoudsopgave


Referentiepunten	114
Toelichting bij de symbolen	115
Algemene waarschuwingen	115
Voorzienbare gevaren	117
Bedieningsinstructies	118
Compressor aansluiten	118
Spijkers plaatsen en uitnemen	118
Het apparaat gebruiken	118
Een vastgelopen spijker verwijderen	119
Onderhoudsinstructies	119
Koud weer	119
Opslag	119
Afvoer	119
Probleemoplossing	120



VERKEERD EN ONVEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT HEEFT ERNSTIGE LETSELS OF DE DOOD TOT GEVOLG. HET IS UITERST BELANGRIJK DAT DE BEOOGDE GEBRUIKER VAN HET APPARAAT DEZE HANDLEIDING HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN VOORDAT HIJ/ZIJ HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN. ZORG DAT DEZE HANDLEIDING BESCHIKBAAR IS VOOR ANDEREN VOORDAT ZIJ HET APPARAAT GAAN GEBRUIKEN.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u deze opnieuw kunt nalezen.

Referentiepunten

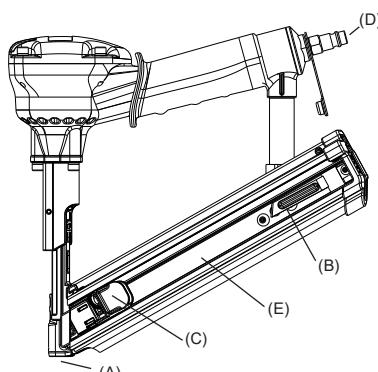

Toelichting bij de symbolen

Symbolen in de handleiding	
	Lees en begrijp de handleiding en labels van het apparaat. Het niet-naleven van de waarschuwingen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
	Gebruikers van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, moeten slagvaste oogbeschermers met zijschilden dragen.
	Gebruikers van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, moeten gehoorbescherming dragen.
	Het wordt geadviseerd dat de gebruiker van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, helmen dragen die zijn voorzien van CE-markering.
	Lees voor gebruik alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.
	Wees voorzichtig wanneer spijkers worden afgevuurd.

Symbolen op het apparaat	
	Dit apparaat is CE-goedgekeurd, volgens de hiervoor toepasbare normen.
	Lees en begrijp de handleiding en labels van het apparaat. Het niet-naleven van de waarschuwingen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
	Gebruikers van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, moeten slagvaste oogbeschermers met zijschilden dragen.
	Gebruikers van het apparaat en andere personen in de werkomgeving, moeten gehoorbescherming dragen.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximale bedrijfsdruk
	Multi-slagsysteem. Het apparaat wordt actief zodra het in contact komt met het werkstuk. Wees voorzichtig.

Algemene waarschuwingen

Algemene veiligheids-waarschuwingen

- **WAARSCHUWING:** lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet-naleven van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schok, brand, ernstig letsel en/of de dood tot gevolg hebben.
- Gebruik het apparaat en de accessoires in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de werkstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Indien u het apparaat gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het apparaat is bedoeld, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
- Let goed op, sta stil bij wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u het apparaat gebruikt. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Wanneer u afgelijnd raakt tijdens het gebruik van het apparaat, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- De gebruiker moet de risico's voor anderen inschatten.
- Gebruik oogbescherming met zijschilden voorzien van een CE-markering als bescherming

tegen wegvliegende objecten bij het hanteren, gebruiken en onderhouden van het apparaat.

- Gebruik gehoorbescherming voorzien van een CE-markering op of nabij de werkplek om gehoorschade te voorkomen. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus zonder gehoorbescherming kan permanent, invaliderend gehoorverlies en andere gehoorschade zoals tinnitus (zoals piep-, sis-, fluit-, brom- of ruistonen in één of beide oren) veroorzaken. Passende risicobeperkende maatregelen zijn onder meer geluidsdempende materialen om te voorkomen dat werkstukken gaan "rinkelten".
- Het is raadzaam om op de werkplek een helm met CE-markering te dragen.
- Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat alle gebruikers van het apparaat en alle omstanders op de werkplek worden verplicht tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals oogbescherming, een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzolen, een helm en/of gehoorbescherming.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen om ernstig letsel te voorkomen. Draag uitsluitend handschoenen die u voldoende gevoel geven en waarmee u het apparaat en stelmechanismes veilig kunt bedienen. Draag warme kleding als het koud is zodat uw handen warm en droog blijven.

- Reik niet te ver. Zorg dat u te allen tijde stevig op de grond staat. Hierdoor kunt u het apparaat beter onder controle houden in onverwachte situaties.
- Voorkom dat u het apparaat per ongeluk afvuurt. Het apparaat is altijd gereed wanneer het onder druk staat. Als het apparaat per ongeluk tegen het menselijk lichaam of andere oppervlakken wordt gehouden, wordt het apparaat geactiveerd. De spijker wordt dan steeds een paar millimeter uit de vuurmond van het apparaat gedreven tot de contactdruk op het werkstuk wordt weggenomen.
- Beschouw het apparaat als een werktuig.
- Gebruik het nooit om mee te dollen.
- Verwijder voor gebruik van het apparaat alle gereedschappen die u hebt gebruikt voor onderhoud of reparatie. Indien u gereedschap op een bewegend onderdeel van het apparaat laat zitten, kan persoonlijk letsel het gevolg zijn.
- Ga zorgvuldig met het apparaat om omdat dit koud kan worden waardoor de grip en controle kan worden aangestast.
- Gebruik het apparaat nooit bij ontvlambare stof, gassen of dampen. Het apparaat kan een vonk veroorzaken waardoor gassen zouden kunnen ontsteken met brand en explosie van het apparaat tot gevolg.
- Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Ongelukken vinden vaker plaats in rommelige of slecht verlichte gebieden.
- Gebruik het apparaat nooit als het niet in onberispelijke, werkende staat verkeert.
- Controleer het apparaat voor gebruik, zodat u zeker weet dat het in onberispelijke, werkende staat verkeert. Controleer of bewegende onderdelen correct zijn uitgelijnd, niet vastlopen, en of er geen andere omstandigheden zijn die de werking kunnen beïnvloeden. Gebruik het apparaat nooit als u een van de hiervoor vermelde situaties constateert omdat dit tot een storing kan leiden.
- Als u het apparaat in de rustpositie houdt, moet u een riem/steunhaak gebruiken of het apparaat op de zijkant leggen. Zet het apparaat nooit neer met de neus (A) richting de gebruiker of omstanders wijzend.
- Uitsluitend technisch onderwezen personen die de gebruiks- en veiligheidsinstructies hebben gelezen en begrepen mogen het apparaat gebruiken.
- Houd kinderen en omstanders op afstand als u het apparaat gebruikt. Als u afgelied raakt, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
- Ga er altijd van uit dat het apparaat met spijkers is gevuld. Onzorgvuldige omgang met het apparaat kan ertoe leiden dat spijkers onverwacht worden afgeschoten en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Richt het apparaat nooit op uzelf of omstanders, of het apparaat nu met spijkers is gevuld of niet. Onverwachte activering kan ertoe leiden dat spijkers worden afgeschoten en letsel veroorzaken.
- Forceer het apparaat nooit. Gebruik altijd het juiste apparaat zodat de taak beter, sneller en veiliger kan worden uitgevoerd.
- Activeer het apparaat nooit tenzij het stevig tegen het werkstuk is geplaatst.
- Gebruik het apparaat nooit bij te harde of te zachte materialen. Bij harde materialen ketsten de spijkers mogelijk af en kunnen persoonlijk letsel veroorzaken. Zacht materiaal kan gemakkelijker door de spijkers worden doordrongen waardoor deze wegvliegen.
- Drijf spijkers niet tegen andere spijkers.
- Wees extra voorzichtig als u spijkers in bestaande wanden of andere blinde oppervlakken drijft om contact met verborgen voorwerpen (zoals draden, leidingen, elektrische kabels) of personen aan de andere kant te voorkomen.
- Nadat een spijker is afgeschoten, kan het apparaat terugslaan waardoor het van het werkvlak af beweegt. Om het letselrisico te verminderen altijd de terugslag opvangen door:
 - het apparaat altijd onder controle te houden en alert te zijn op normale of plotselinge bewegingen zoals terugslag;
 - toe te staan dat het apparaat door de terugslag van het werkoppervlak af beweegt;
 - de terugslag niet tegen te houden zodat het apparaat wordt teruggedrongen in het werkoppervlak;
 - uw gezicht en lichaamsdelen uit de buurt van het apparaat te houden.
- Ga bij werkzaamheden aan de rand van een werkstuk of in scherpe hoeken voorzichtig te werk om schilferen, splijten, splinteren, wegvliegen of afketsten van spijkers en dus letsel te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat nooit om elektrische kabels vast te zetten. Het apparaat is niet ontwikkeld voor elektrische kabels en kan de isolatie ervan beschadigen met elektrische schok of brandgevaar tot gevolg. Bovendien is het apparaat niet geïsoleerd tegen contact met elektriciteit.
- Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik het in het bijzonder niet als hamer. Slagen op het apparaat vergroten het risico op beschadigingen en onbedoeld afvuren van spijkers.

- Gebruik het apparaat nooit met ontbrekende of beschadigde veiligheidswaarschuwingslabel(s).
- Verwijder of knoei niet met bedieningselementen en doe ook niets anders waardoor ze onbruikbaar worden. Gebruik het apparaat niet als een deel van de bedieningselementen onbruikbaar, ontkoppeld of gewijzigd is, of als ze niet onberispelijk werken.
- Modificeer het apparaat niet tenzij dit volgens de handleiding is toegestaan of na schriftelijke goedkeuring van Kyocera Unimerco Fastening. Niet-naleving kan gevaarlijke situaties of letsel tot gevolg hebben.



- Houd uw handen en lichaam uit de buurt van de vuurmond (A) van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend spijkers uit de technische specificaties die bij deze handleiding zijn meegeleverd.
- Wees voorzichtig bij de omgang met de spijkers, omdat ze scherpe randen en punten kunnen hebben.
- Gebruik uitsluitend accessoires die zijn gemaakt of worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat, of accessoires met vergelijkbare prestaties die worden aanbevolen door Kyocera Unimerco Fastening.
- Plaats de spijkers nadat u de compressor hebt aangesloten om onverwacht afvuren van spijkers te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van een vastgelopen spijker. Het mechanisme kan onder druk staan en de spijker kan bij een poging om de blokkade te verhelpen met kracht worden afgeschoten.
- Koppel de perslucht los als:
 - het apparaat niet wordt gebruikt;
 - onderhoud of reparatie wordt uitgevoerd;
 - er een blokkade verholpen wordt;
 - het apparaat wordt opgetild, neergezet of anderszins verplaatst;
 - het apparaat niet onder toezicht of controle van de gebruiker is;
 - spijkers uit het magazijn verwijderd worden.
- Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken.
- Schakel de luchttoevoer altijd uit en koppel het apparaat los van de luchttoevoer, als het niet wordt gebruikt.
- Richt perslucht nooit op uzelf of anderen.
- Gebruik altijd de juiste persluchtinlaat (D) voor de slangkoppeling. Maak het apparaat drukvrij voordat de koppeling wordt losgemaakt.

- Tijdens het gebruik van het apparaat mag de maximale werkdruck P_{max} niet worden overschreden.
- Het apparaat mag niet worden aangesloten aan een compressor waarvan de druk 175 psi of 12 bar kan overschrijden.
- Laat nooit kinderen met het apparaat spelen. Laat het apparaat nooit door kinderen reinigen of onderhouden.
- Rondslaande slangen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd op beschadigde of loszittende slangen en fittingen.
- Een optimale luchttoevoer wordt verkregen met een luchtslang met een diameter van 3/8" of 10 mm. Als de luchtslang te lang is, is de druk mogelijk te laag en de luchttoevoer te gering.
- Draag of sleep het apparaat nooit aan de slang.
- Onderhoud het apparaat zorgvuldig. Als het apparaat is beschadigd, moet het voor gebruik worden gerepareerd. Raadpleeg de onderhoudsinstructies voor uitgebreide informatie over het correcte onderhoud van het apparaat.
- Houd het apparaat schoon. Veeg vet en/of olie af na afloop van de werkzaamheden. Gebruik een reinigingsmiddel op oplosmiddelbasis om het apparaat te reinigen. Het oplosmiddel kan de rubberen en/of kunststof componenten van het apparaat aantasten. Een vettige handgreep en behuizing kan ertoe leiden dat het apparaat per ongeluk valt en er omstanders gewond raken.
- Laat uw apparaat onderhouden door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur en gebruik uitsluitend onderdelen die door Kyocera Unimerco Fastening worden geleverd of aanbevolen. Hierdoor blijft de veiligheid van het apparaat gewaarborgd.
- Gebruik het apparaat alleen met perslucht met de laagste druk die nodig is voor het werk, om lawaai en trillingen te reduceren en slijtage te minimaliseren.
- Gebruik uitsluitend smeermiddelen die door Kyocera Unimerco Fastening/uw TJEP-dealer worden aanbevolen.
- Gebruik uitsluitend perslucht. Het gebruik van zuurstof of brandbare gassen met het apparaat levert een brand- en explosiegevaar op.

Voorzienbare gevaren

- Informatie voor een risicobeoordeling van deze gevaren en implementatie van geschikte controles is essentieel.
- Tijdens het gebruik kan afval van het werkstuk en het spijker-/verzamelsysteem worden afgevoerd.

- Als het apparaat langdurig wordt gebruikt, kan de gebruiker last krijgen van zijn armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen.
 - Blootstelling aan trillingen kan de zenuwen en bloedtoevoer naar de handen en armen invaliderend beschadigen.
 - Als de gebruiker symptomen ervaart zoals een aanhoudend of terugkerend ongemak, pijn, bonzen, tintelen, gevoelloosheid, een branderig gevoel of stijfheid, moet de gebruiker deze tekenen serieus nemen. De gebruiker dient dan een gekwalificeerde medische professional te consulteren met betrekking tot de algemene activiteiten.
 - Als de gebruiker het apparaat gebruikt, moet deze een geschikte maar ergonomische houding aannemen. Zorg voor een stevige stand en vermijd vreemde of onevenwichtige lichaamshoudingen.
 - Houd het apparaat lichtjes maar veilig vast omdat het risico van trillingen doorgaans groter is als de grip steviger is.
 - Er blijven altijd restrisico's bestaan die verband houden met risico's door repetitief werk zoals de duur van de werkzaamheden en de werkhouding en krachten. Het is raadzaam om EN 1005-3 en EN 1005-4 te raadplegen voor informatie hieromtrent.
 - Uitglijden, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken van verwondingen door arbeidsongevallen. Let op gladde oppervlakken als u met het apparaat werkt.
 - Ga in onbekende omgevingen extra voorzichtig te werk. Er kunnen verborgen gevaren zijn zoals stroomkabels of andere nutsleidingen.
 - Als u het gereedschap gebruikt in gebieden met statisch geladen stof, kan de stof worden verspreid en een gevaar opleveren.
 - Als stof een gevaar oplevert, moet dit al bij het vrijkomen onder controle worden gehouden.
- Laad de spijkers in het apparaat met een "tweetraps" magazijn:**
- Schuif de spijkerstrip in de juiste groef (40 of 50 mm) van het magazijn (E) totdat de spijkerstrip voorbij de spijkerstop is (B).
 - Trek aan de stoter (C), totdat deze voorbij de spijkerstop (B) is.
 - Laat langzaam de stoter (C) los, om de spijkerstrip door te voeren naar de neus.
- Verwijder de spijkers uit het apparaat met een "tweetraps" magazijn:**
- Druk op de ontgrendelingshendel op de stoter (C) en kantel het apparaat, zodat de spijkerstrip naar de achterkant van het magazijn schuift.
 - Druk de spijkerstop (B) in en schuif de spijkerstrip uit het apparaat.
- Laad de spijkers in het apparaat met een "drietraps" magazijn:**
- Trek de stoter (C) naar achteren totdat deze is vergrendeld aan het magazijn in de achterste stand.
 - Schuif de spijkerstrip in de juiste groef (40, 50 of 60 mm) van het magazijn (E).
 - Laat langzaam de stoter (C) los om de spijkers in de neus te duwen.
- Verwijder de spijkers uit het apparaat met een "drietraps" magazijn:**
- Trek de stoter (C) naar de achterste vergrendelstand.
 - Schuif de spijkers uit het magazijn (E).

Het apparaat gebruiken

- 
- Dit is geen gewone pneumatische nailer die de spijker met één harde slag in het werkstuk drijft. Dat is ook de reden waarom het apparaat geen trekker of standaard werkstukcontact heeft. De nailer heeft een multi-slagsysteem dat de spijker met veel zachte, maar snelle slagen afvuurt.

Functie

- Gebruik de punt van de spijker om het gat in de metalen verbindingsplaat te vinden. Zodra dit is gevonden, drukt u het apparaat harder tegen het werkstuk en wordt de multi-slagfunctie gestart. De slagen worden voortgezet zolang de gebruiker het apparaat tegen het werkstuk drukt en worden gestopt zodra de spijker volledig is ingedreven.
- Als u het gat mist en de spijker rechtstreeks in de metalen plaat afvuurt, blijft de spijker in de neus van het apparaat zitten. U hoeft de spijkerpunt dan alleen opnieuw te positioneren om de spijker in het gat te drijven.

Bedieningsinstructies

Compressor aansluiten

- Sluit de koppeling van de luchtslang aan op de luchtinglaat van het apparaat (D).

Spijkers plaatsen en uitnemen

- Sluit de compressor aan voordat u de spijkers plaatst. Als u de spijkers plaatst voordat de compressor is aangesloten, kan het zijn dat de spijkers per ongeluk worden afgeschoten. Richt de vuurmond nooit op personen en houd uw vinger tijdens het plaatsen van de spijkers niet aan de trekker.

Een vastgelopen spijker verwijderen

- Bij een vastgelopen spijker moet u de luchtoevoer loskoppelen voordat u verdere acties gaat ondernemen. Richt het apparaat altijd van u zelf en anderen af.
- Ontgrendel de stoter om druk op de spijkerstrip te vermijden.
- Gebruik een geschikt gereedschap, bijv. een kruiskopschroevendraaier maat 2 en steek deze in het vuurkanaal.
- Tik met een hamer op de schroevendraaier om de stoter terug te drukken en de blokkering te verhelpen.
- Verwijder de vastgelopen spijker met een puntang of vergelijkbaar gereedschap. Verwijder de spijkers nooit met de hand.
- Als het niet lukt om de vastgelopen spijker op de beschreven manier te verwijderen, moet u contact opnemen met uw TJEP-dealer.



Onderhoudsinstructies

Algemeen onderhoud

- De werkgever en de bediener zijn ervoor verantwoordelijk dat het apparaat in veilige werkende staat wordt gehouden. Bovendien mogen uitsluitend geautoriseerde servicemonteurs van TJEP of TJEP-dealers het apparaat repareren. Er mogen uitsluitend onderdelen of accessoires worden gebruikt die door Kyocera Unimerco Fastening worden geleverd of aanbevolen.
- Houd het apparaat te allen tijde schoon. Veeg vet of olie af met een droge, schone doek om te voorkomen dat u het apparaat per ongeluk laat vallen.
- Breng zeer geregeld TJEP-smeermiddel in de luchtinlaat (D) van het apparaat aan. Omdat het apparaat meerdere slagen maakt bij het afvuren van de spijker, moet extra smeermiddel op de O-ring en van de zuiger worden aangebracht.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen op oplosmiddelbasis om het apparaat te reinigen omdat bepaalde oplosmiddelen de compositiematerialen van het apparaat kunnen beschadigen of verzwakken.

- Alle bouten en moeren moeten vastzitten en onbeschadigd zijn. Losse bouten kunnen tot gevaarlijke situaties leiden en ernstig letsel of beschadigde onderdelen veroorzaken.

- Het is raadzaam om een compressor met filter en regelaar te gebruiken.
- Tap het water in de compressortanks dagelijks af.
- Gebruik een apparaat bij twijfel NOOIT.

Koud weer

- Als het apparaat wordt gebruikt in lagen rond of onder het vriespunt, kan het vocht in de luchtleiding bevriezen waardoor het apparaat niet werkt.
- Verlaag de luchtdruk tot 80 psi (5,5 bar) of lager.
- Verwijderen alle spijkers uit het magazijn.
- Sluit de compressor aan en vuur het lege apparaat af, omdat de bewegende onderdelen door een lage snelheid vaak opwarmen.

Opslag

- Als het apparaat langdurig niet wordt gebruikt, moet u de stalen onderdelen voorzien van een dunne laag olie om roesten te voorkomen. Bewaar het apparaat niet in een koude omgeving. Als het apparaat niet wordt gebruikt, moet u het apparaat op een warme en droge plaats bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.

Afvoeren

- Neem bij het afvoeren van het apparaat de voorschriften van de lokale autoriteiten in acht.

Problemen verhelpen

Status	Actie
De punt van de spijker kan niet worden gebruikt om het gat in de metalen verbindingsplaat te vinden	<ul style="list-style-type: none"> De spijker is in de verkeerde magazijngroef geschoven <ul style="list-style-type: none"> Kies de juiste groef (40, 50 of 60 mm)
Het apparaat lekt lucht	<ul style="list-style-type: none"> Loszittende neusbouten <ul style="list-style-type: none"> Draai de bouten vast en controleer opnieuw Loszittende dopbouten <ul style="list-style-type: none"> Draai de bouten vast en controleer opnieuw Beschadigde afdichting, pakking of O-ring <ul style="list-style-type: none"> Vervang de afdichting, pakking of O-ring
Het apparaat vuurt geen spijkers af	<ul style="list-style-type: none"> Vuil in de neus (A) <ul style="list-style-type: none"> Reinig de neus Vuil/leeg magazijn (E) <ul style="list-style-type: none"> Reinig het magazijn Luchtrestrictie/onvoldoende luchtstroom <ul style="list-style-type: none"> Controleer de slang en compressor Geen smering <ul style="list-style-type: none"> Gebruik TJEP-smeermiddel Te korte of verkeerde maat spijkers voor het apparaat <ul style="list-style-type: none"> Gebruik alleen de aanbevolen TJEP-spijkers Gebogen spijkers <ul style="list-style-type: none"> Niet gebruiken
Geen aanvoer van spijkers	<ul style="list-style-type: none"> Te lage luchtdruk <ul style="list-style-type: none"> Controleer de slang en compressor Geen smeermiddel (D) <ul style="list-style-type: none"> Gebruik TJEP-smeermiddel
Geen kracht	<ul style="list-style-type: none"> Stoter (C) is te grof losgelaten en heeft hierdoor het spijkerverzamelmateriaal beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> Laat de stoter altijd voorzichtig los De spijker is in de verkeerde magazijngroef geschoven <ul style="list-style-type: none"> Kies de juiste groef (40, 50 of 60 mm) Gebogen spijkers <ul style="list-style-type: none"> Niet gebruiken Loszittend magazijn, neusbouten <ul style="list-style-type: none"> Draai alle bouten vast en controleer opnieuw Spijker heeft de metalen verbindingsplaat geraakt <ul style="list-style-type: none"> Zorg dat u de punt van de spijker in het gat van de metalen verbindingsplaat richt.
Spijkers lopen vast in het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> Stoter (C) is te grof losgelaten en heeft hierdoor het spijkerverzamelmateriaal beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> Laat de stoter altijd voorzichtig los De spijker is in de verkeerde magazijngroef geschoven <ul style="list-style-type: none"> Kies de juiste groef (40, 50 of 60 mm) Gebogen spijkers <ul style="list-style-type: none"> Niet gebruiken Loszittend magazijn, neusbouten <ul style="list-style-type: none"> Draai alle bouten vast en controleer opnieuw Spijker heeft de metalen verbindingsplaat geraakt <ul style="list-style-type: none"> Zorg dat u de punt van de spijker in het gat van de metalen verbindingsplaat richt.
Neem voor reparatie van andere dan de hiervoor genoemde defecten contact op met uw vakhandelaar.	

TJEP BESLAGSPIKERPISTOL

SIKKERHETS- OG BRUKSANVISNING

VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING

Innholdsfortegnelse


Referansepunkter	121
Forklaring av symboler	122
Generelle advarsler	122
Forventet risiko	124
Bruksanvisning	125
Tilkobling av kompressoren..	125
Fylle på og tømme verktøyet	125
Bruke verktøyet	125
Fjerne et fastkilt festemiddel	125
Vedlikeholdsinstruksjoner.....	126
Kaldt vær	126
Lagring	126
Kassering	126
Feilsøking	127



URIKTIG OG USIKKER BRUK AV VERKTØYET VIL FØRE TIL DØDSFALL ELLER ALVORLIG PERSONSKADE. DET ER SVÆRT VIKTIG AT DEN TILTEKNTE BRUKEREN AV VERKTØYET LESER OG FORSTÅR DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK AV VERKTØYET. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TILGJENGELIG FOR ANDRE FØR DE BRUKER VERKTØYET.

Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig referanse.

Referansepunkter

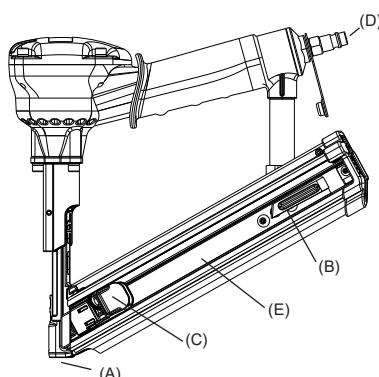

Forklaring av symboler

Symboler i håndboken	
	Les og forstå all merking på verktøyet og i håndboken. Hvis man ikke følger alle instruksjonene nedenfor kan det føre til alvorlig personskade.
	Operatører og andre i arbeidsområdet skal ha slagfast øyebeskyttelse med sideskjold.
	Operatører og andre i arbeidsområdet skal ha hørselsvern.
	Det anbefales at operatør og andre i arbeidsområdet bruker CE-merket hjelm på arbeidsplassen.
	Les alle sikkerhetsadvarsler og hele bruksanvisningen før bruk.
	Vær forsiktig når spiker avfyrer.

Symboler på verktøyet	
	Dette verktøyet er CE-godkjent i henhold til gjeldende standarder.
	Les og forstå all merking på verktøyet og i håndboken. Hvis man ikke følger alle instruksjonene nedenfor kan det føre til alvorlig personskade.
	Operatører og andre i arbeidsområdet skal ha slagfast øyebeskyttelse med sideskjold.
	Operatører og andre i arbeidsområdet skal ha hørselsvern.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksimum driftstrykk
	Flerslagsverktøy. Verktøyet skyter med en gang det kommer i kontakt med arbeidstøykset. Vær forsiktig.



Generelle advarsler

Generelle sikkerhetsadvarsler

-  **ADVARSEL:** Les alle sikkerhetsadvarsler og hele bruksanvisningen. Unnlatelse av å følge advarslene og bruksanvisningen kan resultere i elektrisk støt, brann, alvorlig personskade og/eller død.
 - Bruk verktøyet og tilbehøret i henhold til denne bruksanvisningen, og ta hensyn til omgivelsene og arbeidet som skal utføres. Bruk av verktøyet til andre formål enn det er beregnet for, kan føre til en farlig situasjon.
 - Vær oppmerksom og følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft når du bruker verktøyet. Ikke bruk verktøyet når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan resultere i alvorlig personskade eller materielle skader.
 - Risikoene for andre skal vurderes av brukeren.

-  Bruk CE-merket øyevern med front- og sidebeskyttelse mot flygende objekter ved håndtering, bruk og vedlikehold av verktøyet.



- Bruk CE-merket hørselvern i nærheten av eller på arbeidsplassen for å unngå hørselsskader. Unnlatelse av hørselvern kan føre til permanent, redusert hørsel og andre problemer som tinnitus (ringing, summing, piping eller brumming i ørene). Passende tiltak for å redusere risikoen kan omfatte handlinger som for eksempel støyisoleringe materialer for å hindre at arbeidstøykset gir fra seg lyd.



- Det anbefales å bruke CE-merket hødebeskyttelse på arbeidsplassen.
- Det er arbeidsgivers ansvar å påse at brukere av verktøyet og alt annet personell i nærheten av arbeidsplassen bruker personlig verneutstyr som øyevern, støvmasker, sklisikre verneskjer, hjelm og/eller hørselvern.
- Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hanske unna bevegelige deler for å unngå alvorlig personskade. Bare bruk hanske som gir tilstrekkelig følelse og sikker kontroll av verktøyet og eventuelle justeringselementer. Bruk varme klær ved arbeid under kalde forhold, for å holde hendene dine varme og tørre.
- Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Dette vil gi bedre kontroll på verktøyet ved uventede situasjoner.

- Forhindre utsiktet avfyring. Verktøyet alltid klart til å skyte når du er under trykk. Hvis man ved et uhell trykker verktøyet mot kroppen eller andre overflater, vil verktøyet avfyrer og festemidlet blir drevet ut av utskytingsområdet noen millimeter om gangen til trykket mot arbeidsstykket forsvinner.
- Respekter verktøyet som et hjelpemiddel.
- Ikke delta i narrestreker.
- Fjern alle verktøy som er brukt til vedlikehold eller reparasjon, før bruk av verktøyet. Verktøy festet til en av de bevegelige delene på verktøyet kan forårsake personskafe.
- Håndter verktøyet med forsiktigheit, da det kan bli kaldt, noe som påvirker grep og kontroll.
- Bruk aldri verktøyet i nærvær av brennbart støv, gasser eller damper. Verktøyet kan avgje gnister som kan antenne gasser og føre til brann, og få verktøyet til å eksplodere.
- Hold arbeidsområdet ryddig og godt belyst. Rotete eller mørke områder kan forårsake ulykker.
- Ikke bruk verktøyet dersom det er i ustand.
- Kontroller verktøyet før bruk for å forsikre deg om at det er i god stand. Kontroller for feiljustering, fastkjørte bevegelige deler og andre tilstander som kan påvirke driften. Ikke bruk verktøyet hvis noen av de ovennevnte forholdene oppstår, ettersom det kan føre til feil.
- Når du legger fra deg verktøyet i hvilestilling, bruk beltekroken/oppengeskroken eller legg det på siden. Ikke la verktøyet ligge med nesen (A) pekende mot brukeren eller andre i nærheten.
- Kun kvalifiserte brukere, som har lest og forstått bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene, skal betjene verktøyet.
- Barn og tilskuere skal holdes på avstand når du bruker verktøyet. Forstyrrelser kan føre til at du mister kontrollen.
- Anta alltid at verktøyet inneholder festemidler. Uforsiktig håndtering av verktøyet kan resultere i uventet avfyring av festemidler og personskafe.
- Ikke la verktøyet peke mot deg selv eller noen i nærheten, enten det inneholder festemidler eller ikke. Uventet aktivering vil avfyre festemidler og forårsake skade.
- Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk riktig verktøy til ditt formål, dermed vil jobben kunne utføres på en bedre og sikrere måte.
- Ikke aktiver verktøyet med mindre det er fast plassert mot arbeidsstykket.
- Ikke bruk verktøyet på materialer som er for harde eller for myke. Hardt materiale kan medføre rikosjett og skade personer, mykt materiale kan lett penetreres og føre til at festemidlet beveger seg videre.
- Ikke skyt festemidler inn i andre festemidler.
- Vær ekstra forsiktig når du skyter festemidler inn i eksisterende vegg eller andre uoversiktlige områder for å unngå kontakt med skjulte gjenstander eller personer på den andre siden (f.eks. ledninger, rør, elektriske kabler).
- Etter å ha skutt et festemiddel, kan verktøyet slå tilbake ("rekyl") og føre til at det beveger seg bort fra arbeidsflaten. For å redusere risikoen for skade, kontroller rekyl ved å:
 - alltid ha verktøyet under kontroll og være klar til å motvirke normale eller brå bevegelser som rekyl.
 - tillate rekylene å flytte verktøyet bort fra arbeidsflaten.
 - ikke hindre rekylene, slik at verktøyet vil bli tvunget tilbake til arbeidsflaten.
 - holde ansikt og kroppsdelar unna verktøyet.
- Når du arbeider nær kanten av et arbeidsstykke eller i bratte vinkler, utvis forsiktigheit for å unngå fliser, kløyving, splintring, uhindret bevegelse eller rikosjett av festemidler, som kan forårsake skade.
- Ikke bruk dette verktøyet til montering av elektriske kabler. Det er ikke beregnet for installasjon av elektriske kabler og kan skade isoleringen på disse og dermed forårsake elektrisk støt eller brannfare. Dessuten er ikke verktøyet isolert fra å komme i kontakt med strømførende deler.
- Ikke bruk verktøyet til å utføre andre jobber enn den tiltenkte bruken. Spesielt må det ikke brukes som en hammer. Støt på verktøyet vil øke risikoen for at verktøyet kan bli skadet og for utilsiktet avfyring av festemidler.
- Ikke bruk verktøyet hvis etikett(-er) angående sikkerhetsadvarsler mangler eller er skadet.
- Du må ikke fjerne, tukle med eller på annen måte sørge for at verktøyets kontrollorganer blir ubrukkelige. Ikke bruk verktøyet hvis noen del av

verktøyets kontrollorganer er ubruklig, frakoblet, endret, eller ikke fungerer skikkelig.

- Verktøyet skal ikke endres med mindre det er autorisert i bruksanvisningen eller godkjent skriftlig av Kyocera Unimerco Fastening. Unnlatelse av å overholde dette kan føre til farlige situasjoner eller skader.



- Hold hender og andre kroppsdelar unna utløpsområdet til festemidlet (A).
- Bruk kun festemidler som er angitt i de tekniske spesifikasjonene levert sammen med denne bruksanvisningen.
- Vær forsiktig når du håndterer festemidler, de kan ha skarpe kanter og spisser.
- Bruk kun tilbehør som er laget eller anbefalt av verktøyprodusenten, eller tilbehør som fungerer tilsvarende til de som er anbefalt av Kyocera Unimerco Fastening.
- Sett i festemidler etter tilkobling av kompressoren for å unngå utilsiktet avfyring.
- Vær forsiktig når du fjerner et fastkjørt festemiddel. Mekanismen kan være spent og festemiddellet kan bli avfyrt under forsøk på å frigjøre det fra en fastkjørt tilstand.
- Fjern trykklufta når
 - Den ikke er i bruk;
 - Du utfører vedlikehold eller reparasjoner;
 - Du frigjør fastkjørt festemiddel;
 - Du hever, senker eller på annen måte flytter verktøyet til et nytt sted;
 - Verktøyet er utenfor brukerens tilsyn eller kontroll
 - Du tar ut festemidler fra magasinet.
- Trykkluft kan føre til alvorlige personskader.
- Steng alltid av luftforsyningen, og koble fra verktøyet fra luftforsyningen når det ikke er i bruk.
- Rett aldri trykkluft mot deg selv eller noen andre.
- Bruk alltid korrekt verktøy-luftplugg (D) for slangekoblingen. Trykket må fjernes fra verktøyet når koblingsskjøten er frakoblet.
- Ved bruk av verktøyet, ikke overskrid maksimum driftstrykk P_{max} .
- Verktøyet skal ikke kobles til en kompressor som potensielt kan overskride 175 psi eller 12 bar.

Barn skal ikke leke med verktøyet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren skal ikke gjøres av barn.

- Piskende slanger kan føre til alvorlige personskader. Sjekk alltid for skadde eller løse slanger eller fittings.
- Optimal luftforsyning oppnås ved å bruke en luftslange med en diameter på 3/8" eller 10 mm. Hvis luftslangen er for lang, kan dette føre til tap av trykk og luftforsyningen.
- Verktøyet skal aldri dras eller bæres etter slangen.
- Vedlikehold av verktøyet må utføres med forsiktighet. Hvis du oppdager skader, må det repareres før bruk. Se vedlikeholdsinstruksjonene for detaljert informasjon om riktig vedlikehold av verktøyet.
- Hold verktøyet rent, tørt av fett og/eller olje etter arbeidet. Ikke bruk løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for å rengjøre verktøyet. Løsemiddelet kan påvirke gummi- og/eller plastkomponenter på verktøyet. Fett på håndtaket og resten av verktøyet kan føre til at du mister verktøyet og skader personer i nærheten.
- Sørg for at service på verktøyet kun utføres av kvalifisert personell med deler som er levert eller anbefalt av Kyocera Unimerco Fastening. Dette vil opprettholde sikkerheten til verktøyet.
- Verktøyet skal kun drives med trykkluft ved det lavest nødvendige trykket for pågående arbeid, for å redusere støy og vibrasjon, og minimere slitasje.
- Bruk kun smøremidler anbefalt av Kyocera Unimerco Fastening/din lokale TJEP-forhandler.
- Bruk kun trykkluft. Bruk av oksygen eller brennbare gasser for drift av verktøyet, medfører fare for brann og eksplosjon.

Forventet risiko

- Informasjon for å gjennomføre en risikovurdering av disse farene og implementering av egnede tiltak er avgjørende.
- Under driften kan rusk fra arbeidsstykket og festemiddel/magasin-systemet slynges ut.
- Ved bruk av verktøyet i lange perioder, kan brukeren oppleve ubehag i armer, skuldre, nakke, eller andre deler av kroppen.
- Eksponering for vibrasjoner kan forårsake invalidisering skade på nerver og blodtilførsel for hender og armer.

- Hvis brukeren opplever symptomer som vedvarende eller gjentakende ubehag, smører, banking, verking, kribling, nummenhet, brennende følelse eller stivhet, ikke overse disse varselsignalene. Brukeren skal konsultere en kvalifisert helsearbeider i forbindelse med sin arbeidssituasjon.
- Under bruken av verktøyet, skal brukeren innta en egnet, men ergonomisk holdning. Alltid stå stødig og unngå vanskelige eller ubalanserte holdninger.
- Hold verktøyet med et lett, men trygt grep, fordi risikoen fra vibrasjon er generelt større når kraften i grepet er høyere.
- Restrisiko knyttet til gjentatte arbeidsfarer, som bruksvarighet med hensyn til arbeidsstillingen og krefter, kan eksistere. Det anbefales å konsultere EN 1005-3 og EN 1005-4 for slik informasjon.
- Skli-, snuble- og fallulykker er hovedårsaker til skader på arbeidsplassen. Vær oppmerksom på glatte overflater ved bruk av verktøyet.
- Vær spesielt forsiktig i ukjente omgivelser. Skjulte farer kan eksistere, for eksempel elektrisitet eller andre rør.
- Hvis verktøyet brukes i et område hvor det forekommer støv, kan det spre støvet og forårsake en fare.
- Der hvor det er farer i forbindelse med støv, skal det prioriteres å kontrollere dem på utslippsstedet.
- Trekk i materen (C) til det har kommet forbi stopperen (B).
- Frigjør materen (C) forsiktig for å aktivere festebåndet og mate det inn i nesestykket.
- Tømme verktøyet fra "2-trinns" magasinet i verktøyet:
 - Trykk på utløserspaken for materen (C) og vipp gassverktøyet for å løse festemiddelbåndet skli bakerst i magasinet.
 - Trykk stopperen (B) til festemidlene og skyv ut båndet.
- Lad festemidler i verktøyet ved å bruke et "3-trinns" magasin:
 - Trekk materen (C) bakover til den er låst til magasinet i bakre posisjon.
 - Skyv festemiddelbåndet inn i riktig spor (40, 50 eller 60 mm) i magasinet (E).
 - Frigjør materen (C) forsiktig for å skyve festemidlet inn i nesestykket.
- Tømme verktøyet fra "3-trinns" magasinet i verktøyet:
 - Trekk materen (C) bakover til låst stilling.
 - Skyv festemidlet ut av magasinet (E).

Bruke verktøyet



- Dette er ikke en vanlig trykkgrepet spikerpistol som driver spiker inn i arbeidsstykket med ett hardt slag. Dette er årsaken til at det ikke har utløser eller en standard arbeidsstykkekontakt. Spikerpistolen har et flerslagssystem som driver spikeren inn med mange myke men hirtige slag.

Funksjon

- Bruk spikerpunktet til å finne hullet i metallplaten som skal kobles sammen. Når du har funnet dette trykker du verktøyet hardt mot arbeidsstykket og flerslagsfunksjonen starter. Slagene fortsetter så lenge brukeren trykker verktøyet mot arbeidsstykket, og den stopper når spikeren ligger plant med overflaten på arbeidsstykket.

- Hvis du bommer på hullet og avfyrer direkte mot metallplaten, vil spikeren forblie i nesen på verktøyet. Hvis dette skjer flytter du bare spikerpunktet og stikker spikeren inn i hullet.

Fjerne et fastkilt festemiddel

- Hvis festemidlet er fastkilt, kobler du fra luftforsyningen før du gjør noe. Pek verktøyet bort fra deg selv og andre.
- Frigjør materen for å unngå trykk på festemiddelbåndet.

Brukerveiledning

Tilkobling av kompressoren

- Koble til koblingen på luftslangen til luftpluggen (D) til verktøyet.

Fylle på og tømme pistolen

- Koble til kompressoren før du lader med festemidlene. Hvis du lader festemidlene før kompressoren blir koblet til, kan det hende at et festemiddel blir skutt ved et uhell. Pek spissen bort fra alt personell, og hold fingeren borte fra avtrekkeren når du lader pistolen.

- Lad festemidler i verktøyet ved å bruke et "2-trinns" magasin:

- Skyv festemiddelbåndet inn i riktig spor (40 eller 50 mm) i magasinet (E) til festemiddelbåndet har passert festemiddlestopperen (B).

- Bruk et egnet verktøy, f eks. en #2 Phillips skrutrekker som settes inn i utskytingssporet.
- Slå på skrutrekkeren med en hammer for å skyve tilbake utløserbladet og løsne det fastkjørte festemiddelet.
- Fjern det fastkjørte festemiddelet med en flat tang eller lignende type verktøy. Ikke bruk hånden din til å fjerne festemiddelet.
- Hvis du ikke klarte å fjerne det fastkjørte festemiddelet med den ovennevnte metoden, kontakt din lokale TJEP-forhandler.



Vedlikeholdsinstruksjoner

Generelt vedlikehold

- Arbeidsgiveren og brukeren er ansvarlig for å sikre at verktøyet holdes i sikker stand. Videre skal bare autorisert TJEP-servicepersonell eller TJEP-forhandlere reparere verktøyet, og bruke deler eller tilbehør som er levert eller anbefalt av Kyocera Unimerco Fastening.
- Hold alltid verktøyet rent. Tørk av fett eller olje med en tørr, ren klut for å hindre at du mister verktøyet utilsiktet.
- Smør i luftpluggen (D) på verktøyet ofte med TJEP smøreolje. Fordi verktøyet slår flere ganger når du skyter et festemiddel, trenger O-ringene på stempelen ekstra smøring.

Unngå bruk av løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for å rense verktøyet, ettersom enkelte løsemidler vil skade eller svekke plastdeler på verktøyet.

- Alle skruer og muttere skal holdes stramme og uskadet. Løse skruer kan føre til farlige situasjoner og kan medføre alvorlig personskade eller at deler blir ødelagt.
- Det anbefales å bruk et filter og en regulator på kompressoren.

- Tøm kompressortankene for vann daglig.

- ALDRI bruk et verktøy hvis du er i tvil.

Kaldt vær

- Når man bruker verktøyet i temperaturer nært og under frysepunktet, kan fuktigheten i luftledningen fryse og hindre at spolepistolen virker.
- Reduser lufttrykket til 80 psi (5,5 bar) eller mindre.
- Ta alle festemidlene ut av magasinet.
- Koble til kompressoren og løs-avfyr verktøyet, da bevegelse i lave hastigheter varmer opp de bevegelige delene.

Lagring

- Når den ikke er i bruk for en lengre periode, påfør et tynt lag med smøremeddel på ståldeler for å unngå rust. Unngå lagring av verktøyet i et kaldt miljø. Når den ikke er i bruk, bør verktøyet lagres på et varmt og tørt sted. Holdes utenfor barns rekkevidde.

Kassering

- Kassering av verktøyet må gjøres i henhold til instruksjonene gitt av lokale myndigheter.

Feilsøking

Status	Gjør dette
Tuppen på festemidlet kan ikke brukes til å lokalisere hullet i metallplaten som skal festes.	<ul style="list-style-type: none"> Festemidlet har gått inn i feil magasinspor <ul style="list-style-type: none"> Velg riktig spor (40, 50 eller 60 mm)
Verktøyet lekker luft	<ul style="list-style-type: none"> Løse dyseskruer <ul style="list-style-type: none"> Trekk til skruene og sjekk på nytt Løse hetteskruer <ul style="list-style-type: none"> Trekk til skruene og sjekk på nytt Ødelagt tetning, pakning eller O-ringer <ul style="list-style-type: none"> Bytt tetning, pakning eller O-ringer
Verktøyet avfyrer tomt	<ul style="list-style-type: none"> Skitt i nesen (A) <ul style="list-style-type: none"> Rengjør dysen Skittent/tømt magasin (E) <ul style="list-style-type: none"> Rengjør magasinet Begrenset/utstrekkelig luftstrøm <ul style="list-style-type: none"> Sjekk slange og kompressor Manglende smøring <ul style="list-style-type: none"> Bruk TJEP smøring Festemidler for korte eller av feil størrelse for verktøyet <ul style="list-style-type: none"> Bruk kun anbefalt TJEP-feste Bøyde festemidler <ul style="list-style-type: none"> Skal ikke brukes
Ingen mating av festemidler	<ul style="list-style-type: none"> Lavt lufttrykk <ul style="list-style-type: none"> Sjekk slange og kompressor Manglende smøring (D) <ul style="list-style-type: none"> Bruk TJEP smøring
Manglende kraft	<ul style="list-style-type: none"> Materen (C) er aktivert for hardt og dermed skadet det som holder festemidlene på plass. <ul style="list-style-type: none"> Vær alltid forsiktig når du frigjør materen Festemidlet har gått inn i feil magasinspor <ul style="list-style-type: none"> Velg riktig spor (40, 50 eller 60 mm) Bøyde festemidler <ul style="list-style-type: none"> Skal ikke brukes Løst magasin, løse dyseskruer <ul style="list-style-type: none"> Trekk til alle skruer og sjekk på nytt Festemidlet har truffet metallplaten som skal festes <ul style="list-style-type: none"> Kontroller at du har plassert punktet på festemidlet i hullet på metallplaten som skal festes.
Festemidlene sitter fast i verktøyet	<ul style="list-style-type: none"> Materen (C) er aktivert for hardt og dermed skadet det som holder festemidlene på plass. <ul style="list-style-type: none"> Vær alltid forsiktig når du frigjør materen Festemidlet har gått inn i feil magasinspor <ul style="list-style-type: none"> Velg riktig spor (40, 50 eller 60 mm) Bøyde festemidler <ul style="list-style-type: none"> Skal ikke brukes Løst magasin, løse dyseskruer <ul style="list-style-type: none"> Trekk til alle skruer og sjekk på nytt Festemidlet har truffet metallplaten som skal festes <ul style="list-style-type: none"> Kontroller at du har plassert punktet på festemidlet i hullet på metallplaten som skal festes.
For andre feil enn ovennevnte situasjoner, avslutt bruken av verktøyet og kontakt din lokale forhandler for service.	

GWOŹDZIARKA NA GWOŹDZIE ANCHOR TJEP

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI KONSERWACJA I ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓw

Spis treści


Punkty odniesienia	128
Objaśnienie symboli	129
Ostrzeżenia ogólne	129
Zagrożenia możliwe do przewidzenia.....	132
Instrukcje obsługi.....	132
Podłączanie kompresora.....	132
Wkładanie i wyjmowanie elementu łączącego.....	132
Obsługa narzędzia	132
Wyciąganie zakleszczonego elementu łączącego.....	133
Instrukcje konserwacji	133
Niskie temperatury	133
Przechowywanie	133
Utylizacja	133
Rozwiązywanie problemów.....	134



NIEPRAWIDŁOWE LUB NIEBEZPIECZNE UŻYTKOWANIE TEGO NARZĘDZIA MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ LUB POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI. BARDZO WAŻNE JEST, ABY OPERATOR TEGO NARZĘDZIA PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA TEGO NARZĘDZIA. NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DOSTĘPNĄ DLA INNYCH OSÓB, KTÓRE BĘDĄ KORZYSTAŁY Z TEGO NARZĘDZIA.

Zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu w celu umożliwienia przyszłego wglądu.

Punkty odniesienia

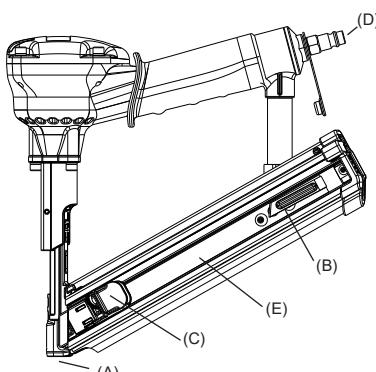

Objaśnienie symboli

Symbole użyte w instrukcji	
	Zapoznaj się z etykietami umieszczonymi na narzędziu i dołączoną do niego instrukcją. Niezastosowanie się do ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami.
	Operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy muszą używać odpornych na uderzenia środków ochrony oczu z osłonami bocznymi.
	Operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy muszą używać środków ochrony słuchu.
	Zaleca się, aby operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy używały kasków z atestem CE.
	Przed pierwszym użyciem narzędzia przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
	Zachowaj ostrożność podczas wystrzeliwania elementów łączących.

Symbole umieszczone na narzędziu	
	To narzędzie ma atest CE zgodnie z obowiązującymi normami.
	Zapoznaj się z etykietami umieszczonymi na narzędziu i dołączoną do niego instrukcją. Niezastosowanie się do ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami.
	Operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy muszą używać odpornych na uderzenia środków ochrony oczu z osłonami bocznymi.
	Operatorzy oraz inne osoby znajdujące się w miejscu pracy muszą używać środków ochrony słuchu.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maksymalne ciśnienie robocze
	Narzędzie wielouderzeniowe. Narzędzie wystrzeli po uruchomieniu elementu kontaktowego. Zachowaj ostrożność.

Ostrzeżenia ogólne

Ostrzeżenia ogólne w zakresie bezpieczeństwa

- OSTRZEŻENIE:** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem, poważnymi obrażeniami i/lub śmiercią.
- Używaj tego narzędzia i akcesoriów zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając warunki robocze oraz pracę do wykonania. Wykorzystywanie tego narzędzia do prac innych niż te, do których zostało przeznaczone, może spowodować zagrożenie.
- Podczas pracy z tym narzędziem zachowaj ostrożność, zdrowy rozsądek i skup się na tym, co robisz. Nie używaj narzędzia, jeżeli jesteś zmęczony/-a lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Wystarczy chwila nieuwagi, aby spowodować poważny wypadek lub zniszczenie mienia.
- Zagrożenia dla innych osób powinny zostać ocenione przez operatora.
- Podczas przenoszenia, obsługi i serwisowania narzędzia stosuj środki ochrony oczu z atestem

CE, które zapewniają ochronę przed wylatującymi przedmiotami z przodu i z boków.

- Stosuj środki ochrony słuchu z atestem CE podczas przebywania w pobliżu lub w miejscu pracy, aby chronić przed uszkodzeniem słuchu. Niezabezpieczona ekspozycja na wysokie poziomy hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu i inne dolegliwości, takie jak szумy uszne (dzwonienie, gwizdzenie lub brzęczenie w uszach). Odpowiednie środki kontrolne mające na celu ograniczenie tego ryzyka mogą obejmować na przykład użycie materiałów tłumiących w celu zapobiegania „dzwonienniu” obrabianych elementów.
- Zalecane jest noszenie środków ochrony głowy z oznakowaniem CE w miejscu pracy.
- Pracodawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby użytkownicy narzędzia i cały personel przebywający w pobliżu nosili środki ochrony indywidualnej takie jak ochrona oczu, maski przeciwpyłowe, obuwie antypoślizgowe, hełm i/lub ochrona słuchu.
- Noś odpowiedni ubiór. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Pilnuj, aby twoje włosy, ubrania ani rękawice nie znalazły się w pobliżu ruchomych części w celu uniknięcia poważnych obrażeń. Noś tylko takie rękawice, które zapewniają odpowiednie wyczucie i bezpieczne kontrolowanie narzędzia i innych

elementów regulacyjnych. Noś cieplą odzież podczas pracy w niskich temperaturach, aby twoje dłonie były ciepłe i suche.

- Nie sięgaj urządzeniem zbyt daleko. Stój stabilnie, zachowaj odpowiednią postawę i równowagę. Dzięki czemu w razie nieprzewidzianej sytuacji nie stracisz kontroli nad narzędziem.
- Uważaj, aby nie wystrzelić gwoździa przez przypadek. Pod ciśnieniem narzędzie jest zawsze gotowe do wystrzału. Jeżeli narzędzie zostanie przez przypadek przyściągnięte do ciała lub innej powierzchni, uruchomi się i element łączący zacznie wysuwać się z obszaru wystrzału po kilka milimetrów, póki nie zostanie zwolniony nacisk na element kontaktowy.
- Traktuj to narzędzie jako element pomagający w pracy.
- Nie baw się nim.
- Przed użyciem narzędzia usuń wszystkie narzędzia służące do naprawy lub konserwacji. Narzędzia przymocowane do ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia.
- Obchodź się z gwoździarką ostrożnie, ponieważ może się ona ochłodzić, wpływając na chwyt i kontrolę.
- Nigdy nie używaj gwoździarki w pobliżu łatwopalnego pyłu, gazów lub oparów. Narzędzie może doprowadzić do powstania iskry, która podpalą gazy, wywołując pożar i powodując wybuch narzędzia.
- Miejsce pracy musi być uporządkowane i dobrze doświetlone. Bałagan i brak światła mogą doprowadzić do wypadku.
- Nie wolno używać narzędzia, jeżeli nie jest w należytym stanie.
- Skontroluj narzędzie przed użyciem, aby sprawdzić czy znajduje się ono w należytym stanie. Sprawdź ją pod kątem niespasowania lub skrywienia części ruchomych oraz innych nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na pracę. Nie używaj jej w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych warunków, ponieważ może to powodować niesprawność.
- Pozostawiając to narzędzie w pozycji spoczynkowej użj pasa/haku (G) lub położ je na jego bocznej części. Nie pozostawiaj go z głowicą (A) skierowaną w stronę operatora lub jakiegokolwiek innej osoby w pobliżu.
- Z tego narzędzia mogą korzystać wyłącznie osoby wykwalifikowane technicznie, które przeczytały i zrozumiały niniejsze instrukcje obsługi/bezppieczeństwa.
- Podczas pracy gwoździarki pneumatycznej w jej pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani osoby postronne. Jeżeli się zdekcentrujesz, możesz stracić kontrolę nad urządzeniem.
- Zawsze zakładaj, że w narzędziu znajdują się elementy łączące. Nierozważne obchodzenie się z urządzeniem może skutkować nieoczekiwaniem wystrzeleniem elementów łączących i obrażeniami ciała.
- Nie kieruj gwoździarki na siebie ani w stronę innych osób obecnych w pobliżu, niezależnie od tego, czy znajdują się w niej elementy łączące, czy nie. Nieoczekiwane włączenie spowoduje wyrzucenie elementów łączących powodując zranienie.
- Nie należy używać narzędzia z nadmierną siłą. Prawidłowo dobrana gwoździarka będzie działać lepiej i bezpieczniej.
- Nie włączaj narzędzia, jeżeli nie jest mocno docisnięte do obrabianego elementu.
- Nie stosuj tego narzędzia na materiałach, które są zbyt twarde lub za miękkie. Twardy materiał może spowodować rykoszt elementów łączących i zranienie ludzi, miękki materiał może zostać łatwo przebitý i elementy łączące mogą polecieć w dowolnym kierunku.
- Nie wbijaj elementów łączących w inne elementy łączące.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas wbijania elementów łączących w istniejące ściany lub inne zamaskowane obszary, aby uniknąć kontaktu z ukrytymi obiektami (np., przewodami, rurami, kablami elektrycznymi) lub osobami znajdującymi się po drugiej stronie.
- Po wbiciu elementu łączącego gwoździarka może odskoczyć do tyłu („odskok”), powodując jej odsunięcie od powierzchni pracy. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zawsze kontrolować odskok poprzez:
 - utrzymywanie kontroli nad narzędziem przez cały czas i gotowość na przeciwdziałanie normalnym lub nagłym ruchom takim jak odskok.
 - pozwalanie, aby odskok odsunął narzędzie od powierzchni pracy.
 - nieprzeciwdziałanie odskokowi, tak aby urządzenie zostało docisnięte z powrotem do powierzchni pracy.
 - trzymanie twarzy i części ciała z dala od narzędzia.
- Podczas pracy w pobliżu krawędzi obrabianego elementu lub wbijania pod ostrym kątem należy zachować ostrożność, aby zminimalizować odpryskiwanie, odłamywanie, wyrywanie, swobodne latawanie lub rykoszety elementów łączących, które mogą powodować obrażenia.

- Nie stosować tego narzędzia do mocowania kabli elektrycznych. Nie została ona zaprojektowana do montażu kabli elektrycznych i może powodować uszkodzenie izolacji kabli elektrycznych, w konsekwencji wywołując porażenie elektryczne lub zagrożenia pożarowe. Ponadto gwoździarka nie zapewnia izolacji w przypadku kontaktu z energią elektryczną.
 - Nie używań urządzenia do wykonywania innych prac niż te, do których jest ona przeznaczona. W szczególności nie używać go jako młotka. Uderzenie w gwoździarkę powoduje zwiększenie ryzyka pęknięcia korpusu i przypadkowego wyrzutu elementów łączących.
 - Nie wolno używać tego urządzenia, jeżeli jego etykiety ostrzegawcze są nieobecne lub uszkodzone.
 - Nie należy demontać, modyfikować ani w inny sposób uniemożliwiać korzystania z elementów sterowania narzędzia. Nie używać narzędzia, jeżeli którekolwiek z elementów jego sterowania nie nadają się do obsługi, są odłączone, zmodyfikowane lub nie działają prawidłowo.
 - Nie wolno modyfikować tego narzędzia, chyba że zezwolono na to w tym podręczniku lub została uzyskana pisemna zgoda od Kyocera Unimerco Fastening. Niestosowanie się do powyższego może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji lub obrażeń.
-  • Ręce i części ciała należy trzymać z dala od obszaru wyrzutu elementu łączającego (A) urządzenia.
- Stosować wyłącznie elementy łączące określone w specyfikacji technicznej dostarczonej wraz z tą instrukcją.
 - Zachowaj ostrożność podczas manipulowania elementami łączącymi, ponieważ mają one ostre krawędzie i końcówki.
 - Stosuj wyłącznie akcesoria produkowane lub zalecane przez producenta tego narzędzia lub akcesoria, które są odpowiednikami tych zalecanych przez Kyocera Unimerco Fastening.
 - Elementy łączące wkładaj po podłączeniu kompresora, aby zapobiec nieoczekiwianemu wystrzelaniu.
 - Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania zakleszczonego elementu łączającego. Mechanizm ten może być naprężony i element łączący może zostać wyrzucony z dużą siłą podczas próby uwolnienia zakleszczenia.
 - Usuń sprężone powietrze, kiedy
 - Narzędzie nie jest używane;
 - Są wykonywane jakiekolwiek czynności konserwacyjne lub naprawy;
- Jest usuwane zakleszczenie;
 - Urządzenie jest podnoszone, opuszczane lub w inny sposób przemieszczane w nowe miejsce;
 - Urządzenie znajduje się poza nadzorem i kontrolą operatora;
 - Elementy łączące są wyjmowane z magazynku.
- Sprężone powietrze może spowodować poważne obrażenia.
 - Zawsze odcinaj dopływ powietrza i odłączaj urządzenie od dopływu powietrza, gdy nie jest ono używane.
 - nigdy nie kieruj sprężonego powietrza na siebie ani w stronę nikogo innego.
 - Zawsze używaj właściwej zatyczki (D) do przyłącza węża. Ciśnienie musi być całkowicie usunięte z gwoździarki kiedy przyłącze jest odpięte.
 - Podczas używania gwoździarki nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego P_{max} .
 - Urządzenia nie wolno podłączać do kompresora, który może przekroczyć 175 psi lub 12 bar.
 - Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci.
 - Miotające się węże mogą spowodować poważne obrażenia. Zawsze sprawdzaj węże i mocowania pod kątem uszkodzeń i obluzowania.
 - Optymalny dopływ powietrza osiąga się przy użyciu węża o średnicy 3/8" lub 10 mm. Zbyt długi wąż może doprowadzić do braku ciśnienia lub dopływu powietrza.
 - Nie przenoś ani nie ciągnij urządzenia, trzymając za wąż.
 - Urządzenie należy serwisować ostrożnie. Jeżeli jest uszkodzone, przed kolejnym użyciem należy je naprawić. Zapoznaj się z instrukcją konserwacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwej konserwacji gwoździarki.
 - Urządzenie należy utrzymywać w czystości, ścierać smar i/lub olej po pracy. Do czyszczenia gwoździarki nie wolno stosować żadnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Rozpuszczalnik może spowodować uszkodzenie komponentów gumowych i/lub plastikowych urządzenia. Zatłuszczony uchwyt i korpus urządzenia może spowodować jego przypadkowe upuszczenie i zranienie osoby znajdującej się w pobliżu.
 - To narzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego przy użyciu części dostarczanych lub zalecanych przez Kyocera Unimerco Fastening. Zagwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

- Narzędzie powinno być zasilane wyłącznie sprężonym powietrzem o najniższej wartości wymaganej do pracy, co pozwoli zminimalizować hałas, wibracje oraz zużycie urządzenia.
- Stosuj wyłącznie środki smarne zalecane przez Kyocera Unimerco Fastening/twojego lokalnego sprzedawcę TJEP.
- Używaj wyłącznie sprężonego powietrza. Używanie tlenu lub gazów łatwopalnych do eksploracji narzędzia tworzy ryzyko pożaru i wybuchu.

Zagrożenia możliwe do przewidzenia

- Konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka dla tych zagrożeń i wdrożenie odpowiednich środków kontrolnych.
- Podczas pracy mogą być wyrzucane odłamki obrabianego elementu i systemu łączenia.
- W przypadku używania gwoździarki przez długie okresy czasu, operator może odczuwać dyskomfort w ramionach, plecach, szyi lub innych częściach ciała.
- Wystawienie na wibracje może powodować uszkodzenia nerwów i naczyń krwionośnych rąk i ramion, które prowadzą do kalectwa.
- Jeżeli operator odczuwa objawy takiego nieustępującego lub nawracającego dyskomfortu, bólu, pulsowania, mrowienia, odrętwienia, uczucia pieczenia lub szesztywnienia, nie wolno ignorować tych znaków ostrzegawczych. Operator powinien skonsultować się z lekarzem odnośnie ogólnych aktywności.
- Podczas używania gwoździarki operator powinien przyjąć odpowiednią i ergonomiczną pozycję. Utrzymuj bezpieczne oparcie stóp i unikaj niewygodnych lub niewyważonych pozycji.
- Trzymaj urządzenie lekkim, ale bezpiecznym chwytem, ponieważ ryzyko wywoływanie przez wibracje jest generalnie wyższe, gdy siła chwytu jest większa.
- Mogą występować ryzyka resztkowe związane z niebezpieczeństwami powtarzalnej pracy, takie jak długość użytkowania w stosunku do pozycji roboczych i sił. W celu uzyskania informacji zaleca się skonsultowanie z normą EN 1005-3 i EN 1005-4.
- Poślizgnięcia, potknienia i upadki są głównymi powodami urazów w pracy. Uważaj na śliskie powierzchnie podczas pracy z urządzeniem.
- Postępuj szczególnie ostrożnie w nieznanym otoczeniu. Mogą istnieć ukryte zagrożenia, takie jak energia elektryczna lub inne instalacje.
- Jeżeli narzędzie to jest używane w miejscu, w którym jest statyczny pył, może go roznieść i spowodować zagrożenie.

- Gdy powstają zagrożenia związane z pyłem lub spalinami, priorytetem jest kontrolowanie ich w punkcie emisji.

Instrukcje obsługi

Podłączanie kompresora

- Podłącz złącze węża powietrza do zatyczki powietrza narzędzia (D).

Wkładanie i wyjmowanie elementu łączącego

- Podłącz kompresor, zanim załadujesz elementy łączące. Jeżeli załadujesz elementy łączące przed podłączeniem kompresora, mogą one zostać przypadkowo wystrzelone. Podczas lądowania elementu łączącego wylot narzędzia należy kierować z dala od personelu, a palec powinien znajdować się z dala od spustu.
- Załaduj elementy łączące do narzędzia za pomocą magazynku „dwuetapowego”:
 - Wsłu pasek elementu łączącego do odpowiedniego rowku (40 lub 50 mm) magazynku (E), póki nie przekroczy ogranicznika (B).
 - Pociągnij popychacz (C) aż przekroczy ogranicznik (B).
 - Delikatnie zwolnij popychacz (C) w celu spręgnięcia paska elementu łączącego i wsunięcia go do głowicy.
- Wyładuj elementy łączące z narzędzia za pomocą magazynku „dwuetapowego”:
 - Naciśnij dźwignię zwalniającą na popychaczu (C) i pochyl narzędzie w celu zsunięcia paska elementu łączącego do tylnego końca magazynku.
 - Naciśnij ogranicznik (B) i wysuń pasek.
- Załaduj elementy łączące do narzędzia za pomocą magazynku „trzyetapowego”:
 - Pociągnij popychacz (C) do tyłu aż do jego zablokowania w tylnej części magazynku
 - Wsłu pasek elementu łączącego do odpowiedniego rowku (40, 50 lub 60 mm) magazynku (E).
 - Delikatnie zwolnij popychacz (C), aby wprowadzić elementy łączące do wylotu.
- Wyładuj elementy łączące z narzędzia za pomocą magazynku „trzyetapowego”:
 - Pociągnij popychacz (C) do tylnej pozycji blokowania.
 - Wysuń elementy łączące z magazynku (E).

Obsługa narzędzia

- To nie jest zwykła gwoździarka pneumatyczna, która wbija gwóźdź w obrabiany element jednym mocnym uderzeniem. Właśnie dlatego



nie ma spustu ani standardowego elementu kontaktowego. Ta gwoździarka jest wyposażona w system wielouderzeniowy, który wbija gwóźdź za pomocą wielu delikatnych, ale szybkich uderzeń.

Działanie

- Za pomocą ostrego zakończenia gwoździa zlokalizuj otwór w metalowej płytce. Następnie docisnij mocno narzędzie do obrabianego elementu. Uruchom się funkcja wielouderzeniowa. Uderzenia będą trwały tak długo, jak długo operator będzie dociskał narzędzie do obrabianego elementu i zatrzymają się po wbiciu gwoździa.
- Jeżeli nie trafisz w otwór, a bezpośrednio w metalową płytkę, gwóźdź zatrzyma się w głowicy narzędzia. Wystarczy ponownie wycelować końcówkę gwoździa i wprowadzić go do otworu.

Wyciąganie zakleszczonego elementu łączącego

- W przypadku zakleszczenia elementu łączącego odłącz doprowadzanie powietrza przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań. Skieruj narzędzie z dala od siebie i innych.
- Zwolnij popychacz w celu uniknięcia nacisku na pasek elementu łączącego.
- Użyj odpowiedniego narzędzia, np. śrubokrętu z ibem krzyżakowym #2 i włóż go do kanału wbijania.
- Uderz w ten śrubokręt młotkiem w celu wepnienia ostrza wbijającego i uwolnienia zakleszczenia.
- Wyjmij zakleszczony element łączący ostro zakończonymi szczypcami lub podobnym narzędziem. Nie wyjmuj elementu łączącego rękami.
- Jeżeli nie udało ci się wyjąć zakleszczonego elementu łączącego przy pomocy powyższej metody, skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą TJEP.



Instrukcje konserwacji

Konserwacja ogólna

- Pracodawca i operator ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie tego narzędzia w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo naprawy tego narzędzia mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy TJEP lub dystrybutorów TJEP

oraz muszą być stosowane części i akcesoria dostarczane lub zalecane przez Kyocera Unimerco Fastening.

- Narzędzie należy cały czas utrzymywać w czystości. Wycieraj smar lub olej przy użyciu suchej, czystej ściereczki, aby zapobiec przypadkowemu upuszczeniu narzędzia.
- Często używaj lubrykatu TJEP na zaworze powietrznym (D) narzędzia. Jako że podczas wbijania elementu łączącego narzędzie uderza kilkakrotnie, pierścienie uszczelniające tłoku wymagają dodatkowego smarowania.
- Do czyszczenia tego narzędzia nie stosuj środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika, ponieważ niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić lub osłabić kompozytowe elementy tego narzędzia.
- Wszystkie śruby i nakrętki powinny być ciasno dokręcone i nieuszkodzone. Obluzowane śruby mogą wywoływać niebezpieczne sytuacje i prowadzić do uszkodzenia części lub poważnych obrażeń ciała.
- Zaleca się stosować filtr lub regulator w kompresorze.
- Zbiorniki na wodę w kompresorze należy opróżniać codziennie.
- NIGDY nie używaj urządzenia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Niskie temperatury

- W przypadku używania narzędzia w temperaturze bliskiej lub niższej od temperatury zamarzania, wilgoć w przewodzie doprowadzającym powietrze może zamarzać i uniemożliwić narzędziu działanie.
- Zmniejsz ciśnienie powietrza do 80 psi (5,5 bara) lub niższego.
- Wyjmij elementy łączące z magazynku.
- Podłącz kompresor i strzel pustym narzędziem – niska prędkość działania rozgrzeje części ruchome.

Przechowywanie

- W przypadku nieużywania przed dłuższy okres czas, nałożyć cienką warstwę substancji smarującej na części stalowe, aby zabezpieczyć przed korozją. Nie przechowuj tego narzędzia w niskich temperaturach. Gdy nie jest używane, narzędzie powinno być przechowywane w miejscu ciepłym i suchym. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja

- Utylizację narzędzia należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi udzielanymi przez władze lokalne.

Rozwiązywanie problemów

Status	Działanie
Nie można zlokalizować otworu w metalowej płytce za pomocą kołćowki elementu łączącego	<ul style="list-style-type: none">Element łączący wsunięto w nieodpowiedni rowek magazynku<ul style="list-style-type: none">Wybierz odpowiedni rowek (40, 50 lub 60 mm)
Z narzędzia wydostaje się powietrze	<ul style="list-style-type: none">Luźne śruby wylotu<ul style="list-style-type: none">Dokręć śruby i sprawdź ponownieLuźne śruby nakładki<ul style="list-style-type: none">Dokręć śruby i sprawdź ponownieUszkodzona uszczelka lub pierścienie uszczelniające<ul style="list-style-type: none">Wymień uszczelkę lub pierścienie uszczelniające
Narzędzie nie wystrzeliwuje gwoździa	<ul style="list-style-type: none">Zanieczyszczony wylot (A)<ul style="list-style-type: none">Oczyść wylotBrudny/pusty magazynek (E)<ul style="list-style-type: none">Wyczyść magazynekBlokada powietrza/ niedostateczny dopływ powietrza<ul style="list-style-type: none">Sprawdź przewód i kompresorBrak lubrykacji<ul style="list-style-type: none">Użyj lubrykatu TJEPElementy łączące zbyt krótkie do narzędzia lub o niewłaściwym rozmiarze<ul style="list-style-type: none">Używaj wyłącznie zalecanych elementów łączących TJEPZgięte elementy łączące<ul style="list-style-type: none">Nie używaj ich
Brak doprowadzania elementów łączących	<ul style="list-style-type: none">Niskie ciśnienie powietrza<ul style="list-style-type: none">Sprawdź przewód i kompresorBrak lubrykacji (D)<ul style="list-style-type: none">Użyj lubrykatu TJEP
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">Pochyacz (C) został zwolniony za mało delikatnie, przez co uszkodził materiał łączący<ul style="list-style-type: none">Pochyacz należy zwalniać delikatnieElement łączący wsunięto w nieodpowiedni rowek magazynku<ul style="list-style-type: none">Wybierz odpowiedni rowek (40, 50 lub 60 mm)Zgięte elementy łączące<ul style="list-style-type: none">Nie używaj ichLuźne śruby magazynku, wylotu<ul style="list-style-type: none">Dokręć wszystkie śruby i sprawdź ponownieElement łączący uderzył w metalową płytke<ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że kołćówka elementu łączącego jest wycelowana w otwór w metalowej płytce.
Elementy łączące zakleszczają się w narzędziu	
W przypadku jakichkolwiek innych awarii niż opisane powyżej sytuacje, należy zaprzestać używania narzędzia i skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu dokonania serwisu.	

PISTOLA DE FIXADORES TJEP

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO

MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Índice


Pontos de referência	135
Explicação dos símbolos.....	136
Avisos gerais.....	136
Perigos previstos	138
Instruções de funcionamento	139
Ligação do compressor	139
Carga e descarga do fixador	139
Utilização da ferramenta	139
Eliminação de fixadores encravados	140
Instruções de manutenção	140
Temperaturas baixas	140
Armazenamento	140
Eliminação	140
Resolução de problemas.....	141



A UTILIZAÇÃO INCORRETA DA FERRAMENTA RESULTARÁ EM FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS. É MUITO IMPORTANTE QUE O OPERADOR PREVISTO DA FERRAMENTA LEIA E COMPREENDA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR A FERRAMENTA. MANTENHA ESTE MANUAL DISPONÍVEL PARA OUTROS, ANTES DE ESTES USEM A FERRAMENTA.

Guarde este manual num local seguro para consulta futura.

Pontos de referência

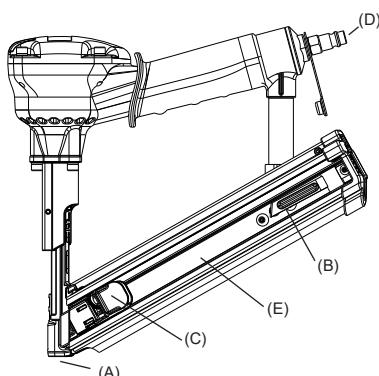

Explicação dos símbolos

Símbolos no manual	
	Leia e compreenda as etiquetas da ferramenta e o manual. A não observância dos avisos pode provocar ferimentos graves.
	Os operadores e as outras pessoas na área de trabalho devem utilizar óculos de segurança resistentes a impactos com proteções laterais.
	Os operadores e as outras pessoas na área de trabalho devem utilizar proteção auditiva.
	Recomenda-se que o operador e as outras pessoas na área de trabalho utilizem um capacete com marcação CE no local de trabalho.
	Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções antes de utilizar.
	Tenha cuidado no momento de disparar os fixadores.

Símbolos na ferramenta	
	Esta ferramenta tem a aprovação CE segundo as normas aplicáveis.
	Leia e compreenda as etiquetas da ferramenta e o manual. A não observância dos avisos pode provocar ferimentos graves.
	Os operadores e as outras pessoas na área de trabalho devem utilizar óculos de segurança resistentes a impactos com proteções laterais.
	Os operadores e as outras pessoas na área de trabalho devem utilizar proteção auditiva.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Pressão de operação máxima
	Ferramenta de múltiplos disparos. A ferramenta irá disparar quando o contacto com a peça de trabalho é ativado. Tenha cuidado.

Avisos gerais

Avisos gerais de segurança

- ATENÇÃO:** Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. A não observância dos avisos e das instruções poderá provocar choques elétricos, ferimentos graves e/ou fatais.
- Utilize a ferramenta e os acessórios em conformidade com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e as operações a realizar. A utilização da ferramenta para operações que não são previstas poderá originar uma situação perigosa.
- Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e sirva-se do bom senso aquando da utilização da ferramenta. Não utilize a ferramenta se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao utilizar a ferramenta poderá provocar ferimentos graves ou danificar o material.
- Os riscos para outras pessoas devem ser avaliados pelo operador.

- Utilize proteção ocular com marca CE, com proteções frontais e laterais contra objetos projetados, quando manusear, utilizar e reparar a ferramenta.

- Utilize proteção auditiva com marca CE no local da obra, ou perto deste, para evitar danos auditivos. A exposição não protegida a elevados níveis de ruído poderá provocar perdas auditivas permanentes, bem como outros problemas como zumbidos nos ouvidos. Os controlos adequados para a redução do risco poderão incluir ações como materiais de atenuação para evitar o ruído produzido pelas peças de trabalho.

- Recomenda-se a utilização de proteção para a cabeça com a marca CE no local de trabalho.

- É responsabilidade do empregador obrigar que todos os utilizadores da ferramenta, bem como todos os outros funcionários que se encontrem nas imediações do local de trabalho, utilizem equipamento de proteção individual, como proteção ocular, máscara de proteção contra poeira, calçado antiderrapante, capacete e/ou proteção auditiva.

- Use vestuário adequado. Não use roupas largas nem joias. Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas longe das peças móveis, de forma a evitar ferimentos graves. Utilize apenas luvas que proporcionem uma sensação adequada e um controlo seguro da ferramenta e de quaisquer dispositivos de regulação. Use roupa quente quando trabalhar em climas frios, de forma a manter as mãos quentes e secas.

- Não exceda o seu limite em termos de alcance. Mantenha sempre uma postura e um equilíbrio

corretos. Isto possibilita um melhor controlo da ferramenta em situações inesperadas.

- Evite o disparo involuntário. Quando pressurizada, a ferramenta está sempre pronta a disparar. Se a ferramenta for accidentalmente pressionada contra o corpo humano ou outras superfícies, a ferramenta será ativada e será disparado um fixador para fora área de descarga alguns milímetros de cada vez, até ser libertada a pressão no contacto com a peça de trabalho.
- Respeite a ferramenta como um acessório de trabalho.
- Não tenha comportamentos incorretos.
- Retire quaisquer ferramentas utilizadas para manutenção ou reparação antes de usar a ferramenta. As ferramentas deixadas numa peça móvel da ferramenta poderão provocar ferimentos.
- Manuseie a ferramenta com cuidado, pois esta pode arrefecer, o que afeta a pega e o controlo.
- Nunca utilize a ferramenta na presença de poeiras, gases ou fumos inflamáveis. A ferramenta poderá produzir faíscas que podem provocar a combustão de gases, dando origem a um incêndio e à explosão da ferramenta.
- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As obstruções, bem como as áreas de iluminação insuficiente, são propícias a acidentes.
- Não utilize a ferramenta se esta não se encontrar num estado de funcionamento correto.
- Inspecione a ferramenta, antes de a utilizar, de forma a determinar que se encontra em boa condição de utilização. Verifique se as peças móveis estão desalinhadas, se produzem encravamento, bem como outra condição que possa afetar a respetiva utilização. Não utilize em caso de ocorrência de alguma das condições indicadas acima, pois tal poderá provocar uma anomalia.
- Quando deixar a ferramenta na posição de descanso, utilize uma correia/gancho de suporte ou coloque-a de lado. Não a deixe com a ponta virada (A) em direção do operador ou de qualquer outra pessoa que se encontre nas imediações.
- Apenas as pessoas com competências técnicas, que tenham lido e compreendido as instruções de funcionamento/segurança, devem utilizar a ferramenta.
- Mantenha as crianças e os espetadores longe durante a utilização da ferramenta. As distrações poderão provocar a perda de controlo.
- Presuma sempre que a ferramenta contém fixadores. Uma utilização descuidada da ferramenta poderá originar o disparo acidental de fixadores e provocar ferimentos.

- Não aponte a ferramenta na sua direção nem de outra pessoa que se encontre nas imediações, dispondo esta de fixadores ou não. O acionamento inesperado provocará o disparo de fixadores, originando ferimentos.
- Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para a sua aplicação, pois efetuará o trabalho com maior eficiência e segurança, à velocidade para a qual foi concebida.
- Não acione a ferramenta, salvo se firmemente encostada à peça de trabalho.
- Não acione a ferramenta sobre materiais demasiado rígidos ou macios. O material rígido poderá originar o ricochete dos fixadores, ferindo alguém, e o material macio poderá ser facilmente penetrado e provocar o movimento livre dos fixadores.
- Não introduza fixadores em outros fixadores.
- Tenha cuidado especial ao introduzir fixadores em paredes existentes ou noutras áreas cegas, de forma a evitar o contacto com objetos ocultos ou pessoas que se encontrem no outro lado (por exemplo, fios, tubos, cabos elétricos).
- Após introduzir um fixador, a ferramenta poderá produzir uma força de recuo, fazendo com que se afaste da superfície de trabalho. Para reduzir o risco de ferimentos, tenha sempre atenção à força de recuo ao:
 - manter sempre o controlo da ferramenta e estando preparado para contrapor os movimentos normais ou repentinamente, como a força de recuo;
 - permitir que a força de recuo desloque a ferramenta para longe da superfície de trabalho;
 - não resistir à força de recuo, de forma que a ferramenta seja novamente forçada para a superfície de trabalho;
 - manter o rosto e os membros do corpo afastados da ferramenta.
- Ao trabalhar nas proximidades da extremidade de uma peça de trabalho, ou em ângulos de inclinação, tenha cuidado para minimizar a formação de lascas, rachas, fragmentos ou do movimento livre ou ricochete dos fixadores, o que poderá provocar ferimentos.
- Não utilize esta ferramenta para a fixação de cabos elétricos. Esta ferramenta não foi concebida para a instalação de cabos e poderá danificar o isolamento dos cabos elétricos, provocando, assim, perigos de choque elétrico ou incêndio. Em acréscimo, a ferramenta não dispõe de isolamento para entrar em contacto com eletricidade.
- Não utilize a ferramenta para a realização de outros trabalhos que não as funções especificadas. Em especial, não a utilize como um martelo. O impacto na ferramenta aumenta o risco de a danificar e da descarga accidental dos fixadores.

- Não utilize a ferramenta em caso de ausência ou danos das etiquetas de aviso de segurança.
 - Não retire, adultere nem provoque a inoperacionalidade dos controlos da ferramenta a gás. Não utilize a ferramenta se alguma das partes dos controlos de funcionamento da ferramenta estiver inoperável, desligada, alterada ou a não funcionar corretamente.
 - A ferramenta não deve ser modificada, salvo autorização em contrário no manual ou aprovação por escrito da Kyocera Unimerco Fastening. A não observância desta instrução poderá originar situações ou ferimentos perigosos.
-  • Mantenha as mãos e o corpo afastados da área de descarga dos fixadores (A) da ferramenta.
- Apenas utilize fixadores designados nas especificações técnicas fornecidas com este manual.
 - Tenha cuidado ao manusear fixadores, pois estes poderão ter extremidades e pontas afiadas.
 - Apenas utilize acessórios fabricados ou recomendados pelo fabricante da ferramenta, ou acessórios com um desempenho equivalente ao recomendado pela Kyocera Unimerco Fastening.
 - Introduza os fixadores depois de ligar o compressor para evitar o disparo acidental de fixadores.
 - Tenha cuidado durante a remoção de um fixador encravado. O mecanismo poderá estar comprimido e o fixador poderá ser descarregado à força enquanto tenta eliminar uma condição de encravamento.
 - Elimine o ar comprimido quando:
 - não estiverem a ser utilizadas;
 - realizar quaisquer operações de manutenção ou reparação;
 - eliminar um encravamento;
 - levantar, baixar ou deslocar de outro modo a ferramenta para um novo local;
 - a ferramenta estiver fora da supervisão ou do controlo do operador;
 - retirar fixadores do cartucho.
 - O ar comprimido pode causar ferimentos graves.
 - Corte sempre o fornecimento de ar e desligue a ferramenta do abastecimento quando esta não estiver a ser utilizada.
 - Nunca direcione o ar comprimido para si nem para nenhuma outra pessoa.
 - Utilize sempre a entrada de ar correta da ferramenta (D) para acoplar a mangueira. É necessário despressurizar a ferramenta quando se desligar a junta de acoplamento.
 - Quando utilizar a ferramenta, não exceda a pressão máxima de funcionamento P_{max} .
 - A ferramenta não pode estar ligada a um compressor que potencialmente excede 175 psi ou 12 bar.
 - As crianças não devem brincar com a ferramenta. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças.
 - As mangueiras que se movimentam descontroladamente podem causar ferimentos graves. Verifique sempre se existem mangueiras ou ligações danificadas ou soltas.
 - Obtém-se o fornecimento de ar ideal com uma mangueira de ar com um diâmetro de 3/8" ou 10 mm. Se a mangueira for demasiado comprida, pode fazer com que haja pressão e fornecimento de ar insuficientes.
 - Nunca transporte nem arraste a ferramenta pela mangueira.
 - Preserve a ferramenta com o devido cuidado. Se danificada, efetue a reparação antes de a utilizar. Consulte as instruções de manutenção para ver informações detalhadas sobre a manutenção correta da ferramenta.
 - Mantenha a ferramenta num estado limpo. Limpe a massa lubrificante e/ou óleo após a realização de trabalhos. Não utilize nenhum produto de limpeza à base de solventes para limpar a ferramenta. É possível que o solvente cause a deterioração dos componentes de borracha e/ou plástico da ferramenta. A presença de massa lubrificante na pega e no corpo da ferramenta poderá provocar a queda acidental da ferramenta, originando ferimentos em pessoas que se encontrem nas imediações.
 - Solicite a manutenção da ferramenta a técnicos de reparação competentes, utilizando apenas peças fornecidas ou recomendadas pela Kyocera Unimerco Fastening. Isto assegura que a segurança da ferramenta é mantida.
 - A ferramenta deve ser alimentada apenas através de ar comprimido à pressão mais baixa necessária para a realização dos trabalhos, de forma a reduzir o ruído e a vibração e minimizar o desgaste.
 - Apenas utilize lubrificantes recomendados pela Kyocera Unimerco Fastening/pelo seu revendedor TJEP local.
 - Utilize apenas ar comprimido. A utilização de oxigénio ou de gases combustíveis para o funcionamento da ferramenta provoca risco de incêndio e explosão.

Perigos previstos

- É fundamental a informação para a realização de uma avaliação de risco destes perigos e para a implementação dos controlos adequados.

- Durante a utilização, é possível a ocorrência de descarga de resíduos da peça de trabalho e do sistema de fixação/união.
- Durante a utilização da ferramenta durante longos períodos de tempo, o operador poderá sentir desconforto nos braços, ombros, pescoço e noutras partes do corpo.
- A exposição à vibração poderá provocar ferimentos incapacitantes nos nervos e na circulação sanguínea nas mãos e nos braços.
- Se o operador apresentar sintomas, como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpações, mal-estar, dormência, insensibilidade, sensação de queimadura ou rigidez, não ignore estes sinais de aviso. O operador deverá consultar um profissional da área da saúde sobre as atividades gerais.
- Durante a utilização da ferramenta, o operador deverá adotar uma postura adequada e ergonómica. Mantenha uma posição segura e evite posturas invulgares ou desequilibradas.
- Segure a ferramenta com um aperto ligeiro, mas seguro, pois o risco proveniente da vibração é, geralmente, superior quando a força de aperto é superior.
- Poderão existir riscos residuais relativos a perigos de trabalhos repetitivos, como a duração de uso em relação a posições e forças de trabalho. Recomenda-se a consulta da EN 1005-3 e da EN 1005-4 para ver tais informações.
- As ações de tropeçar, escorregar e cair são as principais causas de ferimentos no local de trabalho. Tenha atenção a superfícies escorregadias quando utilizar a ferramenta.
- Tenha especial cuidado quando em ambientes não conhecidos. Poderão existir perigos ocultos, como eletricidade ou outras linhas de serviços utilitários.
- Se a ferramenta for utilizada numa área onde exista poeira estática, poderá provocar a disseminação da poeira e causar perigos.
- Quando se formarem perigos de poeira, a prioridade deverá ser controlar estes no ponto de emissão.

Instruções de funcionamento

Ligação do compressor

- Ligue o acoplamento da mangueira de ar à entrada de ar da ferramenta (D).

Carga e descarga do fixador

- Ligue o compressor antes de carregar os fixadores. Se carregar os fixadores antes de ligar o compressor, os fixadores poderão ser accidentalmente disparados. Aponte o bocal para longe das pessoas e mantenha o dedo afastado do acionador quando carregar o fixador.
- Carregue os fixadores na ferramenta com o cartucho de "2 passos":
 - Introduza a tira de fixação na ranhura correta (40 ou 50 mm) no cartucho (E) até a tira passar o batente dos fixadores (B).
 - Puxe o empurrador (C) até passar o batente (B).
 - Liberte o empurrador (C) cuidadosamente para o fazer entrar em contacto com a tira de fixação e libertar os fixadores para a ponta.
- Descarregue os fixadores da ferramenta com o cartucho de "2 passos":
 - Prima a alavanca de desbloqueio no empurrador (C) e incline a ferramenta para deslizar a tira de fixação para a extremidade traseira do cartucho.
 - Prima o batente dos fixadores (B) e retire a tira.
- Carregue os fixadores na ferramenta com o cartucho de "3 passos":
 - Puxe o empurrador (C) para a traseira até estar bloqueado no cartucho na posição traseira.
 - Introduza a tira de fixação na ranhura correta (40, 50 ou 60 mm) no cartucho (E).
 - Liberte o empurrador (C) cuidadosamente para empurrar os fixadores para o bocal
- Descarregue os fixadores da ferramenta com o cartucho de "3 passos":
 - Puxe o empurrador (C) para a posição de bloqueio traseira.
 - Faça deslizar os fixadores para fora do cartucho (E).

Utilização da ferramenta

- 
- Esta não é uma pistola pneumática comum que introduz o prego na peça de trabalho com um disparo forte. É por este motivo que não possui um acionador ou um contacto com a peça de trabalho padrão. A pistola tem um sistema de múltiplos disparos que introduz o prego com vários golpes suaves, mas rápidos.

Função

- Utilize a extremidade do prego para localizar o orifício na placa de conector de metal. Uma vez localizado, empurre a ferramenta com força contra a peça de trabalho e a função de múltiplos golpes irá começar. Os disparos irão continuar enquanto o operador empurrar a ferramenta contra a peça de trabalho e irá parar quando o prego estiver a um ponto nivelado.
- Se falhar o orifício e disparar diretamente sobre a placa de metal, o prego irá permanecer na ponta da ferramenta. Basta voltar a centrar a extremidade do prego e introduzir o prego no orifício.

Eliminação de fixadores encravados

- Em caso de encravamento do fixador, desligue o fornecimento de ar antes de realizar qualquer ação. Aponte a ferramenta para longe de si e de outras pessoas.
- Solte o empurrador para evitar pressão na tira de fixação.
- Utilize uma ferramenta adequada, como uma chave Philips n.º 2, para inserir o canal de introdução.
- Bata na chave de fendas com um martelo para fazer recuar a lâmina de introdução e eliminar o encravamento.
- Retire o fixador encravado com um alicate ou com um tipo semelhante de ferramenta. Não utilize a mão para retirar o fixador.
- Se não conseguir retirar o fixador encravado através do método indicado acima, contacte o seu revendedor TJEP local.



Instruções de manutenção

Manutenção geral

- O empregador e o operador são responsáveis por garantir que a ferramenta é mantida num estado de funcionamento seguro. Em acréscimo, apenas os funcionários de assistência autorizados da TJEP ou os distribuidores da TJEP devem proceder a reparações da ferramenta, devendo utilizar peças sobresselentes ou acessórios fornecidos ou recomendados pela Kyocera Unimerco Fastening.
- Mantenha sempre a ferramenta limpa. Limpe a massa lubrificante ou o óleo com um pano limpo e seco para evitar a queda accidental da ferramenta.
- Utilize muito frequentemente o lubrificador TJEP na entrada de ar (D) da ferramenta. Como a ferramenta dispara várias vezes quando dispara os fixadores, os O-rings do pistão necessitam de lubrificação extra.
- Evite a utilização de qualquer produto de limpeza à base de solventes para limpar a ferramenta, pois determinados solventes poderão danificar ou enfraquecer as peças compostas da ferramenta.

- Todos os parafusos e porcas devem estar bem apertados e não apresentar danos. Os parafusos que estiverem soltos podem dar origem a situações perigosas e provocar ferimentos graves ou a quebra das peças.
- Recomenda-se utilizar um filtro e um regulador no compressor.
- Esvazie diariamente a água dos depósitos do compressor.
- Em caso de dúvida, NUNCA utilize a ferramenta.

Temperaturas baixas

- Quando utilizar a ferramenta a uma temperatura próxima ou abaixo da temperatura de congelamento, a humidade na linha de ar poderá congelar e impedir que a ferramenta funcione.
- Reduza a pressão de ar para 80 psi (5,5 bar) ou menos.
- Retire todos os fixadores do cartucho.
- Ligue o compressor e dispare a pistola sem fixadores, dado que o funcionamento a uma velocidade baixa costuma aquecer as peças móveis.

Armazenamento

- Quando não utilizar a ferramenta durante um período de tempo prolongado, aplique uma camada fina de lubrificante nas peças de aço, de forma a evitar a formação de ferrugem. Não armazene a ferramenta num ambiente de temperaturas baixas. Quando não utilizar a ferramenta, esta deve ser guardada num local quente e seco. Mantenha fora do alcance de crianças.

Eliminação

- A ferramenta deve ser eliminada de acordo com as instruções dadas pelas autoridades locais.

Resolução de problemas

Estado	Ação
A ponta do fixador não pode ser utilizada para localizar o orifício na placa do conector de metal	<ul style="list-style-type: none"> O fixador deslizou para a ranhura errada do cartucho <ul style="list-style-type: none"> Selecione a ranhura correta (40, 50 ou 60 mm)
A ferramenta está a perder ar	<ul style="list-style-type: none"> Parafusos da ponta soltos <ul style="list-style-type: none"> Aperte os parafusos e volte a verificar Parafusos da tampa soltos <ul style="list-style-type: none"> Aperte os parafusos e volte a verificar O vedante, a junta ou os O-rings estão danificados <ul style="list-style-type: none"> Substitua o vedante, a junta ou os O-rings
A ferramenta está a disparar sem fixadores	<ul style="list-style-type: none"> Sujidade na ponta (A) <ul style="list-style-type: none"> Limpe a ponta Limpe/esvazie o cartucho (E) <ul style="list-style-type: none"> Limpe o cartucho Limitação de ar/fluxo de ar inadequado <ul style="list-style-type: none"> Verifique a mangueira e o compressor Falta de lubrificação <ul style="list-style-type: none"> Utilize o lubrificador TJEP Fixadores da ferramenta demasiado curtos ou com o tamanho errado <ul style="list-style-type: none"> Utilize apenas os fixadores TJEP recomendados Fixadores dobrados <ul style="list-style-type: none"> Não utilize
Não saem fixadores da ferramenta	<ul style="list-style-type: none"> Baixa pressão de ar <ul style="list-style-type: none"> Verifique a mangueira e o compressor Falta de lubrificação(D) <ul style="list-style-type: none"> Utilize o lubrificador TJEP
Falta de potência	<ul style="list-style-type: none"> O empurrador (C) foi libertado de forma muito brusca o que danificou o material de união dos fixadores. <ul style="list-style-type: none"> Liberte sempre o empurrador com cuidado O fixador deslizou para a ranhura errada do cartucho <ul style="list-style-type: none"> Selecione a ranhura correta (40, 50 ou 60 mm) Fixadores dobrados <ul style="list-style-type: none"> Não utilize Cartucho e parafusos de ponta soltos <ul style="list-style-type: none"> Aperte todos os parafusos e volte a verificar O fixador atingiu a placa do conector de metal <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que coloca a ponta do fixador no orifício da placa do conector de metal.
Fixadores presos na ferramenta	<ul style="list-style-type: none"> O empurrador (C) foi libertado de forma muito brusca o que danificou o material de união dos fixadores. <ul style="list-style-type: none"> Liberte sempre o empurrador com cuidado O fixador deslizou para a ranhura errada do cartucho <ul style="list-style-type: none"> Selecione a ranhura correta (40, 50 ou 60 mm) Fixadores dobrados <ul style="list-style-type: none"> Não utilize Cartucho e parafusos de ponta soltos <ul style="list-style-type: none"> Aperte todos os parafusos e volte a verificar O fixador atingiu a placa do conector de metal <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que coloca a ponta do fixador no orifício da placa do conector de metal.
Em caso de falhas que não as indicadas acima, pare de utilizar a ferramenta e contacte o seu revendedor local para obter assistência.	

PISTOALE DE BĂTUT CUIE CU ANCORĂ TJEP

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI OPERARE MENTENANȚĂ ȘI REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Cuprins


Puncte de referință	142
Explicarea simbolurilor	143
Avertismente generale	143
Pericole predictibile	145
Instrucțiuni de operare	146
Conecțarea compresorului	146
Încărcarea și descărcarea cuelor	146
Operarea pistolului de bătut cuie	146
Îndepărțarea unui cui blocat	146
Instrucțiuni de întreținere	147
Vreme rece	147
Depozitare	147
Eliminare	147
Remedierea defectiunilor	148



UTILIZAREA PISTOLULUI DE BĂTUT CUIE ÎN MOD INCORECT ȘI PERICULOS DUCE LA RĂNIRE GRAVĂ SAU MOARTE. ESTE FOARTE IMPORTANT CA OPERATORUL DESTINAT SĂ UTILIZEZE PISTOLUL DE BĂTUT CUIE SĂ CITEASCA ȘI SĂ ÎNTELEAGĂ ACEST MANUAL ÎNAINTE DE MANEVRAREA UNELTI. LĂSAȚI ACEST MANUAL LA ÎNDEMÂNĂ CELOR LALTE PERSOANE, ÎNAINTE CA ACESTEIA SĂ UTILIZEZE PISTOLUL DE BĂTUT CUIE.

Vă rugăm să păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru consultarea viitoare.

Puncte de referință

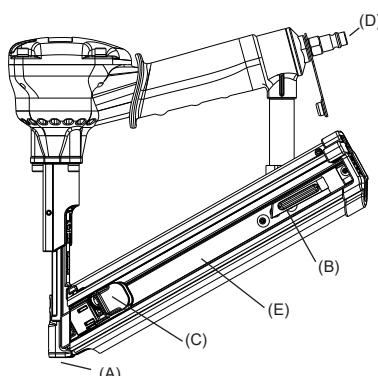

Explicarea simbolurilor

Simbolurile din manual	
	Parcurgeți și înțelegeți etichetele pistolului și manualul. Nerespectarea avertismentelor poate duce la rănirea gravă.
	Operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru trebuie să folosească dispozitive de protecție pentru ochi rezistentă la impact cu apărători laterale.
	Operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru trebuie să folosească dispozitive de protecție a auzului.
	Se recomandă ca operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru să utilizeze protecție pentru cap cu marcat CE în incinta săntierului.
	Citiți toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță înainte de utilizare.
	Aveți grijă atunci când ciulele sunt împușcate.

Simbolurile de pe pistol	
	Acest pistol este aprobat CE în conformitate cu standardele aplicabile.
	Parcurgeți și înțelegeți etichetele pistolului și manualul. Nerespectarea avertismentelor poate duce la rănirea gravă.
	Operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru trebuie să folosească dispozitive de protecție pentru ochi rezistentă la impact cu apărători laterale.
	Operatorii și celelalte persoane aflate în zona de lucru trebuie să folosească dispozitive de protecție a auzului.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Presiune maximă de funcționare
	Unealtă cu multiple declanșări. Pistolul va împușca ciue odată ce contactul cu piesa de lucru este activat. Fiți precaut!

Avertismente generale

Avertismente generale de siguranță

-  **AVERTISMENT:** Citiți toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor poate duce la electrocutare, incendiu, rănire gravă și/sau moarte.
- Utilizați pistolul de bătut ciue și accesoriile acestia în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de muncă și munca ce trebuie prestată. Utilizarea pistolului de bătut ciue în bobină pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.
- Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și fiți cu băgare de seamă când manevrați pistolul de bătut ciue. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicatiei. Un moment de neatenție în timpul mânuirii pistolului de bătut ciue în bobină poate duce la rănirea în mod serios sau la materiale deteriorate.
- Riscurile față de alte persoane trebuie evaluate de către operator.
-  Utilizați protecție pentru ochi cu marcasajul CE, cu protecție atât în față, cât și în laterale, împotriva obiectelor care sunt proiectate la exterior în timpul mânuirii, operării și menținării uneltei.

-  Utilizați protecție pentru urechi cu marcasaj CE atât pe săntier, cât și în preajma acestuia, pentru a preveni deteriorarea auzului. Expunerea fără protecție la un nivel ridicat de zgomot poate cauza slăbirea și pierderea auzului în mod permanent, precum și alte probleme cum ar fi tinnitus (țuit, bâzâit, ţuierat sau vâjâit în urechi). Mânuirea adevcărată în scopul reducerii riscului include acțiuni ca umerezarea materialelor, pentru a preveni piesele să „țuiuie”.
-  Se recomandă să utilizați protecție pentru cap cu marcasaj CE în incinta săntierului.
- Este responsabilitatea angajatorului să impună celor ce utilizează pistoale de bătut ciue în bobină, cât și celorlalți angajați din proximitate, să folosească echipament de protecție și anume, protecție pentru ochi, mască împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție și/sau protecție pentru auz.
- Îmbrăcați-vă adevcărat. Nu purtați haine largi și bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de elementele în mișcare, pentru a evita accidentările grave. Purtați doar mănuși care asigură un simț tactil corespunzător și un control sigur asupra uneltei sau a oricărui dispozitiv ajustabil. Purtați îmbrăcămintea călduroasă atunci când lucrăți în frig, pentru a vă păstra mâinile calde și uscate.
- Nu vă întindeți prea tare. Păstrați-vă sprinjinul și echilibrul tot timpul. Acest lucru facilitează un control

mai bun asupra pistolului de bătut cuie în situații neprevăzute.

- Preveniți pornirea neintenționată. Când este sub presiune, pistolul este întotdeauna pregătit să împuște cuie. Dacă din greșelă, pistolul este acționat spre corpul uman sau alte suprafete, unealta se va activa și un cui va fi împușcat în zona de acționare a cuelor cu cățiva milimetri, la un moment dat, până când se va elibera presiunea asupra contactului cu piesa de lucru.
- Respectați pistolul de bătut cuie ca pe un echipament de lucru.
- Nu vă implicați în jocuri.
- Îndepărtați toate unelele folosite pentru întreținere sau reparări înainte de a utiliza uneală. Unelele rămase atașate de o parte mobilă a pistolului de bătut cuie vă pot răni.
- Mânuiați uneală cu precauție deoarece se poate încălzi, afectând capacitatea de prindere și control.
- Nu folosiți pistolul în prezența pulberilor, a gazelor sau a vaporilor inflamabili. Pistolul poate produce o scânteie care ar putea aprinde gazele, provocând astfel un incendiu, dar și explozia pistolului de bătut cuie.
- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate și întunecate duc la accidente.
- Nu utilizați pistolul de bătut cuie în bobină dacă nu funcționează în condiții adecvate.
- Inspectați pistolul de bătut cuie înainte de utilizare, pentru a determina dacă funcționează în condiții adecvate. Verificați alinierea incorrectă sau înțepenirea părților mobile și orice altă situație care ar putea afecta mânuirea acestuia. Nu îl manevrați dacă apare oricare din situațiile de mai sus întrucât poate provoca defectarea acestuia.
- Când lăsați pistolul de bătut cuie în stare de repaus, utilizați cărligul de prindere/curea sau așezăți-l pe lateral. Nu îl lăsați în stare de repaus cu partea frontală (A) îndreptată către operator sau oricare altă persoană din jur.
- Pot manevra uneală doar persoanele cu pregătire tehnică care au citit și au înțelești instrucțiunile de operare/siguranță.
- Tineți copiii și oamenii din preajmă departe în timpul mânuirii pistolului. Distragerea atenției poate duce la pierderea controlului.
- Asigurați-vă întotdeauna că pistolul de bătut cuie conține cuie. Mânuirea neglijentă a acestuia poate

duce la declanșarea neașteptată a cuelor sau la lezuni corporale.

- Nu îndreptați pistolul de bătut cuie spre dumneavoastră sau oricare altă persoană din jur, indiferent dacă acesta conține cuie sau nu. Declanșarea neprevăzută va descărca cuiele, provocând o accidentare.
- Nu forțați pistolul de bătut cuie. Utilizați pistolul de bătut cuie în bobină adecvat pentru domeniul dumneavoastră de aplicare întrucât va face treaba mai bine și mai sigur în ritmul pentru care a fost proiectat.
- Nu acționați uneală decât dacă este ferm poziționată pe piesa de lucru.
- Nu acționați uneală peste materiale care sunt prea tari sau prea moi. Materialele dure pot face cuelile să ricoșeze și să rănească oamenii, iar materialele moi pot fi penetrante cu ușurință, determinând cuelile să fie proiectate liber.
- Nu împingeți cuelile în alte cueli.
- Fiți foarte precauți când acționați cuelile în pereți existenți sau alte zone în orb, pentru a preveni contactul cu obiecte ascunse sau persoane de pe partea cealaltă (de exemplu, fire, țevi, cabluri electrice.)
- După acționarea unui cui, pistolul de bătut cuie poate sări înapoi („recul”), determinând că se mișează pe suprafață de lucru. Pentru a reduce riscul de accidentări, gestionați întotdeauna reculul astfel:
 - menținând întotdeauna uneală sub control și fiind pregătit să contracarați mișcările normale sau bruse, precum reculul.
 - permítând reculului să mișeze uneală de pe suprafață de lucru.
 - neopunând rezistență reculului, astfel încât uneală să fie forțată înapoi pe suprafață de lucru.
 - ținând față și părțile corpului departe de uneală.
- Atunci când lucrăți aproape de marginea unei suprafețe de lucru sau în unghiuri abrupte, fiți atenți să minimizați ciobirea, despicierea, aşchierea, proiectarea necontrolată sau ricoșarea cuelor, care pot provoca răniri.
- Nu utilizați uneală pentru fixarea cablurilor electrice. Nu a fost conceput pentru montarea cablurilor electrice și poate deteriora izolația acestora, ducând drept urmare la electrocutare sau pericol de incendiu. Mai mult decât atât, pistolul de bătut cuie în bobină nu este izolat pentru a nu intra în contact cu energia electrică.
- Nu utilizați pistolul de bătut cuie în bobină pentru efectuarea altor operațiuni decât cele pentru care a fost desemnat. În mod special, nu îl utilizați pe post de ciocan. Impactul cu pistolul de bătut cuie crește

riscul ca acesta să se crape și să declanșeze în mod accidental cuie.

- Nu utilizați pistolul de bătut cuie în bobină dacă eticheta(le) ce conțin avertismente lipsesc sau sunt deteriorate.
- Nu îndepărtați, nu desfaceți sau nu determinați în alt mod disfuncționalitatea componentelor operaționale ale uneltei. Nu manevrați unealta dacă orice porțiune a componentelor operaționale ale acesteia este inoperabilă, deconectată, modificată sau nu funcționează corespunzător.
- Nu trebuie aduse modificări pistolului de bătut cuie, decât dacă sunt autorizate în manual sau dacă sunt aprobată în scris de către Kyocera Unimerco Fastening. Nerespectarea acestor termeni poate duce la situații periculoase sau accidentări.



- **Tineți corpul și mâinile departe de zona de acționare a cuielor (A) uneltei.**
- Utilizați doar tipurile de cuie indicate în specificațiile tehnice furnizate împreună cu acest manual.
- Fiți prudent când mănușiți cuiele deoarece pot avea margini și vârfuri ascuțite.
- Utilizați doar accesorii produse sau recomandate de producătorul uneltei sau accesorii care funcționează echivalent celor recomandate de către Kyocera Unimerco Fastening.
- Introduceți cuie după conectarea compresorului pentru a preveni acționarea neașteptată a cuielor.
- Fiți precauți în timp ce îndepărtați un cui blocat. Se poate să prezentați mecanismul, iar atunci cuiul poate fi împușcat forțat, în timp ce încercați să eliberați blocajul.
- Îndepărtați aerul comprimat atunci când
 - Nu este în uz;
 - Efectuați orice reparații sau lucrări de menenanță;
 - Când eliminați un blocaj;
 - Când ridicăți, coborăți sau mutați unealta într-o nouă locație;
 - Unealta nu este sub controlul sau supervizarea operatorului
 - Când îndepărtați cuiele din magazie.
- Aerul comprimat poate cauza leziuni grave.
- Opriti întotdeauna alimentarea cu aer și deconectați pistolul de la alimentarea cu aer atunci când nu îl utilizați.
- Nu îndreptați niciodată aerul comprimat spre dumneavoastră sau spre oricine altcineva.
- Utilizați întotdeauna priza corespunzătoare de aer a uneltei (D) pentru cuplajul furtunului. Presiunea

trebuie eliberată atunci când articulația de cuplare este deconectată.

- Când utilizați pistolul, nu depășiți presiunea maximă de funcționare P_{max} .
- Unealta nu trebuie să fie conectată la un compresor care poate depăși 175 psi sau 12 bari.
- Copiii nu se vor juca cu unealta. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii.
- Furtunurile răsucite pot provoca leziuni grave. Verificați întotdeauna furtunurile sau fitingurile deteriorate sau slabite.
- Alimentarea optimă cu aer se realizează cu ajutorul unui furtun de aer cu un diametru de 3/8" sau 10 mm. Dacă furtunul de aer este prea lung, acest lucru poate determina lipsa de presiune și de alimentare cu aer.
- Nu transportați niciodată și nu trageți pistolul de furtun.
- Păstrați unealta cu grijă. Dacă este deteriorată, reparați-o înainte de utilizare. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de întreținere pentru informații detaliate despre întreținerea uneltei.
- Vă rugăm să păstrați unealta curată, ștergând unsuarea și/sau uleiul de pe ea după utilizare. Nu utilizați nicio soluție pe bază de solventi atunci când curățați unealta. Este posibil ca solventul să deterioreze cauciul și/sau plasticul din componentele uneltei. Puteți scăpa accidental unealta și râni persoanele din jur în cazul în care mânerul sau corpul acesteia sunt unsuroase.
- Reparați unealta la un service sau la o persoană calificată, utilizând doar componente furnizate sau recomandate de către Kyocera Unimerco Fastening. Aceasta va asigura menținerea uneltei în siguranță.
- Pistolul de bătut cuie trebuie alimentat doar cu aer comprimat la cea mai mică presiune necesară pentru progresul lucrărilor cu scopul de a reduce zgromotul și vibrațiile și pentru a minimiza uzura.
- Utilizați numai lubrifianti recomandați de către Kyocera Unimerco Fastening / furnizorul dumneavoastră local TJEP.
- Utilizați doar aer comprimat. Folosind oxigen sau gaze combustibile pentru operare, unealta determină apariția unui risc de incendiu și explozie.

Pericole predictibile

- Este esențială atât informarea cu privire la estimarea acestor riscuri, cât și implementarea acțiunilor adecvate.
- În timpul manevrării, pot sări resturi din piesele de lucru și din sistemul de fixare/asamblare.

- Atunci când unealta este utilizată pentru perioade îndelungate, operatorul poate resimți disconfort în brațe, umeri, gât și alte părți ale corpului.
 - Expunerea la vibrații poate duce la vătămarea nervilor și întreruperea alimentării cu sânge a mâinilor și brațelor.
 - Dacă operatorul experimentează simptome, precum disconfort persistent sau recurrent, senzație de durere, tremur, furnicături, amorteală, arsură sau înțepeneală, nu trebuie să le ignore. Operatorul trebuie să consulte un medic de specialitate privitor la activitățile sale generale.
 - Operatorul trebuie să aibă o postură adecvată și ergonomică în timpul utilizării pistolului de bătut cuie în bobină. Mențineți-vă stabilitatea și evitați pozițiile ciudate sau care nu sunt în echilibru.
 - Tineți unealta cu o prindere usoară, dar sigură deoarece riscul produs de vibrații este, în general, mai mare atunci când este ținută mai strâns.
 - Riscul rezidual legat de pericolele unei munci repetitive, cum ar fi durata utilizării în raport cu posturile folosite în timpul muncii și a forțelor exercitate, poate totuși exista. Este recomandat să consultați EN 1005-3 și EN 1005-4 pentru astfel de informații.
 - Alunecările, împiedicările și căzăturile sunt cauze majore ale accidentărilor la locul de muncă. Fiți atenți la suprafetele alunecoase în timp ce utilizați unealta.
 - Acționați cu mai multă grijă în medii nefamiliare. Pot exista pericole ascunse, precum cabluri de electricitate sau pentru alte utilități.
 - Dacă unealta este utilizată într-o zonă pe care să așezat praful, aceasta îl poate împrăștia și poate crea o situație potențial periculoasă.
 - Acolo unde se creează pericole din cauza prafului, prioritatea este controlarea acestuia la punctul său de emisie.
- Încărcarea și descărcarea cuieelor**
- Conectați cuplajul de pe furtunul de aer la priza de aer a pistolului de bătut cuie (D).
- Instrucțiuni de operare**
- Conectarea compresorului**
- Conectați cuplajul de pe furtunul de aer la priza de aer a pistolului de bătut cuie (D).
- Încărcarea și descărcarea cuieelor**
- Conectați compresorul înainte de a încărca cuiele. Dacă încărcați cuiele înainte de a conecta compresorul, acestea pot fi declanșate accidental. Îndreptați duza în altă direcție decât cea a personalului și țineți-vă degetul departe de trăgaci atunci când încărcați cuiele.
 - Încărcați cuiele în pistol cu magazia „în 2 etape”:
 - Glișați șina pentru cuie în canelura adecvată (40 sau 50 mm) în interiorul magaziei (E) până când șina pentru cuie a ajuns la opritorul pentru cuie (B).
 - Trageți mânerul (C) până când este dincolo de opritor (B).
 - Eliberați ușor mânerul (C) pentru a cupla șina pentru cuie și alimentați-o în partea frontală a piesei.
 - Descărcăți cuiele din pistol cu magazia „în 2 etape”:
 - Apăsați pârghia de decuplare de pe mâner (C) și înclinați unealta pentru a glișa șina pentru cuie până la capătul spate al magaziei.
 - Apăsați opritorul de cuie (B) și glișați în exteriorul șinei.
 - Încărcați cuiele în pistol cu magazia „în 3 etape”:
 - Trageți mânerul (C) spre spate până se blochează pe magazie în poziția din spate
 - Glișați șina pentru cuie în canelura adecvată (40, 50 sau 60 mm) în interiorul magaziei (E).
 - Eliberați ușor mânerul (C) pentru a împinge cuiele în duză
 - Descărcăți cuiele din pistol cu magazia „în 3 etape”:
 - Trageți mânerul (C) în poziția de blocare spate.
 - Glișați cuiele afară din magazie (E).
- Operarea pistolului de bătut cuie**
- 
- Acesta nu este un pistol pneumatic de bătut cuie obișnuit care conduce cuial în piesa de lucru la o singură declanșare. Acesta este motivul pentru care nu este echipat cu un trăgaci sau un contact standard pentru piesa de lucru. Pistolul de bătut cuie are un sistem cu multiple declanșări care conduce cuial cu multe împușcări usoare, dar rapide.
- Funcție**
- Utilizați vârful cuiului pentru a localiza gaura din placa conectorului metalic. Odată localizat, apăsați pistolul cu forță pe piesa de lucru, iar funcția cu declanșări multiple va începe. Împușcările vor continua atât timp cât operatorul apasă unealta pe piesa de lucru și se vor opri atunci când cuial este împușcat.
 - Dacă ratează gaura și împușcați direct pe placa de metal, cuial va rămâne în partea frontală a uneltei. Pur și simplu, centrați din nou vârful cuiului și introduceți cuial în orificiu.
- Îndepărțarea unui cui blocat**
- În cazul în care se blochează un cui, deconectați alimentarea cu aer înainte de a efectua orice acțiuni. Îndepărtați pistolul de bătut cuie de dvs. sau de oricine altcineva.

- Eliberați mânerul pentru a evita presiunea ce se poate exercita asupra șinei pentru cuie.
- Utilizați o unealtă adecvată, de exemplu o șurubelnită Phillips #2 pentru a o introduce în canalul de acționare.
- Bateți șurubelnita cu un ciocan pentru a împinge spre spate lama de acționare și pentru a elibera blocajul.
- Îndepărtați cuiul blocat cu un clește cu cioc sau cu o unealtă similară. Nu utilizați mâna pentru a scoate cuiul.
- Dacă nu ati reușit să scoateți cuiul blocat prin metoda de mai sus, contactați furnizorul dumneavoastră local TJEP.



Instructiuni de întreținere

Întreținere generală

- Angajatorul și operatorul sunt responsabili să se asigure că unealta este păstrată în bune condiții de funcționare. Mai mult de atât, doar personalul autorizat din centrele de service TJEP sau distribuitorii TJEP vor repara pistoalele de bătut cuie, și trebuie să utilizeze părți și accesorii care sunt furnizate sau recomandate de către Kyocera Unimerco Fastening.
- Vă rugăm să păstrați unealta curată mereu. Ștergeți unsuarea sau uleiul cu o lavetă uscată curată, pentru a nu scăpa din mâini unealta pe sol, în mod accidental.
- Utilizați lubrifiantul TJEP în priza de aer (D) a unei foarte des. Pe măsură ce unealta este declanșată de mai multe ori la împușcarea unui cui, garniturile inelare ale pistolului au nevoie de lubrificare suplimentară.
- Evitați utilizarea oricăror soluții de curățare pe bază de solventi atunci când curățați capsatorul, deoarece anumiți solventi vor deteriora sau slăbi părțile compozite ale unelei.
- Toate șuruburile și piulițele trebuie să răstea bine și intace. Șuruburile slăbite pot determina apariția situațiilor cu un potențial pericol și pot cauza leziuni corporale grave sau deteriorarea componentelor.

- Se recomandă utilizarea unui filtru și a unui regulator pe compresor.
- În fiecare zi, evacuați apa din rezervoarele compresorului.
- NICIODATĂ nu utilizați o unealtă dacă aveți vreo îndoială.

Vreme rece

- Când acționați pistolul de bătut cuie la temperaturi apropiate de și sub nivelul de îngheț, umzeala din conducta de aer poate îngheța și împiedica funcționarea pistolului.
- Reduceți presiunea aerului la 80 psi (5,5 bari) sau mai puțin.
- Îndepărtați cuiele din magazie.
- Conectați compresorul și operați în gol pistolul de bătut cuie deoarece funcționarea cu viteză redusă poate să încâlzească componente mobile.

Depozitarea

- Când nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, aplicați un strat subțire de lubrifiant pe părțile din oțel, pentru a evita rugina. Nu depozitați pistolul de bătut cuie într-un mediu rece. Când nu este utilizat, pistolul de cuie trebuie depozitat într-un loc cald și uscat. Păstrați într-un loc inaccesibil copiilor.

Eliminarea

- Eliminarea pistolului de bătut cuie trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile furnizate de autoritățile locale.

Remedierea defectiunilor

Situatii	Acțiune
Vârful cuiului nu poate fi utilizat pentru a localiza gaura în placa conectorului metalic	<ul style="list-style-type: none"> Cuiul a alunecat în canelura neadecvată a magaziei <ul style="list-style-type: none"> Alegeți o canelură adecvată (40, 50 sau 60 mm)
Pistolul pierde aer	<ul style="list-style-type: none"> Slăbiți suruburile părții frontale <ul style="list-style-type: none"> Strângeți suruburile și verificați din nou Slăbiți suruburile cu cap <ul style="list-style-type: none"> Strângeți suruburile și verificați din nou Dispozitivul de etanșare, garnitura sau garniturile inelare sunt deteriorate <ul style="list-style-type: none"> Înlăcuți dispozitivul de etanșare, garnitura sau garniturile inelare
Pistolul împușcă în gol	<ul style="list-style-type: none"> Murdărie în partea frontală (A) <ul style="list-style-type: none"> Curătați partea frontală Magazie goală/murdară (E) <ul style="list-style-type: none"> Curătați magazia Restricționarea fluxului de aer/flux de aer necorespunzător <ul style="list-style-type: none"> Verificați furtunul și compresorul Lipsa de lubrificare <ul style="list-style-type: none"> Utilizați un lubrifiant TJEP Cuie prea mici sau de dimensiune necorespunzătoare pentru pistolul de bătut cuie <ul style="list-style-type: none"> Utilizați doar cuiele TJEP recomandate Cuie îndoite <ul style="list-style-type: none"> Nu le utilizați
Fără alimentare cu cuie	<ul style="list-style-type: none"> Presiune scăzută a aerului <ul style="list-style-type: none"> Verificați furtunul și compresorul Lipsa de lubrificare (D) <ul style="list-style-type: none"> Utilizați un lubrifiant TJEP
Fără alimentare cu energie electrică	<ul style="list-style-type: none"> Mânerul (C) a fost eliberat prea repede și, prin urmare, a deteriorat materialul de fixare pentru cuie. <ul style="list-style-type: none"> În totdeauna eliberați ușor mânerul Cuiul a alunecat în canelura neadecvată a magaziei <ul style="list-style-type: none"> Alegeți o canelură adecvată (40, 50 sau 60 mm) Cuie îndoite <ul style="list-style-type: none"> Nu le utilizați Slăbiți suruburile frontale ale magaziei <ul style="list-style-type: none"> Strângeți suruburile și verificați din nou Cuiul a pătruns placa conectorului metalic <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că poziționați vârful cuiului în gaura plăcii conectorului metalic.
Cuie blocate în pistol	<ul style="list-style-type: none"> Mânerul (C) a fost eliberat prea repede și, prin urmare, a deteriorat materialul de fixare pentru cuie. <ul style="list-style-type: none"> În totdeauna eliberați ușor mânerul Cuiul a alunecat în canelura neadecvată a magaziei <ul style="list-style-type: none"> Alegeți o canelură adecvată (40, 50 sau 60 mm) Cuie îndoite <ul style="list-style-type: none"> Nu le utilizați Slăbiți suruburile frontale ale magaziei <ul style="list-style-type: none"> Strângeți suruburile și verificați din nou Cuiul a pătruns placa conectorului metalic <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că poziționați vârful cuiului în gaura plăcii conectorului metalic.
Pentru orice disfuncționalitate în afara celor menționate mai sus, vă rugăm să întrebupeți utilizarea uneltei și să contactați distribuitorul dumneavoastră local, pentru service.	

TJEP ANKARPIKPISTOL

SÄKERHETS- OCH DRIFTINSTRUKTIONER

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

Innehållsförteckning


Referenspunkter	149
Förklaring av symboler	150
Allmänna varningar.....	150
Förutsebara faror	152
Driftinstruktioner	153
Anslutning av kompressorn..	153
Laddning och urladdning av fästelement	153
Manövrering av verktyget	153
Ta bort ett blockerat fästelement.....	154
Underhållsinstruktioner	154
Kall väderlek	154
Förvaring.....	154
Bortskaffande.....	154
Felsökning.....	155



**FELAKTIG ELLER EJ SÄKER ANVÄNDNING AV VERKTYGET LEDER TILL
DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG PERSONSKADA. DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT
DEN AVSEDDA ANVÄNDAREN AV VERKTYGET LÄSER OCH FÖRSTÄR DENNA
BRUKSANVISNING INNAN VERKTYGET MANÖVRERAS. FÖRVARA DENNA
BRUKSANVISNINGTILLGÄNGLIGFÖRANDRAINNANDEANVÄNDERVERKTYGET.**

Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida bruk.

Referenspunkter

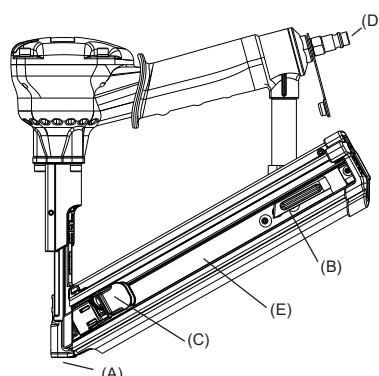

Förklaring av symboler

Symboler i bruksanvisningen	
	Läs och förstå verktygetketerna och bruksanvisningen. Att inte följa varningarna kan leda till allvarlig personskada.
	Användare och andra i arbetsområdet måste bär stöttäliga skyddsglasögon med sidoskydd.
	Användare och andra i arbetsområdet måste bära hörselskydd.
	Det rekommenderas att användaren och andra i arbetsområdet bär CE-märkt hjälm på arbetsplatsen.
	Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner före användning.
	Utöva försiktighet då fästelementen avlossas.

Symboler på verktyget	
	Det här verktyget är CE-godkänt i enlighet med tillämpliga standarder.
	Läs och förstå verktygetketerna och bruksanvisningen. Att inte följa varningarna kan leda till allvarlig personskada.
	Användare och andra i arbetsområdet måste bär stöttäliga skyddsglasögon med sidoskydd.
	Användare och andra i arbetsområdet måste bära hörselskydd.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximalt drifttryck
	Tryckluftshammare. Verktyget kommer att avlossas vid kontakt med arbetsstycket. Var försiktig.



Allmänna varningar

Allmänna säkerhetsvarningar

-  • **VARNING:** Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlätenhet att iakta varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand, allvarlig personskada och/eller dödsfall.
- Använd verktyget och tillbehören enligt dessa instruktioner med hänsyn tagen till arbetsförhållanden och det arbete som ska utföras. Om verktyget används för arbeten som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
- Var uppmärksam, se efter vad du gör och använd sunt förnuft när du använder verktyget. Använd aldrig verktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett enda ouppmärksamt ögonblick medan du använder verktyget kan leda till person- eller materialskador.
- Riskerna för andra personer ska bedömas av användaren.

-  • Använd CE-märkta skyddsglasögon med front- och sidoskydd mot flygande föremål när du hanterar, manövrerar eller utför service på verktyget.



- Använd CE-märkt hörselskydd i närheten av eller på arbetsplatsen för att förebygga hörselskador. Oskyddad exponering mot höga bullernivåer kan orsaka bestående, invalidisande hörselförlust och andra problem som tinnitus (ringande, visslande eller surrande i ören). Adekvata åtgärder för att reducera risken kan inbegripa dämpningsmaterial för att hindra arbetsstycken från att "ringa".



- Det är tillräddigt att använda CE-märkt huvudskydd på arbetsplatsen.
- Det är arbetsgivarens ansvar att se till att användare av verktyg och annan närliggande personal på arbetsplatsen bär personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, dammskyddsmask, halsäkra skyddsskor, skyddshjälm och/eller hörselskydd.
- Bär lämplig klädsel. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. För att undvika allvarlig kropps-skada ska hår, kläder och handskar hållas undan från rörliga delar. Använd bara handskar som känns bra och ger en säker kontroll över verktyget och alla inställningsanordningar. Bär varma kläder när du arbetar under kalla förhållanden för att hålla händerna varma och torra.
- Sträck dig inte för långt. Behåll alltid balansen och ha ett stadigt fotfäste. Då får du bättre kontroll över verktyget i oförutsedda situationer.

- Förhindra oavsiktlig avlossning. När verktyget är trycksatt är det alltid redo att avlossas. Om verktyget av misstag trycks mot en människokropp eller annan yta kommer verktyget att aktiveras och ett fästelement kommer att drivas ut ur avlossningsområdet några millimeter åt gången tills trycket på kontakten för arbetsstycket släpps.
- Betrakta verktyget som ett arbetshjälpmmedel.
- Lek inte med verktyget.
- Avlägsna alla verktyg som används för underhåll eller reparation innan du använder verktyget. Om ett verktyg lämnas kvar på en rörlig del på verktyget kan personskador uppstå.
- Hantera verktyget försiktigt eftersom det kan bli kallt, vilket påverkar grepp och kontroll.
- Använd aldrig verktyget i närheten av brandfarligt damm, gaser eller ångor. Verktyget kan åstadkomma en gnista som kan tända på gaser och orsaka eldsvåda vilket kan få verktyget att explodera.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Stökiga och mörka arbetsplatser leder lättare till olyckor.
- Använd inte verktyget om det inte är i korrekt funktionsskick.
- Inspektera verktyget innan det används för att säkerställa att det är i korrekt funktionsskick. Kontrollera de rörliga delarna så att de inte kärvar eller befinner sig i något annat tillstånd som kan påverka funktionen. Använd inte verktyget om någon av ovan nämnda omständigheter föreligger, eftersom det kan orsaka funktionsfel.
- Använd en rem/spärrkrok eller lägg det på sidan när du lämnar verktyget i viloläge. Lämna det inte vilande med framstycket (A) pekande mot användaren eller någon i närheten.
- Endast tekniskt skickliga personer som har läst och förstått drift-/säkerhetsinstruktionerna får använda verktyget.
- Håll barn och åskådare på avstånd medan verktyget används. Om du distraheras kan du förlora kontrollen.
- Ta alltid för givet att verktyget innehåller fästelement. Oförsiktig hantering av verktyget kan leda till oväntad avlossning av fästelement samt personskador.
- Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon i närheten oavsett om det innehåller fästelement eller inte. Vid en oväntad aktivering avlossas fästelementen och orsakar personskada.
- Använd inte våld på verktyget. Använd rätt verktyg för din tillämpning eftersom det utför arbetet bättre och säkrare i den hastighet det har konstruerats för.
- Aktivera inte verktyget om det inte är fast anbringat mot arbetsstycket.
- Kör inte verktyget över material som är för hårdta eller för mjuka. Hårda material kan rikoschettera fästelement och skada människor, medan mjuka material penetreras lätt så att fästelementen flyger fritt.
- Driv inte in fästelement i andra fästelement.
- Var extra försiktig när du driver in fästelement i befintliga väggar eller andra blindområden för att undvika kontakt med dolda föremål eller personer på andra sidan (t.ex. ledningar, rör, elkablar).
- Efter att ha drivit in ett fästelement kan verktyget stöta tillbaka ("rekylera") och skjutas undan från arbetsytan. För att reducera risken för personskador, hantera alltid rekyler genom att:
 - alltid behålla kontrollen över redskapet och vara redo att vidta motåtgärder mot normala eller plötsliga rörelser som rekyler.
 - låta rekylen flytta undan verktyget från arbetsytan.
 - inte stå emot rekylen så att verktyget tvingas tillbaka till arbetsytan.
 - hålla undan ansikte och kroppsdelar från verktyget.
- Var försiktig när du arbetar nära en kant på arbetsstycket eller i branta vinklar för att minimera flisbildning, klyvning, splitter eller fritt flygande eller rikoschetterande fästelement som kan vålla personskador.
- Använd inte detta verktyg för att fästa elkablar. Det är inte konstruerat för installation av elkablar och det kan skada elkablars isolering och därmed orsaka elstötar eller brandrisk. Vidare är redskapet inte isolerat från att komma i kontakt med elektricitet.
- Använd inte verktyget för andra arbeten än det är avsett för. Använd det speciellt inte som hammare. Påverkan på verktyget ökar risken för skador på verktyget och oavsiktlig avlossning av fästelement.
- Använd inte verktyget om en eller flera säkerhetsvarningsetiketter saknas eller är skadade.

- Ta inte bort eller manipulera verktygets manöverreglage och sätt dem inte ur funktion på annat sätt. Använd inte verktyget om någon del av dess manöverreglage är ur funktion, främkopplad, ändrad eller inte fungerar korrekt.
- Verktyget ska inte ändras om det inte tillstyrks i bruksanvisningen eller skriftligen godkänns av Kyocera Unimerco Fastening. Överträde kan leda till farliga situationer eller personskador.
-  • Håll undan händerna och kroppen från verktygets avlossningsområde (A) för fästelement.
- Använd endast fästelement som avses i de tekniska specifikationerna som levereras med denna bruksanvisning.
- Var försiktig när du hanterar fästelement – de kan ha vassa kanter och vassa spetsar.
- Använd endast tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av verktygstillverkaren eller tillbehör som har samma prestanda som de som rekommenderas av Kyocera Unimerco Fastening.
- Sätt i fästelementen efter anslutning av kompressorn för att undvika oväntad avlossning av fästelement.
- Var försiktig när du tar bort ett fästelement som fastnat. Mekanismen kan stå under tryck och fästelementet kan tvängsavlossas medan man försöker åtgärda en blockering.
- Ta bort tryckluften när
 - verktyget inte används
 - underhåll eller reparationer utförs
 - en blockering åtgärdas
 - du lyfter, sänker eller på annat sätt flyttar verktyget till en ny position
 - verktyget är utom användarens tillsyn eller kontroll
 - fästelement avlägsnas ur magasinet.
- Tryckluft kan orsaka allvarliga skador.
- Stäng alltid av lufttillförseln och koppla bort verktyget från lufttillförseln när det inte används.
- Rikta aldrig tryckluft mot dig själv eller någon annan.
- Använd alltid rätt luftpplugg (D) till verktyget till slangkopplingen. Trycket måste avlägsnas från verktyget när kopplingen är främkopplad.
- Överskrid inte maxtrycket P_{max} när du använder verktyget.
- Verktyget får inte vara anslutet till en kompressor som potentiellt kan överskrida 175 psi eller 12 bar.
- Barn får inte leka med verktyget. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
- Piskande slangar kan orsaka allvarliga skador. Kontrollera alltid att det inte finns några skadade eller lösa slangar eller tillbehör.
- Optimal lufttillförsel uppnås genom att använda en luftslang med en diameter på 3/8" eller 10 mm. Om luftslangen är för lång så kan detta orsaka sämre tryck och tillförsel av luft.
- Bär eller dra aldrig verktyget i slangen.
- Underhåll verktyget med omsorg. Om det är skadat ska det repareras före användning. Se underhållsinstruktionerna för detaljerad information om korrekt underhåll av verktyget.
- Håll verktyget i rent skick, torka av fett och/eller olja efter arbetet. Använd inget lösningsmedels-baserat rengöringsmedel för att rengöra verktyget. Det kan hända att lösningsmedlet försämrar gummi- och/eller plastkomponenter på verktyget. Fett eller olja på handtag och verktygstomme kan leda till att man oavsiktligt tappar verktyget och skadar en person i närheten.
- Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt verktyg med användande enbart av delar som levereras eller rekommenderas av Kyocera Unimerco Fastening. På så sätt garanteras att verktygets säkerhet bibehålls.
- Verktyget bör endast drivas av tryckluft på den lägsta trycknivån som krävs för att utföra arbetet för att reducera buller och vibrationer och minimera slitage.
- Använd endast smörjmedel som rekommenderas av Kyocera Unimerco Fastening/den lokala TJEP-återförsäljaren.
- Använd endast tryckluft. Att använda syre eller lättantändliga gaser för drift av verktyget orsakar en risk för brand och explosion.

Förutsebara faror

- Det är väsentligt med information för att genomföra en riskbedömning för dessa faror och vidtagande av lämpliga åtgärder.

- Under arbetet kan skräp från arbetsstycket och fästsystemet stötas ut.
- Användaren kan känna av obehag i armar, axlar, nacke eller andra kroppsdelar när verktyget används under en längre tid.
- Exponering för vibrationer kan orsaka rörelsehindrande skada på nerver och blodtillförsel till händer och armar.
- Om användaren drabbas av symptom som varaktigt eller återkommande obehag, smärta, bultande puls, värk, klåda, domningar, brännande känsla eller styvhet, ska dessa varningstecken inte ignoreras. Användaren ska konsultera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal avseende övergripande aktiviteter.
- Användaren ska inta en ergonomiskt lämplig kroppsställning när han/hon ska använda verktyget. Upprätthåll säkert fotfäste och undvik obekväma eller obalanserade kroppsställningar.
- Håll verktyget i ett lätt men säkert grepp, för risken för vibration är i allmänhet större med större greppstyrka.
- Det kan finnas kvarstående risker i samband med faror med repetitivt arbete, som användningens varaktighet avseende arbetsställningar och krafter. Det är tillrådligt att konsultera EN 1005-3 och EN 1005-4 för sådan information.
- Halkning, snubbling och fall är de viktigaste orsakerna till skador på arbetsplatsen. Var medveten om hala ytor när du använder verktyget.
- Gå extra försiktigt tillväga i okända omgivningar. Det kan finnas dolda faror som elektricitet eller andra försörjningsledningar.
- Om verktyget används i ett område där det finns statiskt laddat damm kan det sprida dammet och framkalla en fara.
- Där det skapas faror från damm ska prioriteten vara att kontrollera dessa vid utsläppspunkten.

Driftinstruktioner

Anslutning av kompressorn

- Anslut kopplingen på luftslangen till verktygets luftplugg (D).

Laddning och urladdning av fästelement

- Anslut kompressorn innan du laddar fästelementen. Om du laddar fästelementen innan kompressorn ansluts så kan fästelementen skjutas ut av missstag. Rikta munstycket bort från alla personer och håll undan fingret från avtryckaren när du laddar fästelement.
- Ladda fästelement i verktyget med "2-stegsmagasin":
 - Skjut in fästelementbandet i rätt spår (40 eller 50 mm) i magasinet (E) tills fästelementbandet har kommit förbi fästelementstoppet (B).
 - Dra medbringaren (C) tills den kommit förbi stoppet (B).
 - Släpp försiktigt medbringaren (C) för att fixera fästelementbandet och mata in det i framstycket.
- Ladda ur fästelement från verktyget med "2-stegsmagasin":
 - Tryck på utlösningsspaken på medbringaren (C) och vicka på verktyget för att skjuta fästelementbandet till bakre änden av magasinet.
 - Tryck på fästelementstoppet (B) och skjut ut bandet.
- Ladda fästelement i verktyget med "3-stegsmagasin":
 - Dra medbringaren (C) bakåt tills den läses vid magasinet i bakre läge
 - Skjut in fästelementbandet i rätt spår (40, 50 eller 60 mm) i magasinet (E).
 - Släpp försiktigt medbringaren (C) för att trycka in fästelementen i munstycket
- Ladda ur fästelement från verktyget med "3-stegsmagasin":
 - Dra medbringaren (C) till den bakre läspositionen.
 - Dra ut fästelementen ur magasinet (E).

Manövrering av verktyget



- Detta är inte en vanlig pneumatisk spikpistol som driver in spiken i arbetsstycket med ett hårt slag. Det är anledningen till att den inte har någon avtryckare eller standardmässig kontakt för arbetsstykke. Spikpistolen har ett flerslagsystem som driver in spiken med flera mjuka men snabba slag.

Funktion

- Använd spikens spets för att lokalisera hålet i metallkontaktpolltan. När verktyget har placerats trycker du det hårdare mot arbetsstycket så startar flerslagsfunktionen. Slagen fortsätter så länge

användaren trycker verktyget mot arbetsstycket och stannar när spiken är helt indriven i arbetsstycket.

- Om du missar hälet och avlossar direkt mot metallplattan kommer spiken att stanna kvar i verktygets framstycke. Återcentrera helt enkelt spikens spets och för in spiken i hälet.

Ta bort ett blockerat fästelement

- Vid en fästelementblockering ska du koppla loss luftförsörjningen innan du vidtar några andra åtgärder. Rikta verktyget bort från dig själv och andra.
- Frigör medbringaren för att undvika tryck mot fästelementbandet.
- Använd ett lämpligt verktyg, t.ex. en #2 kryssspärskravmejsel, att sätta in i drivkanalen.
- Knacka på skruvmejseln med en hammare för att trycka tillbaka drivbladet och lösa upp blockeringen.
- Ta bort de fästelement som fastnat med en spetstång eller ett liknande verktyg. Använd inte handen för att ta bort fästelement.
- Kontakta din lokala TJEP-återförsäljare om du inte lyckas ta bort de fästelement som fastnat.



Underhållsinstruktioner

Allmänt underhåll

- Arbetsgivaren och användaren är ansvariga för att se till att verktyget hålls i säkert arbetsklick. Vidare får endast auktoriserad servicepersonal från TJEP eller återförsäljare för TJEP reparera verktyget och de måste använda delar eller tillbehör som levereras eller rekommenderas av Kyocera Unimerco Fastening.
- Håll alltid verktyget i rent skick. Torka av fett eller olja med en torr och ren trasa för att undvika att man råkar tappa verktyget.

- Använd mycket ofta smörjmedel från TJEP i verktygets luftplugg (D). Eftersom verktyget slår flera gånger när ett fästelement avlossas behöver kolvens o-ringar extra smörjmedel.

- Undvik att använda något lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för att rengöra verktyget efter att vissa lösningsmedel skadar eller försvagar verktygets kompositdelar.

- Alla skruvar och muttrar ska hållas åtsittande och oskadade. Lösa skruvar kan resultera i farliga situationer och orsaka allvarliga person- eller materialskador.
- Det rekommenderas att använda ett filter och en regulator vid användning av kompressorn.
- Töm kompressortankarna på vatten varje dag.
- Använd ALDRIG ett verktyg i tveksamma fall.

Kall väderlek

- Vid användning av verktyget i temperaturer nära eller under 0 °C så kan fuktigheten i luftkanalen frys till och få verktyget att sluta fungera.
- Minska lufttrycket till 80 psi (5,5 bar) eller mindre.
- Avlägsna alla fästelement ur magasinet.
- Anslut kompressorn och skjut tomma skott med verktyget, då låghastighetsdrift tenderar att värma upp de rörliga delarna.

Förvaring

- Applicera ett tunt skikt av smörjmedel på stål-delarna för att undvika rost när verktyget under en längre tid inte används. Förvara inte verktyget i en kall omgivning. När det inte används ska verktyget förvaras på en varm och torr plats. Håll det utom räckhåll för barn.

Bortskaffande

- Bortskaffande av verktyget måste utföras i enlighet med de instruktioner som angeras av lokala myndigheter.

Felsökning

Status	Åtgärd
Fästelementets spets kan inte användas för att lokalisera hålet i metallkontaktplattan	<ul style="list-style-type: none"> Fästelementen har förts in i fel magasinspår <ul style="list-style-type: none"> Välj rätt spår (40, 50 eller 60 mm)
Verktyget läcker luft	<ul style="list-style-type: none"> Lösa skruvar i framstycket <ul style="list-style-type: none"> Dra åt skruvarna och kontrollera igen Lösa inställningsskruvar <ul style="list-style-type: none"> Dra åt skruvarna och kontrollera igen Skadad tätningsring, packning eller o-ringar <ul style="list-style-type: none"> Byt tätning, packning eller o-ringar
Verktyget skjuter blankt	<ul style="list-style-type: none"> Smuts i framstycket (A) <ul style="list-style-type: none"> Rengör framstycket Smutsigt/tomt magasin (E) <ul style="list-style-type: none"> Rengör magasinet Luftbegränsningar/otillräckligt luftflöde <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera slang och kompressor Behov av smörjmedel <ul style="list-style-type: none"> Använd smörjmedel från TJEP Fästelement är för korta eller fel storlek för verktyget <ul style="list-style-type: none"> Använd uteslutande fästelement som är godkända av TJEP Böjda fästelement <ul style="list-style-type: none"> Använd ej
Ingen matning av fästelement	<ul style="list-style-type: none"> Lågt lufttryck <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera slang och kompressor Behov av smörjmedel (D) <ul style="list-style-type: none"> Använd smörjmedel från TJEP
Kraftförlust	<ul style="list-style-type: none"> Medbringaren (C) har frigjorts för ovarsamt och därmed skadat kollisioneringsmaterialet för fästelementen. <ul style="list-style-type: none"> Släpp alltid upp medbringaren varsamt Fästelementen har förts in i fel magasinspår <ul style="list-style-type: none"> Välj rätt spår (40, 50 eller 60 mm) Böjda fästelement <ul style="list-style-type: none"> Använd ej Löst magasin, skruvar i framstycket <ul style="list-style-type: none"> Dra åt alla skruvarna och kontrollera igen Fästelementet slår i metallkontaktplattan <ul style="list-style-type: none"> Var noga med att placera fästelementets spets i hålet på metallkontaktplattan.
Fästelementen stockar sig i verktyget	
Sluta använda verktyget och kontakta din lokala återförsäljare för service vid andra fel än ovanstående.	

SIDRNI ŽEBLJALNIK TJEP

VARNOSTNA NAVODILA IN NAVODILA ZA UPORABO VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

Kazalo vsebine


Referenčne točke.....	156
Razlaga simbolov	157
Splošna opozorila.....	157
Predvidljive nevarnosti	159
Navodila za uporabo.....	160
Priključitev kompresorja	160
Vlaganje in odstranjevanje pritrdilnega elementa	160
Uporaba orodja.....	160
Odstranjevanje zagozdenega pritrdilnega elementa	160
Navodila za vzdrževanje	161
Hladno vreme.....	161
Shranjevanje	161
Odstranjevanje.....	161
Odpravljanje težav.....	162



NEPRAVILNA IN NEVARNA UPORABA ORODJA PRIVEDE DO SMRTI ALI HUDIH POŠKODB. IZJEMNO POMEMBNO JE, DA PREDVIDENI UPORABNIK ORODJA PRED UPORABO ORODJA PREBERE IN RAZUME TA PRIROČNIK. POSKRBITE, DA BO TA PRIROČNIK NA VOLJO DRUGIM OSEBAM, PREDEN UPORABIJO ORODJE.

Ta priročnik shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.

Referenčne točke

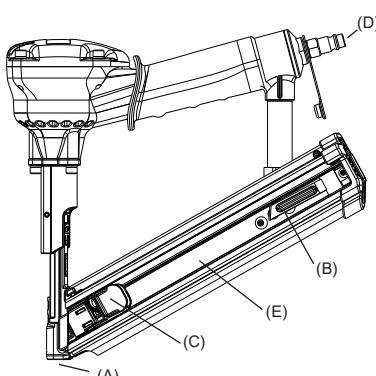

Razlaga simbolov

Simboli v priročniku	
	Besedilo nalepk na orodju in priročnik je treba prebrati in razumeti. Neupoštevanje opozoril lahko privede do hudih telesnih poškodb.
	Uporabniki in druge osebe v delovnem območju morajo uporabljati zaščitna očala s stranskimi ščitniki, odporna proti udarcem.
	Uporabniki in druge osebe v delovnem območju morajo uporabljati zaščito za sluh.
	Priporočljivo je, da uporabniki in druge osebe v delovnem območju na delovišču nosijo čelado z oznako CE.
	Pred uporabo preberite vsa varnostna opozorila in vsa navodila.
	Pri sprožanju pritrdilnih elementov bodite previdni.

Simboli na orodju	
	To orodje je odobreno v skladu z veljavnimi standardi in ima oznako CE.
	Besedilo nalepk na orodju in priročnik je treba prebrati in razumeti. Neupoštevanje opozoril lahko privede do hudih telesnih poškodb.
	Uporabniki in druge osebe v delovnem območju morajo uporabljati zaščitna očala s stranskimi ščitniki, odporna proti udarcem.
	Uporabniki in druge osebe v delovnem območju morajo uporabljati zaščito za sluh.
P.MAX X BAR (XXX PSI)	Največji doposten delovni tlak
 	Orodje za zabijanje z več sunki. Orodje se sproži ob stiku z obdelovancem. Potrebna je previdnost.

Splošna opozorila

Splošna varnostna opozorila

-  **OPOZORILO:** Preberite vsa varnostna opozorila in vsa navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara, požara, hudih telesnih poškodb in/ali smrti.
- Orodje in dodatke uporabljajte v skladu s temi navodili, pri tem pa upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga je treba opraviti. Uporaba tega orodja za nepredvidene delovne naloge lahko privede do nevarne situacije.
- Pri uporabi orodja bodite zbrani in pazite, kaj delete. Dela z orodjem se lotite razumno. Tega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja lahko privede do hudih telesnih poškodb ali poškodb materiala.
- Tveganja za druge osebe mora oceniti uporabnik.
-  Pri ravnanju z orodjem ter pri njegovi uporabi in servisirjanju uporabljajte zaščito za oči z oznako CE, ki varuje pred letečimi predmeti od spredaj in od strani.
-  Na delovišču ali v njegovi bližini uporabljajte zaščito za sluh z oznako CE, da preprečite okvaro sluga. Nezaščiteno izpostavljanje visokim ravnem hrupa lahko povzroči trajno, onesposabljaljočo izgubo sluga in druge težave, kot je tinitus (zvenenje,

brenčanje, piskanje ali brnenje v ušesih). Ustrezne kontrole za zmanjšanje tveganja lahko vključujejo ukrepe, kot je uporaba dušilnih materialov, ki preprečujejo »odzvanjanje« obdelovanca.

-  Priporočljivo je, da na delovišču nosite zaščito glave z oznako CE.
- Za zagotavljanje, da uporabniki orodja in vsi drugi delavci v njihovi bližini na delovišču uporabljajo osebno zaščitno opremo, kot je zaščita za oči, protiprašna maska, nedrseči zaščitni čevlji, čelada in/ali zaščita za sluh, je odgovoren delodajalec.
- Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, oblačili in rokavicami se ne približujte gibljivim delom, da se izognete hudim poškodbam. Nosite samo takšne rokavice, ki zagotavljajo dober otip ter varno upravljanje orodja in morebitnih nastavljalnih pripomočkov. Pri delu pri nizkih temperaturah nosite topla oblačila, da vaše roke ostanejo tople in suhe.
- Izogibajte se neugodni telesni drži. Stojte na trdni podlagi in vedno ohranjajte ravnotežje. Orodje boste tako lahko bolje nadzirali v nepredvidenih situacijah.
- Preprečite nenamerno sprožitev. Orodje je ob pritisku vedno pripravljeno na sprožitev. Če orodje nenamerno pritisnete ob del telesa ali kakšne druge površine, se orodje sproži in pritrdilni element se po nekaj milimetrov naenkrat postopoma pomika iz področja za izstrelitev, dokler je vzpostavljen kontaktni pritisk.

- Upoštevajte, da je orodje vaš delovni pripomoček.
- Z njim ne ravnajte neprimerno.
- Pred uporabo orodja odstranite morebitna orodja, ki se uporabljajo za vzdrževanje ali popravilo. Orodja, ki ostanejo na gibljivem delu orodja, lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Z orodjem ravnajte previdno, saj se lahko ohladi, kar pa vpliva na oprijem in nadzor.
- Orodja nikoli ne uporabljajte ob prisotnosti vnetljivega prahu, plinov ali hlapov. Orodje lahko povzroči nastanek iskre v vžig plinov, kar lahko privede do požara in eksplozije samega orodja.
- Poskrbite, da bo delovno območje čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljeno delovno območje lahko privede do nesreč.
- Orodja ne uporabljajte, če ni v brezhibnem stanju.
- Orodje pred uporabo preglejte in se prepričajte, da pravilno deluje. Preverite, ali so gibljivi deli morda neporavnani ali sprjeti in ali je morda prisoten kakršni koli drug pogoj, ki bi lahko vplival na delovanje. Če je prisoten kateri koli od zgoraj navedenih pogojev, orodja ne uporabljajte, saj lahko pride do nepravilnega delovanja.
- Ko orodje pustite v položaju mirovanja, uporabite kavelj na pasu/škarniku, ali pa orodje položite na bok. Ne odložite ga tako, da je njegova konica (A) usmerjena proti uporabniku ali kateri koli drugi osebi v bližini.
- Orodje lahko uporabljajo samo tehnično usposobljeni delavci, ki so prebrali navodila za uporabo/varnostna navodila in jih razumeli.
- Med uporabo orodja se vam otroci in drugi navzoči ne smejo približevati. Zaradi odvračanja pozornosti lahko izgubite nadzor nad orodjem.
- Vedno predvidevajte, da so v orodju pritrdilni elementi. Malomarno ravnanje z orodjem lahko privede do nepredvidene izstrelitve pritrdilnih elementov in telesnih poškodb.
- Orodja ne usmerjajte proti sebi ali komur koli v svoji bližini, ne glede na to, ali so v orodju pritrdilni elementi. Pri nepredvideni sprožitvi se pritrdilni element izstrelijo in povzročijo telesno poškodo.
- Ne pretirajte v uporabi orodja. Izberite ustrezno orodje za vaše področje uporabe, saj boste tako lahko z njim bolje in varnejše opravili delo, za katerega je bilo zasnovano.
- Orodja ne sprožite, če ni čvrsto prislonjeno ob obdelovanec.
- Z orodjem ne zabijajte materialov, ki so pretrdi ali premehki. Pritrdilni elementi se lahko od trdega materiala odbijejo in koga poškodujejo, mehki material pa lahko pritrdilni elementi z lahkoto predrejo in prosto odletijo.
- Pritrdilnih elementov ne zabijajte v že zabite pritrdilne elemente.
- Izjemno pazljivi bodite pri zabijanju pritrdilnih elementov v obstoječe stene ali druga nepregledna področja, da ne pride do stika s skritimi predmeti ali osebami na drugi strani (npr. žice, cevi, električni kabli).
- Ko pritrdilni element zabijete, se lahko orodje odbije (»povratni udarec«) in s tem odmakne od delovne površine. Za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb vedno poskušajte obvladati povratni udarec na naslednje načine:
 - vedno ohranjajte nadzor nad orodjem in bodite pripravljeni na to, da neutralizirate običajne ali nenadne premike, kot je povratni udarec;
 - pustite, da se pri povratnem udarcu orodje odmakne od delovne površine;
 - ne združujte povratnega udarca, tako da bo orodje potisnjeno nazaj ob delovno površino;
 - z obrazom in deli telesa se ne približujte orodju.
- Pri delu v bližini roba obdelovanca ali pod ostrim kotom bodite previdni, da v kar največji meri omejite krušenje, cepitev, drobljenje ali prosto leteče oz. odbite pritrdilne elemente, ki lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Tega orodja ne uporabljajte za pritrjevanje električnih kablov. Orodje ni zasnovano za namestitev električnih kablov in lahko poškoduje izolirno oblogo električnih kablov ter tako povzroči nevarnost električnega udara ali požara. Poleg tega orodje ni zaščiteno pred stikom z električno energijo.
- Orodja ne uporabljajte za izvajanje delovnih nalog, za katere ni predvideno. Predvsem ga ne uporabljajte v funkciji kladiva. Udarci povečajo nevarnost zloma ohišja orodja in nenamerne izstrelitve pritrdilnih elementov.
- Orodje ne uporabljajte, če varnostne opozorilne nalepke manjkajo ali če so poškodovane.
- Upravljalnih elementov orodja ne odstranjujte, spreminjaite ali kako drugače onemogočajte. Orodja ne uporabljajte, če je kateri koli del upravljalnih elementov orodja onemogočen, odklopjen, spremenjen ali če ne deluje pravilno.
- Orodja ne smete spreminjači, razen na podlagi navodil v priročniku ali pisne odobritve podjetja Kyocera Unimerco Fastening. Če tega ne upoštevate, lahko pride do nevarnih situacij ali telesnih poškodb.



- Z rokami in telesom se ne približujte področju za izstrelitev pritrilnih elementov (A) na orodju.
- Uporabljajte samo pritrilne elemente, navedene v tehničnih specifikacijah, ki ste jih ob dobavi prejeli skupaj s tem priročnikom.
- Pri ravnanju s pritrilnimi elementi bodite previdni, saj imajo ostre robove in ostre konice.
- Uporabljajte samo dodatke, ki jih je izdelal ali priporočil proizvajalec zadavnega orodja, ali dodatke, ki imajo enake zmogljivosti kot dodatki, ki jih je priporočilo podjetje Kyocera Unimerco Fastening.
- Pritchilne elemente vstavite še po priključitvi kompresorja, da ne pride do njihove nepredvidene izstrelitve.
- Pri odstranjevanju zagozdenega pritrilnega elementa bodite previdni. Mehanizem je morda stisnjén in pritrilni element se lahko med poskusom odpravljanja zagozdenega stanja silovito izstrelí.
- Stisnjén zrak odstavite v naslednjih primerih:
 - orodje ni v uporabi;
 - izvajanje kakršnih koli vzdrževalnih del ali popravil;
 - odpravljanje zagozditve;
 - dviganje, spuščanje ali druga premestitev orodja na novo lokacijo;
 - orodje je zunaj nadzora ali kontrole uporabnika;
 - odstranjevanje pritrilnih elementov iz magazina.
- Stisnjén zrak lahko povzročí hude telesne poškodbe.
- Ko orodja ne uporabljate, obvezno zaprite dovod zraka in odklopite orodje z dovoda zraka.
- Stisnjena zraka nikoli ne usmerjajte v sebe ali katero koli drugo osebo.
- Obvezno uporabite ustrezni zračni čep orodja (D) za cevno spojko. Kadar je spojni zglob odklopljen, je treba orodje tlačno razbremeniti.
- Pri uporabi orodja ne smete preseči največjega dopustnega delovnega tlaka P_{max} .
- Orodja ne smete priključiti na kompresor, pri katerem lahko tlak preseže 175 psi ali 12 barov.
- Otroci se s tem orodjem ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja ali uporabniškega vzdrževanja orodja.
- Opletanje gibkih cevi lahko povzročí hude telesne poškodbe. Vedno preverite, ali so gibke cevi oz. priključki morda poškodovani ali zrahljani.
- Optimalni dovod zraka dosežete z uporabo zračne cevi s premerom 3/8 palca ali 10 mm. Če je zračna cev predolga, lahko pride do pomanjkanja tlaka in dovanja zraka.
- Orodja pri prenašanju ali vlečenju nikoli ne držite za cev.
- Pri vzdrževanju orodja bodite previdni. Če je orodje poškodovano, ga pred uporabo dajte popraviti. Za podrobne informacije o pravilnem vzdrževanju orodja glejte navodila za vzdrževanje.
- Orodje ohranjajte v čistem stanju tako, da po delu z njega obrišete mast in/ali olje. Za čiščenje orodja ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev na osnovi topil. Topilo lahko povzroči propadanje gumijastih in/ali plastičnih sestavnih delov orodja. Če je ročaj in ohisci orodja mastno, vam lahko orodje po nesreči pade iz rok in povzroči telesne poškodbe osebe v bližini.
- Servis orodja naj opravi usposobljen serviser, ki lahko uporabi samo dele, ki jih dobavlja in priporoča podjetje Kyocera Unimerco Fastening. S tem se zagotovi ohranjanje varnega delovanja orodja.
- Da ublažite hrup in tresljaje ter v čim večji meri zmanjšate obrabo, lahko za orodje uporabljate samo silo stisnjenega zraka pri najnižjem tlaku, potrebnem za izvajanje delovne naloge.
- Uporabljajte samo maziva, ki jih priporoča podjetje Kyocera Unimerco Fastening/vaš najbližji prodajalec orodij TJEP.
- Uporabljajte samo stisnjén zrak. Uporaba kisika ali vnetljivih plinov za delovanje orodja povzroči nevarnost požara in eksplozije.

Predvidljive nevarnosti

- Informacije za izvedbo ocene tveganja teh nevarnosti in uvedbo ustreznih kontrol so bistvenega pomena.
- Med delovanjem se lahko sproščajo delci obdelovanca in pritrilnega/veznega sistema.
- Pri daljši uporabi orodja lahko uporabnik čuti neugodje v rokah, ramenih, vratu ali drugih delih telesa.
- Izpostavljenost tresljajem lahko povzroči onesposabljaljoče poškodbe živcev ter slabo prekrvavitev dlani in rok.
- Če se pri uporabniku pojavijo simptomi, kot je vztrajno ali ponavljajoče se neugodje, bolečina, ključajoč ali boleč občutek, mravljinjenje, odrevelenost, pekoč občutek ali togost, so to opozorilni znaki, ki se jih ne sme prezreti. Uporabnik se mora o celotnem obsegu dejavnosti posvetovati z usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom.
- Pri uporabi orodja mora uporabnik imeti primerno, kljub temu pa ergonomsko držo. Stojte na trdni podlagi in se izogibajte prisilnim držam ter izgubi ravnotežja.
- Oprijem pri držanju orodja naj bo rahel, toda varen, saj je pri večji sili prijema praviloma tveganje zaradi tresljajev večje.

- Obstajajo lahko preostala tveganja, povezana s ponavljajočimi se delovnimi nevarnostmi, kot je trajanje uporabe v zvezi z delovnimi položaji in silami. Priporočljivo je, da se seznanite s standardoma EN 1005-3 in EN 1005-4, ki vsebujejo te informacije.
- Zdrsni, zdrsljaji in padci so glavni vzroki poškodb na delovnem mestu. Pri uporabi orodja bodite pozorni na spolke površine.
- V neznanih okoljih bodite še posebej previdni. Obstajajo lahko skrite nevarnosti, kot so električni vodniki ali drugi komunalni vodi.
- Če orodje uporabljate v območju, kjer je statični prah, lahko pride do širjenja prahu in nevarnosti.
- Povzročene nevarnosti v zvezi s prahom je treba prednostno obvladovati na mestu njihovega nastanka.

Navodila za uporabo

Priklučitev kompresorja

- Spojo na zračni cevi povežite z zračnim čepom orodja (D).

Vlaganje in odstranjevanje pritrdilnega elementa

- Najprej priključite kompresor, šele nato vložite pritrdilne elemente. Če pritrdilne elemente vložite pred priključitvijo kompresorja, lahko pride do njihove nenamerne izstrelitve. Pri vlaganju pritrdilnega elementa šobo usmerite vstran od oseb, s prstom pa se približujte sprožilcu.
- Vlaganje pritrdilnih elementov v orodje s »2-stopenjskim« magazinom:
 - Trak za pritrdilne elemente potisnite v ustrezno režo (40 mm ali 50 mm) na magazinu (E), tako da je pomaknjen mimo prislon za pritrdilne elemente (B).
 - Povlecite potiskalo (C) tako, da se pomakne za prislon (B).
 - Previdno spustite potiskalo (C), da se zaskoči s trakom za pritrdilne elemente, nato pa ga vstavite v konico.
- Odstranjevanje pritrdilnih elementov iz orodja s »2-stopenjskim« magazinom:
 - Pritisnite vzvod za sprostitev na potiskalu (C), nato pa orodjeagnite in potisnite trak za pritrdilne elemente na zadnji konec magazina.
 - Pritisnite prislon za pritrdilne elemente (B) in izvlecite trak.
- Vlaganje pritrdilnih elementov v orodje s »3-stopenjskim« magazinom:
 - Potiskalo (C) povlecite nazaj, da se zaskoči na magazin v zadnjem položaju.

- Trak za pritrdilne elemente potisnite v ustrezno režo (40 mm, 50 mm ali 60 mm) na magazinu (E).
- Previdno spustite potiskalo (C), da pritrdilne elemente potisnete v šobo.

- Odstranjevanje pritrdilnih elementov iz orodja s »3-stopenjskim« magazinom:
 - Potiskalo (C) povlecite v zadnji položaj za zaskočenje.
 - Pritrdilne elemente izvlecite iz magazina (E).

Uporaba orodja


-  • Tukaj ne gre za običajen pnevmatski žebjalnik, ki posamezen žebelj zabije z enim močnim sunkom. Zaradi tega to orodje nima sprožilca in ne deluje na osnovi klasičnega stika z obdelovancem. Žebjalnik ima sistem za zabijanje z več sunki, ki omogoča zabijanje žebla z več blagimi, toda hitrimi sunki.

Delovanje

- S konico žebbla poiščite želeno luknjo v kovinski vezni plošči. Ko jo najdete, potisnite orodje močnejše ob obdelovanec in zabijanje z več sunki se bo začelo. Zabijanje s sunki se nadaljuje, dokler uporabnik potiska orodje ob obdelovanec, in se ustavi, ko je žebelj v poravnanim položaju.
- Če luknjo zgrešite in orodje sprožite neposredno na kovinsko ploščo, žebelj ostane v konici orodja. Konico žebbla ponovno usmerite v luknjo in vanjo zabijte žebelj.

Odstranjevanje zagozdenega pritrdilnega elementa

- Pred izvajanjem kakršnih koli ukrepov v primeru zagozdenega pritrdilnega orodja najprej prekinite dovod zraka. Orodje usmerite proč od sebe in drugih oseb.
- Sprostite potiskalo, da ne bo pritiskalo na trak za pritrdilne elemente.
- Uporabite ustrezno orodje, npr. izvijač Phillips št. 2, ki ga vstavite v kanal za zabijanje.
- S kladivom rahlo udarite po izvijaču, da ploščati nastavek izvijača potisnete nazaj in sprostite zagozden element.
- Zagoden pritrdilni element odstranite z dolgimi ploščatimi kleščami ali podobnim orodjem. Pritrdilnega elementa ne odstranjujte z roko.
- Če vam zagozdenega pritrdilnega elementa ne uspe odstraniti na zgoraj opisan način, se obrnite na prodajalca orodij TJEP.

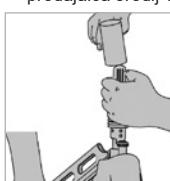

Navodila za vzdrževanje

Splošno vzdrževanje

- Za zagotovitev ohranjanja orodja v varnem delovnem stanju sta odgovorna delodajalec in uporabnik. Poleg tega lahko popravila orodja izvaja samo pooblaščeno servisno osebje TJEP ali distributerji TJEP, ki morajo uporabljati dele in dodatke, ki jih dobavlja ali priporoča podjetje Kyocera Unimerco Fastening.
- Orodje vedno vzdržujte v čistem stanju. S suho, čisto krpo obrišite mast ali olje, da vam orodje po nesreči ne pade na tla.
- V zračni čep (D) na orodju zelo pogosto nanašajte mazalno mast TJEP. Izstrelitev posameznega žeblja z orodjem vključuje več sunkov, zato je potrebno izdatnejše mazanje tesnilnih obročkov bata.
- Za čiščenje orodja ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev na podlagi topil, saj nekatera topila poškodujejo ali oslabijo sestavne dele orodja.
- Poskrbite, da bodo vsi vijaki in matici zategnjeni in nepoškodovani. Razrahljani vijaki lahko privedejo do nevarnih situacij in povzročijo hude telesne poškodbe ali zlom sestavnih delov.
- Priporočljivo je, da na kompresorju uporabljate filter in regulator.
- Vsak dan iz rezervoarjev kompresorjev odstranite vodo.
- Če obstaja kakršen koli dvom, orodja NIKAKOR ne uporabite.

Hladno vreme

- Če orodje uporabljate pri temperaturah blizu ledišča ali pod njim, lahko vlaga v zračni cevi zmrzne in prepreči njegovo delovanje.
- Zračni tlak znižajte na 80 psi (5,5 bara) ali manj.
- Iz magazina odstranite vse pritrtilne elemente.
- Priklužite kompresor in sprožajte orodje brez pritrtilnih elementov, saj se s počasnim delovanjem običajno segrejejo njegovi gibljivi deli.

Shranjevanje

- Če orodja dalj časa ne uporabljate, na dele iz jekla nanesite tanko plast maziva, da preprečite rjavenje. Orodja ne shranjujte v hladnem okolju. Kadar orodja ne uporabljate, ga shranite na toplu in suho mesto. Shranujte zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

- Odstranjevanje orodja je treba izvesti v skladu z navodili lokalnih organov.

Odpravljanje težav

Stanje	Ukrep
S konico pritrdilnega elementa ni mogoče najti želeno luknje v kovinski vezni plošči.	<ul style="list-style-type: none">Pritrdilni element je zdrsnil v napačno režo na magazinu.<ul style="list-style-type: none">Izberite ustrezno režo (40 mm, 50 mm ali 60 mm)
Uhajanje zraka iz orodja	<ul style="list-style-type: none">Razrahljani vijaki konice<ul style="list-style-type: none">Zategnite vijke in ponovno preverite tesnjenjeRazrahljani vijaki pokrovčka<ul style="list-style-type: none">Zategnite vijke in ponovno preverite tesnjenjePoškodovano tesnilo, tesnika ali tesnilni obročki<ul style="list-style-type: none">Zamenjajte tesnilo, tesnika ali tesnilne obročke
Pri sproženju orodja se ne izstrelijo pritrdilni elementi	<ul style="list-style-type: none">Umazanija v konici (A)<ul style="list-style-type: none">Očistite konicoUmazan/prazen magazin (E)<ul style="list-style-type: none">Očistite magazinOmejen/nezadosten pretok zraka<ul style="list-style-type: none">Preglejte cev in kompresorNezadostno mazanje<ul style="list-style-type: none">Uporabite mazalno mast TJEPPritrdilni elementi so prekratki ali neustrezne velikosti za uporabljeni orodje<ul style="list-style-type: none">Uporabite samo priporočene pritrdilne elemente TJEPZviti pritrdilni elementi<ul style="list-style-type: none">Ne uporabljajte jih
Ni podajanja pritrdilnih elementov	<ul style="list-style-type: none">Nizek zračni tlak<ul style="list-style-type: none">Preglejte cev in kompresorNezadostno mazanje (D)<ul style="list-style-type: none">Uporabite mazalno mast TJEP
Premajhna moč	<ul style="list-style-type: none">Potiskalo (C) je bilo sproščeno pregrubo, zato je prišlo do poškodb veznega materiala pritrdilnih elementov.<ul style="list-style-type: none">Potiskalo vedno sprostite previdno.Pritrdilni element je zdrsnil v napačno režo na magazinu.<ul style="list-style-type: none">Izberite ustrezno režo (40 mm, 50 mm ali 60 mm)Zviti pritrdilni elementi<ul style="list-style-type: none">Ne uporabljajte jihRazrahljan magazin, vijaki konice<ul style="list-style-type: none">Zategnite vse vijke in ponovno preveritePritrdilni element je zadel ob vezno ploščo.<ul style="list-style-type: none">Poskrbite, da bo konica pritrdilnega elementa vstavljena v luknjo na kovinski vezni plošči.
Zagozditev pritrdilnih elementov v orodju	
Če pride do težave, ki ni zgoraj navedena, prenehajte uporabo orodja in se za servis obrnite na svojega najbližjega prodajalca.	

KLINCOVAČKY TJEP NA KOTVY

BEZPEČNOSTNÉ A PREVÁDZKOVÉ POKYNY

ÚDRŽBA A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Obsah


Referenčné body	163
Vysvetlenie symbolov	164
Všeobecné výstrahy	164
Predvídateľné nebezpečenstvá	166
Návod na používanie	167
Pripojenie kompresora.....	167
Vloženie a vybranie spojovacieho prvku	167
Prevádzka nástroja	167
Odstránenie zaseknutého spojovacieho prvku.....	168
Návod na údržbu.....	168
Studené počasie.....	168
Skladovanie	168
Likvidácia	168
Riešenie problémov.....	169



NESPRÁVNE A RISKANTNÉ POUŽÍVANIE NÁSTROJA POVEDIE K ÚMRTIU ALEBO VÁZNEMU PORANENIU. JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY SI OSOBA, KTORÁ BUDE POUŽÍVAŤ NÁSTROJ, PRECÍTALA TENTO NÁVOD A POROZUMEĽA MU EŠTE PRED POUŽÍVANÍM NÁSTROJA. UCHOVAJTE TENTO NÁVOD K DISPOZÍCII A JPRE ĎALŠIE OSOBY, ABY SI HO MOHLI PRECÍTAŤ PRED POUŽÍVANÍM NÁSTROJA.

Tento návod si starostlivo uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti.

Referenčné body

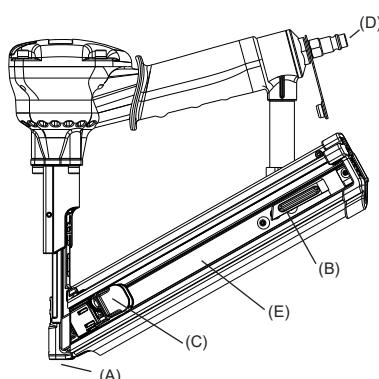

Vysvetlenie symbolov

Symbols v návode		Symbols na nástroji	
	Prečítajte si štítky na nástroji a návod a porozumejte im. Nedodržanie výstrah môže mať za následok vážne zranenie.		Tento nástroj má schválenie CE podľa platných noriem.
	Operátori a iné osoby v pracovnej oblasti musia používať ochranu zraku odolnú proti nárazu s bočnými štítmi.		Prečítajte si štítky na nástroji a návod a porozumejte im. Nedodržanie výstrah môže mať za následok vážne zranenie.
	Operátori a iné osoby v pracovnej oblasti musia používať ochranu sluchu.		Operátori a iné osoby v pracovnej oblasti musia používať ochranu zraku odolnú proti nárazu s bočnými štítmi.
	Odporuča sa, aby operátori a iné osoby nachádzajúce sa v pracovnej oblasti nosili na pracovisku prilbu s označením CE.		Operátori a iné osoby v pracovnej oblasti musia používať ochranu sluchu.
	Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny.	P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximálny prevádzkový tlak
	Pri vystrelovaní spojovacích prvkov budte opatrní.		Viacinný nástroj. Nástroj spustí nastreľovanie, keď sa aktivuje kontaktný prvok s obrobkom. Dávajte pozor.



Všeobecné výstrahy

- ### Všeobecné bezpečnostné výstrahy
- VÝSTRAHA:** Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie výstrah a pokynov môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, vážnemu zraneniu alebo smrti.
 - Nástroj a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi so zohľadnením pracovných podmienok a práce, ktorá sa má vykonať. Používanie nástroja na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
 - Ked' pracujete s nástrojom, budte ostražité, sledujte, čo robíte, a riadte sa zdravým rozumom. Nepoužívajte nástroj, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní nástroja môže viesť k vážnemu zraneniu alebo materiálly škodám.
 - Operátor musí posúdiť riziká pre iné osoby.
 - Pri manipulácii, používaní a údržbe nástroja používajte ochranu zraku s označením CE s prednou a bočnou ochranou pred letiacimi predmetmi.
 - Na pracovisku alebo v jeho blízkosti si chráňte sluch používaním ochrany sluchu

s označením CE. Nechránené vystavenie vysokým hladinám hluku môže spôsobiť trvalú stratu sluchu a iné problémy, napríklad tinnitus (zvonenie, bučanie, pískanie alebo hučanie v ušiach). Primerané opatrenia na zníženie rizika môžu zahŕňať napríklad tlmiace materiály na zabránenie „zvonieniu“ obrobkov.



- Na pracovisku sa odporúča používať ochranu hlavy s označením CE.
- Je povinnosťou zamestnávateľa presadzovať, aby používatelia nástrojov a všetky ostatné osoby na blízku na pracovisku používali osobné ochranné prostriedky ako ochranné okuliare, protiprachovú masku, protišmykovú bezpečnostnú obuv, prilbu a/alebo chrániče sluchu.
- K práci sa príslušne oblečte. Nenoste voľný odev ani bižuteriu. Vlasy, šaty a rukavice udržujte v dostatočnej vzdialnosti od pohybujúcich sa časťí. Používajte len rukavice s dostatočnou citlivosťou na bezpečné ovládanie nástroja a prípadných nastavovacích zariadení. Pri práci v chladnom prostredí noste teplé oblečenie a udržujte ruky teplé a suché.
- Pri práci sa nepreťažujte. Vždy stojte správnym spôsobom a udržiavajte rovnováhu. Umožňuje to lepšie ovládanie nástroja v nepredvídateľných situáciách.

- Dávajte si pozor na neúmyselné vystrelenie. Keď je nástroj pod tlakom, vždy je prípravený na spustenie nastreľovania. Ak sa nástroj náhodou zatlačí oproti ľudskému telu alebo inému povrchu, aktivuje sa a spojovací prvok sa zakaždým vysunie von z výstupnej oblasti o niekoľko milimetrov, kým sa neuvoľní tlak na kontaktný prvok s obrobkom.
- Nástroj považujte za pracovný nástroj.
- S nástrojom sa nebláznite.
- Pred použitím tohto nástroja odstráňte všetky nástroje používané na údržbu alebo opravu. Nástroje ponechané pripojené k pohyblivej časti tohto nástroja môžu spôsobiť zranenie.
- S nástrojom manipulujte opatrne, pretože sa môže veľmi ochladiť, čo môže mať vplyv na uchopenie a ovládanie.
- Nástroj nikdy nepoužívajte v prítomnosti horľavého prachu, plynov alebo výparov. Nástroj môže spôsobiť iskru, ktorá by mohla zapaliť plyny spôsobujúce požiar, s následným výbuchom nástroja.
- Pracovisko udržujte čisté a dobre osvetlené. Znečistené alebo trnavé miesta sú náhľynejšie na výskyt nehôd.
- Nástroj nepoužívajte, ak nie je v dobrom prevádzkyschopnom stave.
- Nástroj pred používaním skontrolujte, či je v dobrom prevádzkovom stave. Skontrolujte nesprávne zarovnanie, zaseknutie pohyblivých súčasťí a iné podmienky, ktoré môžu mať vplyv na používanie nástroja. V prípade ktorejkoľvek z uvedených situácií nástroj nepoužívajte, pretože môže dôjsť k poruche.
- Keď nástroj nepoužívate, odložte ho na pásový alebo trámový hák alebo ho položte na bočnú stranu. Nenechávajte ho položený tak, aby predná časť (A) smerovala k operátorovi alebo inej osobe v blízkosti.
- Nástroj môžu používať len technicky kvalifikované osoby, ktoré si prečítali a pochopili prevádzkové a bezpečnostné pokyny.
- Pri používaní nástroja udržujte deti a ostatné osoby v dostatočnej vzdialosti. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly.
- Vždy predpokladajte, že nástroj obsahuje spojovací prvok. Neopatrné zaobchádzanie s nástrojom môže viest k nečakanému vystrelenu spojovacích prvkov a zraneniu.
- Nemierte nástrojom na seba ani na kohokoľvek nabilízku bez ohľadu na to, či obsahuje spojovacie prvky. Neočakávané spustenie vystrelí spojovacie prvky a spôsobí zranenie.
- Nástroj nepreťažujte. Používajte správny nástroj podľa aktuálnej potreby, pretože správny nástroj vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie rýchlosťou, na ktorú bol navrhnutý.
- Nespušťajte nástroj, ak nie je pevne opretý o obrobok.
- Nepoužívajte nástroj na materiály, ktoré sú príliš tvrdé alebo príliš mäkké. Tvrď materiál môže odraziť spojovacie prvky a zraniť ľudí a cez mäkký materiál môžu spojovacie prvky preletieť.
- Nestrieľajte spojovacie prvky do iných spojovacích prvkov.
- Pri strieľaní spojovacích prvkov do existujúcich stien alebo iných uzavretých priestorov postupujte mimoriadne opatrne, aby nedošlo ku kontaktu so skrytými objektmi alebo osobami na druhej strane (ako sú napr. drôty, rúry, elektrické káble).
- Po vystrelení spojovacieho prvku sa nástroj môže odraziť („spätný ráz“), čo spôsobí, že odskočí od pracovného povrchu. Znižujte riziko zranenia správnym zvládaním spätného rázu:
 - nástroj majte neustále pod kontrolou a buďte pripravení reagovať na bežné alebo náhle pohyby, ako je napríklad spätný ráz,
 - nechajte nástroj, aby pri spätnom ráze odskočil od pracovného povrchu,
 - nebráňte spätnému rázu, aby sa nástroj znova neoprel o pracovný povrch,
 - nepribližujte tvár a ani iné časti tela k nástroju.
- Pri práci v blízkosti okraja obrobku alebo pod strmými uhlami si dávajte pozor, aby sa minimalizovalo zlomenie, delenie, štiepenie, voľné odletovanie alebo odrážanie spojovacích prvkov, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
- Tento nástroj nepoužívajte na upevňovanie elektrických káblov. Nie je navrhnutý na inštalačiu elektrických káblov, pretože môže poškodiť ich izoláciu a spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Nástroj okrem toho nie je izolovaný tak, aby mohol prichádzať do kontaktu s elektrinou.
- Nástroj nepoužívajte na vykonávanie iných činností okrem tých, na ktoré je určený. Predovšetkým ho nepoužívajte ako kladivo. Nárazы na nástroj zvyšia riziko poškodenia nástroja a náhodného vystrelenia spojovacích prvkov.

- Nepoužívajte nástroj, ak výstražné štítky chýbajú alebo sú poškodené.
 - Neodstraňujte ovládacie prvky, nezasahujte do nich ani ich inak neznefunkčňujte. Nepoužívajte nástroj, ak niektoré ovládacie prvky sú znefunkčnené, odpojené, pozmenené alebo nefungujú správne.
 - Nástroj sa nemá upravovať, pokiaľ to nie je uvedené v návode alebo písomne povolené spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening. Nerešpektovanie tohto pokynu môže viesť k nebezpečným situáciám alebo zraneniam.
-  • Udržujte ruky a telo mimo oblasti vystreľovania spojovacích prvkov (A) nástroja.
- Používajte len spojovacie prvky určené v technických špecifikáciách dodaných s týmto návodom.
 - Buďte opatrní pri manipulácii so spojovacími prvkami, môžu mať ostré hrany a ostré hroty.
 - Používajte len príslušenstvo vyrábané alebo odporúčané výrobcom nástroja alebo príslušenstvo s rovnakými výkonovými charakteristikami ako príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening.
 - Spojovacie prvky vkladajte po pripojení kompresora, aby sa zabránilo neočakávanému vystreľovaniu spojovacích prvkov.
 - Pri odstraňovaní zaseknutého spojovacieho prvku postupujte opatrne. Mechanizmus môže byť pod tlakom a pri pokuse o uvoľnenie zaseknutia môže dojsť k vystreleniu spojovacieho prvku.
 - Odpojte stlačený vzduch,
 - keď sa nástroj nepoužíva,
 - pri vykonávaní akejkoľvek údržby alebo opravy,
 - pri odstraňovaní zaseknutia,
 - pri zdvíhaní, spúštaní alebo inom premiestňovaní nástroja na nové miesto,
 - keď nástroj nie je pod dohľadom alebo kontrolou operátora,
 - pri vyberaní spojovacích prvkov zo zásobníka.
 - Stlačený vzduch môže spôsobiť vážne zranenie.
 - Vždy keď nástroj nepoužívate, vypnite prívod vzduchu a odpojte nástroj od prívodu vzduchu.
 - Nikdy nesmerujte stlačený vzduch na seba ani na kohokoľvek iného.
 - Na pripojenie hadice vždy používajte správnu vzduchovú zástrčku nástroja (D). Po rozpojení spoja sa musí z nástroja odstrániť tlak.
- Pri použití nástroja neprekračujte maximálny prevádzkový tlak P_{max} .
 - Nástroj sa nesmie pripájať ku kompresoru, ktorý by mohol prekročiť tlak 175 psi alebo 12 barov.
 - Deti sa nesmú hrať s nástrojom. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu.
 - Prudké pohyby hadic môžu spôsobiť vážne zranenie. Vždy skontrolujte, či nie sú poškodené alebo uvoľnené hadice alebo armatúry.
 - Optimálny prívod vzduchu sa dosahuje pri použití vzduchovej hadice s priemerom 3/8" alebo 10 mm. Ak je vzduchová hadica príliš dlhá, tlak a prívod vzduchu môže byť nedostatočný.
 - Nástroj nikdy neprenášajte ani neťahajte za hadicu.
 - S nástrojom zaobchádzajte opatrne. V prípade poškodenia ho používajte až po oprave. Podrobnej informácie o správnej údržbe nástroja sa nachádzajú v návode na údržbu.
 - Nástroj uchovávajte v čistom stave, po práci utrite vazelinu a/alebo olej. Na čistenie nástroja nepoužívajte žiadnení čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadla. Rozpúšťadlo by mohlo poškodiť gumové alebo plastové komponenty nástroja. Mastná rukoväť a telo nástroja môžu spôsobiť náhodné spadnutie nástroja a zranie osoby nablízku.
 - Údržbu nástroja smie vykonávať len kvalifikovaná osoba len pomocou dielov dodávaných alebo odporúčaných spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening. Tým sa zaručí zachovanie bezpečnosti nástroja.
 - Do nástroja sa musí privádzať iba stlačený vzduch s najnižším tlakom, ktorý je potrebný na vykonanie práce, aby sa znižil hluk a vibrácie a minimalizovalo sa opotrebovanie.
 - Používajte len mazivá odporúčané spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening alebo miestnym predajcom produktov TJEP.
 - Používajte iba stlačený vzduch. Pri použití kyslíka alebo horľavých plynov môže nástroj predstavovať riziko vzniku požiaru a výbuchu.

Predvídateľné nebezpečenstvá

- Informácie na vykonanie posúdenia rizík týchto nebezpečenstiev a prijatie opatrení na ich kontrolu je veľmi dôležité.

- Počas prevádzky sa z obrobku a spojovacích prvkov/zväzovacieho systému môžu uvoľňovať drobné úlomky.
- Pri dlhodobom používaní nástroja môže mať operátor neprijemné pocity v pažiach, ramenách, krku alebo iných častiach tela.
- Vystavenie vibráciám môže spôsobiť znefunkčňujúce poškodenie nervov a prívodu krví do rúk a paží.
- Ak operátor pocítuje príznaky, ako napríklad pretrvávajúce alebo opakované nepohodlie, bolesti, bušenie srdca, bolesti, brnenie, necitlivosť, pálenie alebo stuhnutosť, neignorujte tieto varovné signály. Operátor sa v takom prípade musí obrátiť na kvalifikovaný zdravotnícky personál.
- Pri používaní nástroja je dôležité byť vo vhodnej a ergonomickej polohe. Udržujte bezpečný postoj a vyhýbajte sa neprijemnému alebo nevyváženému držaniu tela.
- Nástroj držte ľahko, ale pevne, pretože riziko vyplývajúce z vibrácií je všeobecne väčšie v prípade silnejšieho úchopu.
- Môžu existovať zvyškové riziká týkajúce sa nebezpečenstiev opakujúcej sa činnosti, ako je napríklad trvanie používania vzhľadom na pracovné polohy a sily. Odporúča sa pozrieť si takéto informácie v normách EN 1005-3 a EN 1005-4.
- Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú hlavnými príčinami pracovných úrazov. Pri používaní nástroja dávajte pozor na klzké povrhy.
- Ve neznájom prostredí postupujte obzvlášť opatne. Môžu existovať skryté nebezpečenstvá, napríklad elektrické vedenie alebo iné inžinierske siete.
- Ak sa nástroj používa v oblasti so statickým prachom, môže víriť tento prach a spôsobiť nebezpečenstvo.
- Ak sa tvorí prach, prioritou je kontrolovať ho v mieste emisií.

Návod na používanie

Pripojenie kompresora

- Pripojte spojku na vzduchovej hadici k vzduchovej zástrčke nástroja (D).

Vloženie a vybratie spojovacieho prvku

- Pred vložením spojovacích prvkov pripojte kompresor. Ak vložíte spojovacie prvky pred pripojením kompresora, môže dôjsť k náhodnému vystreleniu spojovacích prvkov. Pri vkladaní spojovacích prvkov nemierne na žiadne osoby a nemajte prst na spúšti.
- Upevňovacie prvky vkladajte do nástroja s „2-stupňovým“ zásobníkom:
 - Zasuňte pás spojovacích prvkov do príslušnej drážky (40 alebo 50 mm) zásobníka (E), až kým pás spojovacích prvkov neprejde cez uzáver spojovacích prvkov (B).
 - Potiahnite posúvač (C), až kým nebude za uzáverom (B).
 - Jemne uvoľnite posúvač (C), aby pás spojovacích prvkov zapadol a zasunul sa do prednej časti.
- Spojovacie prvky vyberajte z nástroja s „2-stupňovým“ zásobníkom:
 - Stlačte uvoľňiaciu páčku na posúvači (C) a nakloňte nástroj tak, aby sa pás spojovacích prvkov posunul do zadného konca zásobníka.
 - Stlačte uzáver spojovacích prvkov (B) a vysuňte pás.
- Spojovacie prvky vkladajte do nástroja s „3-stupňovým“ zásobníkom:
 - Potiahnite posúvač (C) dozadu, kým sa nezaistí v zásobníku v zadnej polohe
 - Zasuňte pás spojovacích prvkov do príslušnej drážky (40, 50 alebo 60 mm) v zásobníku (E).
 - Jemne uvoľnite posúvač (C), aby sa spojovacie prvky zatlačili do dýzy
- Spojovacie prvky vyberajte z nástroja s „3-stupňovým“ zásobníkom:
 - Potiahnite posúvač (C) do zadnej zaistenej polohy.
 - Vysuňte spojovacie prvky zo zásobníka (E).

Prevádzka nástroja



- Toto nie je bežná pneumatická klincovačka, ktorá zatlia klinec do obrobku jedným silným úderom. To je dôvod, prečo nemá spúšť alebo štandardný kontaktný prvok s obrobkom. Táto klincovačka má viacinný spúšťiaci systém, ktorý zatíka klinec viacerými jemnými, ale pritom rýchlymi údermi.

Funkcia

- Použite hrot klinca na lokalizáciu otvoru v kovovej plati konektora. Po lokalizácii zatlačte nástroj silnejšie oproti obrobku, čím sa spustí funkcia viacinného zatíkania. Údery budú pokračovať,

kým bude operátor tlačiť nástroj oproti obrobku, a zastaví sa, keď bude klinec zarovno s povrchom.

- Ak netrafíte otvor a spusťte zatíkanie priamo na kovovú platňu, klinec zostane v prednej časti nástroja. Jednoducho znova vycentrujte hrot klinca a vložte klinec do otvoru.

Odstránenie zaseknutého spojovacieho prvku

- V prípade zaseknutia spojovacieho prvku pred vykonaním akékoľvek činnosti najskôr odpojte prívod vzduchu. Nasmerujte nástroj mimo seba alebo akékoľvek inej osoby.
- Uvoľnite posúvač, aby na pás spojovacích prvkov nepôsobil tlak.
- Vložte vhodný nástroj, napr. krížový skrutkovač veľkosti 2 do nastrelovanacieho kanála.
- Poklepte po skrutkovači kladivom, aby sa nastrelovacia čepel posunula dozadu a uvoľnilo sa zaseknutie.
- Vyberte zaseknutý spojovací prvok špicatými kliešťami alebo podobným nástrojom. Spojovací prvok nevyberajte prstami.
- Ak sa vám nepodarí vybrať zaseknutý spojovací prvok uvedeným postupom, kontaktujte miestneho predajcu produktov TJEP.



Návod na údržbu

Všeobecná údržba

- Zamestnávateľ a operátor sú zodpovední za zabezpečenie, že nástroj sa udržiava v bezpečnom prevádzkyschopnom stave. Opravy nástroja smú vykonávať len autorizovaní servisní technici produktov TJEP alebo distribútori produktov TJEP, ktorí pri tom smú používať len diely a príslušenstvo dodávané alebo odporúčané spoločnosťou Kyocera Unimerco Fastening.
- Nástroj neustále udržujte v čistom stave. Ulrite vazelinu alebo olej čistou handrou, aby sa zabránilo náhodnému spadnutiu nástroja.

- Používajte mazadlo TJEP na vzduchovú zástrčku (D) nástroja veľmi často. Pretože pri nastrelovaní spojovacích prvkov nástroj udrie niekoľkokrát, tesniace krúžky piestu vyžadujú extra mazanie.

- Na cistenie nástroja nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadla, pretože niektoré rozpúšťadlá spôsobia poškodenie alebo oslabenie kompozitných dielov nástroja.

- Všetky skrutky a matice musia byť utiahnuté a nepoškodené. Uvoľnené skrutky môžu viesť k nebezpečným situáciám a spôsobiť vážne poranenie osôb alebo poškodenie dielov.

- Na kompresore sa odporúča používať filter a regulátor.
- Denne vyprázdnjujte nádrže na vodu kompresora.
- NIKDY nepoužívajte nástroj, ak máte akékoľvek pochybnosti.

Studené počasie

- Pri prevádzke nástroja pri teplotách blízkych a pod bodom mrazu môže vo vzduchovom potrubí zamrznúť vlhkosť a zabrániť tomu, aby nástroj mohol fungovať.
 - Znížte tlak vzduchu na 80 psi (5,5 baru) alebo menej.
 - Vyberte všetky spojovacie prvky zo zásobníka.
- Pripojte kompresor a použite nástroj naprázdno, pretože pri pomalej prevádzke majú pohyblivé časti tendenciu sa ohrievať.

Skladovanie

- Keď sa nástroj dlhodobo nepoužíva, naneste na oceľové časti tenkú vrstvu maziva, aby sa predchádzalo korodovaniu. Nástroj neskladujte pri nízkych teplotách. Keď sa nástroj nepoužíva, skladujte ho na teplom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

- Likvidácia nástroja sa musí vykonať v súlade s pokynmi miestnych orgánov.

Riešenie problémov

Stav	Činnosť
Hrot spojovacieho prvku sa nesmie používať na lokalizáciu otvoru v kovovej platni konektora	<ul style="list-style-type: none"> • Spojovací prvok je zasunutý do nesprávnej drážky zásobníka <ul style="list-style-type: none"> · Zvolte správnu drážku (40, 50 alebo 60 mm)
Z nástroja uniká vzduch	<ul style="list-style-type: none"> • Uvoľnite skrutky v prednej časti <ul style="list-style-type: none"> · Utiahnite skrutky a znova skontrolujte • Uvoľnite skrutky uzáveru <ul style="list-style-type: none"> · Utiahnite skrutky a znova skontrolujte • Poškodené tesnenia alebo tesniace krúžky <ul style="list-style-type: none"> · Vymenite tesnenia alebo tesniace krúžky
Nástroj vystreľuje naprázdno	<ul style="list-style-type: none"> • Nečistoty v prednej časti (A) <ul style="list-style-type: none"> · Vyčistite prednú časť • Znečistený/prázdny zásobník (E) <ul style="list-style-type: none"> · Vyčistite zásobník • Obmedzenie vzduchu/nedostatočné prúdenie vzduchu <ul style="list-style-type: none"> · Skontrolujte hadicu a kompresor • Nedostatočné mazanie <ul style="list-style-type: none"> · Použite mazadlo TJEP • Príliš krátke alebo nesprávne spojovacie prvky pre nástroj <ul style="list-style-type: none"> · Používajte iba odporúčané spojovacie prvky TJEP • Ohnuté spojovacie prvky <ul style="list-style-type: none"> · Nepoužívajte
Žiadny prívod spojovacích prvkov	<ul style="list-style-type: none"> • Nízky tlak vzduchu <ul style="list-style-type: none"> · Skontrolujte hadicu a kompresor • Nedostatočné mazanie (D) <ul style="list-style-type: none"> · Použite mazadlo TJEP
Chýba napájanie	<ul style="list-style-type: none"> • Posúvač (C) sa uvoľnil silou, čím sa poškodil zväzovací materiál spojovacieho prvku. <ul style="list-style-type: none"> · Posúvač vždy uvoľňujte opatne • Spojovací prvok je zasunutý do nesprávnej drážky zásobníka <ul style="list-style-type: none"> · Zvolte správnu drážku (40, 50 alebo 60 mm) • Ohnuté spojovacie prvky <ul style="list-style-type: none"> · Nepoužívajte • Uvoľnite zásobník, skrutky v prednej časti <ul style="list-style-type: none"> · Utiahnite všetky skrutky a znova skontrolujte • Spojovací prvok narazil na kovovú platňu konektora <ul style="list-style-type: none"> · Uistite sa, že hrot spojovacieho prvku je vložený do otvoru kovovej platne konektora.
Spojovacie prvky sa zasekávajú v nástroji	<ul style="list-style-type: none"> • Posúvač (C) sa uvoľnil silou, čím sa poškodil zväzovací materiál spojovacieho prvku. <ul style="list-style-type: none"> · Posúvač vždy uvoľňujte opatne • Spojovací prvok je zasunutý do nesprávnej drážky zásobníka <ul style="list-style-type: none"> · Zvolte správnu drážku (40, 50 alebo 60 mm) • Ohnuté spojovacie prvky <ul style="list-style-type: none"> · Nepoužívajte • Uvoľnite zásobník, skrutky v prednej časti <ul style="list-style-type: none"> · Utiahnite všetky skrutky a znova skontrolujte • Spojovací prvok narazil na kovovú platňu konektora <ul style="list-style-type: none"> · Uistite sa, že hrot spojovacieho prvku je vložený do otvoru kovovej platne konektora.
Ak dôjde k inej poruche, ktorá nie je opísaná vyššie, prestaňte používať nástroj a obráťte sa na miestneho predajcu so žiadosťou o opravu.	

TJEP ANCHOR NAILER

SAFETY AND OPERATION INSTRUCTIONS

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

Table of content


Reference points.....	170
Explanation of symbols.....	171
General warnings.....	171
Foreseeable hazards.....	173
Operation instructions	174
Connection the compressor	174
Load and unload the fastener.....	174
Operating the tool	174
Clearing a jammed fastener	174
Maintenance instructions	175
Cold weather.....	175
Storage.....	175
Disposal	175
Trouble shooting	176



IMPROPER AND UNSAFE USE OF THE TOOL WILL RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY. IT IS VERY IMPORTANT THAT THE INTENDED OPERATOR OF THE TOOL READS AND UNDERSTANDS THIS MANUAL BEFORE OPERATING THE TOOL. KEEP THIS MANUAL AVAILABLE FOR OTHERS BEFORE THEY USE THE TOOL.

Please keep this manual in safe place for future reference.

Reference points

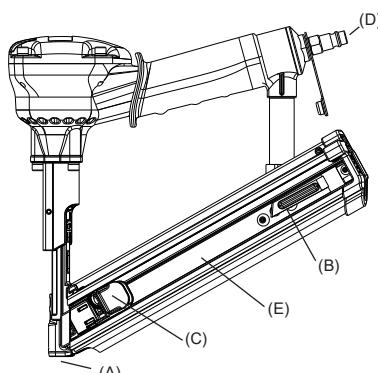

Explanation of symbols

Symbols in manual		Symbols on tool	
	Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings could result in serious injury.		This tool is CE-approved according to applicable standards.
	Operators and others in work area shall wear impact-resistant eye protection with side shields.		Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings could result in serious injury.
	Operators and others in work area shall wear hearing protection.		Operators and others in work area shall wear impact-resistant eye protection with side shields.
	It is recommended that operator and others in work area wear CE-marked helmet at the job site.		Operators and others in work area shall wear hearing protection.
	Read all safety warnings and all instructions before use.	P.MAX X BAR (XXX PSI)	Maximum operating pressure
	Exercise caution as fastenings are being fired.		Multi-blow tool. Tool will fire once work piece contact is activated. Exercise caution.

General warnings

General safety warnings

- **WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, serious injury and/or death.
- Use the tool and accessories in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of in-attention while operating the tool may result in serious personal injury or damaged material.
- The risks to others shall be assessed by the operator.
- Use CE-marked eye protection with front and side protection against flying objects when handling, operating, and servicing the tool.
- Use CE-marked ear protection near or at the job site to prevent hearing damage. Unprotected exposure to high noise levels can cause permanent, disabling, hearing loss and

other problems such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling or humming in the ears). Appropriate controls to reduce the risk may include actions such as damping materials to prevent work pieces from "ringing".

- It is recommended to wear CE-marked head protection at the job site.
- It is employer's responsibility to enforce tool users and all other nearby personnel at the job site to wear personal protective equipment such as eye protection, dust mask, non-skid safety shoes, hard hat and/or hearing protection.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts to avoid serious injuries. Only wear gloves that provide adequate feel and safe control of the tool and any adjusting devices. Wear warm clothing when working in cold conditions, to keep your hands warm and dry.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the tool in unexpected situations.
- Prevent unintentional firing. When pressurized, the tool is always ready to fire. If by accident, the tool is pressed against the human body or other surfaces, the tool will activate, and a fastener will be driven out of the discharge area a few millime-

tres at a time until the pressure on the work piece contact is released.

- Respect the tool as a working implement.
- Do not engage in horseplay.
- Remove any tools used for maintenance or repair before using the tool. Tools left attached to a moving part of the tool may result in personal injury.
- Handle the tool with care, as it can get cold, affecting grip and control.
- Never use tool in the presence of flammable dust, gases or fumes. The tool may produce a spark that could ignite gases causing a fire and cause the tool to explode.
- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite to accidents.
- Do not use the tool if it is not in proper working condition.
- Inspect the tool before operating to determine that it is in proper working order. Check for misalignment, binding of moving parts and any other condition that may affect the operation. Do not operate if any of the above mentioned conditions occur as it can cause malfunction.
- When leaving the tool in resting position use a belt/raftering hook or place it lying on the side. Do not leave it resting with the nose piece (A) pointing towards the operator or anyone nearby.
- Only technically skilled persons, who have read and understood the operating/safety instructions should operate the tool.
- Keep children and bystanders away while operating the tool. Distractions can cause you to lose control.
- Always assume that the tool contains fasteners. Careless handling of the tool can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
- Do not point the tool towards yourself or anyone nearby whether it contains fasteners or not. Unexpected actuation will discharge the fasteners causing an injury.
- Do not force the tool. Use the correct tool for your application as it will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not actuate the tool unless it is placed firmly against the work piece.
- Do not drive the tool over materials that is too hard or too soft. Hard material can ricochet fasteners and hurt people, soft material may be penetrated easily and cause the fasteners to fly freely.
- Do not drive fasteners into other fasteners.
- Use extra caution when driving fasteners into existing walls or other blind areas to prevent contact with hidden objects or persons on other side (e.g., wires, pipes, electrical cables.)
- After driving a fastener, the tool may spring back ("recoil") causing it to move away from the work surface. To reduce risk of injury always manage recoil by:
 - always maintaining control of the tool and be ready to counteract normal or sudden movements such as recoil.
 - allowing recoil to move the tool away from work surface.
 - not resisting recoil so that the tool will be forced back into the work surface.
 - keeping face and body parts away from the tool.
- When working close to an edge of a work piece or at steep angles use care to minimize chipping, splitting, splintering, or free flight or ricochet of fasteners, which may cause injury.
- Do not use this tool for fastening electrical cables. It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards. Furthermore the tool is not insulated from coming into contact with electric power.
- Do not use the tool to perform other jobs than the designated function. Especially do not use it as a hammer. Impact on the tool will increase the risk of damaged tool and accidental discharge of fasteners.
- Do not use the tool if safety warning label(s) are missing or damaged.
- Do not remove, tamper with, or otherwise cause tool operating controls to become inoperable. Do not operate the tool if any portion of the tool operating controls is inoperable, disconnected, altered, or not working properly.
- The tool should not be modified unless authorized in the manual or approved in writing by Kyocera Unimerco Fastening. Fail to comply can lead to dangerous situations or injuries.



- Keep hands and body away from fastener discharge area (A) of the tool.

- Use only fasteners designated in the technical specifications delivered together with this manual.
- Be careful when handling fasteners, they may have sharp edges and sharp points.
- Use only accessories made or recommended by the tool manufacturer, or accessories that perform equivalently to those recommended by Kyocera Unimerco Fastening.
- Insert fasteners after connecting the compressor to prevent unexpected fastener firing.
- Use caution while removing a jammed fastener. The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
- Remove the compressed air when
 - Not in use;
 - Performing any maintenance or repairs;
 - Clearing a jam;
 - Elevating, lowering or otherwise moving the tool to a new location;
 - The tool is outside of the operator's supervision or control
 - Removing fasteners from the magazine.
- Compressed air can cause severe injury.
- Always shut off air supply, and disconnect the tool from air supply when not in use.
- Never direct compressed air at yourself or anyone else.
- Always use the correct tool air plug (D) for the hose coupling. The pressure must be removed from the tool when the coupling joint is disconnected.
- When using the tool do not exceed the maximum operating pressure P_{max} .
- The tool must not be connected to a compressor which potentially exceeds 175 psi or 12 bar.
- Children shall not play with the tool. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses or fittings.
- Optimum air supply is achieved using an air hose with a diameter of 3/8" or 10 mm. If the air hose is too long, this may cause lack of pressure and air supply.
- Never carry or drag the tool by its hose.
- Maintain the tool with care. If damaged, have it repaired before use. Please refer to the maintenance instructions for detailed information on the proper maintenance of the tool.
- Please keep the tool in clean condition, wipe off grease and/or oil after work. Do not use any solvent based cleaner to clean the tool. It is possible that the solvent will deteriorate the rubber and/or plastic components on the tool. Greasy handle and tool body can cause accidental drop of the tool and injury to nearby person.
- Have your tool serviced by a qualified repair person using only parts that are supplied or recommended by Kyocera Unimerco Fastening. This will ensure that the safety of the tool is maintained.
- The tool should only be powered by compressed air at the lowest pressure required for the work progress to reduce noise and vibration, and minimize wear.
- Use only lubricants recommended by Kyocera Unimerco Fastening/your local TJEP dealer.
- Only use compressed air. Using oxygen or combustible gases for operation the tool creates a fire and explosion hazard.

Foreseeable hazards

- Information to conduct a risk assessment of these hazards and implementation of appropriate controls is essential.
- During operation, debris from work piece and fastener/collation system may be discharged.
- When using the tool for long periods, the operator may experience discomfort in arms, shoulders, neck, or other parts of the body.
- Exposure to vibration can cause disabling damage to the nerves and blood supply of the hands and arms.
- If the operator experiences symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, do not ignore these warning signs. The operator shall consult a qualified health professional regarding overall activities.
- While using the tool, the operator shall adopt a suitable but ergonomic posture. Maintain secure footing and avoid awkward or off-balanced postures.

- Hold the tool with a light, but safe, grip because the risk from vibration is generally greater when the grip force is higher.
- Residual risks relating to repetitive work hazards such as duration of use in respect to working positions and forces may exist. It is advised to consult EN 1005-3 and EN 1005-4 for such information.
- Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Be aware of slippery surfaces when operating the tool.
- Proceed with additional care in unfamiliar surroundings. Hidden hazards may exist, such as electricity or other utility lines.
- If the tool is used in an area where there is static dust, it may spread the dust and cause a hazard.
- Where dust hazards are created, the priority shall be to control them at the point of emission.

Operation instructions

Connecting the compressor

- Connect the coupling on the air hose to the tool air plug (D).

Load and unload the fastener

- Connect the compressor before you load the fasteners. If you load the fasteners before the compressor is connected, the fasteners may be shot out accidentally. Point the nozzle away from any personnel and keep your finger away from the trigger when loading the fastener.
- Load fasteners into tool with “2-step” magazine:
 - Slide the fastener strip into the correct groove (40 or 50 mm) in the magazine (E) until the fastener strip has passed the fastener stopper (B).
 - Pull the pusher (C) until it is beyond the stopper (B).
 - Gently release the pusher (C) to engage the fastener strip and feed it into the nose piece.
- Unload fasteners from tool with “2-step” magazine:
 - Press the release lever on the pusher (C) and tilt the tool to slide the fastener strip to the rear end of the magazine.
 - Press the fastener stopper (B) and slide out the strip.
- Load fasteners into tool with “3-step” magazine:
 - Pull the pusher (C) to the rear until it is locked to the magazine at rear position

- Slide fastener strip into the correct groove (40, 50 or 60 mm) in the magazine (E).
- Gently release the pusher (C) to push the fasteners into the nozzle
- Unload fasteners from tool with “3-step” magazine:
 - Pull the pusher (C) to rear locking position.
 - Slide the fasteners out of the magazine (E).

Operating the tool


- This is not an ordinary pneumatic nailer that drives the nail into the work piece with one hard stroke. This is the reason why it does not have a trigger or a standard work piece contact. The nailer has a multi-blow system that drives in the nail with many soft, but fast strokes.

Function

- Use the point of the nail to locate the hole in the metal connector plate. Once located push the tool harder against the work piece, and the multi-blow function will start. The blows will continue as long as the operator pushes the tool towards the work piece and stops when the nail is flush.
- If you miss the hole and fire directly on the metal plate, the nail will stay in the nose of the tool. Simply re-centre the nail point and insert the nail in the hole.

Clearing a jammed fastener

- In the case of fastener jam, disconnect the air supply before you perform any actions. Point the tool away from yourself or anyone else.
- Release pusher to avoid pressure on the fastener strip.
- Use a suitable tool e.g. a #2 Phillips screw driver to insert into the drive channel.
- Tap the screw driver with a hammer to push back the driver blade and release the jam.
- Remove the jammed fastener with needle-nose pliers or similar type of tool. Do not use your hand to remove the fastener.
- If you failed to remove the jammed fastener by above method contact your local TJEP dealer.

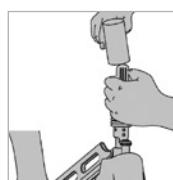

Maintenance instructions

General maintenance

- The employer and the operator are responsible for assuring that the tool is kept in safe working order. Furthermore, only authorized TJEP service personnel or TJEP distributors shall repair the tool and must use parts or accessories that are supplied or recommended by Kyocera Unimerco Fastening.
- Keep the tool in clean condition at all times. Wipe off grease or oil with dry clean cloth to prevent accidental drop of the tool.
- Use TJEP lubricator in the air plug (D) of the tool very frequently. As the tool strikes several times when firing a fastener, the O-rings of the piston needs extra lubrication.
- Avoid any use of solvent base cleaner to clean the tool, as certain solvent will damage or weaken the composite parts of the tool.
- All screws and nuts should be kept tight and undamaged. Loose screws may result hazard situations and cause severe personal injury or parts breakage.
- It is recommended to use a filter and regulator on the compressor.
- On a daily basis empty the compressor tanks for water.
- NEVER use a tool if there is any doubt.

Cold weather

- When operating the tool in temperatures near and below freezing, the moisture in the air line may freeze and prevent the tool from operating.
- Reduce the air pressure to 80 psi (5.5 bar) or less.
- Remove all fasteners from the magazine.
- Connect the compressor and blank-fire the tool, as slow speed operation tends to warm up the moving parts.

Storage

- When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the steel parts to avoid rust. Do not store the tool in a cold weather environment. When not in use, the tool should

be stored in a warm and dry place. Keep out of children's reach.

Disposal

- Disposal of the tool must be carried out according to the instructions given by the local authorities.

Trouble shooting

Status	Action
The tip of the fastener cannot be used to locate the hole in the metal connector plate	<ul style="list-style-type: none"> Fastener slid into the wrong magazine groove <ul style="list-style-type: none"> Choose correct groove (40, 50 or 60 mm)
The tool is leaking air	<ul style="list-style-type: none"> Loose nose screws <ul style="list-style-type: none"> Tighten screws and recheck Loose cap screws <ul style="list-style-type: none"> Tighten screws and recheck Damaged seal, gasket or O-rings <ul style="list-style-type: none"> Replace seal, gasket or O-rings
The tool is blank-firing	<ul style="list-style-type: none"> Dirt in nose (A) <ul style="list-style-type: none"> Clean nose Dirty/empty magazine (E) <ul style="list-style-type: none"> Clean magazine Air restriction/inadequate air flow <ul style="list-style-type: none"> Check hose and compressor Lack of lubrication <ul style="list-style-type: none"> Use TJEP lubricator
No feed of fasteners	<ul style="list-style-type: none"> Fasteners too short or wrong size for the tool <ul style="list-style-type: none"> Use recommended TJEP fasteners only Bent fasteners <ul style="list-style-type: none"> Do not use
Lack of power	<ul style="list-style-type: none"> Low air pressure <ul style="list-style-type: none"> Check hose and compressor Lack of lubrication (D) <ul style="list-style-type: none"> Use TJEP lubricator
Fasteners jam in the tool	<ul style="list-style-type: none"> Pusher (C) has been released too roughly and thereby damaged the fastener collation material. <ul style="list-style-type: none"> Always release the pusher gently Fastener slid into the wrong magazine groove <ul style="list-style-type: none"> Choose correct groove (40, 50 or 60 mm) Bent fasteners <ul style="list-style-type: none"> Do not use Loose magazine, nose screws <ul style="list-style-type: none"> Tighten all screws and recheck Fastener hit metal connector plate <ul style="list-style-type: none"> Make sure to place the point of fastener into the hole of the metal connector plate.
For failure other than above situations, please stop using the tool and contact your local dealer for service.	



www.tjep.eu



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2
DK-7451 Sunds
Tlf. +45 97 14 14 40
Fax +45 97 14 14 86
tjep@kyocera-unimerco.com